

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

OB TF2810
FIN
JTDAGNAC400129199

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH	Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	11.09.2025,	elektronisch.
Besichtigung	11.09.2025, 10:00 Uhr,	durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	11.09.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 5142216355	

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	1.868,00 EUR 1.569,74 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.868,00 EUR -1.569,74 EUR

Duplikat
Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Aygo X Play
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTDAGNAC400129199
HSN / TSN	7104 / AAL	Schlüssel-Nr.	10500564
Km-Stand abgelesen	75117	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	53
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Antriebsart	Frontantrieb	Farbe	Schneeweiß / Uni
Felgen	Stahl mit Radzierblende		
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 17 87 H	Semperit / AllSeason-Grip FR	A / O	6 mm
	rechts	Semperit / AllSeason-Grip FR	A / O	6 mm
2 links	175 / 65 R 17 87 H	Semperit / AllSeason-Grip FR	A / O	6 mm
	rechts	Semperit / AllSeason-Grip FR	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 15.05.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Airbags: 6 Airbags, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Bremsleuchte: dritte in LED, Bremslicht, dynamisch, Dachhimmel hellgrau, Fahrradträgervorbereitung, Fensterheber vorne elektrisch, Fernlicht Assistent (AHL), Follow-me-home-Funktion, Frischluft und Pollenfilter, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehälter, vorne und hinten, Gurtwarnsystem vorne und hinten, optisch und akustisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (4), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkradintegrierte Bedienelemente, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Radio: Multimediasystem Toyota Touch, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Reifenreparaturset, Rückfahrkamera mit Orientierungslinien, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Beifahrerseite, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Fahrerseite, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz, Start-Stop-Automatik, Steckdose 12 V, vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Toyota Safety Sense, Traktionskontrolle (TRC), Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Duplikat
Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Tierbisssspuren Motorraum - Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8)	100	voll	-100	-84,03
3. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 9)	120	voll	-120	-100,84
4. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 10, 11, 12)	400	voll	-400	-336,13
5. Dachholm rechts eingedellt, drücken (Bild 13)	80	voll	-80	-67,23
6. Stoßfänger vorne zerkratzt, smart repair (Bild 14)	300	voll	-300	-252,10
7. Tür vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 15)	80	voll	-80	-67,23
8. Zierblende Radlauf rechts zerkratzt, erneuern (Bild 16, 17)	138	voll	-138	-115,97
9. Stoßdämpfer hinten ölfleckig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18, 19)	100	voll	-100	-84,03
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.768		-1.768	-1.485,71

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten verschrammt,

Fehlende Teile

	Kosten	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Bordmappe	100	voll	-100	-84,03
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	100		-100	-84,03

Duplikat **Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

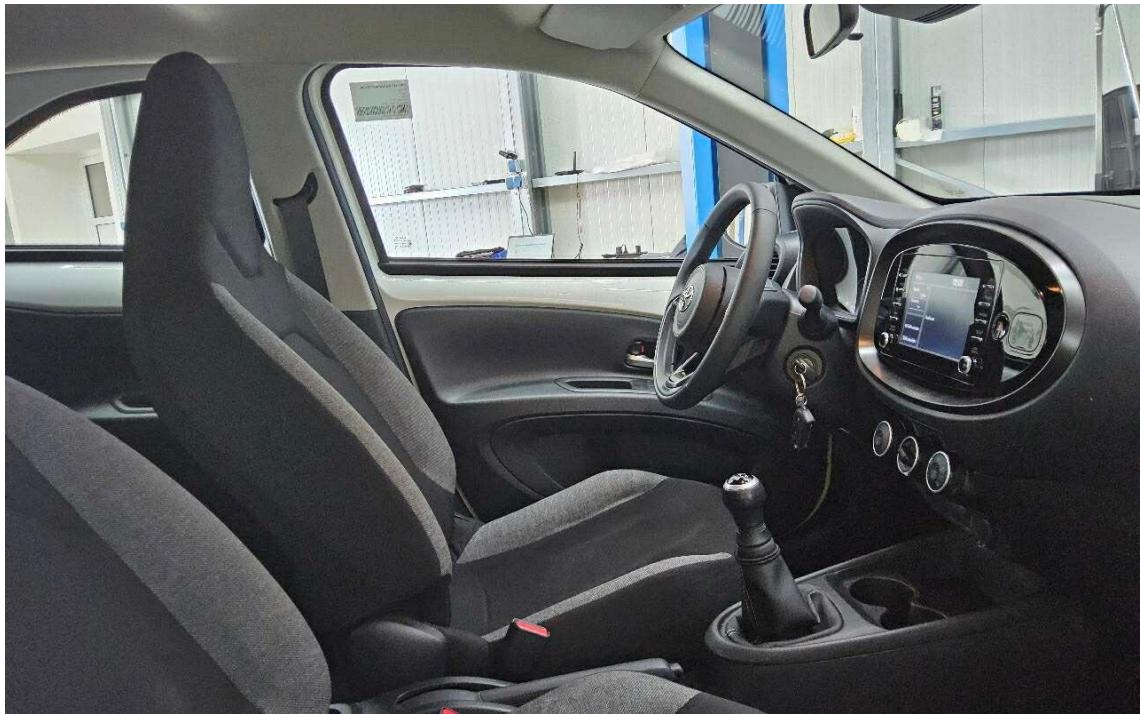


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

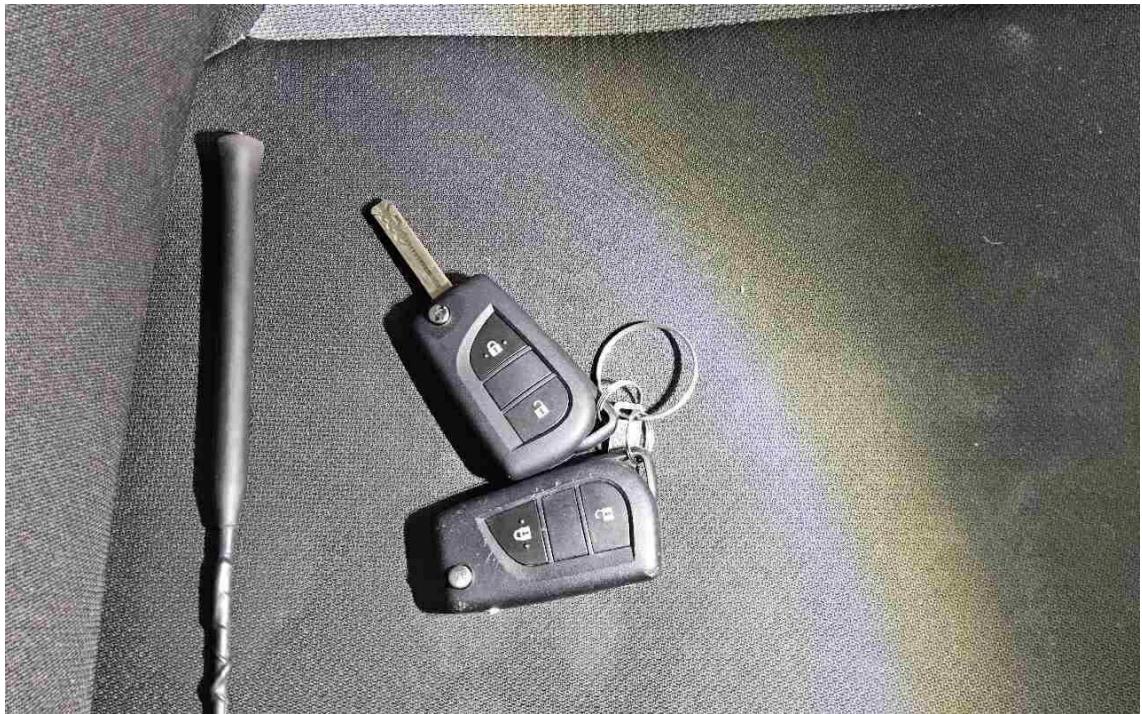


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum

Duplikat



Bild 7 : Tierbissspuren Motorraum - Mehrkosten möglich

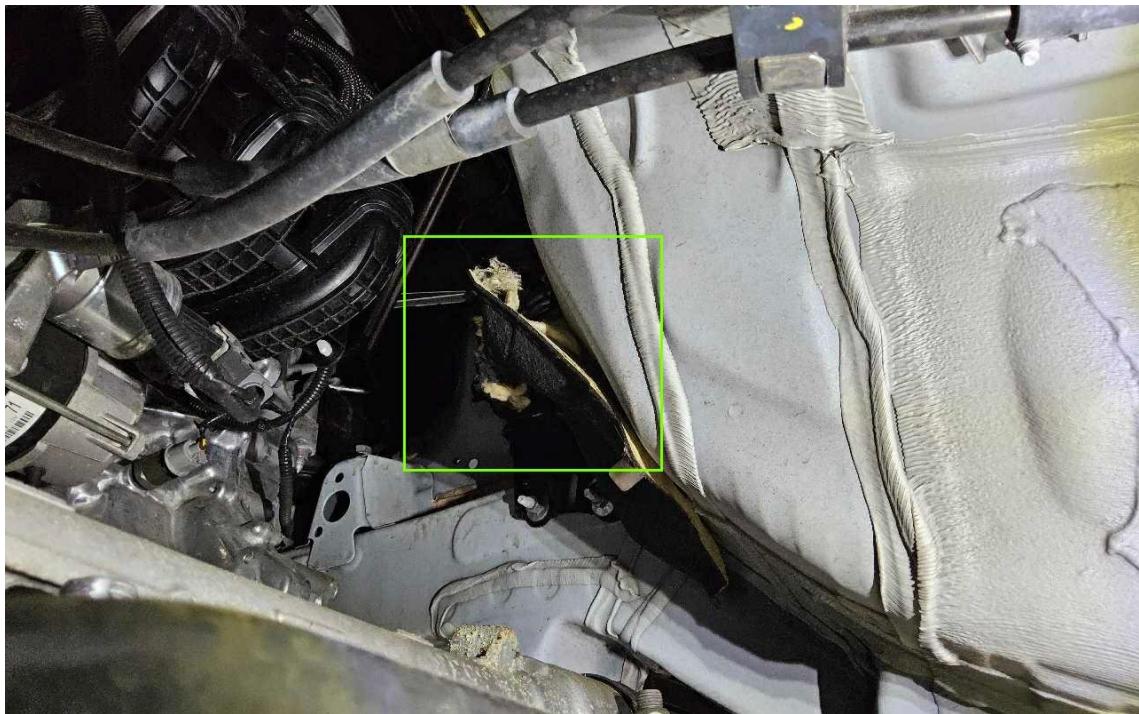


Bild 8 : Tierbissspuren Motorraum - Mehrkosten möglich

Duplikat



Bild 9 : Motorhaube eingedellt



Bild 10 : Dach mehrfach eingedellt

Duplikat

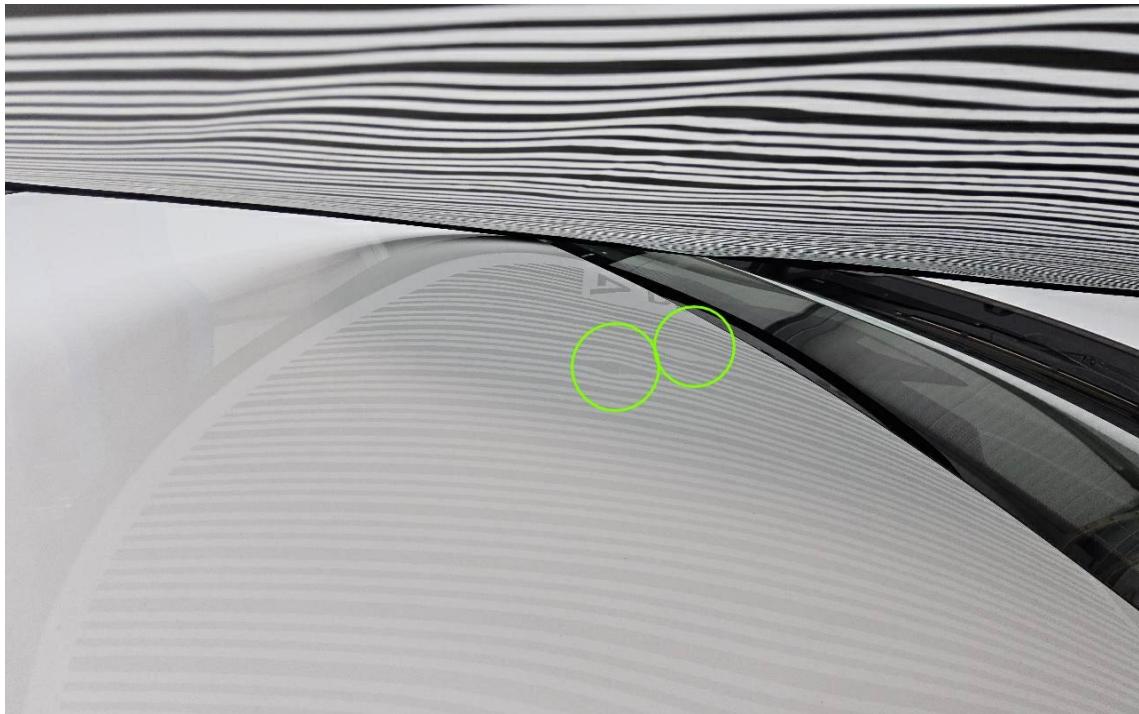


Bild 11 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 12 : Dach mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 13 : Dachholm rechts eingedellt

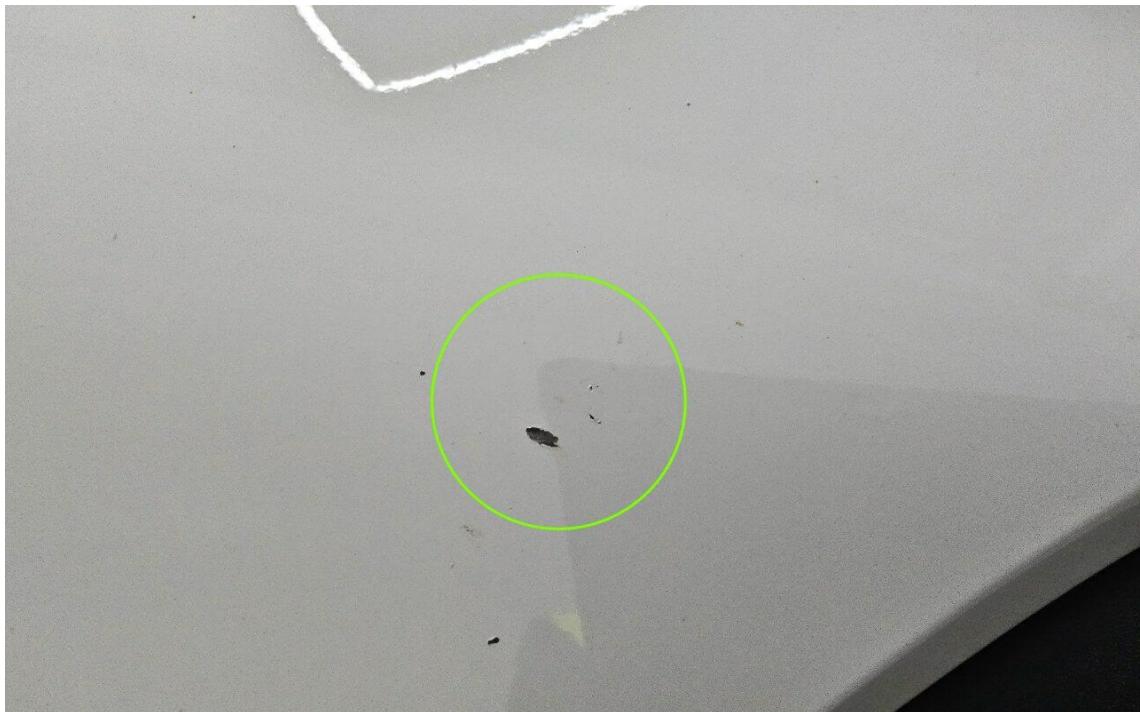


Bild 14 : Stoßfänger vorne zerkratzt

Duplikat

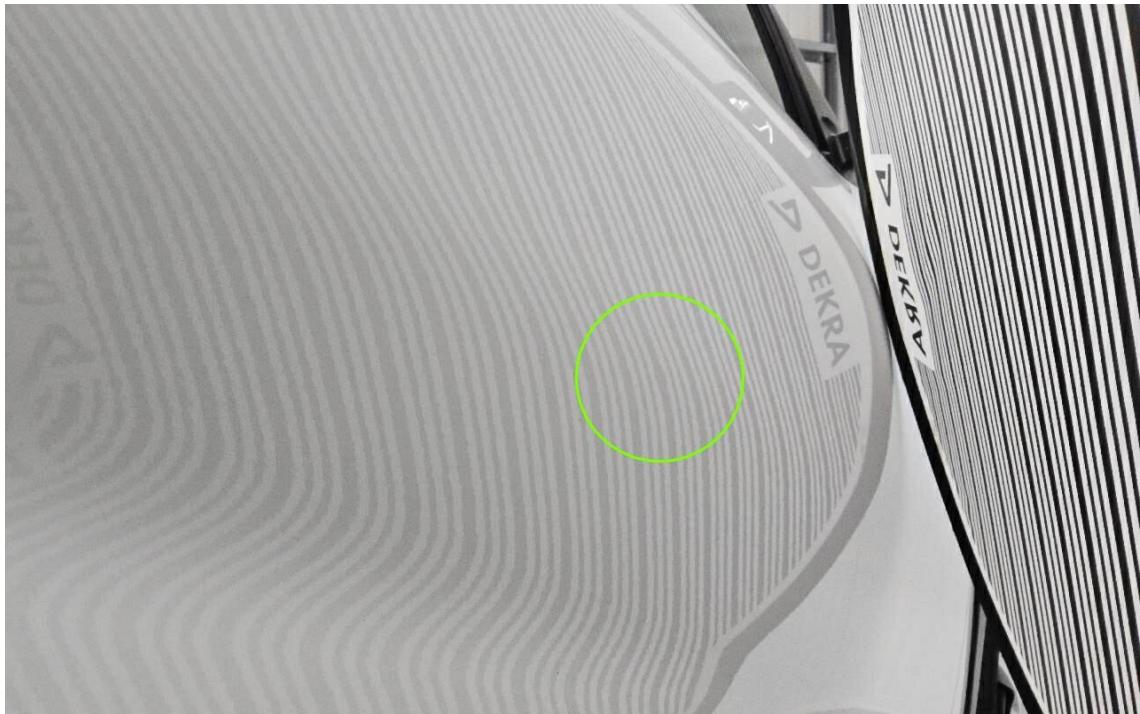


Bild 15 : Tür vorne rechts eingedellt

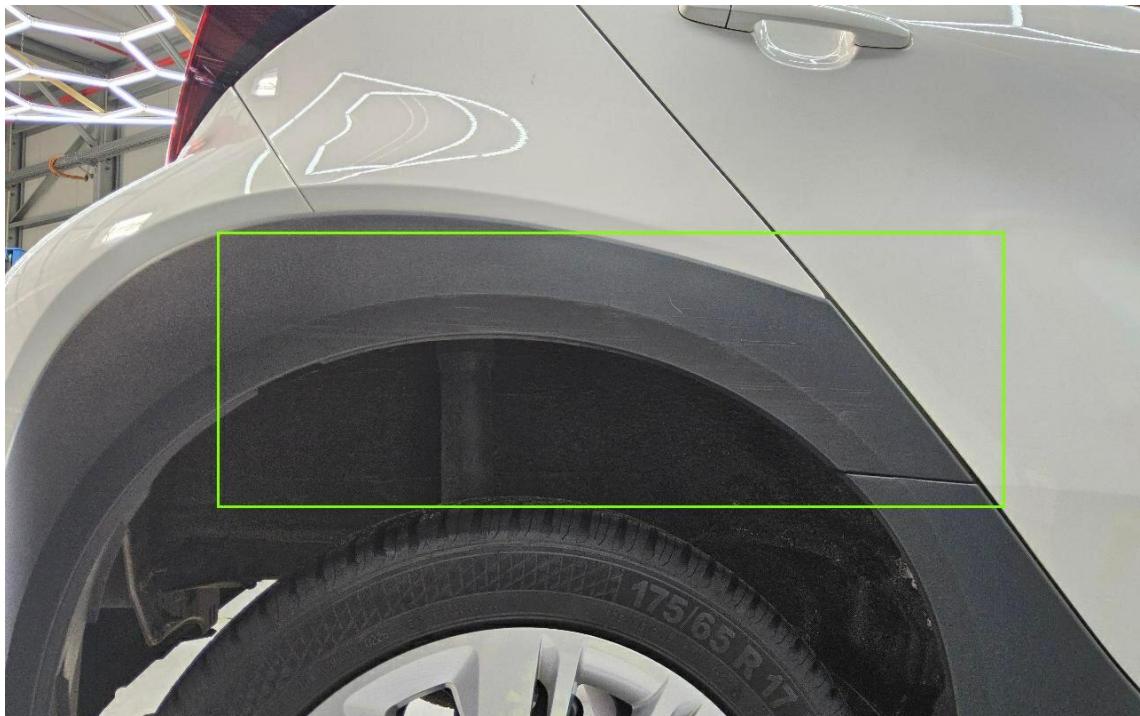


Bild 16 : Zierblende Radlauf rechts zerkratzt

Duplikat

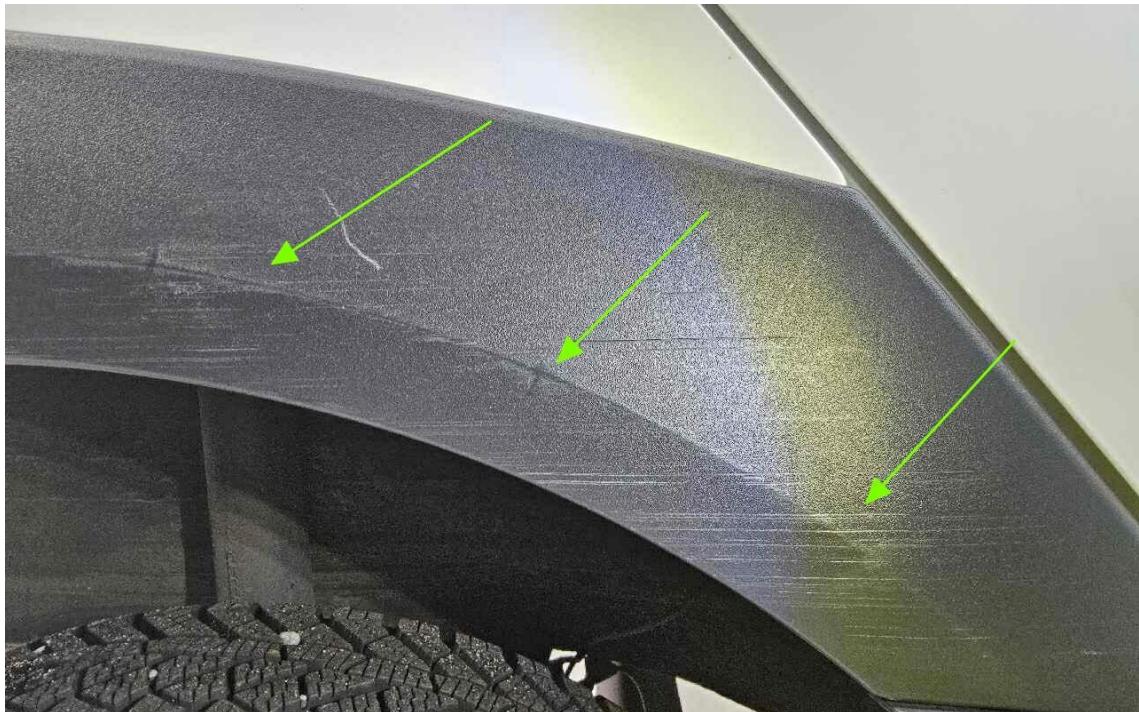


Bild 17 : Zierblende Radlauf rechts zerkratzt

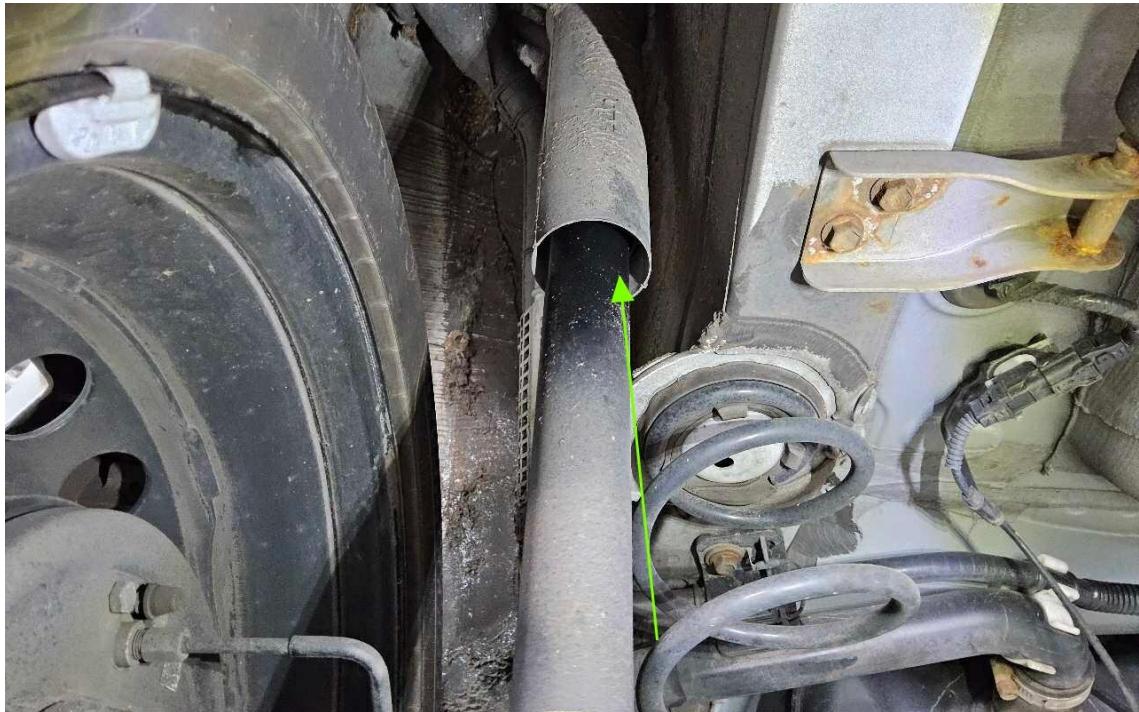


Bild 18 : Stoßdämpfer hinten ölfleckig

Duplikat

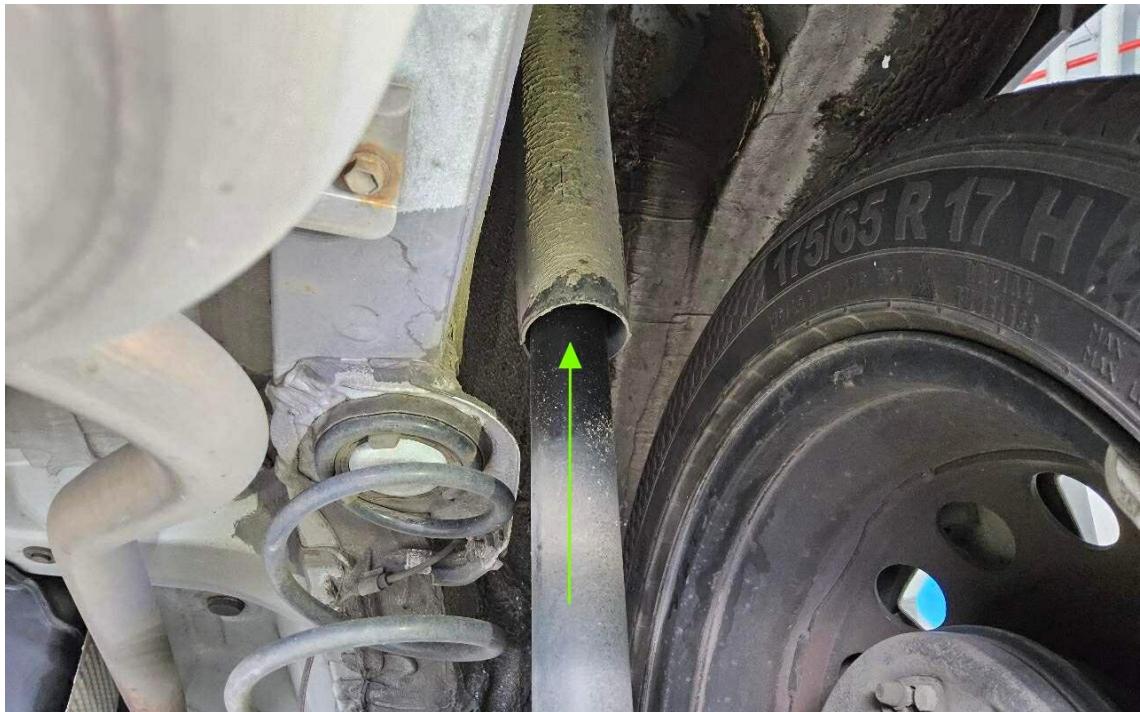


Bild 19 : Stoßdämpfer hinten ölfleckig