

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****HH GU179****FIN****JTDKGNEC70N615846****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	08.09.2025, elektronisch.	
Besichtigung	08.09.2025, 12:45 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	08.09.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 2095125363	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	6.696,00 EUR 5.626,90 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-6.696,00 EUR -5.626,90 EUR

Duplikat**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 112 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.03.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Aygo x-play
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTDKGNEC70N615846
HSN / TSN	5013 / ALR	Schlüssel-Nr.	10500391
Km-Stand abgelesen	62984	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	53
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Pianosa Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 60 R 15 77 T	Maxxis / AP2 All Season	A / O	7 mm
	rechts	Maxxis / AP2 All Season	A / O	7 mm
2 links	165 / 60 R 15 77 T	Maxxis / AP2 All Season	A / O	7 mm
	rechts	Maxxis / AP2 All Season	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 18.11.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag (Kopfairbag), Airbag (Seitenairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Anzeige der eingelegten Gangstufe, Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrrassistent, Bordcomputer, Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Dynamisches Bremslicht, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit schwarzem Einsatz, Innenraumleuchte, Klimaanlage mit Umluftschaltung und Frischluftfilter, Lackierung: Uni, Lederschaltknauf, Lenkrad: Lederlenkrad mit Bedienelementen für Audiosystem und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Paket: x-business, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifendruck-Warnsystem, Reifenreparaturset, Räder: Stahlfelgen 15", Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheinwerfer: Poly-Ellipsoid-Technik (PES), Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten (2), Steckdose, 12V, in der Mittelkonsole, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht - LED, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, VSC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Wärmeschutzverglasung, getönt

Duplikat**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 22.02.2024 bei Kilometerstand 29.985

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Hagelschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8, 9, 10)	1.507	voll	-1.507	-1.266,39
3. Stoßfänger vorne plastisch verformt, erneuern (Bild 11, 12, 13, 14, 15)	1.718	voll	-1.718	-1.443,70
4. Tür hinten rechts mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 16)	1.301	voll	-1.301	-1.093,28
5. Seitenwand hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 17)	80	voll	-80	-67,23
6. Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt, erneuern (Bild 18, 19, 20, 21, 22)	1.375	voll	-1.375	-1.155,46
7. Seitenwand hinten links eingedellt, drücken (Bild 23)	80	voll	-80	-67,23
8. Tür hinten links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 24)	160	voll	-160	-134,45
9. Radzierblenden vorne zerkratzt - Minderwert angesetzt, (Bild 25, 26)	25	voll	-25	-21,01
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.696		-6.696	-5.626,90

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1290

10.09.2025

FABRIKAT	TOYOTA	AYGO (KGB40/PAB40)	X-PLAY TYP-CODE	70 6A 04
AUSSTATTG	KLIMAANLAGE A-SPIEGEL ELEK VERST SYSTEM BLUETOOTH SITZLEHNE H GETEILT A-SPIEGEL LACKIERT 5-GANG GETRIEBE REIFENREPARATUR-KIT VSC-ANLAGE	Z-VERR MIT FERNBED 4-LAUTSPRECHER TAGFAHRLICHT LEDERLENKRAD ZIERL STOSSF LACKIER CRUISE-CONTROL KOPFAIRBAG 5-TUERIG	FENSTERHEB V ELEKTR RADIO MIT CD HECKWISCHER GRIFFE LACKIERT GEL 998CCM 50/51/53KW FELGEN 4.5 J X 15 SEITENAIRBAG	

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS	=150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.-	PREIS
B020	STOSSFAENGER V ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER V, BEIDE TAGFAHRLEUCHTEN, KUEHLERGRILL UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN		19	285.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
531041A)	RADHAUSSCHALE L/R AUS-/EINBAUEN		3	45.00	
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER		2*	30.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.		3*	45.00	

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
0281	STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	10	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.-
	FAKTOR 175.00 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT	10	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	3	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	2	
	VORBE. FARBMUSTER	2	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	17	297.50
	LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R		181.32
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		50.70
	MAT-KONST. FARBMUSTER		5.20
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	1

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000438

vom 10.09.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1290 10.09.2025

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	52119 OH918	302.65
0307		HALTER O L STOSSF V	52536 OH040	44.76
0308		HALTER O R STOSSF V	52535 OH040	44.76
0353	15 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	29.40
0354	7 X	SCHRAUBE	90159 60431	12.04

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT	31 AW X 150.00	EUR/STD	465.00
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			465.00

N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES		10.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		10.00

L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN		297.50
MATERIALKOSTEN		237.22
GESAMTSUMME LACKIERUNG		534.72

E R S A T Z T E I L E		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		433.61
		433.61

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		
		1 443.33
MWST 19.00 %		274.23

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		
		1 717.56

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1289

10.09.2025

FABRIKAT	TOYOTA	AYGO (KGB40/PAB40)	X-PLAY TYP-CODE	70 6A 04
AUSSTATTG	KLIMAANLAGE A-SPIEGEL ELEK VERST SYSTEM BLUETOOTH SITZLEHNE H GETEILT A-SPIEGEL LACKIERT 5-GANG GETRIEBE REIFENREPARATUR-KIT VSC-ANLAGE	Z-VERR MIT FERNBED 4-LAUTSPRECHER TAGFAHRLICHT LEDERLENKRAD ZIERL STOSSF LACKIER CRUISE-CONTROL KOPFAIRBAG 5-TUERIG	FENSTERHEB V ELEKTR RADIO MIT CD HECKWISCHER GRIFFE LACKIERT GEL 998CCM 50/51/53KW FELGEN 4.5 J X 15 SEITENAIRBAG	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =150.00	EUR/STD
			PREIS/KL 5 =120.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
---------------------	--	----	-------------

KN	DAEMMUNG MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	30.00
----	-----------------------------------	---	-------

4957	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	28 *	420.00
------	-------------------------------	------	--------

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = HAGEL-EXPERT FORMEL

0471	MOTORHAUBE SANFT INSTANDSETZ.	5	8H	96.00
2351	DACH SANFT INSTANDSETZ.	5	29H	348.00
3483	SEITENWAND H L KPL SANFT INSTANDSETZ.	5	11H	132.00
3484	SEITENWAND H R KPL SANFT INSTANDSETZ.	5	10H	120.00
9997	FINISH-ARBEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ. SYSTEM AUDATEX	5	10H	120.00
			BLATT	1

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1289

10.09.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
<hr/>					
A R B E I T S L O H N	Z E I T B A S I S	10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	30 AW X	150.00 EUR/STD		450.00	
GESAMT KL 5	68 AW X	120.00 EUR/STD		816.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				1 266.00	
R E P A R A T U R K O S T E N	O H N E M W S T			1 266.00	
MWST 19.00 %				240.54	
R E P A R A T U R K O S T E N	M I T M W S T			1 506.54	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

Duplikat

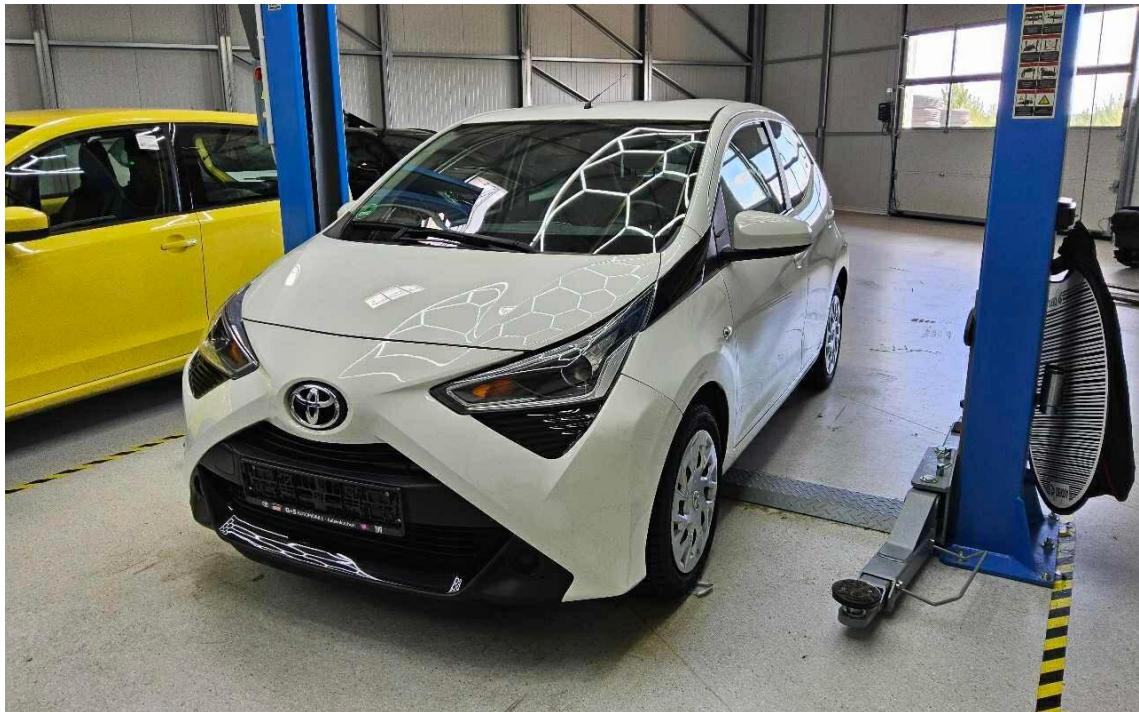


Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat

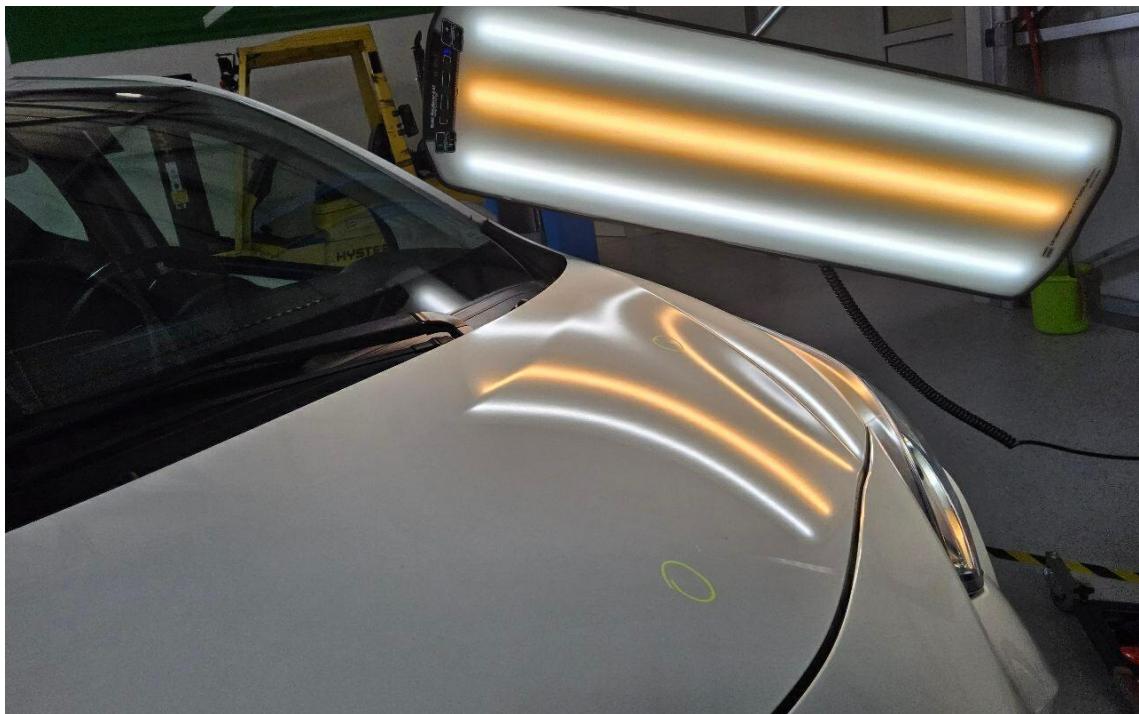


Bild 7 : Hagelschaden

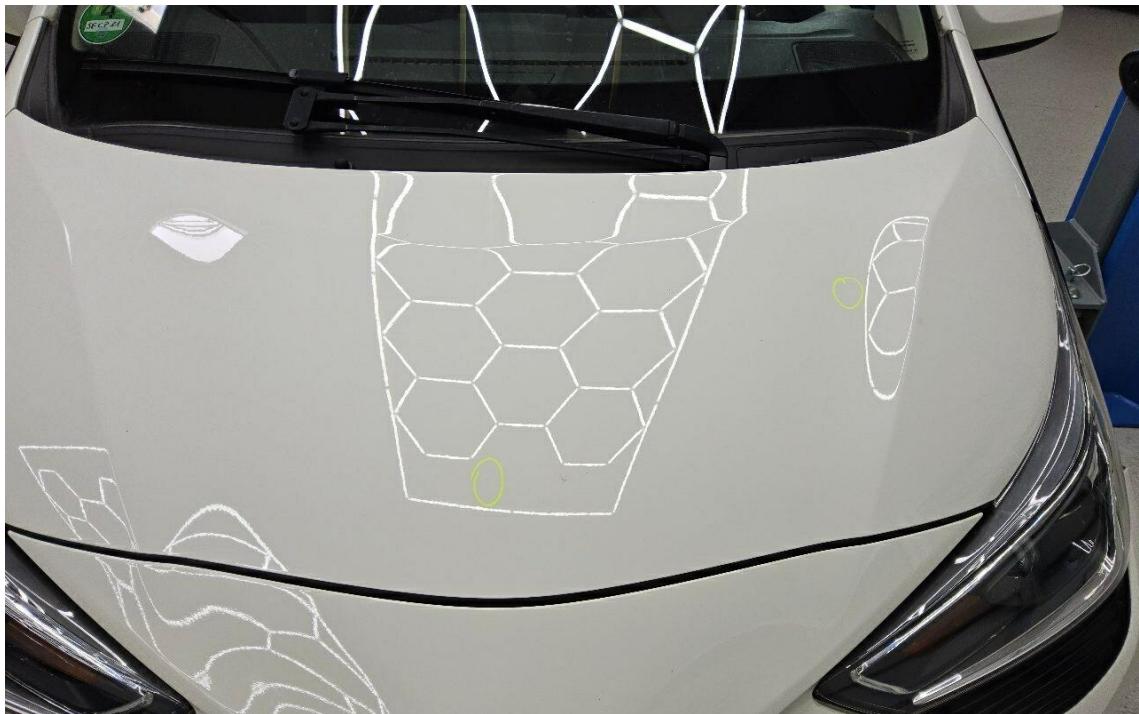


Bild 8 : Hagelschaden

Duplikat

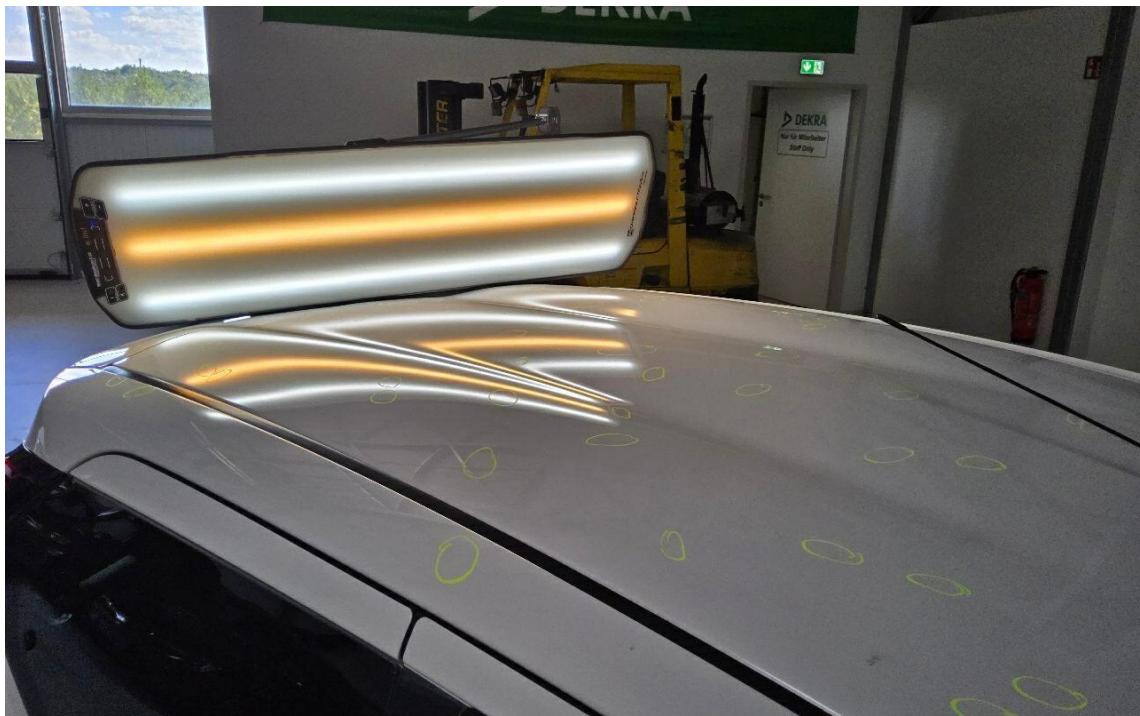


Bild 9 : Hagelschaden



Bild 10 : Hagelschaden

Duplikat



Bild 11 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

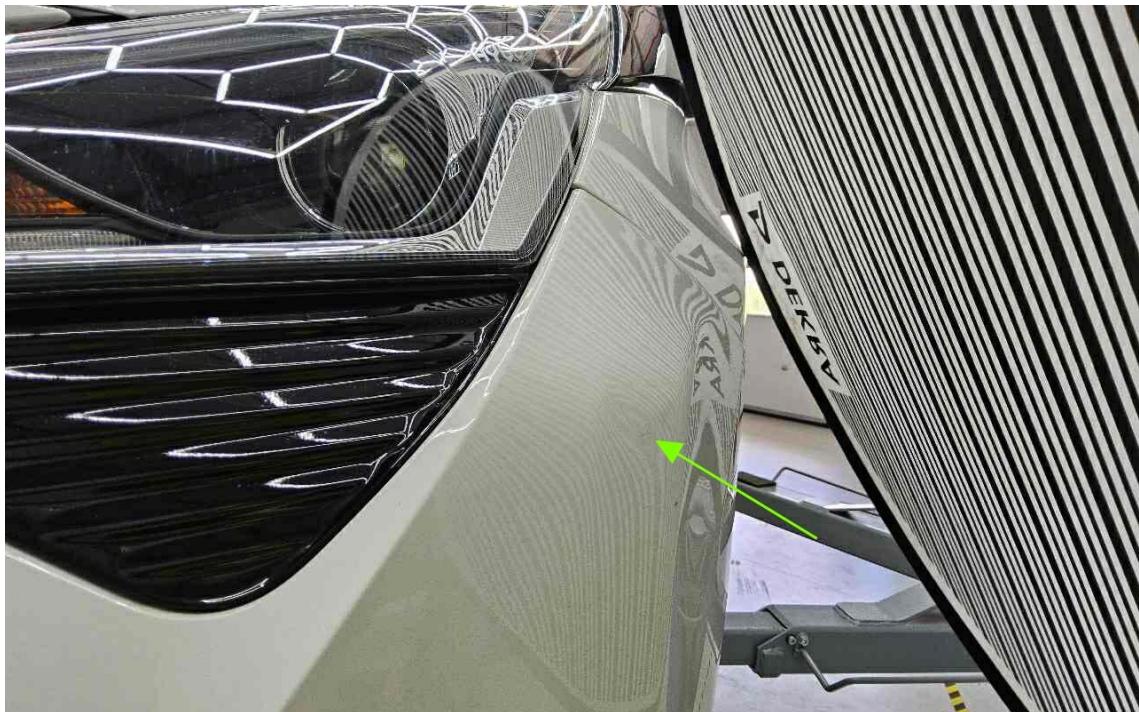


Bild 12 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

Duplikat

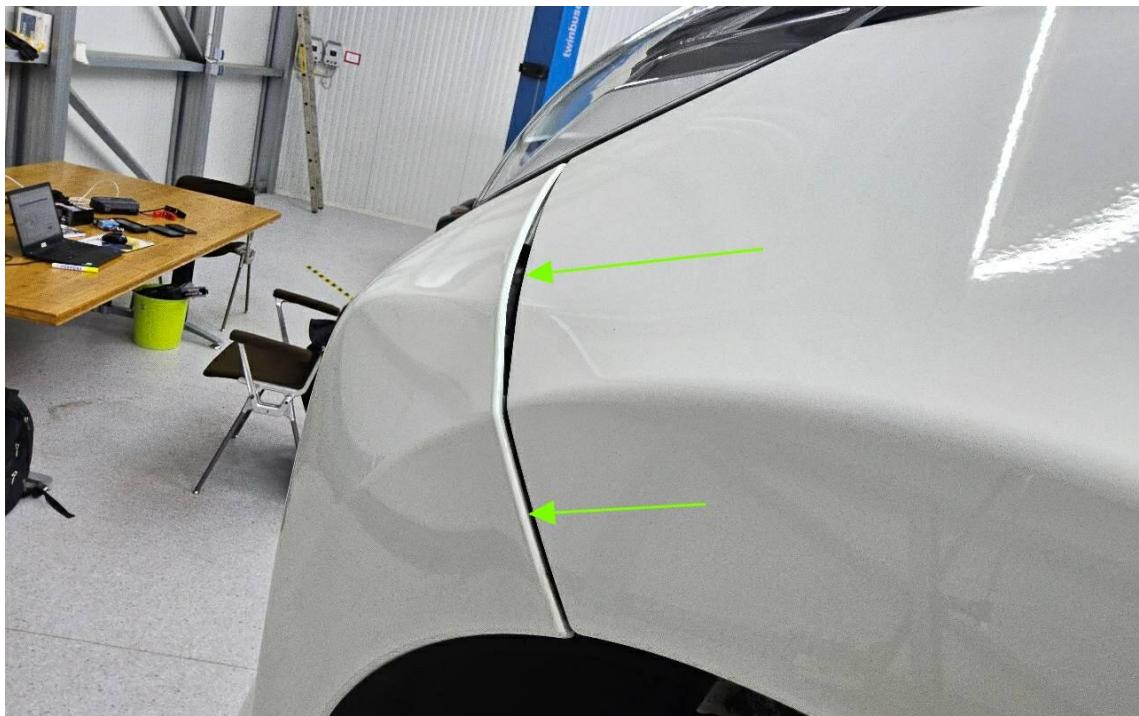


Bild 13 : Stoßfänger vorne plastisch verformt



Bild 14 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

Duplikat

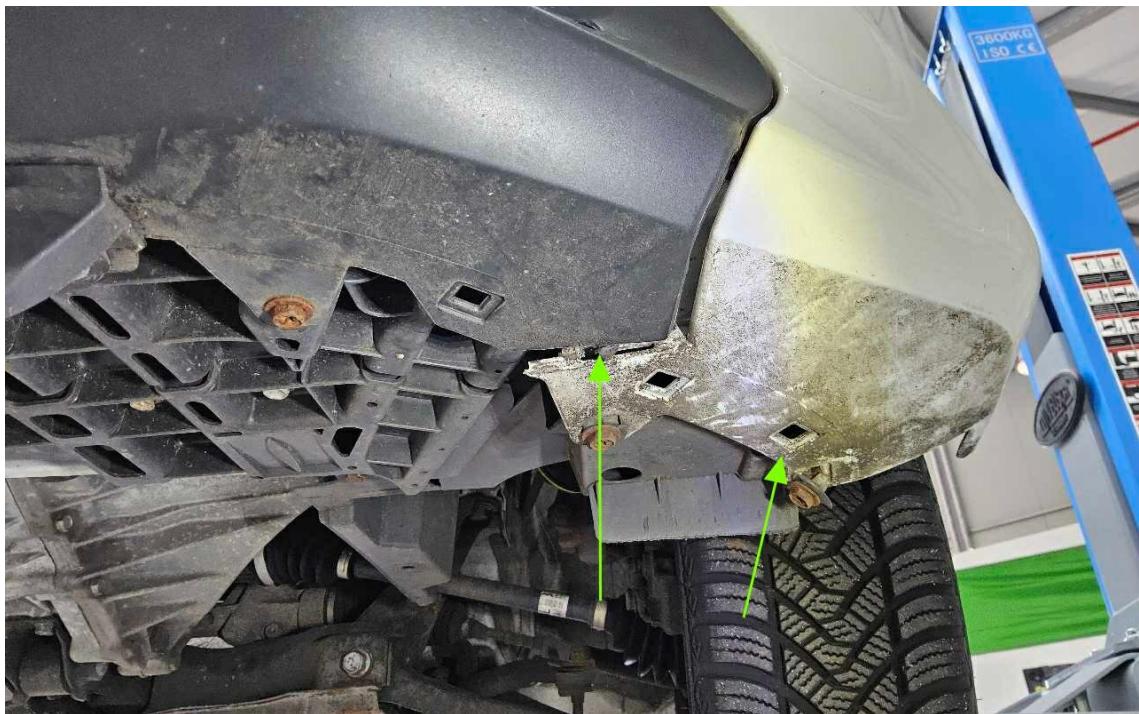


Bild 15 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

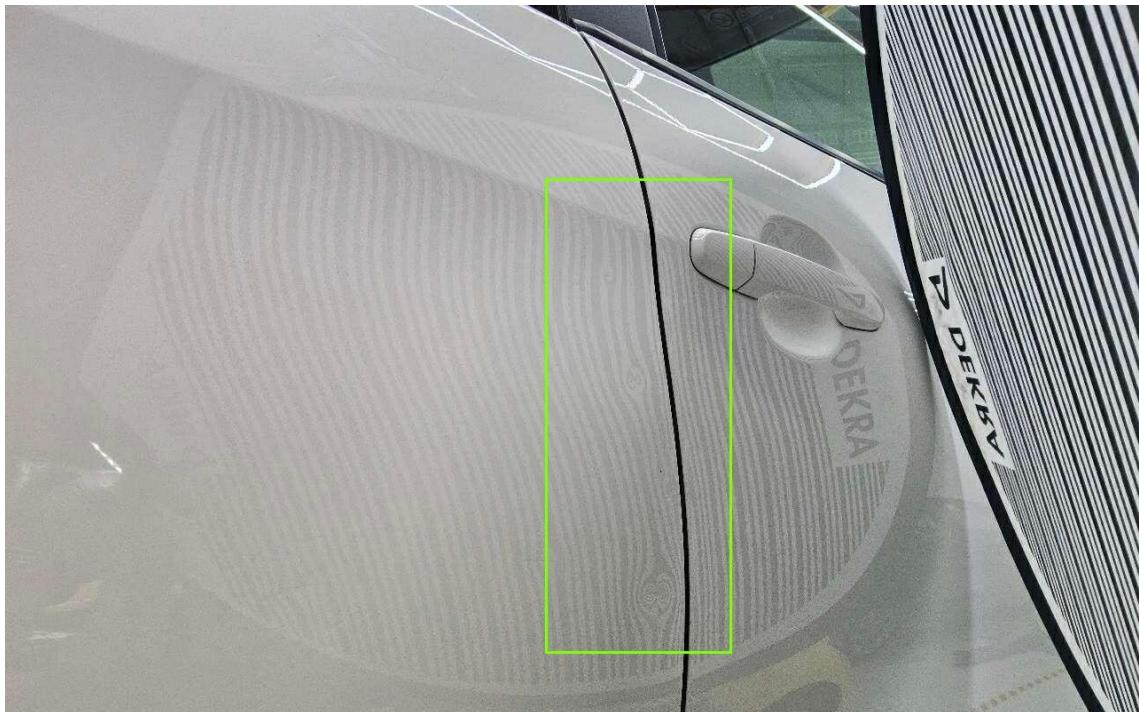


Bild 16 : Tür hinten rechts mehrfach eingedellt

Duplikat

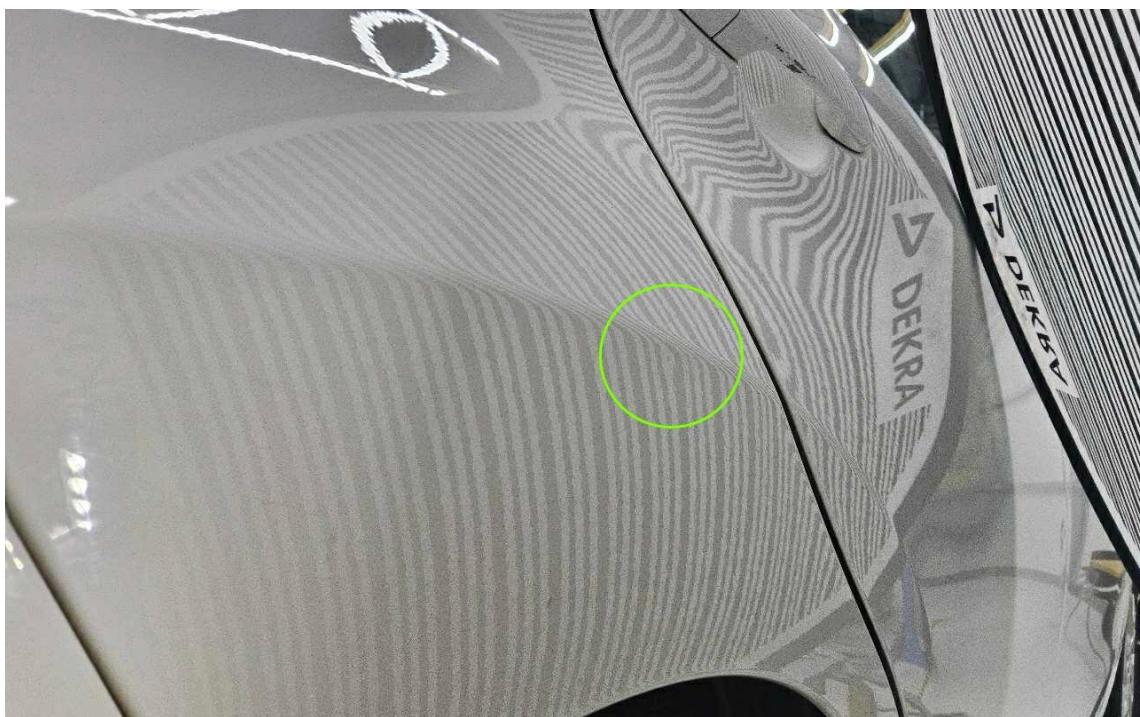


Bild 17 : Seitenwand hinten rechts eingedellt



Bild 18 : Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt

Duplikat



Bild 19 : Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt

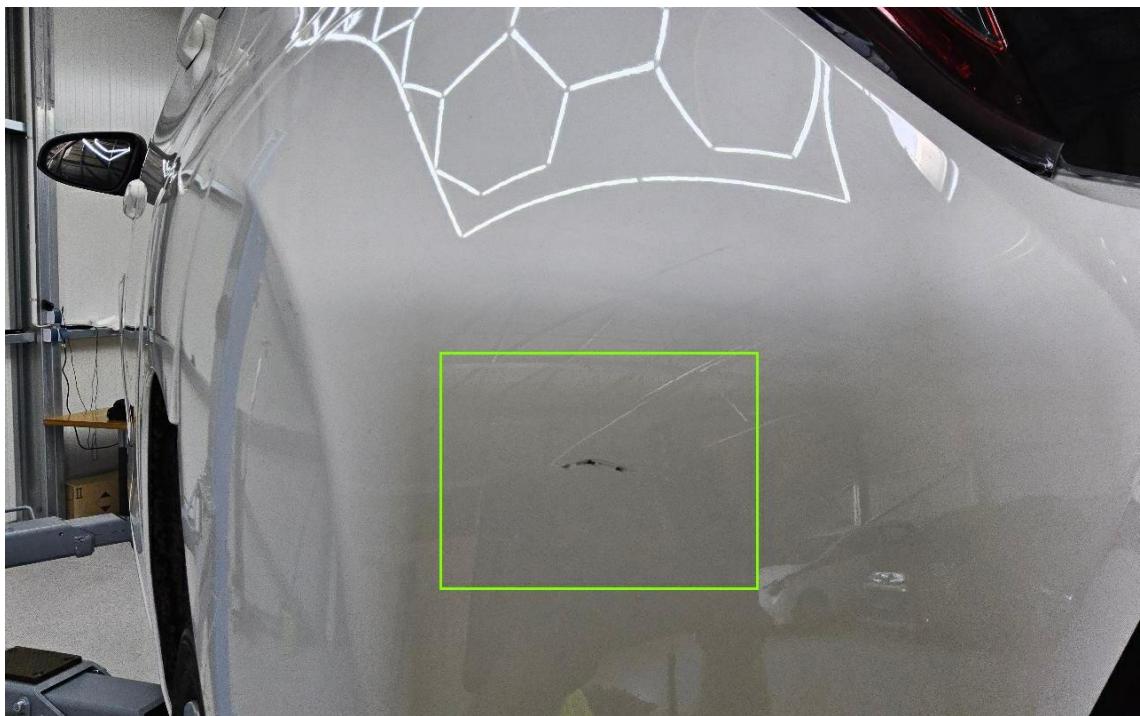


Bild 20 : Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt

Duplikat



Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt

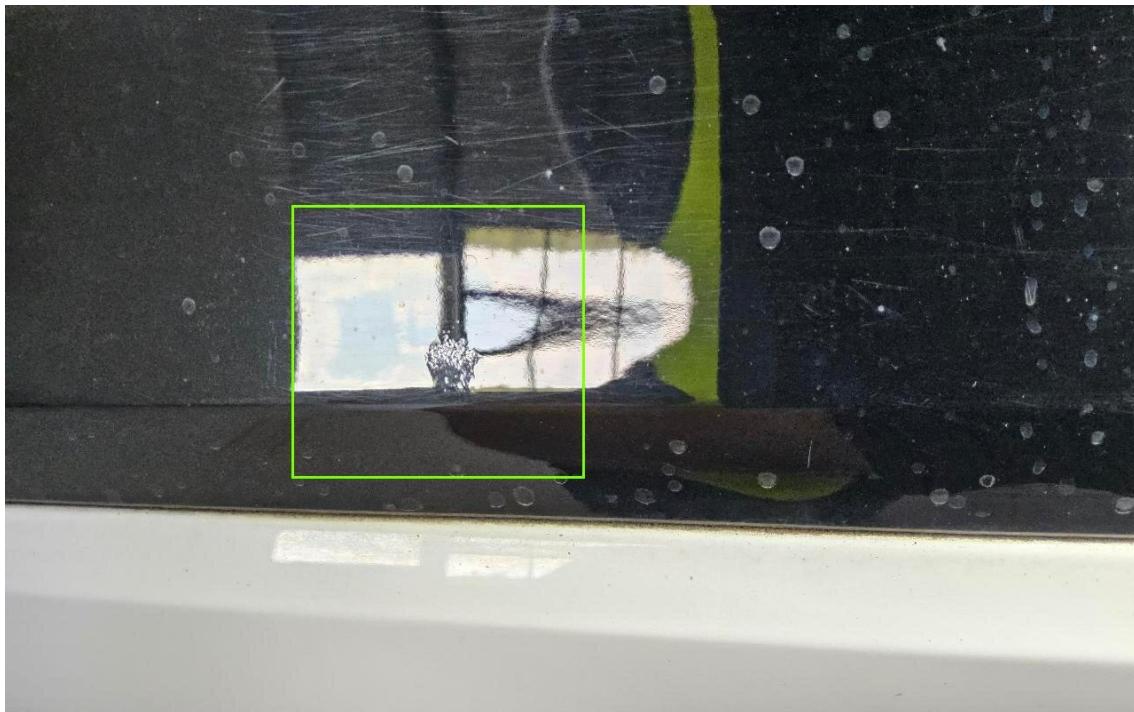


Bild 22 : Stoßfänger hinten zerkratzt und plastisch verformt

Duplikat



Bild 23 : Seitenwand hinten links eingedellt

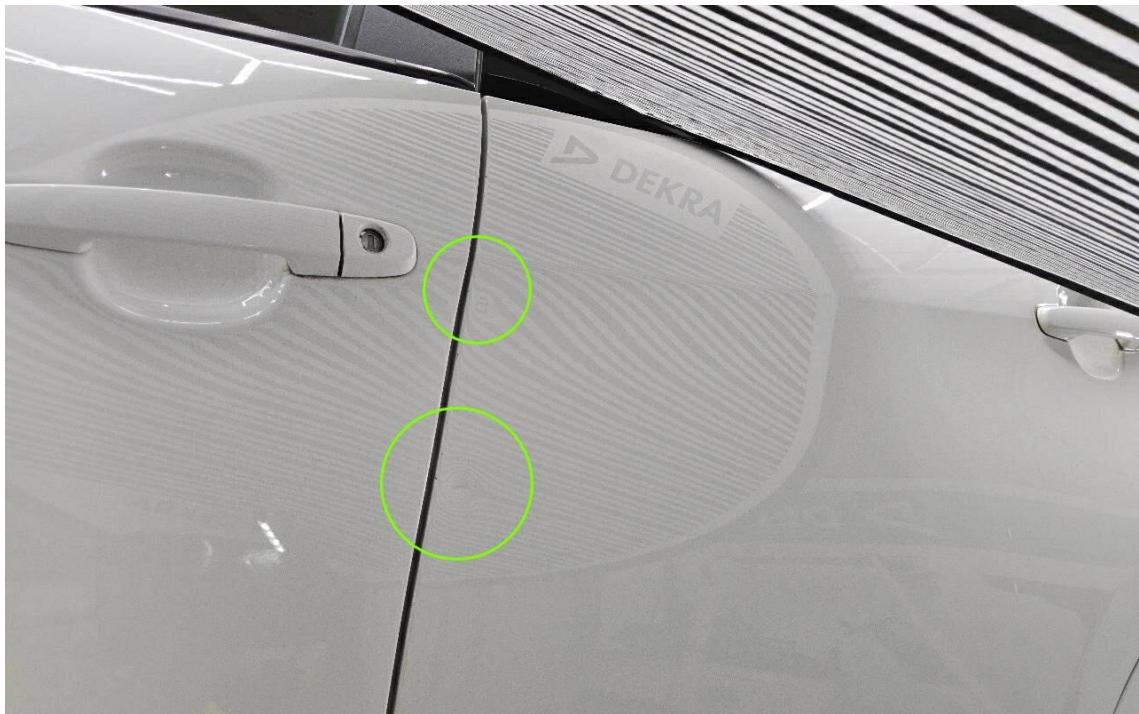


Bild 24 : Tür hinten links mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 25 : Radzierblenden vorne zerkratzt - Minderwert angesetzt



Bild 26 : Radzierblenden vorne zerkratzt - Minderwert angesetzt