



Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000804064-DE911	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--


Fahrzeugdaten			
BYD Atto 3 (11.2022->) 150 kW Design			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	LGXCE4CB6P2071871	Laufleistung abgelesen:	31184 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.08.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	14.11.2024 Jeßnitzter Straße 26, 06780 Zörbig
Lackfarbe:	Rot	Nächste HU / AU:	08.2025 / 08.2025
Verbleibende KM bis Service:		Verbleibende Tage bis Service:	

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	235/50/R18/V 6 mm

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Unfallschadenprüfung	
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Schaden						
	Karosserie außen					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
	1. Stoßfänger Vorne	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren	332,50 €	Voll	332,50 €
	2. Tankklappe	Bruch	Erneuern	173,11 €	Voll	173,11 €
	3. Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Aufbereiten / Polieren	28,50 €	Voll	28,50 €
	4. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Aufbereiten / Polieren	28,50 €	Voll	28,50 €
			Zwischensumme:	562,61 €		562,61 €
	Karosserie innen					
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert

5.	Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
6.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	200,00 €	Voll	200,00 €
7.	Türverkleidung Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
8.	Türverkleidung Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
Zwischensumme:				200,00 €		200,00 €
 Sonstiges						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
9.	Wartung	Fällig	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
10.	Fußmattensatz	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
11.	VTL Kabel	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
12.	Tirfit Füllmittel	Fehlt	Erneuern	75,00 €	Voll	75,00 €
13.	Verkleidung C-Säule unten bis Laderaum Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
14.	Verkleidung C-Säule unten bis Laderaum Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
15.	Verkleidung Heckklappe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
16.	Schriftzug Modell hinten seitlich	Fehlt	Erneuern	35,73 €	Voll	35,73 €
Zwischensumme:				110,73 €		110,73 €
Gesamtsumme Netto:				873,34 €		873,34 €
Mwst. 19%:				165,93 €		165,93 €
Gesamtsumme Brutto:				1.039,27 €		1.039,27 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



VIN



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 332,50 € / 332,50 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 332,50 € / 332,50 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 332,50 € / 332,50 €



2. Tankklappe
Bruch - Erneuern 173,11 € / 173,11 €



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €



5. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



5. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



6. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



6. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



8. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



9. Wartung
Fällig - Erneuern 0,00 € / 0,00 €



9. Wartung
Fällig - Erneuern 0,00 € / 0,00 €



10. Fußmattensatz
Fehlt - Erneuern 0,00 € / 0,00 €



11. VTL Kabel
Fehlt - Erneuern 0,00 € / 0,00 €



12. Tirfit Füllmittel
Fehlt - Erneuern 75,00 € / 75,00 €



13. Verkleidung C-Säule unten bis Laderaum Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



14. Verkleidung C-Säule unten bis Laderaum Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



15. Verkleidung Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



15. Verkleidung Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



16. Schriftzug Modell hinten seitlich
Fehlt - Erneuern 35,73 € / 35,73 €