

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1749146 (2. Fassung)
Auftrag vom: 18.07.2025 / 10:15 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2023073052

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 6.535,00 €

Minderwerte gesamt: 6.115,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.08.2025 / 10:53 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	1480 / AAR	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Tesla
Modell:	Model 3 Long Range Dual 75 kWh AWD	Erstzulassung:	22.05.2023
Letztzulassung:	22.05.2023	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2026
Anzahl Türen:	4	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	keine Angaben	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	258,0 KW	Antriebsart:	Elektro
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	1	Laufleistung abgelesen:	88741 km
Laufleistung geschätzt:	88741 km		

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/45 R 18,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/45 R 18,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	235/45 R 18,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	235/45 R 18,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	nicht vorhanden	Kühlwasserstand:	nicht vorhanden
Kraftstoffstand:	nicht vorhanden		
Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	fehlt		
Hauptschlüssel	vorhanden	1	1 Karte fehlt
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	
2. Reifensatz	fehlt		Winter

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	325,00 €	325,00 €
Fahrzeugzubehör, Borddokumente, fehlt, erneuern	75,00 €	75,00 €
Fahrzeugzubehör, Hauptschlüssel, 1 Karte, fehlt, erneuern	50,00 €	50,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	3.060,00 €	3.060,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterradsatz, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	1.800,00 €	1.800,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Materialabtrag, erneuern	420,00 €	420,00 €
Hinterachse, Felge hinten rechts, Materialabtrag, erneuern	420,00 €	420,00 €
Vorderachse, Felge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	420,00 €	420,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.820,00 €	1.400,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	890,00 €	650,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, C-Säule links, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	780,00 €	600,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, polieren	30,00 €	30,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	310,00 €	310,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, leicht, zerkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Heckverkleidung, Materialabtrag, erneuern	30,00 €	30,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, eingerissen (partiell), erneuern	280,00 €	280,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	1.020,00 €	1.020,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, erneuern	1.020,00 €	1.020,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.