

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Christian Biermann  
Tel. direkt 0385 64480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

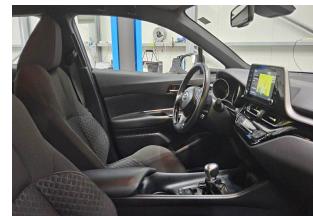**Kennzeichen****HN CS787****FIN****NMTK53BX90R088256****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	28.01.2025, elektronisch.	
Besichtigung	28.01.2025, 10:45 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	28.01.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 7215113692	

**Zusammenfassung**

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-3.800,00 EUR -3.193,28 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-3.800,00 EUR -3.193,28 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-218,00 EUR -183,20 EUR

**Duplikat****Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. (Raucherfahrzeug, Mäusebefall im Fahrzeuginnenraum - Mehrkosten möglich). Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

**Fahrzeugdaten**

Erstzulassung Hersteller	24.06.2022 Toyota	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Personenkraftwagen C-HR (X10)(10.2016->) / C-HR 2.0 Hybrid Business Edition (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NMTK53BX90R088256
HSN / TSN	5013 / AOF	DAT Europa-Code®	018601370190002
DAT Marktindex	DE005 6281	Km-Stand abgelesen	56647
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	1987
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / 1L0	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 V	Falken / Euroallseason AS-210	A/S	3 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Falken / Euroallseason AS-210	A/S	3 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 V	Falken / Euroallseason AS-210	A/O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Falken / Euroallseason AS-210	A/O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2028			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

**Serienausstattung**

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Multimedia Toyota Touch, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Bremsassistent, Comfort-Paket, Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC), Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Bluetooth, Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V), Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 6,5x17, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellpflege, Navigationssystem (Touch & Go Plus), Nebelscheinwerfer, Produktionsstätte: Türkei, Radstand 2640 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzklappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Business Edition,

**Duplikat**

Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, Toyota Collision Repair Time, Toyota Safety Sense, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzarbeit Schweiz, System kalibrieren

**Sonderausstattung**

Code	Bezeichnung
87307	Motor 2,0 Ltr. - 112 kW (System: 135 kW) 16V Hybrid
11000	Metallic-Lackierung

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 14.03.2024 bei Kilometerstand 38.639

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Brandloch Beifahrersitzkissen, erneuern (Bild 6)	470	voll	-470,00	-394,96
2. Mäusebefall Fahrzeuginnenraum Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8, 9, 10)	1.000	voll	-1.000,00	-840,34
3. Isofix Abdeckung hinten fehlen, erneuern (Bild 11, 12)	50	voll	-50,00	-42,02
4. Brandloch Fahrersitzkissen, erneuern (Bild 13)	470	voll	-470,00	-394,96
5. Reifendruckkontrolle aktiv Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100,00	-84,03
6. Motorhaube mehrfach eingedellt auf Sikke, instandsetzen (Bild 14)	200	voll	-200,00	-168,07
7. Kotflügel vorne links eingedellt, drücken (Bild 15)	120	voll	-120,00	-100,84
8. Blende Kotflügel vorne rechts und Radhausverkleidung zerkratzt / gebrochen, erneuern (Bild 19, 20)	110	voll	-110,00	-92,44
9. Bremse korrodiert Freibremsen erforderlich Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100,00	-84,03
10. Stoßfänger hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 17)	150	voll	-150,00	-126,05
11. Unterbodenverkleidung vorne Aufsetzspuren und gebrochen, erneuern (Bild 21)	280	voll	-280,00	-235,29
12. Teppich unter Fahrersitz Brandloch, smart repair	150	voll	-150,00	-126,05
13. Innenraum verschmutzt Raucherfahrzeug, reinigen	500	voll	-500,00	-420,17
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>3.700</b>		<b>-3.700,00</b>	<b>-3.109,25</b>

**Duplikat****Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Verkleidung Fahrertür zerkratzt, (Bild 18)

**Fehlende Teile**

	Kosten brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Boardmappe	100		-100,00	-84,03
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>100</b>		<b>-100,00</b>	<b>-84,03</b>

**Reifenbewertung**

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	3 mm	AS	-109,00	-91,60
vorne rechts	3 mm	AS	-109,00	-91,60
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original	<b>-218,00</b>	<b>-183,20</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

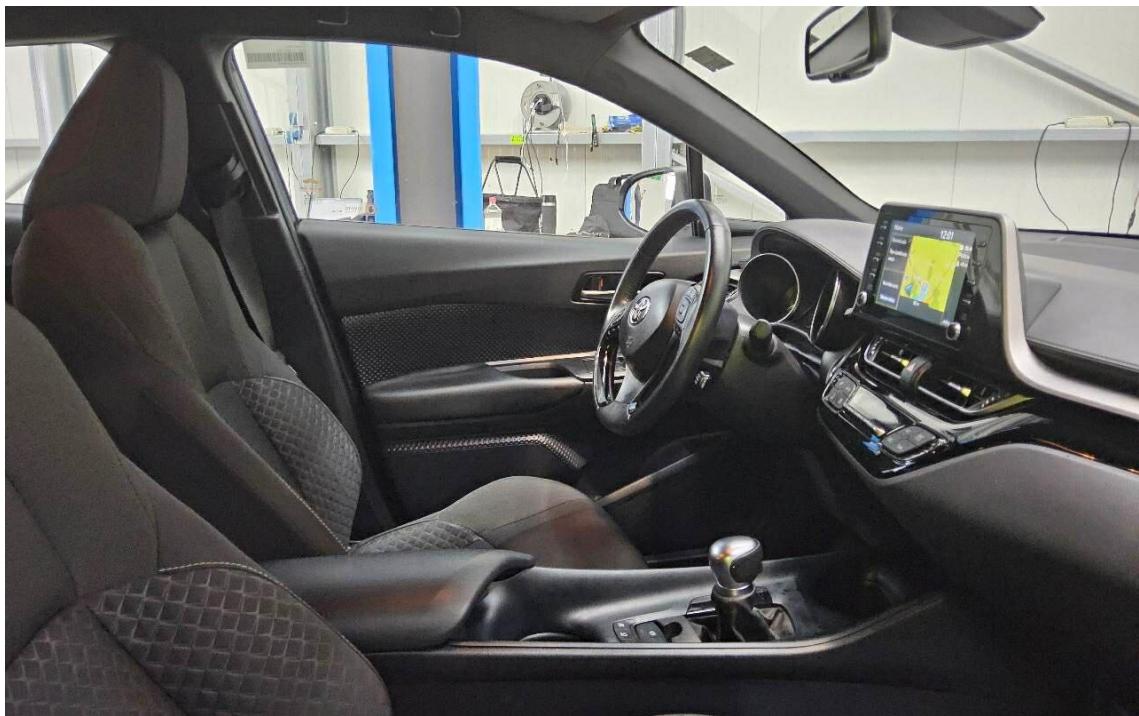


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

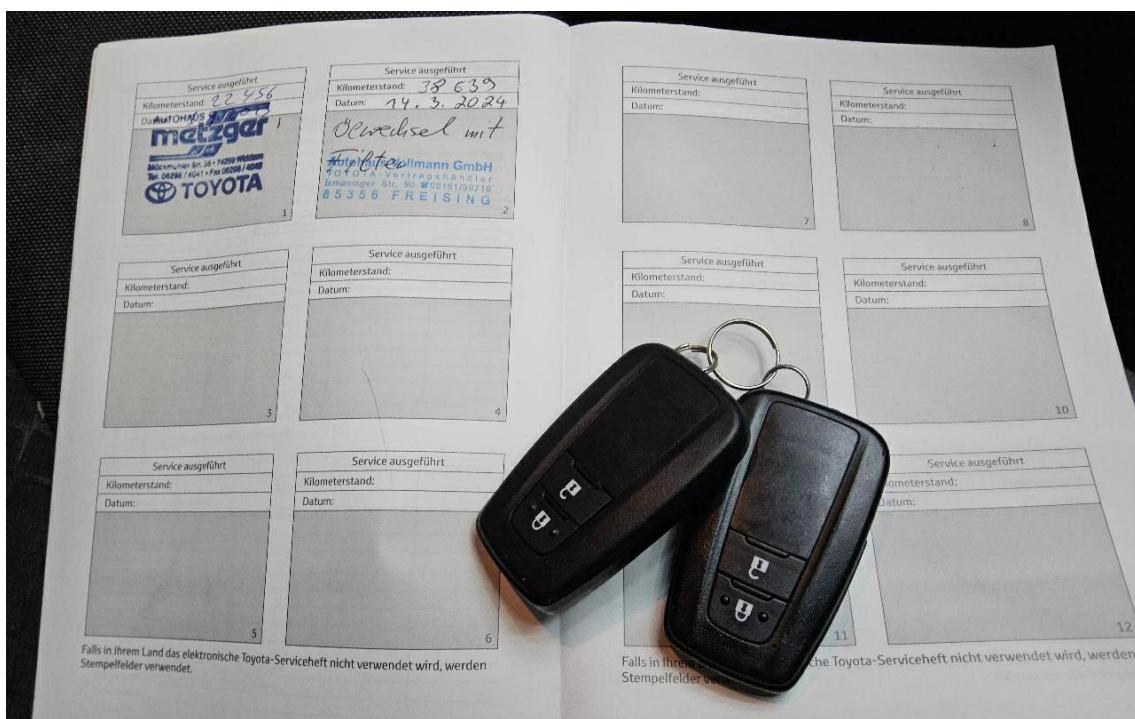


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Brandloch Beifahrersitzkissen

Duplikat

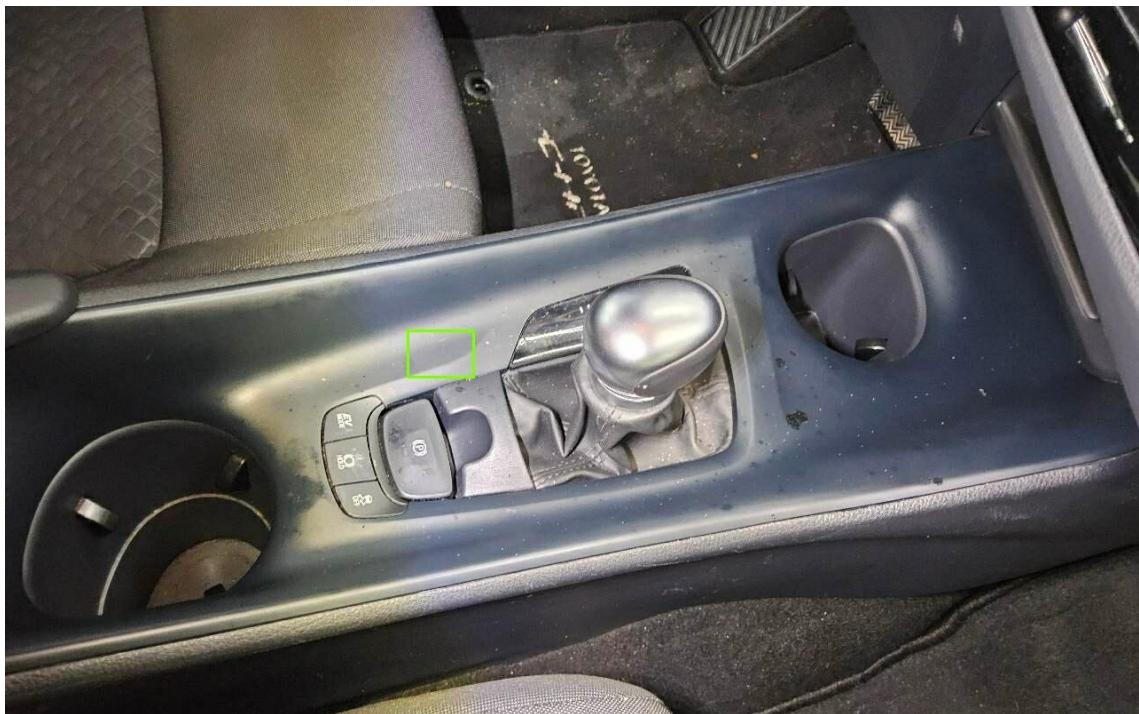


Bild 7 : Mäusebefall Fahrzeuginnenraum Mehrkosten möglich  
mehrfach Mäusekot im fahrzeuginnenraum auffindbar



Bild 8 : Mäusebefall Fahrzeuginnenraum Mehrkosten möglich

Duplikat



Bild 9 : Mäusebefall Fahrzeuginnenraum Mehrkosten möglich

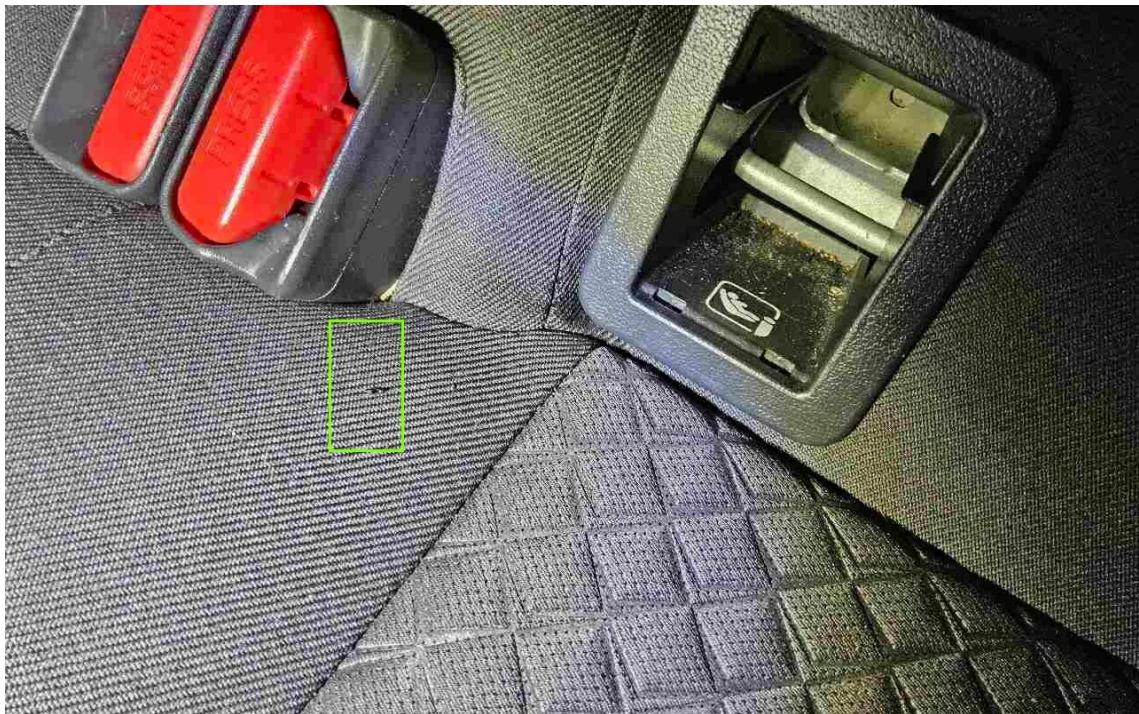


Bild 10 : Mäusebefall Fahrzeuginnenraum Mehrkosten möglich

Duplikat



Bild 11 : Isofix Abdeckung hinten fehlen



Bild 12 : Isofix Abdeckung hinten fehlen

Duplikat



Bild 13 : Brandloch Fahrersitzkissen

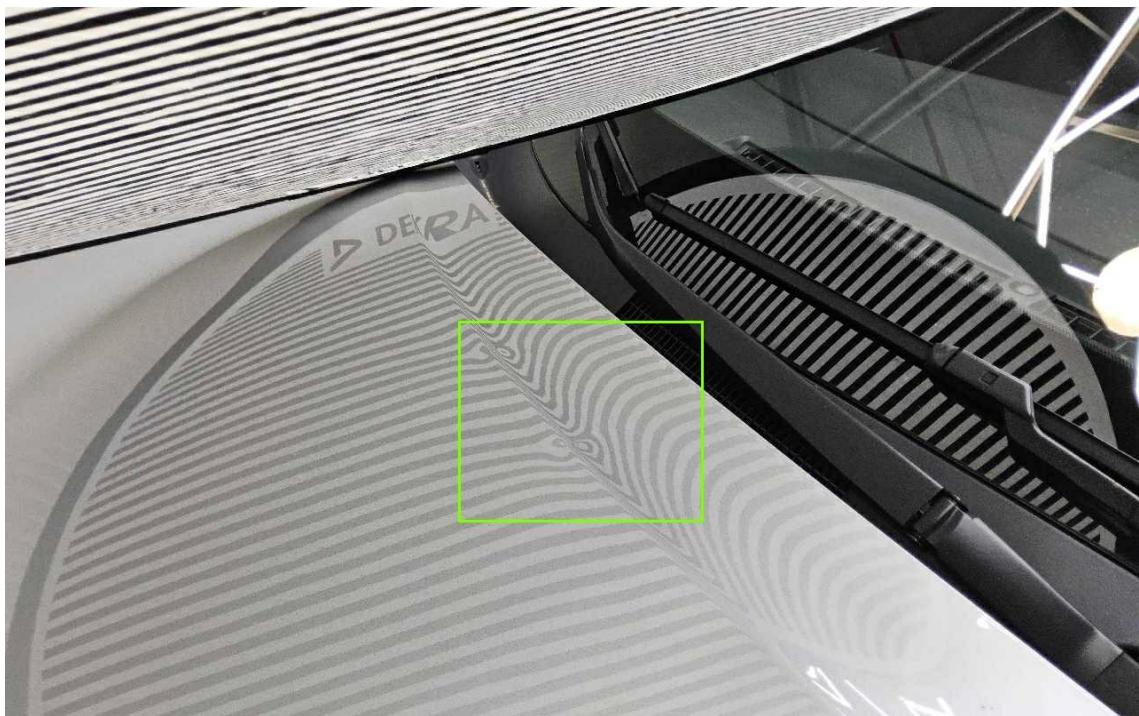


Bild 14 : Motorhaube mehrfach eingedellt auf Sikke

Duplikat



Bild 15 : Kotflügel vorne links eingedellt

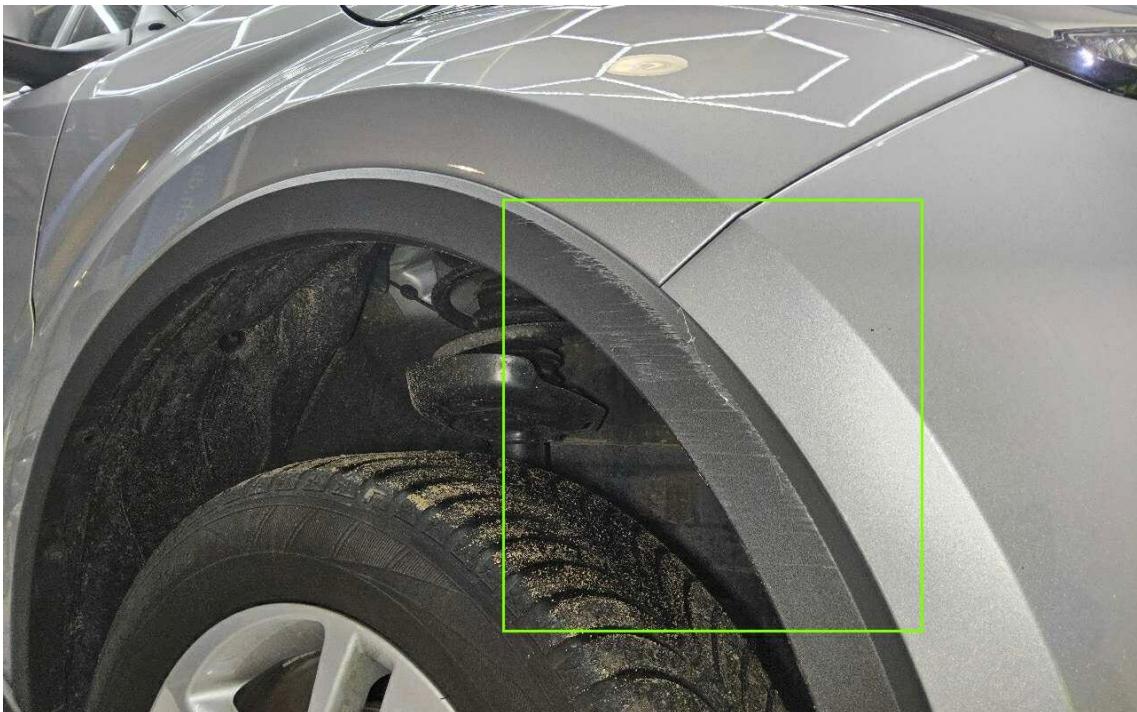


Bild 16 : Blende Kotflügel vorne rechts zerkratzt

Duplikat

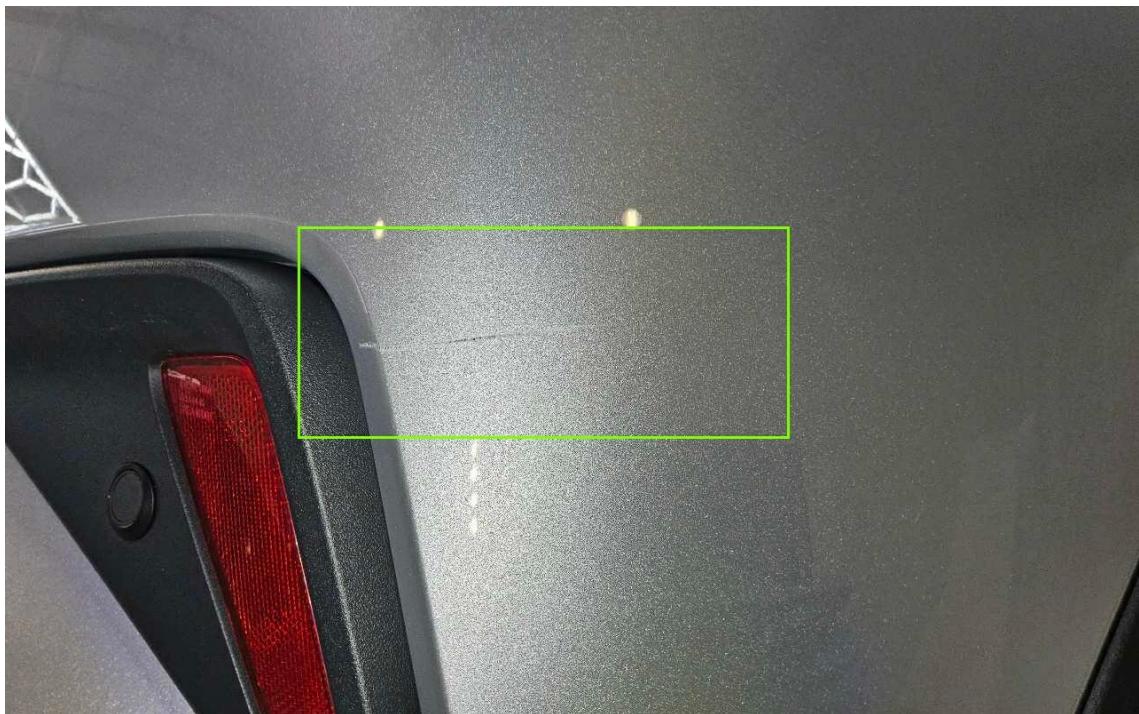


Bild 17 : Stoßfänger hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Verkleidung Fahrertür zerkratzt

Duplikat

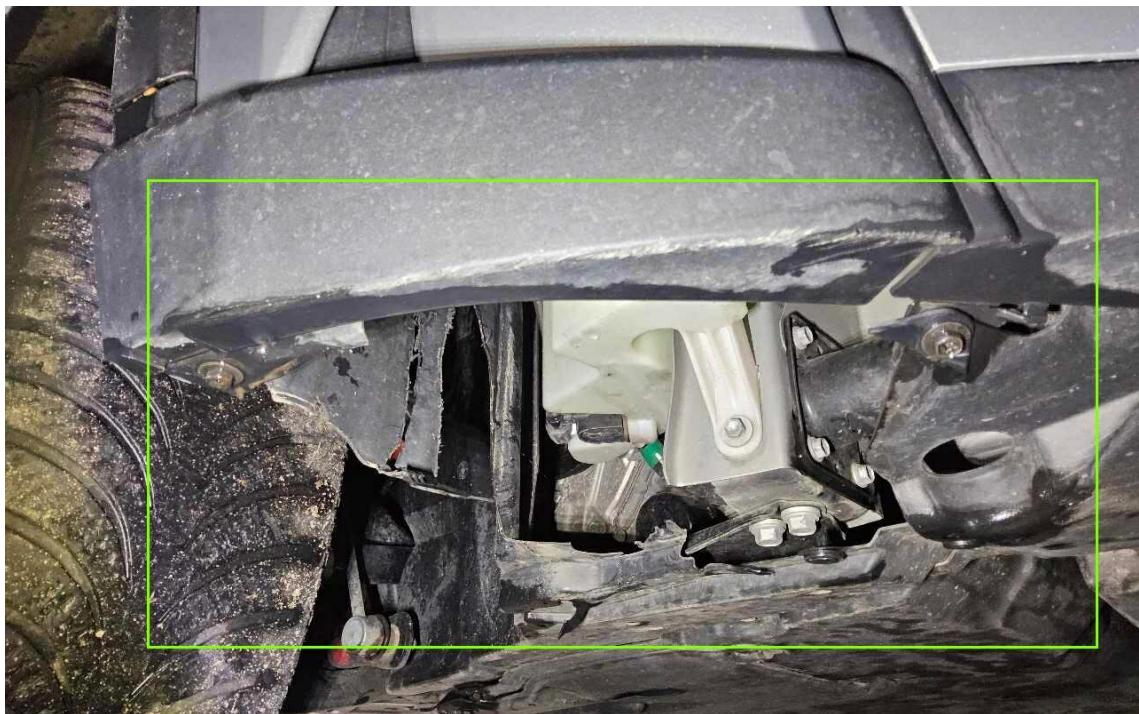


Bild 19 : Blende Kotflügel vorne rechts und Radhausverkleidung zerkratzt / gebrochen



Bild 20 : Blende Kotflügel vorne rechts und Radhausverkleidung zerkratzt / gebrochen

Duplikat



Bild 21 : Unterbodenverkleidung vorne Aufsetzspuren und gebrochen



Bild 22 : Teppich unter Fahrersitz Brandloch

Duplikat



Bild 23 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 24 : Achse 1, Reifen Rechts 1