

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Robert Dix  
Tel. direkt 038564480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

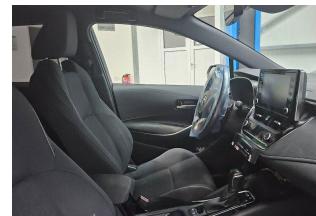**Kennzeichen****B DM2402****FIN****SB1Z53BE50E017029****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	25.08.2025, elektronisch.	
Besichtigung	25.08.2025, 11:15 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	25.08.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 9805110870	

**Zusammenfassung**

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	10.982,00 EUR 9.228,59 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-10.982,00 EUR -9.228,59 EUR

**Duplikat****Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 197 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

**HINWEIS:** Schimmelbefall im Fahrzeuginnenraum. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

**Fahrzeugdaten**

Erstzulassung	16.07.2019	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Corolla 2.0 Hybrid Touring Sports Business Edition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SB1Z53BE50E017029
HSN / TSN	5013 / AMX	Schlüssel-Nr.	10500781
Km-Stand abgelesen	180161	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybirdantrieb	Leistung (kW)	112
Hubraum (ccm)	1987	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Cosmic-Silber / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / PremiumContact 2 *	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

**Serienausstattung**

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstell- und anklappbar und beheizt, Berganfahr-Assistent, Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Dach: Dachspoiler, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Dynamisches Bremslicht, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fernlichtassistent, Follow-me-home-Funktion, Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Memory-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC) mit Stop&Go Funktion, Getriebe: Multidrive S Getriebe (Automatik stufenlos), Heckleuchten mit LED-Leuchtband und LED-Blinkleuchten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, 2-Zonen,

**Duplikat** Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Laderaumboden, höhenverstellbar, Lederschaltknauf, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkradbeheizbar, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenkradbedienung, Luftpulen für die hinteren Sitzreihen, Mittelarmlehne, vorne, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Navigationssystem Toyota Touch & Go Plus, Paket: Business-Paket, Park-Feststellbremse, elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Multimedia Audiosystem Toyota Touch, Reifendruck-Warnsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 16", Rückfahrkamera, Rücksitzlehne, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte:, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblenden, mit beleuchtung auf der Fahrer und Beifahrerseite, Spurhalte-Assistent mit aktiver Lenkunterstützung, Spurverfolgungsassistent, Start-/Stop-Knopf, Steckdose, 12V, im Kofferraum, Steckdose, 12V, in der Mittelkonsole, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verkehrsschilderkennung (RSA), Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, eCall Notrufsystem

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: fehlt

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall, reinigen (Bild 8, 9, 10, 11)	500	voll	-500	-420,17
3. Nachrüstung Taxi, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12)	100	voll	-100	-84,03
4. Motor - atypische Geräusche - Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)	500	voll	-500	-420,17
5. Windschutzscheibe gerissen, erneuern (Bild 14)	1.596	voll	-1.596	-1.341,18
6. Wischblatt gerissen, erneuern (Bild 15)	50	voll	-50	-42,02
7. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 16)	200	voll	-200	-168,07
8. Vordere Seitenscheibe Tür vorne rechts defekt, erneuern (Bild 17)	385	voll	-385	-323,53
9. Dach eingedellt, drücken (Bild 18)	80	voll	-80	-67,23
10. starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten, erneuern (Bild 37, 38)	1.089	voll	-1.089	-915,13
11. Kotflügel vorne links eingedellt, drücken (Bild 19)	80	voll	-80	-67,23
12. Frontschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20, 21, 22, 23)	2.456	voll	-2.456	-2.063,87
13. Kotflügel vorne rechts eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)	150	voll	-150	-126,05
14. Schwellerverkleidung rechts zerkratzt, lackieren (Bild 26)	665	voll	-665	-558,82
15. Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 27, 28)	160	voll	-160	-134,45
16. Heckschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29, 30, 31, 32, 33)	2.071	voll	-2.071	-1.740,34
17. Schwellerverkleidung links zerkratzt, smart repair (Bild 34)	150	voll	-150	-126,05

**Duplikat**

18. Tür hinten links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 35)	160	voll	-160	-134,45
19. Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 36)	80	voll	-80	-67,23
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>10.922</b>		<b>-10.922</b>	<b>-9.178,17</b>

**Fehlende Teile**

	Kosten brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Serviceheft	60	voll	-60	-50,42
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>60</b>		<b>-60</b>	<b>-50,42</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5  
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1129      25.08.2025

FABRIKAT	TOYOTA	COROLLA (E21/EH1)	BUSINESS EDITION
			TYP-CODE    70 E5 44
AUSSTATTG	KLIMAAUTOMATIK KOMBIINSTRUMENT 4.2" F-HEBER MIT IMPULSG AUSSENSP EL/HZB/KLAP NAVIGATIONSSYSTEM RADIO DIGITAL F-SITZ LORDOSENST LEDERLENKRAD HEIZBAR BLUETOOTH PARKBREMSE ELEKTR FRONTKAMERA REIFENDRUCKKONTROLLE KNIEAIRBAG FAHRER	HEIZUNGSKANAL H GESCHWINDIGKEITSBEGR ALARMANL/WEGFAHRSP DOPPELZENTRALVERR 6 LAUTSPRECHER REGENSENSOR SITZE V HEIZBAR SYST "START & STOP" 1987CCM 112KW/132KW SCHALTBET AM LENKRAD RADAR V KOPFAIRBAG 5-TUERIG (TOURING)	LADEBODEN VARIABEL STARTERKNOPF INNENSPIEGEL ABLENDNB AUDIO TOYOTA TOUCH 2 RADIO MIT BILD 8.0 HECKLEUCHTEN LED KNAUF SCHALTH LEDER LENKRAD MIT RADIO SONNENBL BELEUCHTET SEITENAIRBAG DACHRELING SILBER RUECKFAHRKAMERA

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS		10 AW=1 STD	PREIS	=150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.-	PREIS
LEIT-NR					
B020	STOSSFAENGER V ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER UND NOTWENDIGE AN- BAUTEILE AUS-/EINBAUEN		20	300.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
531041A)	RADHAUSSCHALE V AUS-/EINBAUEN (ERG-ARB)		2	30.00	
420018)	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
420018)	LAUFRAD/RAEDER AB-ANMONT ERG-ARB		1	15.00	
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER		2*	30.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.		3*	45.00	

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
0261	BLEN RAHM K-GRILL L NEUTEILLACK ST K1R	3
0262	BLEN RAHM K-GRILL R NEUTEILLACK ST K1R	3
0281	STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	9
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW
	FAKTOR 175.00 EUR/STD	ARB.-
	LACKIERZEIT 15	PREIS
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG 3	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN 2	
	VORBE. FARBMUSTER 2	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	22
		385.00

SYSTEM AUDATEX      BLATT      1

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000388

vom 25.08.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      N R    1129  
L A C K I E R U N G (S Y S T E M A Z T)

25.08.2025

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	163.18
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	50.70
MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2025 / 01

LEIT-NR MENGE BEZEICHNUNG TEILE-NR PREIS

0253		BLENDE U L STOSSF V	81482	02880	89.59
0254		BLENDE U R STOSSF V	81481	02890	89.59
0261		BLEN RAHM K-GRILL L	52712	02030	147.89
0262		BLEN RAHM K-GRILL R	52711	02220	147.89
0263	2 X	SCHRAUBE L	90167	50063	2.22
0264	2 X	SCHRAUBE R	90167	50063	2.22
0281		STOSSFAENGER V	52119	F2907	335.51
0317		HALTER L STOSSF V	52116	02470	36.88
0318		HALTER R STOSSF V	52115	02330	36.88
0322	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467	05170	8.40
0323		SCHRAUBE L	90159	50311	1.61
0324		SCHRAUBE R	90159	50311	1.61
0325	10 X	MUTTER	90189	06193	16.70
0328	4 X	CLIP BEFESTIGUNG	47749	02040	28.92
0329	4 X	FESTSTELLER	53879	02160	38.40

SONS TIGES

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1129

25.08.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS    10 AW = 1 STD		
GESAMT                        31 AW X 150.00 EUR/STD	465.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		465.00
N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		10.00
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	385.00	
MATERIALKOSTEN	219.08	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....		604.08
E R S A T Z T E I L E	984.31	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		984.31
R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....	2 063.39	
<hr/>		
MWST 19.00 %		392.04
R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....	2 455.43	

## ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5  
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1131      25.08.2025

FABRIKAT	TOYOTA	COROLLA (E21/EH1)	BUSINESS EDITION
			TYP-CODE    70 E5 44
AUSSTATTG	KLIMAAUTOMATIK KOMBIINSTRUMENT 4.2" F-HEBER MIT IMPULSG AUSSENSP EL/HZB/KLAP NAVIGATIONSSYSTEM RADIO DIGITAL F-SITZ LORDOSENST LEDERLENKRAD HEIZBAR BLUETOOTH PARKBREMSE ELEKTR FRONTKAMERA REIFENDRUCKKONTROLLE KNIEAIRBAG FAHRER	HEIZUNGSKANAL H GESCHWINDIGKEITSBEGR ALARMANL/WEGFAHRSP DOPPELZENTRALVERR 6 LAUTSPRECHER REGENSENSOR SITZE V HEIZBAR SYST "START & STOP" 1987CCM 112KW/132KW SCHALTBET AM LENKRAD RADAR V KOPFAIRBAG 5-TUERIG (TOURING)	LADEBODEN VARIABEL STARTERKNOPF INNENSPIEGEL ABLENDNB AUDIO TOYOTA TOUCH 2 RADIO MIT BILD 8.0 HECKLEUCHTEN LED KNAUF SCHALTH LEDER LENKRAD MIT RADIO SONNENBL BELEUCHTET SEITENAIRBAG DACHRELING SILBER RUECKFAHRKAMERA

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS	=150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.- PREIS	
KN	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
KN	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
B420	STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN		10	150.00	
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER		2*	30.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.		3*	45.00	

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
2581	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK ST K1R
2610	STOSSF-BLENDE H M	NEUTEILLACK ST K1R
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW
	FAKTOR	175.00 EUR/STD
	LACKIERZEIT	13
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	3
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	2
	VORBE. FARBMUSTER	2
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :
		20
		350.00
	LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R	185.86
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	50.70
	MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000388

vom 25.08.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1131      25.08.2025

E R S A T Z T E I L E      PREISSTAND      : 01.08.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		STOSSFAENGER H	52159 0Z948	393.00
2610		STOSSF-BLENDE H M	52754 02901	117.00
2619		HALTER L STOSSF H	52576 02201	79.74
2620		HALTER R STOSSF H	52575 02201	79.74
2631		HALTER L V STOSSF H	52156 02140	36.88
2632		HALTER R V STOSSF H	52155 02150	36.88
2633		SCHRAUBE L	90159 60621	1.11
2634		SCHRAUBE R	90159 60621	1.11
2635	6 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	11.76
2638	5 X	AUFKLEBER U ABDECK H	52461 02190	30.95
2651		BEFEST KLAMMER L	90189 06242	1.30
2652		BEFEST KLAMMER R	90189 06242	1.30
2653	13 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	25.48
2655	2	SCHRAUBE	90159 60621	2.22
2656	2 X	MUTTER	90189 06228	3.08
2658	2 X	SCHRAUBE	90167 50063	2.22
2661		GUMMI STOSSF H L	52462 02370	12.13
2662		GUMMI STOSSF H R	52462 02250	3.18
2668		GUMMI STOSSF H R	52462 02300	12.13
3343		SCHRAUBE L	90167 50063	1.11
3344		SCHRAUBE R	90167 50063	1.11

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL SYSTEM AUDATEX	10.00* BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1131

25.08.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
<hr/>			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	19 AW X 150.00 EUR/STD	285.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....			285.00
N E B E N K O S T E N			
SUMME SONSTIGES		10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....			10.00
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN		350.00	
MATERIALKOSTEN		241.76	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....			591.76
E R S A T Z T E I L E		853.43	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....			853.43
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			1 740.19
<hr/>			<hr/>
MWST 19.00 %			330.64
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			2 070.83

## ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat

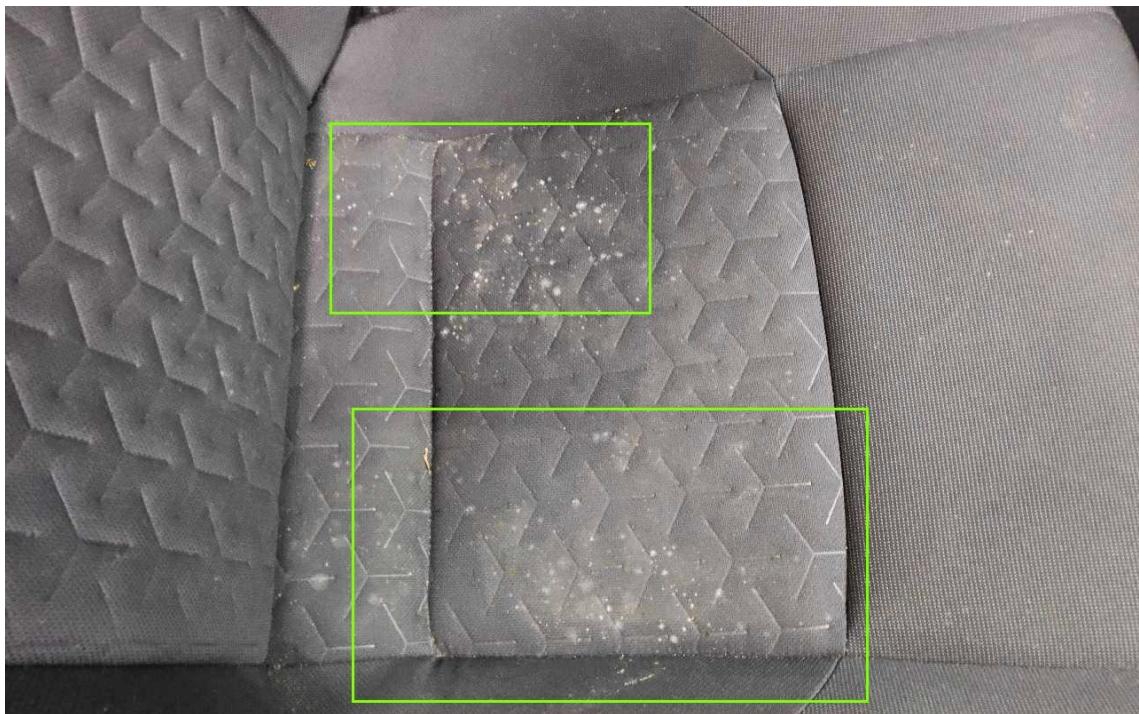


Bild 7 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall



Bild 8 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall

Duplikat



Bild 9 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall

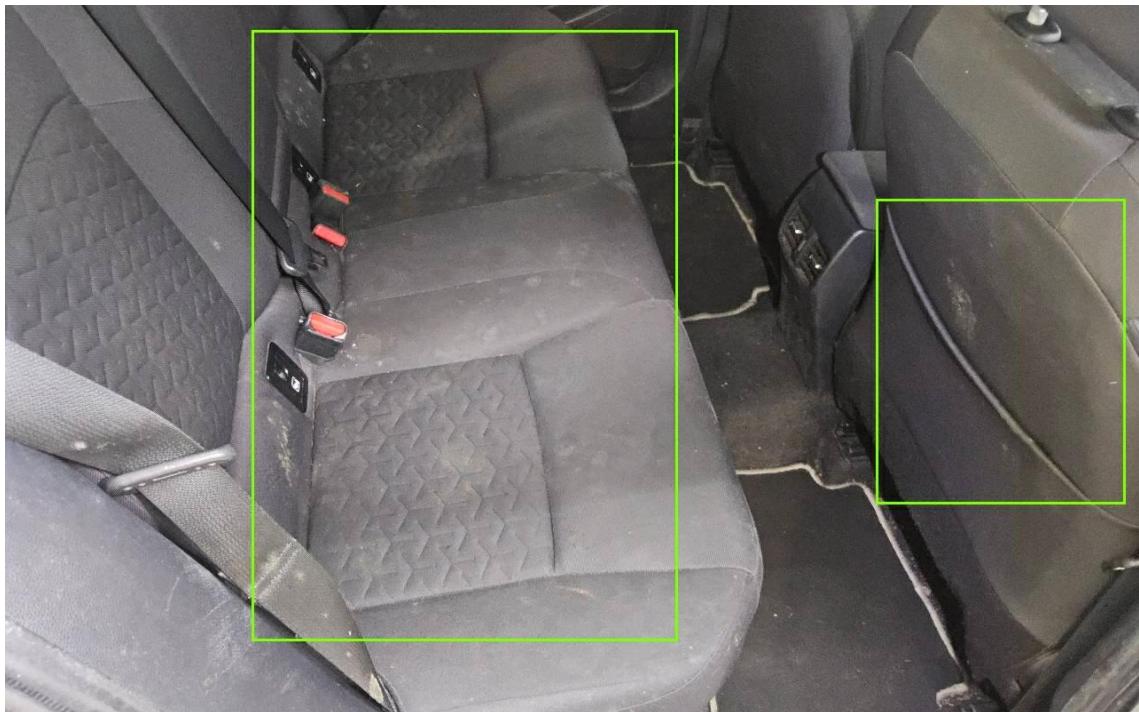


Bild 10 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall

Duplikat



Bild 11 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall



Bild 12 : Nachrüstung Taxi

Duplikat

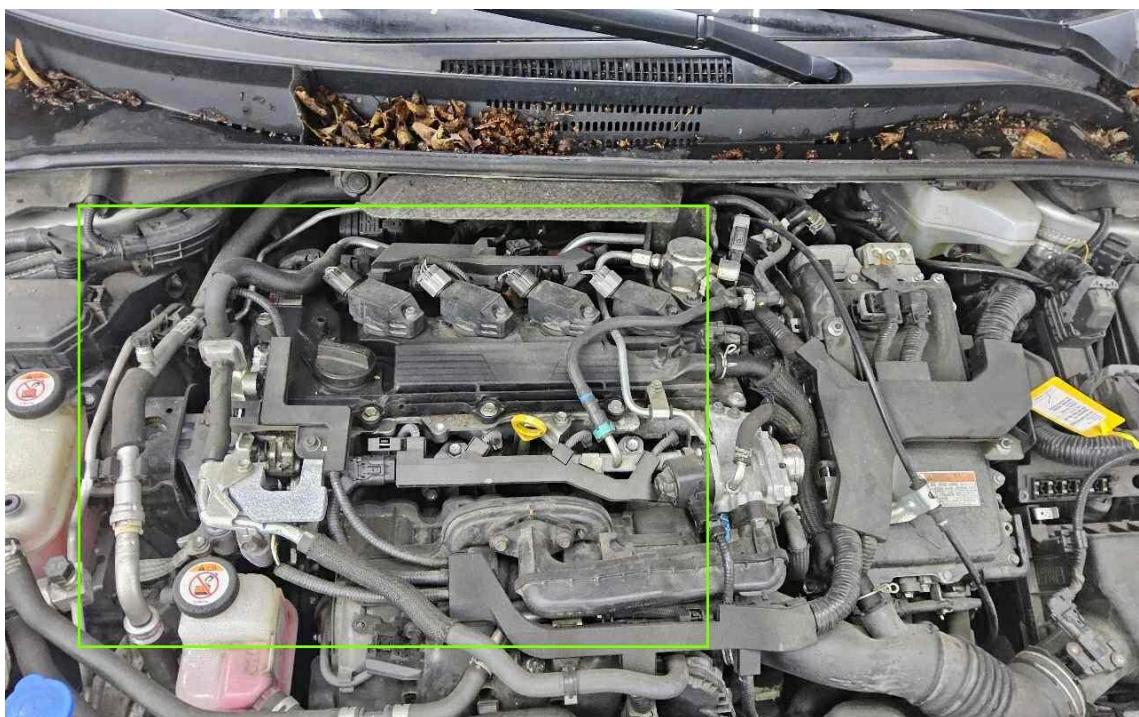


Bild 13 : Motor - atypische Geräusche - Mehrkosten möglich



Bild 14 : Windschutzscheibe gerissen

Duplikat



Bild 15 : Wischblatt gerissen



Bild 16 : Motorhaube mehrfach eingedellt

Duplikat

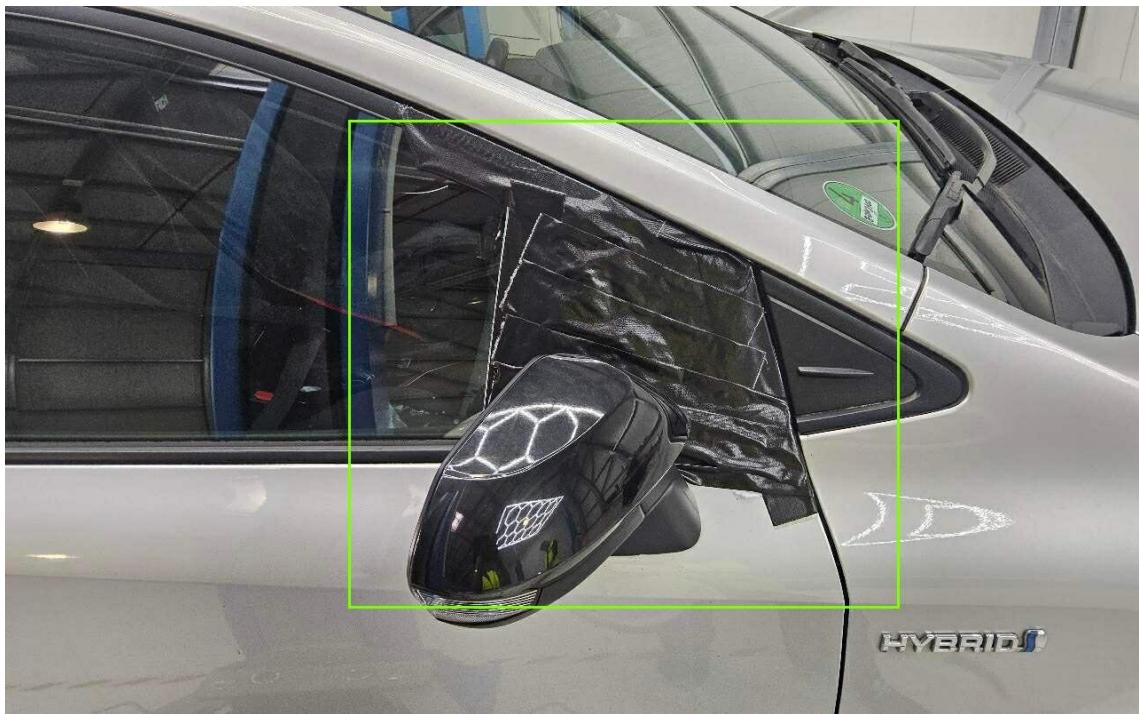


Bild 17 : Vordere Seitenscheibe Tür vorne rechts defekt



Bild 18 : Dach eingedellt

Duplikat

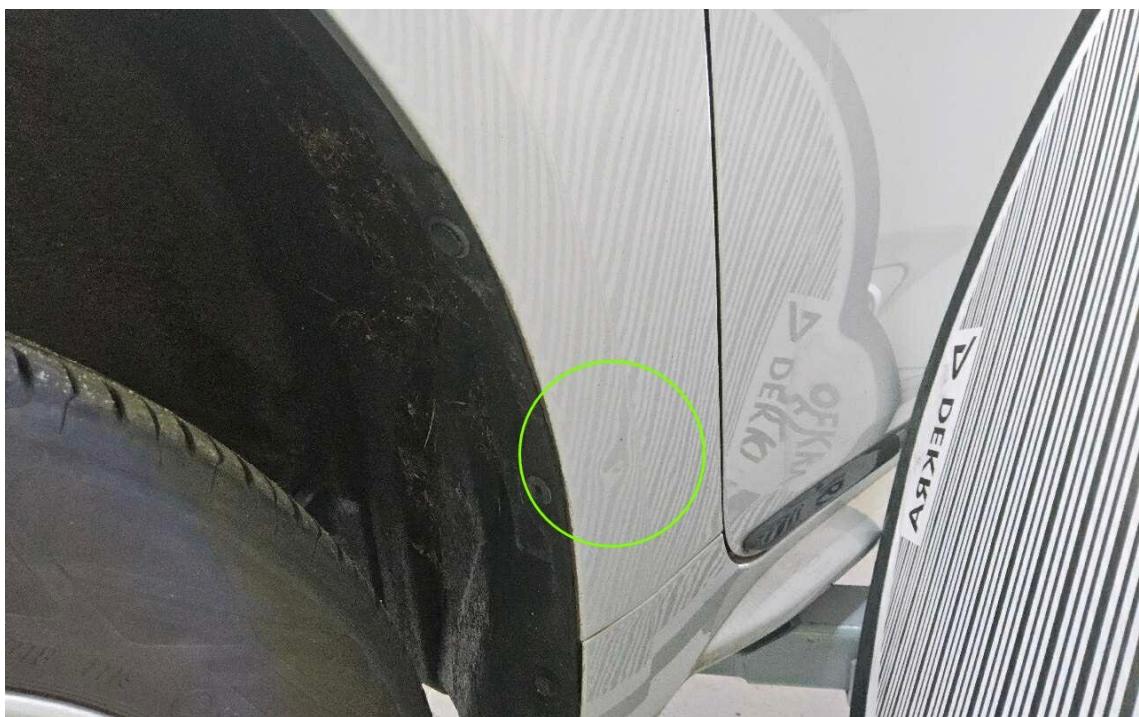


Bild 19 : Kotflügel vorne links eingedellt



Bild 20 : Frontschaden

Duplikat

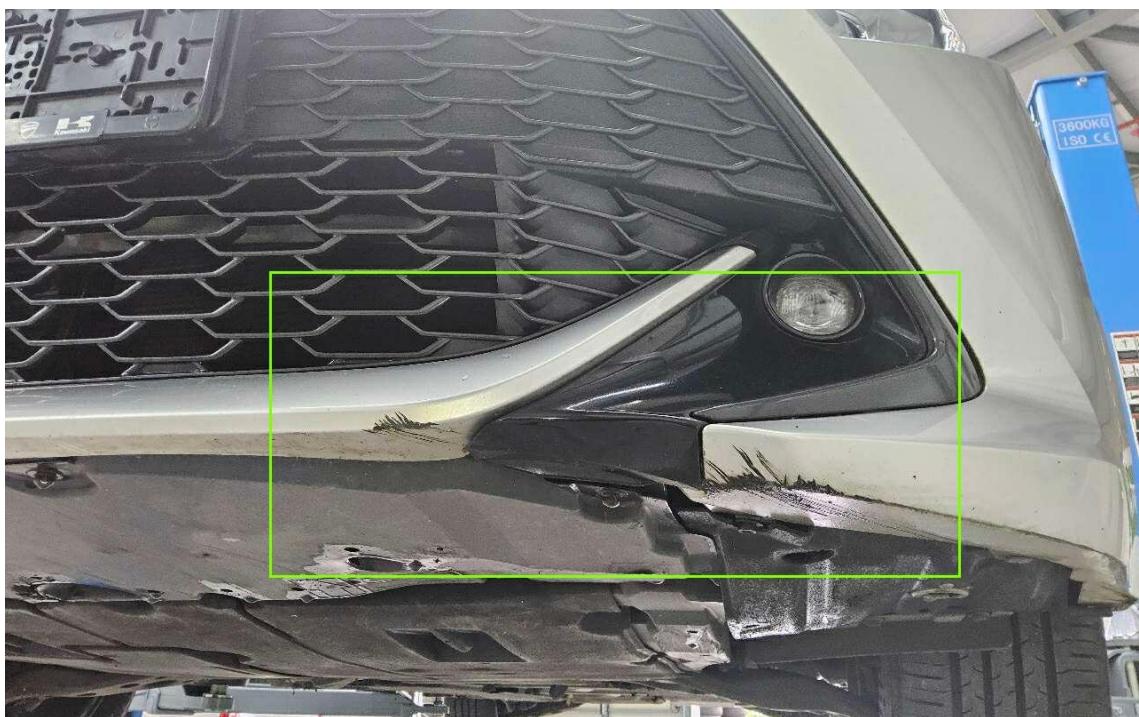


Bild 21 : Frontschaden



Bild 22 : Frontschaden

Duplikat



Bild 23 : Frontschaden



Bild 24 : Kotflügel vorne rechts eingedellt und zerkratzt

Duplikat

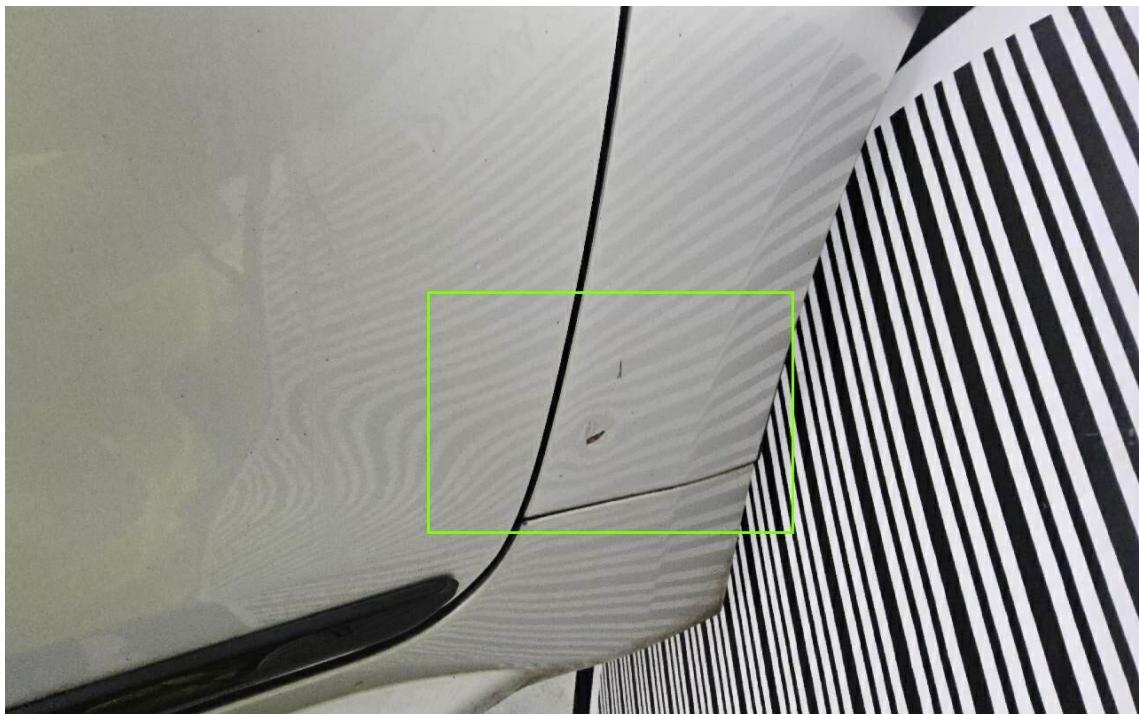


Bild 25 : Kotflügel vorne rechts eingedellt und zerkratzt



Bild 26 : Schwellerverkleidung rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 27 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt



Bild 28 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt

Duplikat

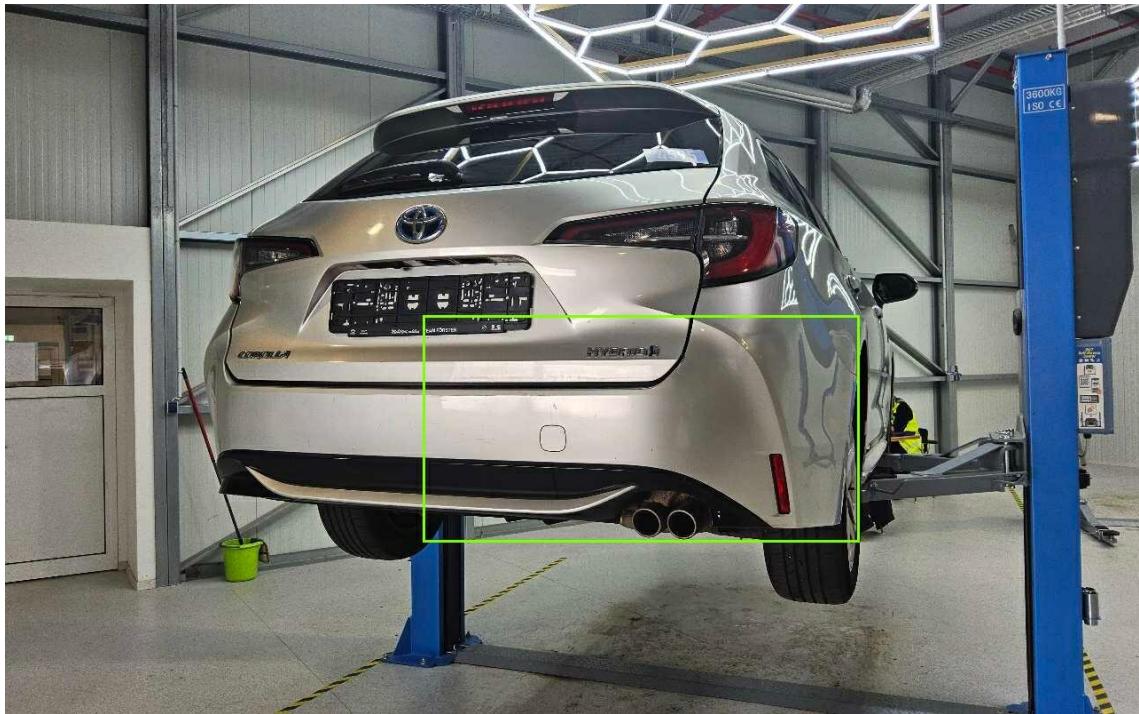


Bild 29 : Heckschaden

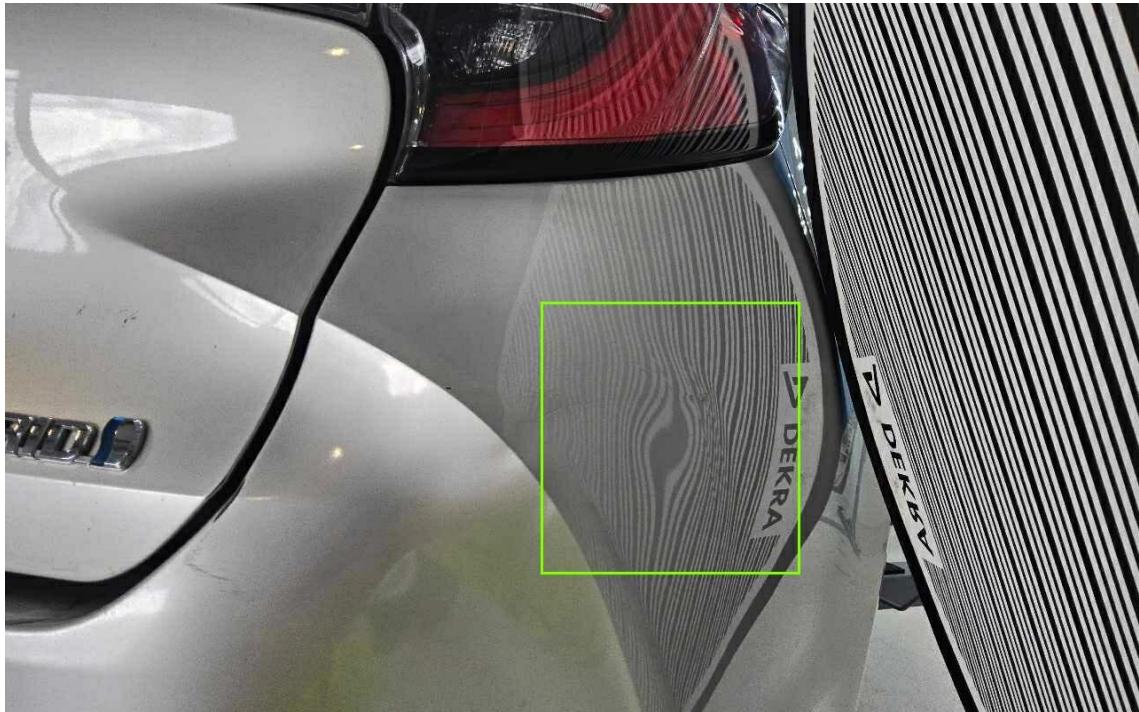


Bild 30 : Heckschaden

Duplikat

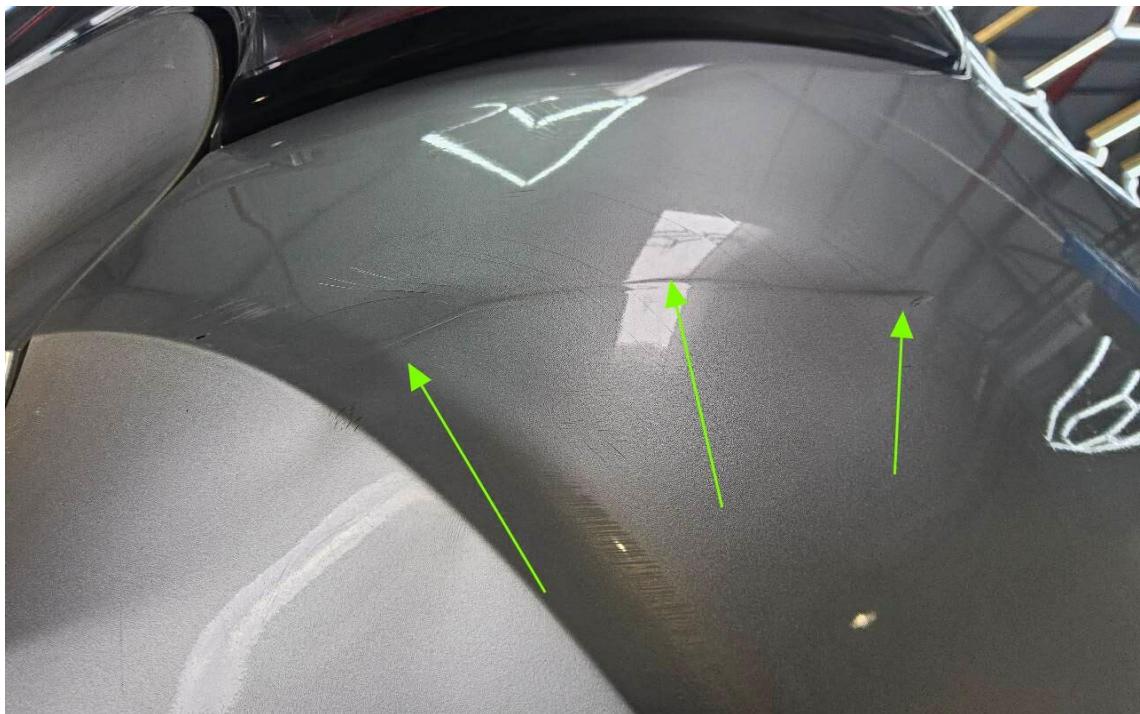


Bild 31 : Heckschaden

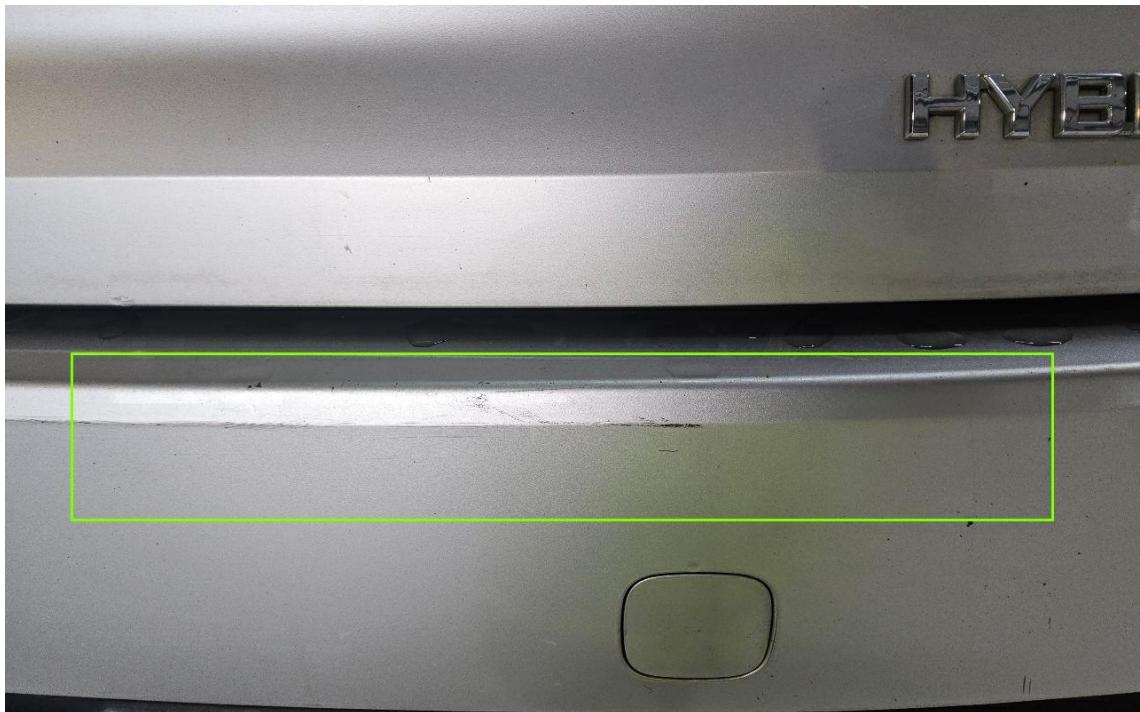


Bild 32 : Heckschaden

Duplikat



Bild 33 : Heckschaden



Bild 34 : Schwellerverkleidung links zerkratzt

Duplikat



Bild 35 : Tür hinten links mehrfach eingedellt



Bild 36 : Tür vorne links eingedellt

Duplikat

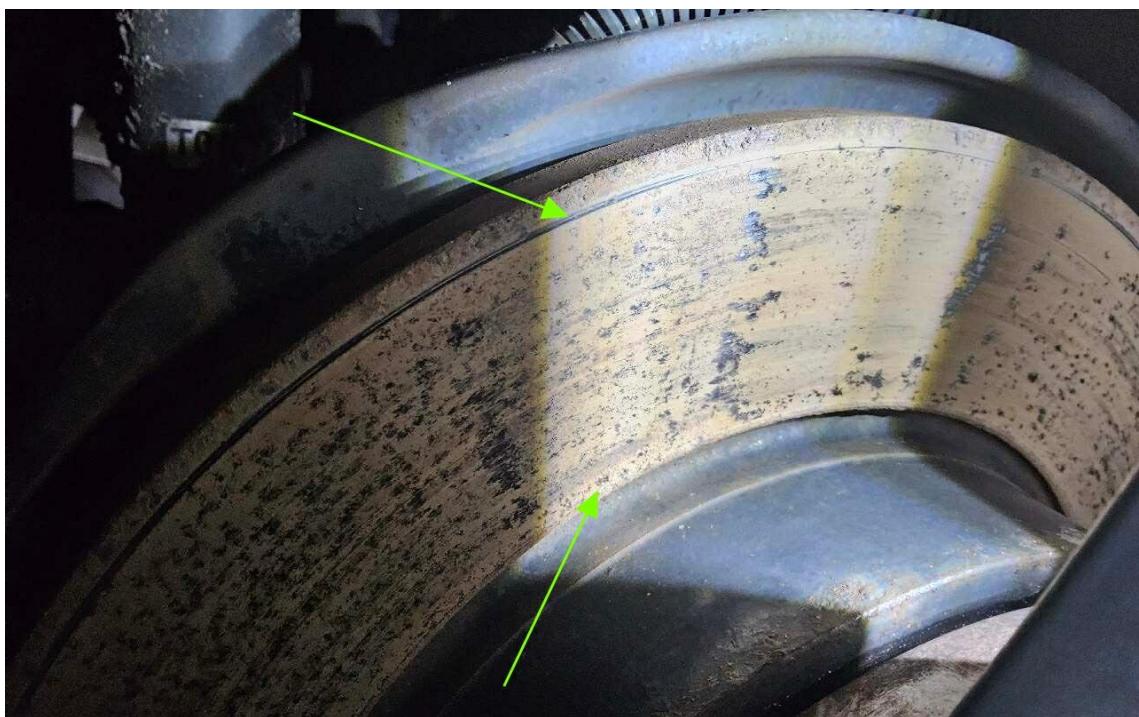


Bild 37 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten

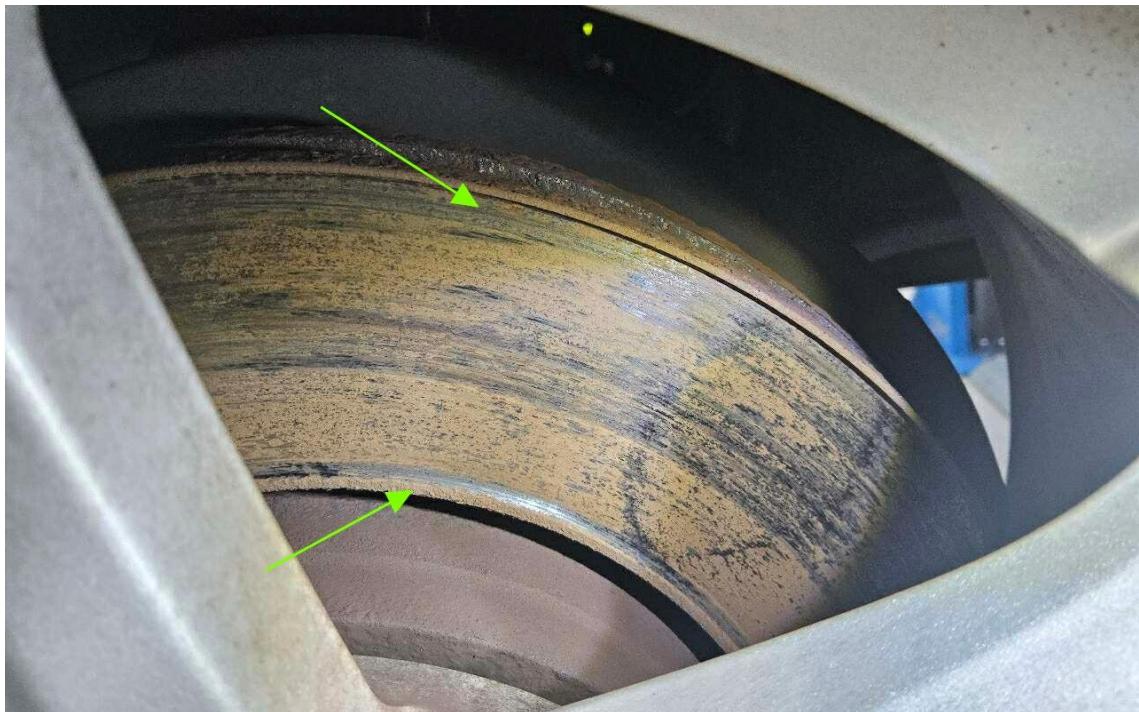


Bild 38 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten