

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****B DM2416****FIN****SB1Z93BE30E151400****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH	Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	04.09.2025,	elektronisch.
Besichtigung	04.09.2025, 08:15 Uhr,	durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	04.09.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 1058113170	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	13.200,00 EUR 11.092,42 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-13.200,00 EUR -11.092,42 EUR

Duplikat**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 163 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Bei den montierten Felgen handelt es sich um Zubehörfelgen. Die Zulässigkeit dieser Felgen ist nicht nachgewiesen.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Corolla 1.8 Hybrid Touring Sports Team Deutschland
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SB1Z93BE30E151400
HSN / TSN	5013 / AMV	Schlüssel-Nr.	10501079
Km-Stand abgelesen	75961	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybirdantrieb	Leistung (kW)	72
Hubraum (ccm)	1798	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Cosmic Silber / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 V	GT Radial / Winterpro2 Sport FSL	W/O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	GT Radial / Winterpro2 Sport FSL	W/O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 V	GT Radial / Winterpro2 Sport FSL	W/O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	GT Radial / Winterpro2 Sport FSL	W/O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstell- und automatisch anklappbar und beheizt, Berganfahr-Assistent, Bi-LED-Scheinwerfer, Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Dach: Dachspoiler, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Dynamisches Bremslicht, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fernlichtassistent, Follow-me-home-Funktion, Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Memory-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC) mit Stop&Go

Duplikat Funktion, Getriebe: Multidrive S Getriebe (Automatik stufenlos), Heckleuchten mit LED-Leuchtband und LED-Blinkleuchten, Innenspiegel automatisch und stufenlos abblendend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, 2-Zonen, Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Laderaumboden, höhenverstellbar, Lederschaltknauf, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Lenkradbedienung, Luftpulen für die hinteren Sitzreihen, Mittelarmlehne, vorne, Multi-Info-Display (7"), Nebelscheinwerfer LED, Park-Feststellbremse, elektrisch, Polster: Stoff, Privacy Glas, Radio: Multimedia Audiosystem Toyota Touch, Regensensor, Reifendruck-Warnsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 17", Rückfahrkamera, Rücksitzlehne, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte: Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, elektrisch, Sitze: Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden, mit beleuchtung auf der Fahrer und Beifahrerseite, Spurhalte-Assistent mit aktiver Lenkunterstützung, Spurverfolgungsassistent, Start-/Stop-Knopf, Steckdose, 12V, im Kofferraum, Steckdose, 12V, in der Mittelkonsole, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verkehrsschildererkennung (RSA), Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Code Bezeichnung
Lackierung: Mica-/Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 17.01.2024 bei Kilometerstand 37.553

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 8, 9)	200	voll	-200	-168,07
3. Batterie tiefentladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100	-84,03
4. Reifendruckkontrolle aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100	-84,03
5. Nachrüstung Taxi, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10)	100	voll	-100	-84,03
6. Windschutzscheibe gerissen, erneuern (Bild 11)	1.495	voll	-1.495	-1.256,30
7. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 12)	120	voll	-120	-100,84
8. Spiegelgehäuse rechts zerkratzt, smart repair (Bild 13)	150	voll	-150	-126,05
9. Spiegelgehäuse links verschrammt, polieren (Bild 14)	50	voll	-50	-42,02
10. starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten, erneuern (Bild 41, 42)	1.016	voll	-1.016	-853,78
11. Stoßfänger vorne plastisch verformt und zerkratzt, erneuern (Bild 15, 16, 17, 18)	1.763	voll	-1.763	-1.481,51
12. Felge vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 19, 20)	300	voll	-300	-252,10
13. Seitenschaden rechts, prüfen und Befund				

Duplikat	festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)	6.556	voll	-6.556	-5.509,24
14.	Felge hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 32, 33, 34, 35)	300	voll	-300	-252,10
15.	Heckklappe zerkratzt, smart repair (Bild 36)	150	voll	-150	-126,05
16.	Felge hinten links zerkratzt, smart repair (Bild 37, 38, 39)	300	voll	-300	-252,10
17.	Kotflügel vorne links verschrammt, polieren (Bild 40)	50	voll	-50	-42,02
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert		13.200		-13.200	-11.092,42

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1227 04.09.2025

FABRIKAT	TOYOTA	COROLLA (E21/EH1)	TEAM DEUTSCHLAND
			TYP-CODE 70 E5 46
AUSSTATTG	KLIMAAUTOMATIK GESCHWINDIGKEITSBEGR ALARMANL/WEGFAHRSP DOPPELZENTRALVERR RADIO DIGITAL HECKLEUCHTEN LED KNAUF SCHALTH LEDER LENKRAD MIT RADIO 1798CCM 72KW/90/103K SEITENAIRBAG DACHRELING SILBER RUECKFAHRKAMERA SCHEIBEN DUNKEL GET	HEIZUNGSKANAL H STARTERKNOPF INNENSPIEGEL ABLENDNB 6 LAUTSPRECHER BI-LED SCHEINWERFER F-SITZ LORDOSENST LEDERLENKRAD HEIZBAR KOMBIINSTRUMENT 7.0" SONNENBL BELEUCHTET FRONTKAMERA REIFENDRUCKKONTROLLE KNIEAIRBAG FAHRER	LADEBODEN VARIABEL F-HEBER MIT IMPULSG AUSSENSP EL/HZB/KLAP RADIO MIT BILD 8.0 REGENSOR SITZE V HEIZBAR SYST "START & STOP" BLUETOOTH PARKBREMSE ELEKTR RADAR V KOPFAIRBAG 5-TUERIG (TOURING)

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD		PREIS =150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
LEIT-NR			
B020	STOSSFAENGER V ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER UND NOTWENDIGE AN- BAUTEILE AUS-/EINBAUEN	20	300.00
531041)	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN	1	15.00
531041)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN	1	15.00
531041A)	RADHAUSSCHALE V AUS-/EINBAUEN (ERG-ARB)	2	30.00
420018)	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	1	15.00
420018)	LAUFRAD/RAEDER AB-ANMONT ERG-ARB	1	15.00
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	2*	30.00
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	3*	45.00

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
0281	STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	9	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR 175.00 EUR/STD	9	
	LACKIERZEIT	3	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	2	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	2	
	VORBE. FARBMUSTER	2	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	16	280.00
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	1



DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000421

vom 04.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 1227
L A C K I E R U N G (S Y S T E M A Z T)

04.09.2025

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	154.12
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	50.70
MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20

PREISSTAND : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0263	2 X	SCHRAUBE L	90167 50063	2.22
0264	2 X	SCHRAUBE R	90167 50063	2.22
0281		STOSSFAENGER V	52119 F2907	335.51
0317		HALTER L STOSSF V	52116 02470	36.88
0318		HALTER R STOSSF V	52115 02330	36.88
0322	2 X	CLIP BEFESTIGUNG	90467 05170	8.40
0323		SCHRAUBE L	90159 50311	1.61
0324		SCHRAUBE R	90159 50311	1.61
0325	10 X	MUTTER	90189 06193	16.70
0328	4 X	CLIP BEFESTIGUNG	47749 02040	28.92
0329	4 X	FESTSTELLER	53879 02160	38.40
0331	3 X	SCHRAUBE L	90167 50063	3.33
0332	3 X	SCHRAUBE R	90167 50063	3.33

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1227

04.09.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT 31 AW X 150.00 EUR/STD	465.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		465.00
N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		10.00
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	280.00	
MATERIALKOSTEN	210.02	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		490.02
E R S A T Z T E I L E	516.01	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		516.01
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	1	481.03
<hr/>		
MWST 19.00 %		281.40
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....	1	762.43

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1228 04.09.2025

FABRIKAT	TOYOTA	COROLLA (E21/EH1)	TEAM DEUTSCHLAND
			TYP-CODE 70 E5 46
AUSSTATTG	KLIMAAUTOMATIK GESCHWINDIGKEITSBEGR ALARMANL/WEGFAHRSP DOPPELZENTRALVERR RADIO DIGITAL HECKLEUCHTEN LED KNAUF SCHALTH LEDER LENKRAD MIT RADIO EINPARKHILFE V/H PARKBREMSE ELEKTR RADAR V KOPFAIRBAG 5-TUERIG (TOURING)	HEIZUNGSKANAL H STARTERKNOPF INNENSPIEGEL ABLENDNB 6 LAUTSPRECHER BI-LED SCHEINWERFER F-SITZ LORDOSENST LEDERLENKRAD HEIZBAR KOMBIINSTRUMENT 7.0" 1798CCM 72KW/90/103K SEITENAIRBAG DACHRELING SILBER RUECKFAHRKAMERA SCHEIBEN DUNKEL GET	LADEBODEN VARIABEL F-HEBER MIT IMPULSG AUSSENSP EL/HZB/KLAP RADIO MIT BILD 8.0 REGENSOR SITZE V HEIZBAR SYST "START & STOP" BLUETOOTH SONNENBL BELEUCHTET FRONTKAMERA REIFENDRUCKKONTROLLE KNIEAIRBAG FAHRER

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS	=150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.- PREIS	
B010	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN		6	90.00	
UMFAST: FRONTBLENDE AUS-/EINBAUEN					
800089	STEUERGERAET UMPROGRAMMIEREN		8	120.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
531041)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
531041A)	RADHAUSSCHALE V AUS-/EINBAUEN (ERG-ARB)		2	30.00	
B210	TUER V R ERSETZEN		30	450.00	
UMFAST: TUER AUS-/EINBAUEN, SAEMTL					
ANBAUTEILE UMBAUEN, TUER EINSTELLEN					
670311)	TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
672201)	TUERAUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
670311A)	TUERVERKLEIDUNG/EN H AUS-/EINB (ERG-ARB)		2	30.00	
KN	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
KN	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
B410	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN		5	75.00	
KN	HALTER L STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
KN	HALTER R STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN		2	30.00	
KN	BLENDE STOSSFAENGER H M AUS-/EINBAUEN		3	45.00	
KN	HALTER L STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
KN	HALTER R STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
420018)	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN		1	15.00	
420018)	LAUFRAD/RAEDER AB-ANMONT ERG-ARB		1	15.00	
1782	TUER H R INSTANDSETZEN		20*	300.00	
3490	SEITENWAND H R TW U INSTANDSETZEN		20*	300.00	
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER		2*	30.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP. SYSTEM AUDATEX		3*	45.00	
			BLATT	1	

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1228

04.09.2025

L A C K I E R U N G (S Y S T E M A Z T)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
1482	TUER V R	NEUTEILLACK ST I 15	
1782	TUER H R	REPARATURLACK ST III 14	
2208	SCHWELLERLEISTE R	REPARATURLACK ST K3 12	
2581	STOSSFAENGER H	REPARATURLACK ST K3 14	
3490	SEITENWAND H R TW U	REPARATURLACK ST III 9	
0742	KOTFLUEGEL V R	BEILACKIEREN ST II 5	
LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	
FAKTOR	175.00 EUR/STD	ARB.-PREIS	
LACKIERZEIT	69		
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.	13		
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	6		
VORBE. FARBE ANMISCHEN	2		
VORBE. FARBMUSTER	2		
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	92 1610.00	
LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS	
NEUTEILLACKIERUNG		142.93	
REPARATURLACKIERUNG		100.03	
REPARATURLACKIERUNG K3		186.37	
BEILACKIEREN ST II		28.84	
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.		54.40	
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		24.20	
MAT-KONST. FARBMUSTER		5.20	
<hr/>			
E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND : 01.09.2025 / 01	
LEIT-NR	MENGE BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0322	2 X CLIP BEFESTIGUNG	90467 05170	8.40
0325	10 X MUTTER	90189 06193	16.70
0328	4 X CLIP BEFESTIGUNG	47749 02040	28.92
0329	4 X FESTSTELLER	53879 02160	38.40
1482	TUER V R	67001 02550	864.77
1626	SCHACHTDTG TUER V R	75710 02490	62.26
1698	ZIERSTR O TUER V R	75985 02020	36.30
1700	ZIERL H TUER V R	75755 02130	30.71
1714	ABDECKFOLIE TUER V R	67831 02450	119.27
1720	ZIERL O TUERSCH V R	75753 02030	50.73
1730	9 X CLIP BEFESTIGUNG R	90467 09206	17.82
1768	2 SCHRAUBE R	90159 60370	3.54
1770	2 UNTERLEGGSCHEIBE R	90189 06248	2.50
2014	ABDECKFOLIE TUER H R	67841 02530	11.58
2030	8 X CLIP BEFESTIGUNG R	90467 09206	15.84
2038	CLIP BEFESTIGUNG R	90467 09236	1.77
2040	2 SCHRAUBE R	90159 60370	3.54
2042	2 KLAMMER VERKL R	90189 06240	2.50
2250	BEF-SA EINST-LEIST R	SIEHE EINZELTEILE	
2252	2 SCHRAUBE R	90162 40035	5.02
2254	2 MUTTER R	90189 04059	3.86
2256	4 CLIP BEFESTIGUNG R	90467 22014	9.64
2258	3 CLIP BEFESTIGUNG R	90467 22015	12.93
SYSTEM AUDATEX		BLATT 2	

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000421

vom 04.09.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1228 04.09.2025

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2260		MUTTER R	90183 06019	1.72
2262	2 X	SCHRAUBE R	90159 60623	8.40
2619		HALTER L STOSSF H	52576 02201	79.74
2620		HALTER R STOSSF H	52575 02201	79.74
2627	2 X	SCHRAUBE L	90159 50311	3.22
2628	2 X	SCHRAUBE R	90159 50311	3.22
2630	8 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	15.68
2635	6 X	CLIP BEFESTIGUNG	52161 02030	11.76
2636	2 X	SCHRAUBE	90167 50063	2.22
2647	4	FESTSTELLER	75392 35220	11.72
2661		GUMMI STOSSF H L	52462 02370	12.13
2662		GUMMI STOSSF H R	52462 02250	3.18
2668		GUMMI STOSSF H R	52462 02300	12.13

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL SYSTEM AUDATEX	10.00* BLATT 3

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000421

vom 04.09.2025

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1228

04.09.2025

Duplikat

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT 117 AW X 150.00 EUR/STD	1 755.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 755.00
N E B E N K O S T E N		
SUMME SONSTIGES	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		10.00
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	1 610.00	
MATERIALKOSTEN	541.97	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		2 151.97
E R S A T Z T E I L E	1 591.86	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		1 591.86
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	5 508.83	
<hr/>		
MWST 19.00 %		1 046.68
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		6 555.51

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

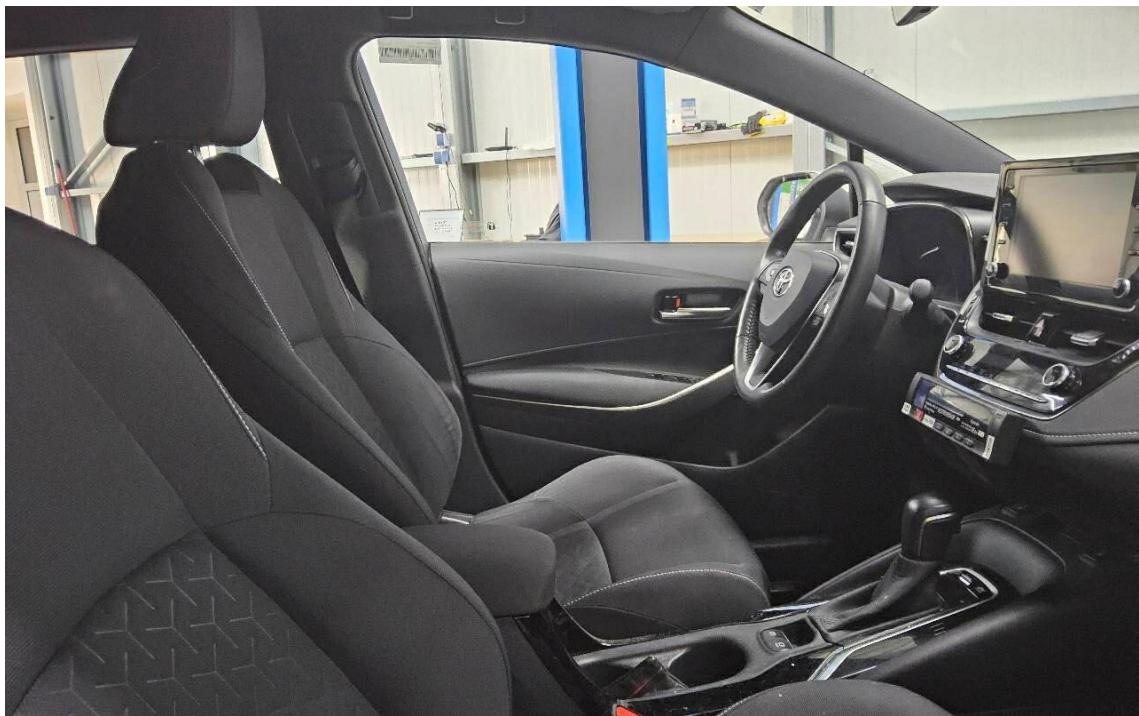


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

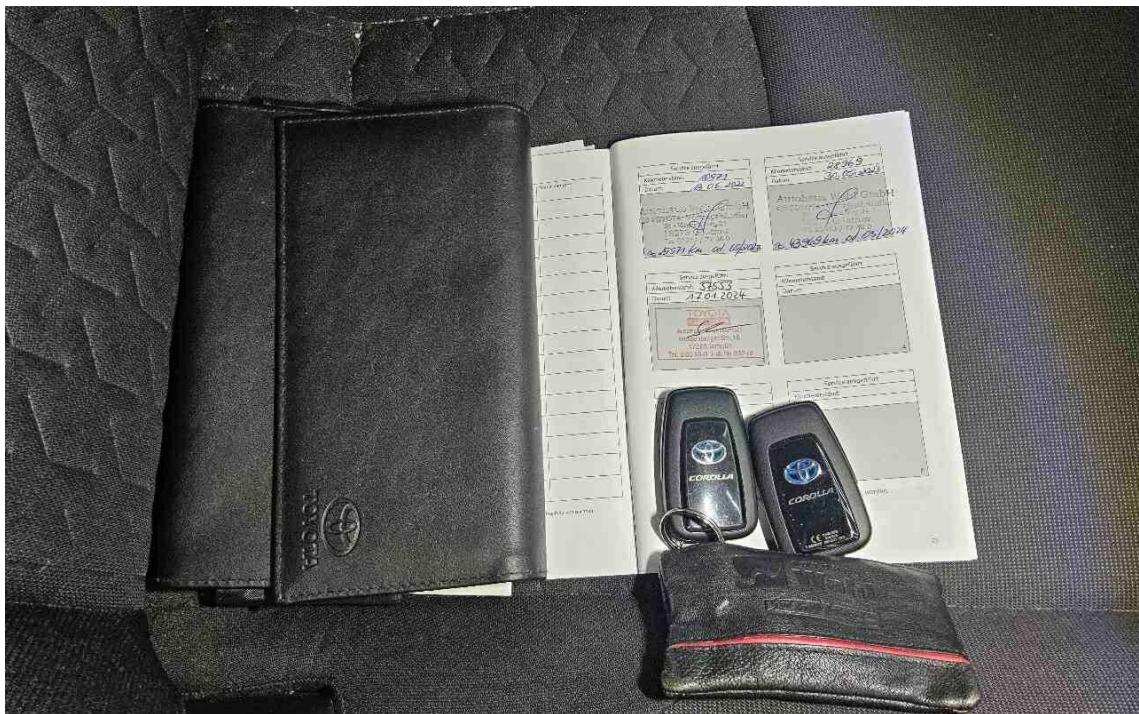


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat

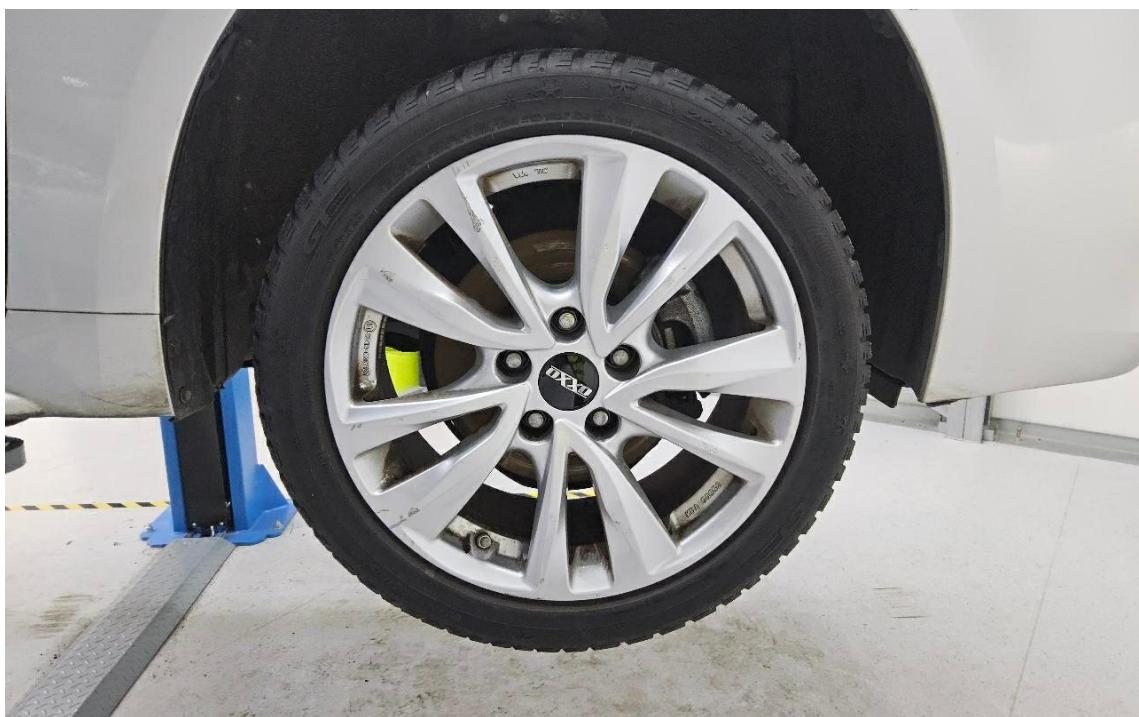


Bild 7 : Zubehörfelgen



Bild 8 : Innenraum verschmutzt

Duplikat



Bild 9 : Innenraum verschmutzt



Bild 10 : Nachrüstung Taxi

Duplikat

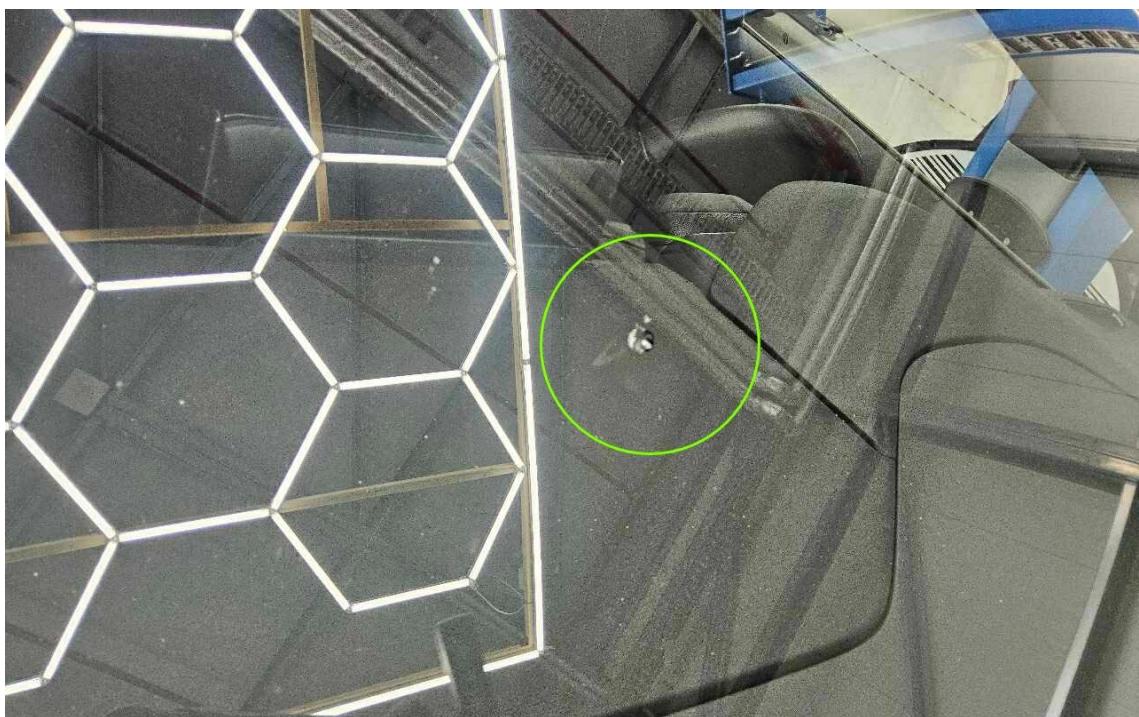


Bild 11 : Windschutzscheibe gerissen

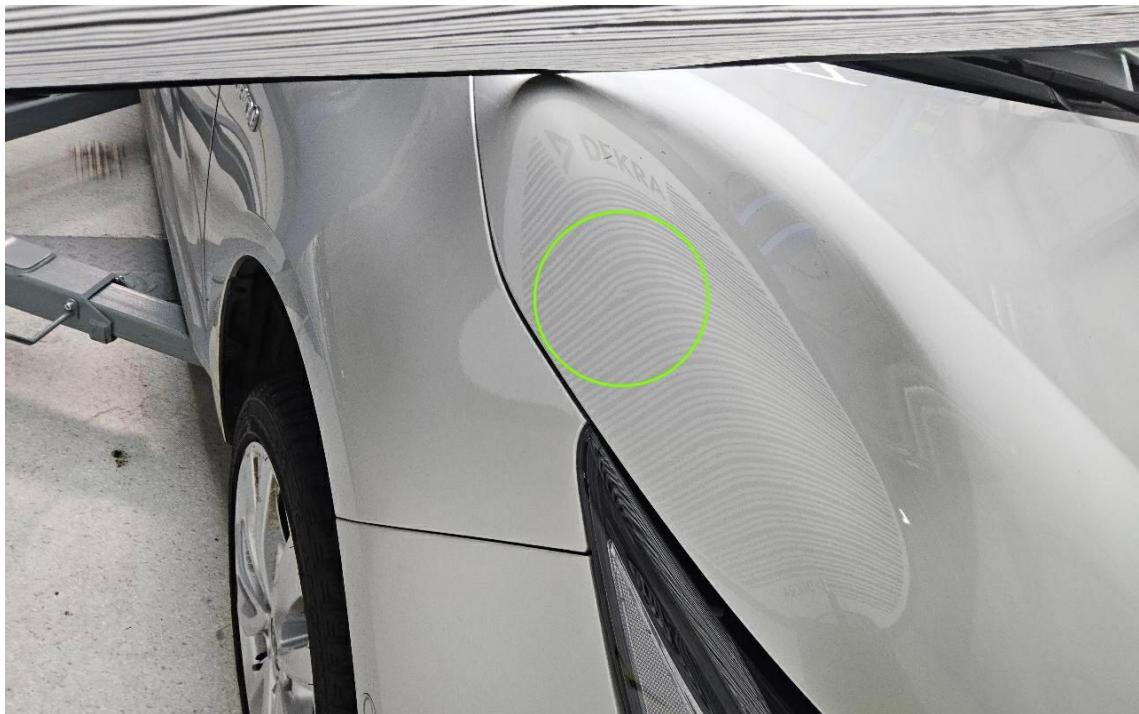


Bild 12 : Motorhaube eingedellt

Duplikat



Bild 13 : Spiegelgehäuse rechts zerkratzt



Bild 14 : Spiegelgehäuse links verschrammt

Duplikat

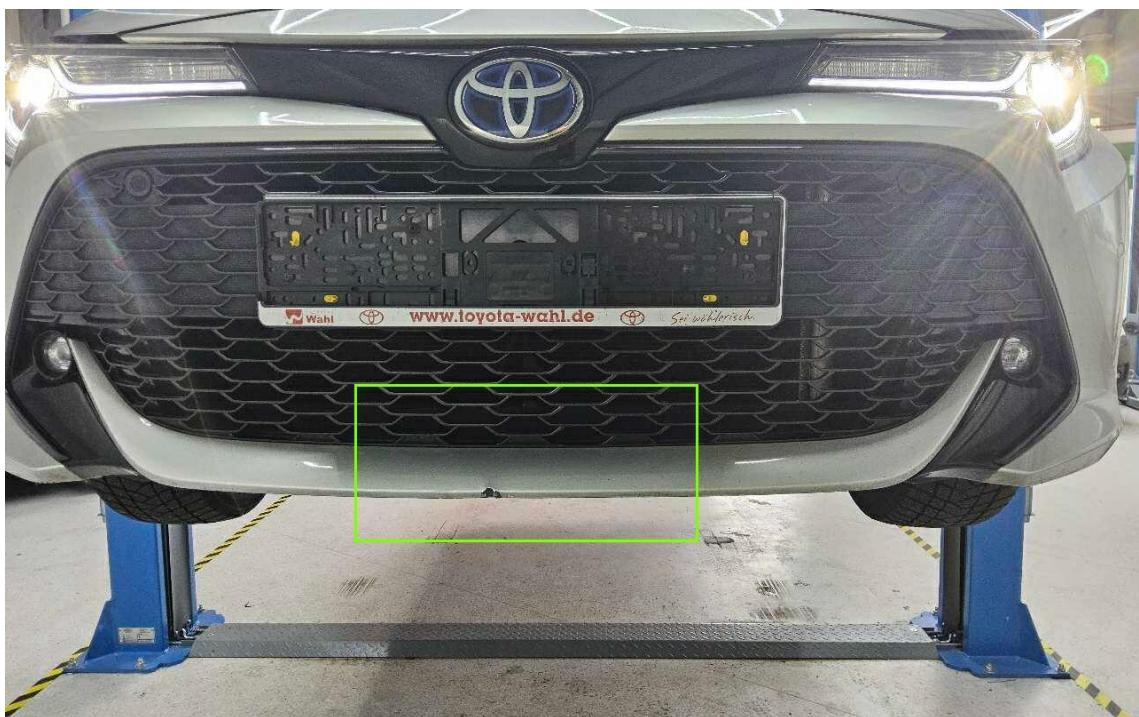


Bild 15 : Stoßfänger vorne plastisch verformt und zerkratzt

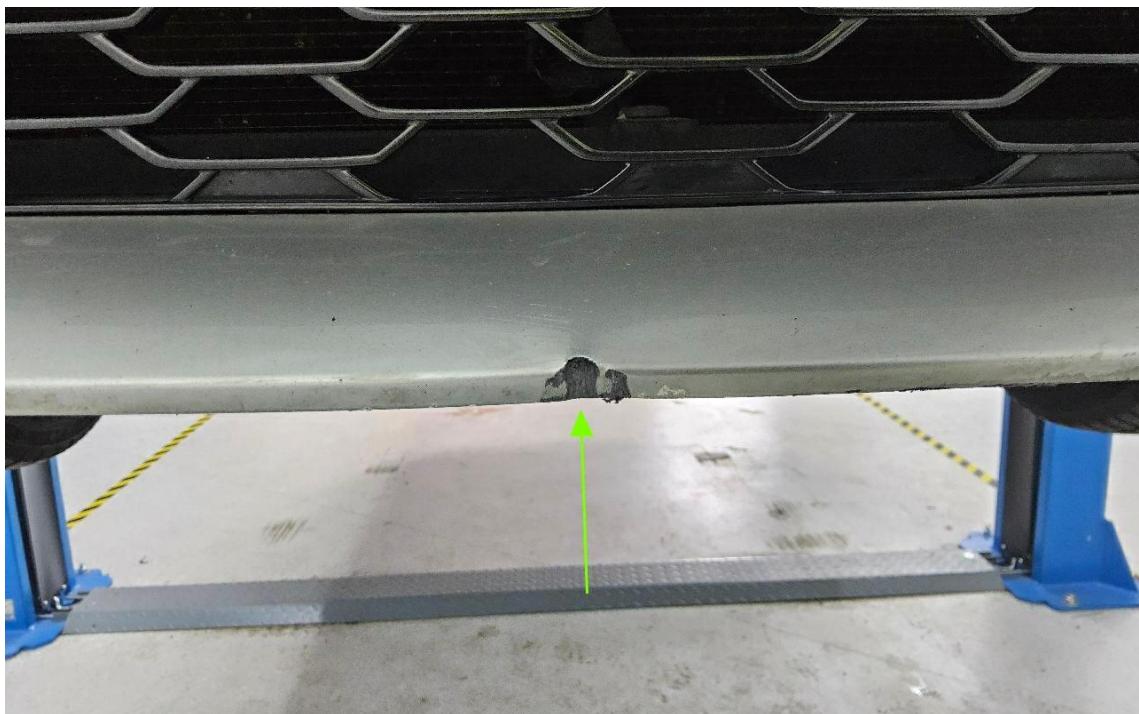


Bild 16 : Stoßfänger vorne plastisch verformt und zerkratzt

Duplikat

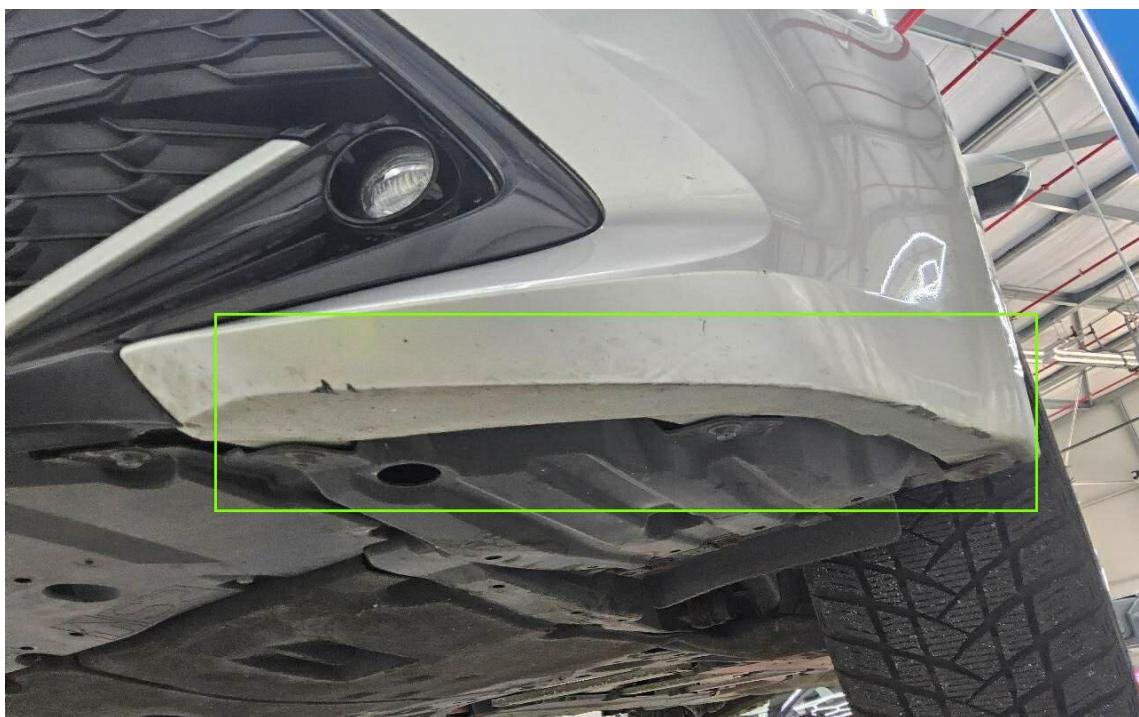


Bild 17 : Stoßfänger vorne plastisch verformt und zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorne plastisch verformt und zerkratzt

Duplikat



Bild 19 : Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 20 : Felge vorne rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 21 : Seitenschaden rechts



Bild 22 : Seitenschaden rechts

Duplikat



Bild 23 : Seitenschaden rechts

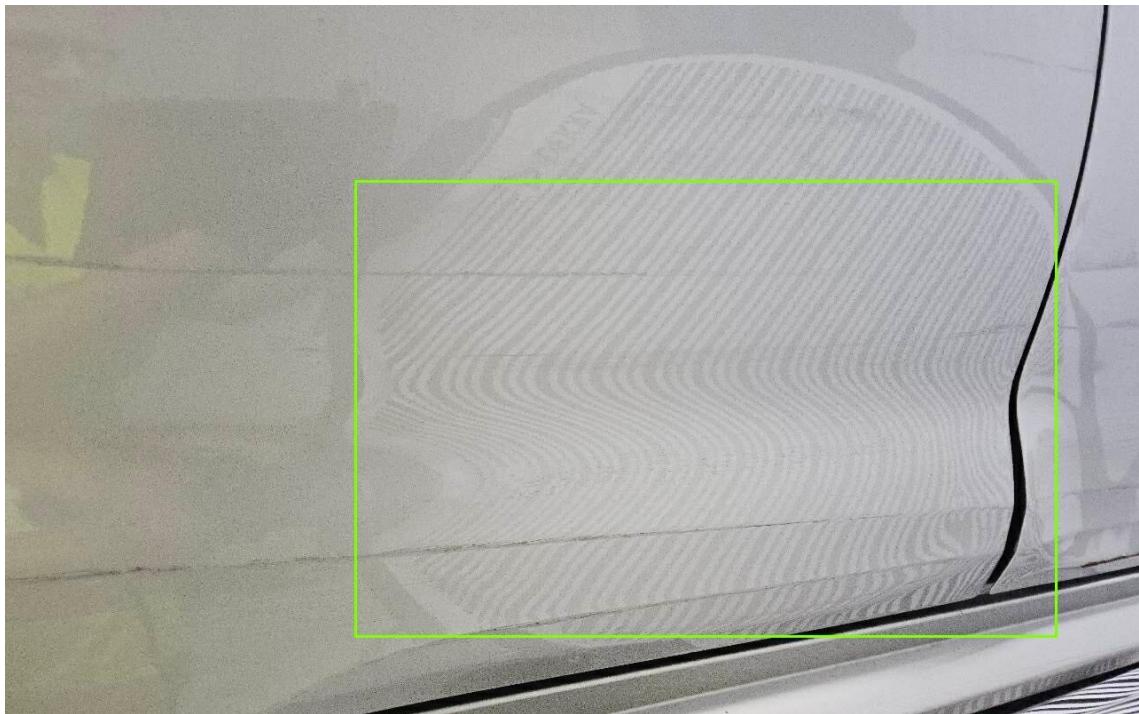


Bild 24 : Seitenschaden rechts

Duplikat

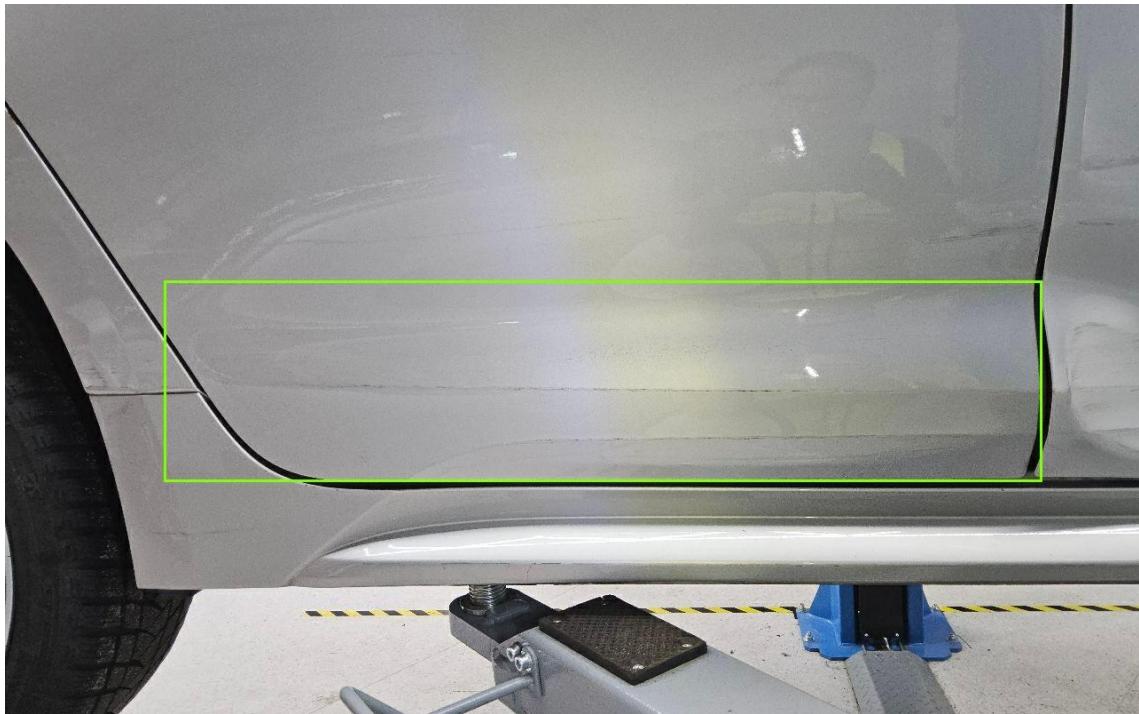


Bild 25 : Seitenschaden rechts

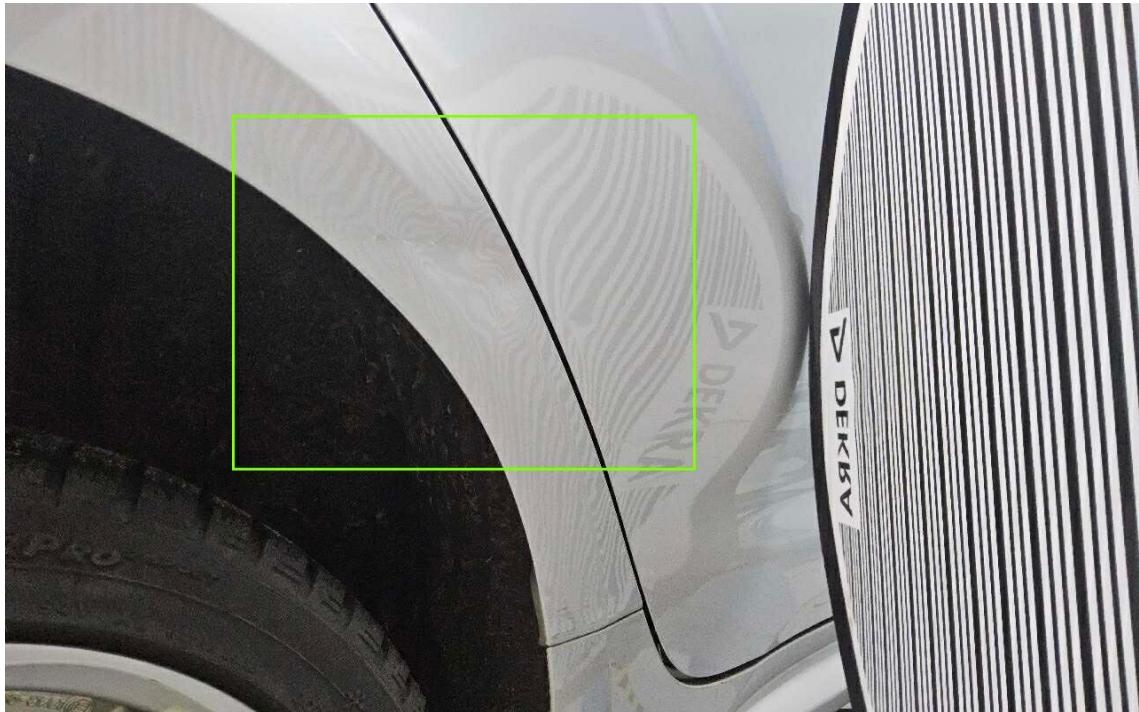


Bild 26 : Seitenschaden rechts

Duplikat



Bild 27 : Seitenschaden rechts



Bild 28 : Seitenschaden rechts

Duplikat

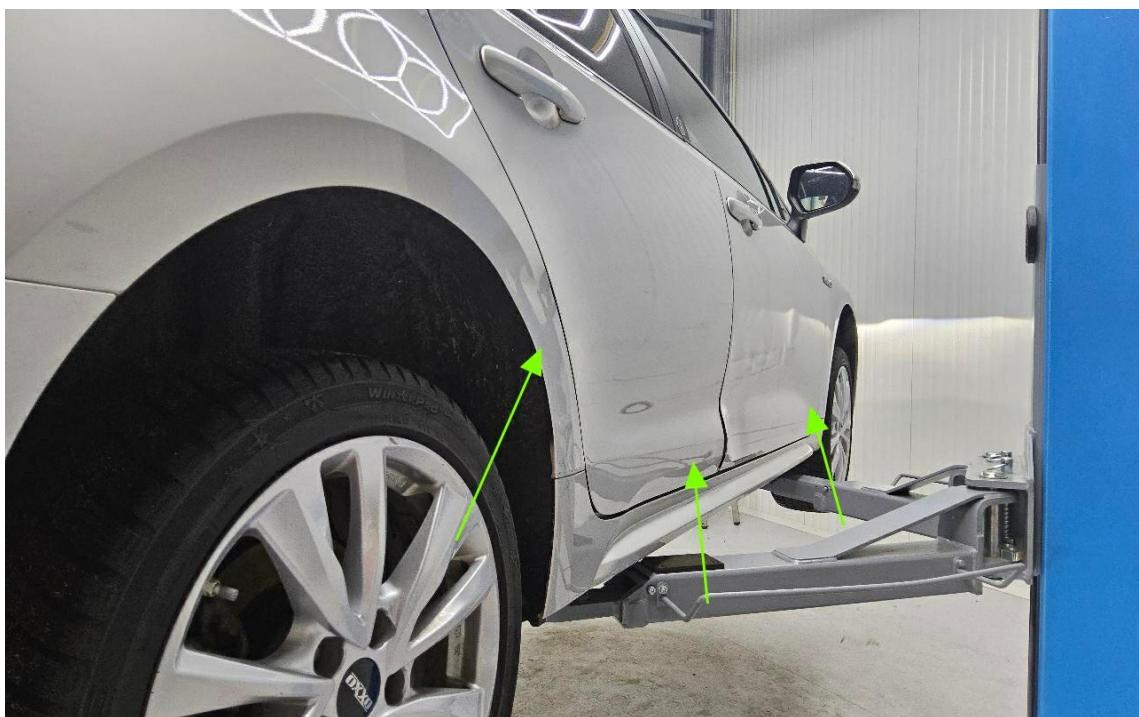


Bild 29 : Seitenschaden rechts



Bild 30 : Seitenschaden rechts

Duplikat



Bild 31 : Seitenschaden rechts



Bild 32 : Felge hinten rechts zerkratzt

Duplikat

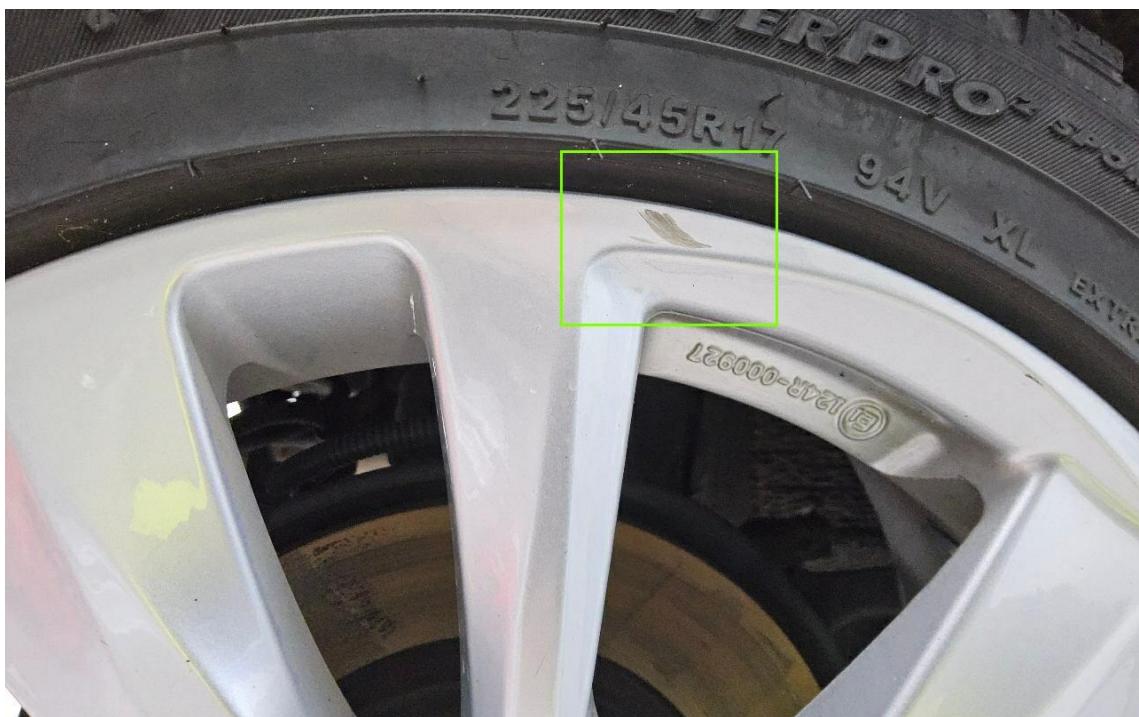


Bild 33 : Felge hinten rechts zerkratzt

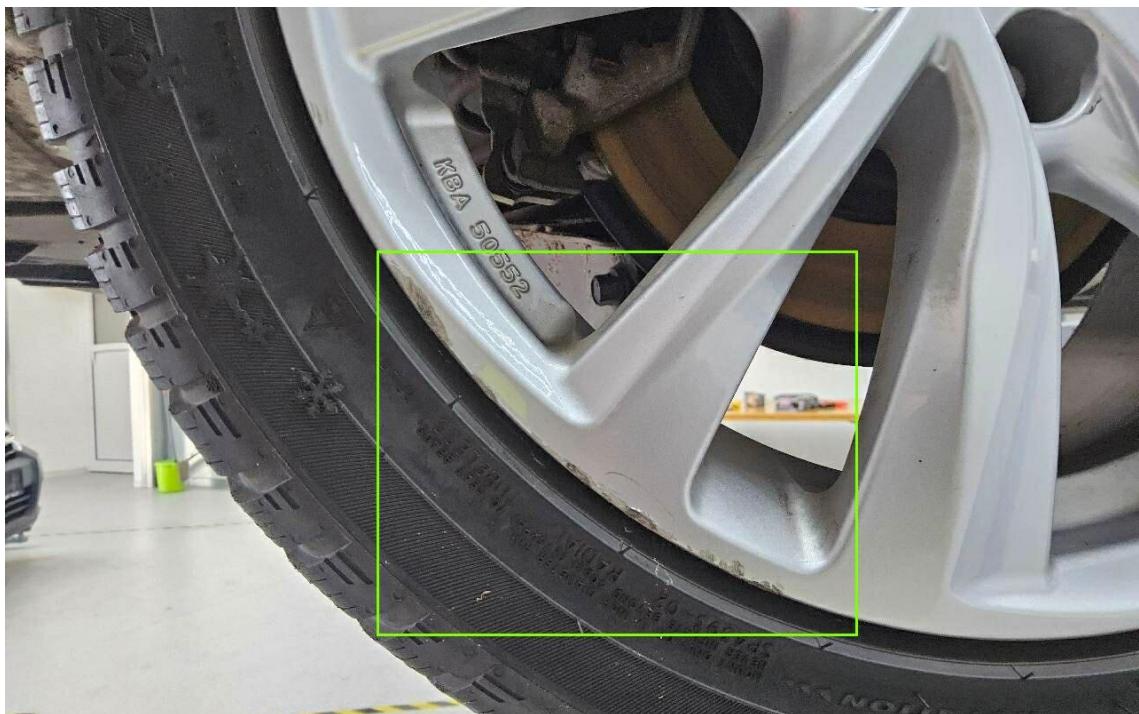


Bild 34 : Felge hinten rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 35 : Felge hinten rechts zerkratzt

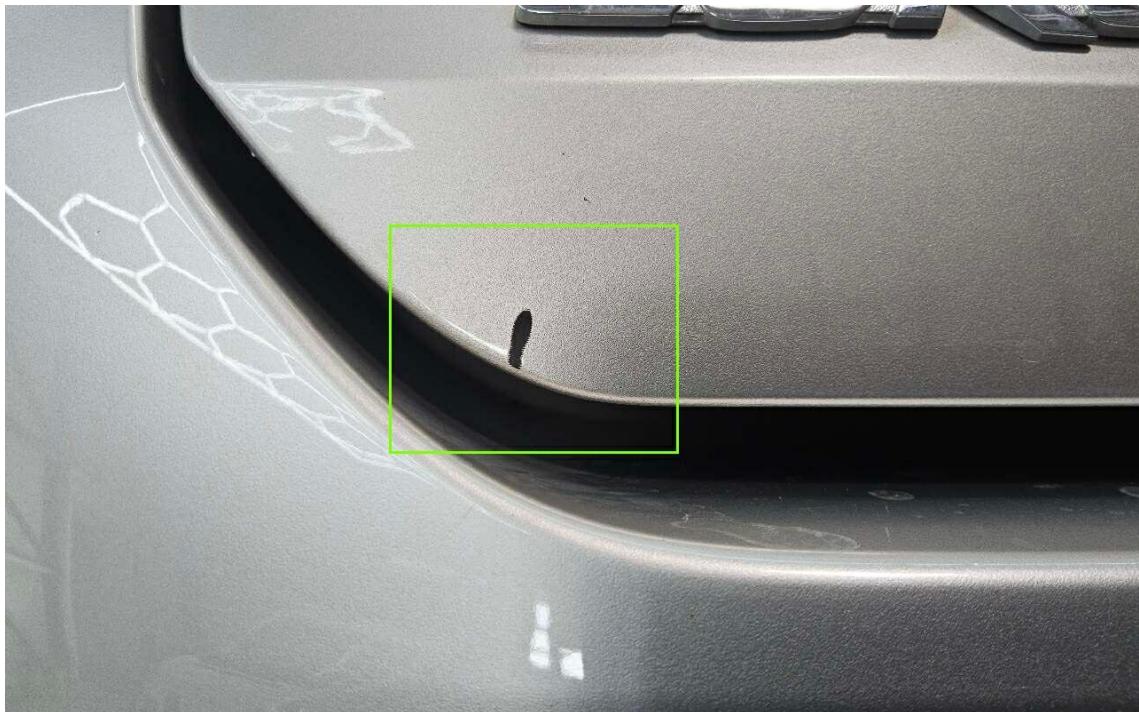


Bild 36 : Heckklappe zerkratzt

Duplikat



Bild 37 : Felge hinten links zerkratzt



Bild 38 : Felge hinten links zerkratzt

Duplikat



Bild 39 : Felge hinten links zerkratzt

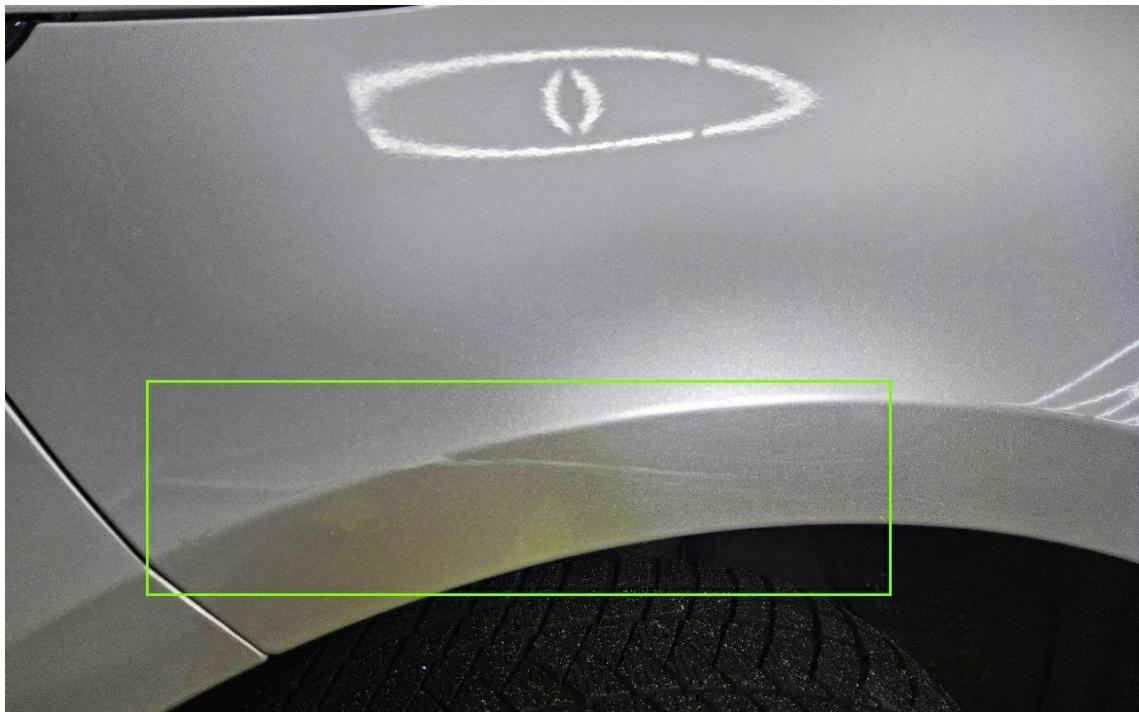


Bild 40 : Kotflügel vorne links verschrammt

Duplikat



Bild 41 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten



Bild 42 : starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten