



## SKODA Octavia

### OCTAVIA COMBI 2

FIN	TMBJG7NX2MY168325
Kilometerstand	89.773 km
Erstzulassungsdatum	19.07.2021

## AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	23.09.2025 15:22:54	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	TMBJG7NX2MY168325	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	89.773 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	19.07.2021	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SKODA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Octavia	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>
Dachreling	<b>Ja</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>

Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Navigation	<b>Ja</b>
Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Tempomat	<b>Ja</b>
Wartungshistorie	<b>12/10/2022,24801</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-


# SCHÄDEN

## Äußere Schäden



### 3 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


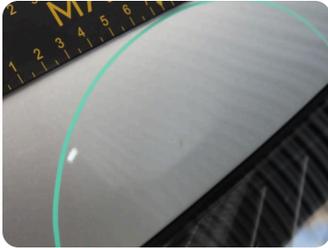


### 4 | Stoßfänger vorne

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1





65773567.pdf

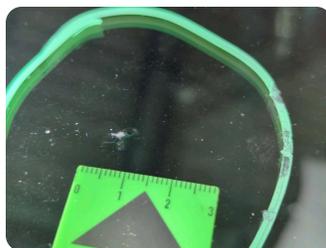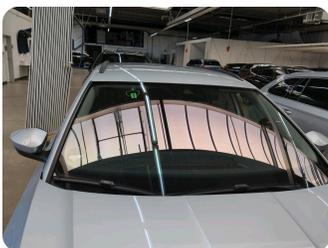

### 5 | Windschutzscheibe


Typ	Riss
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Windschutzscheibe mit Rissbildung < 1 cm in Zone B

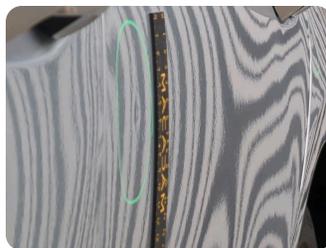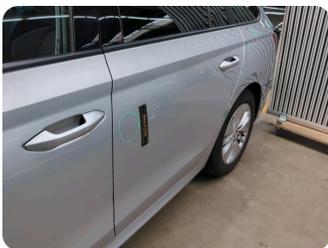

### 6 | Tür hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

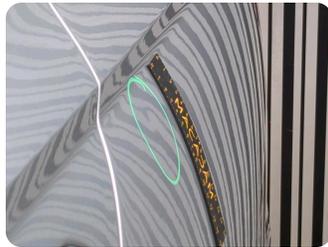

### 7 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 8 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




### 9 | Kotflügel vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 10 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

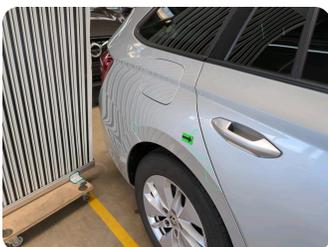

### 11 | Seitenwand hinten rechts


Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 12 | Dach

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden

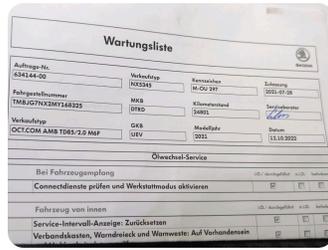

### 1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Wartungsservice fällig



### 2 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

4.382,47 €

## KOMMENTARE

### 1 Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

