

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1661927
Auftrag vom: 04.03.2025 / 11:28 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021018158

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 6.400,00 €

Minderwerte gesamt: 4.020,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.03.2025 / 07:22 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8004 / AVQ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia Combi 1.5 TSI ACT e-TEC Style OPF (EU6d)	Erstzulassung:	14.07.2021
Letztzulassung:	14.07.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.498 ccm
Antriebsart:	Otto	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	165767 km	Laufleistung geschätzt:	165767 km

Farbe außen

Farbe außen:	Schwarz-Magic Perleffekt	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag vor

Wartungs- / Serviceheft: lag vor

HU - Prüfbericht: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 92 H	Michelin	Winterreifen	DOT4520	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Michelin	Winterreifen	DOT4520	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 92 H	Michelin	Winterreifen	DOT4520	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Michelin	Winterreifen	DOT1921	Leichtmetallfelge	4,0 mm

TireFit: Ja **TireFit Ablaufdatum:** 03.2025

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 17,0 91 V	Continental	Sommerreifen,	DOT4723	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/55 R 17,0 91 V	Continental	Sommerreifen,	DOT4723	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/55 R 17,0 91 V	Continental	Sommerreifen,	DOT4723	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	205/55 R 17,0 91 V	Continental	Sommerreifen,	DOT4723	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	22.04.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	133926	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	Untergrenze	Kühlwasserstand:	Untergrenze
Kraftstoffstand:	fast leer		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	3	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	130,00 €	130,00 €
Wartung / Prüfung, Kühlmittel, zu niedrig, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Motoröl, zu niedrig, prüfen	30,00 €	30,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	335,00 €	335,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Handyhalterung, kein serienmäßiges Zubehör, zurückrüsten - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, beschädigt, erneuern	60,00 €	60,00 €
Regler Handschuhfach , gebrochen, erneuern	125,00 €	125,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	895,00 €	580,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle, Steinschlag / -schläge, instandsetzen + lackieren	635,00 €	320,00 €
rechte Seite, Türeinstieg hinten rechts, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	3.720,00 €	1.965,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	715,00 €	360,00 €
Dach, Dachhaut vorn, Steinschlag / -schläge, lackieren	720,00 €	360,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Kratzer, lackieren	540,00 €	270,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Kratzer, lackieren	580,00 €	290,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle, angestoßen, instandsetzen + lackieren	630,00 €	320,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Tür hinten links, angestoßen, Smart Repair	85,00 €	85,00 €
linke Seite, Türeinstieg hinten links, Kratzer/Delle, instandsetzen + lackieren	350,00 €	180,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	620,00 €	310,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Streifschaden , instandsetzen + lackieren	620,00 €	310,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	300,00 €	300,00 €
Fahrzeug, Reifen, Vorderachse vertraglich, abgefahren, erneuern	300,00 €	300,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 70 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.