

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1675121
Auftrag vom: 24.03.2025 / 08:55 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019340092

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.285,00 €

Minderwerte gesamt: 3.070,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 01.04.2025 / 13:15 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	3333 / BLL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Renault
Modell:	Kangoo Rapid 1.5 BLUE dCi 95 FAP Extra (EURO 6d-TE)	Erstzulassung:	30.07.2020
Letztzulassung:	30.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2024
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	70,0 KW	Hubraum:	1.461 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	44588 km	Laufleistung geschätzt:	44588 km

Farbe außen

Farbe außen:	MINERAL WEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	---------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 15,0 95 T	Bridgestone	Winterreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Bridgestone	Winterreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 15,0 95 T	Bridgestone	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Bridgestone	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 95 T	Sava	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
2	195/65 R 15,0 95 T	Sava	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
3	195/65 R 15,0 95 T	Sava	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm
4	195/65 R 15,0 95 T	Sava	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm

Ersatzrad

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 95 T	Sava	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Inspektion:	Dokumentation fehlt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	fast voll
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	715,00 €	715,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, deformiert, instandsetzen + lackieren	595,00 €	595,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	105,00 €	105,00 €
Innenraum, Schalthebelverkleidung, gerissen / eingerissen, erneuern	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung rechts, verkratzt, erneuern	55,00 €	55,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.075,00 €	860,00 €
linke Seite, Türschweller links, verkratzt, lackieren	280,00 €	220,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, innen, Kratzer, lackieren	300,00 €	240,00 €
linke Seite, Schiebetür links, Kratzer, lackieren	495,00 €	400,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung, fällig, erneuern	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Fahrzeug, Fahrzeugbeschriftung, Reste, vorhanden, neutralisieren / entfernen	50,00 €	50,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	150,00 €	150,00 €
Vorderachse, Reifen vorne links, unter Mindestprofiltiefe, erneuern	75,00 €	75,00 €
Vorderachse, Reifen vorne rechts, unter Mindestprofiltiefe, erneuern	75,00 €	75,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	840,00 €	840,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verformt, erneuern	410,00 €	410,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, beschädigt, erneuern	430,00 €	430,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 39 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.