

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1672035
Auftrag vom: 19.03.2025 / 09:26 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020335091

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.055,00 €

Minderwerte gesamt: 3.355,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.03.2025 / 12:16 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	3333 / BLL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Renault
Modell:	Kangoo Rapid 1.5 BLUE dCi 95 FAP Extra (EURO 6d-TE)	Erstzulassung:	17.03.2021
Letztzulassung:	17.03.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2025
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	70,0 KW	Hubraum:	1.461 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	90693 km	Laufleistung geschätzt:	90693 km
Laufleistung angegeben:	90693 km		

Farbe außen

Farbe außen:	MINERAL WEISS	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	---------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
2	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
3	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
4	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Fahrzeugzustand: verschmutzt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: bedingt betriebsbereit

Letzte Inspektion (Datum): 06.02.2024

Letzte Inspektion (km-Stand): 69614

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: $\frac{1}{2}$

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden		
Trennnetz	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Heckklappe	213
Motorhaube	104

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	800,00 €	800,00 €
Fahrzeugfront, Motorraum, Motor / Getriebe unrunder Lauf , Geräuschenwicklung, prüfen - Kostenerweiterung möglich	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Ölwechsel Motor, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	495,00 €	495,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern	495,00 €	495,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, Vorderachse , Verschleißgrenze erreicht, erneuern	300,00 €	300,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	480,00 €	340,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, verkratzt, lackieren	480,00 €	340,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	1.980,00 €	1.420,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, instandsetzen - Kostenerweiterung möglich	620,00 €	430,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle, instandsetzen + lackieren	650,00 €	460,00 €
linke Seite, Schiebetür links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, Mit Lackbeschädigung/ verkratzt , Delle, instandsetzen + lackieren	590,00 €	410,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Heckklappe-Flügeltür links augenscheinlich und nach Lackschichtdickenmessung nachlackiert/ instandgesetzt.

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.