

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	21.08.2025
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	B 180 d "Das Taxi"
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 AXA 00025
Fahrzeug-Identnummer	W1K2470101J358154
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	28.03.2022
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor.
Nummer ZB2	GF777816
Laufleistung	194.905 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	623 hellelfenbein
Nutzungsart	Taxi
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 85 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.075
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	8



PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Polster / Farbe Kunstleder / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 3 von 4 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / vollständig**Restlauf bis Service** 53 Tag(e)**Durchgeföhrte Wartungen** 08.10.2024 bei 171.932 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Feststellbar**Nachlackierung** Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 96V	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/60 R16 96V	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
05Z	Stromversorgung von Sonderfahrzeugfunktionen
100A	Polsterung NEOTEX / Ledernachbildung ARTICO
218	Rückfahrkamera
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
258	Aktiver Brems-Assistent
270	GPS-Antenne
286	Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
287	Sitzlehenen im Fond klappbar
294	Kneebag
2U8	Kältemittel 1234yf
337	Spiegeltaxameter
33U	Digitales Extra: Remote Services Plus
341	Dachzeichen komplett ab Werk
342	Taxi Dachzeichenanschluß
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
356	Funkantenne auf Dach
426	8G-DCT
428	Lenkradschaltpaddles
43R	40,6 cm (16") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
440	TEMPO-MAT
446	Touchpad
475	Reifendruckkontrolle
485	Komfortfahrwerk
504	Geschwindigkeitslimit-Assistent
51U	Innenhimmel Stoff schwarz

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Code Ausstattung

537	Digitales Radio
543	Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
548	MBUX Multimediasystem
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
632	LED High Performance-Scheinwerfer
7U2	Komfortsitze
837	Taxi Gummimatten
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
934	Taxi/Mietwagen-Notalarmanlage
938	Funk-Freisprechanlage - Vorrüstung
965	Taxi und Mietwagen
971	Dieselpartikelfilter
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B59	DYNAMIC SELECT
DETN	Sondermodell "Das TAXI"
H61	Zierelemente Ellipsenoptik
K13	Serviceintervall 25.000 KM
L	Linkslenkung
L3E	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
P27	Style
R05	Sommerreifen
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22	4-Wege-Lordosenstütze



PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Code Ausstattung

- U32 Zwei Hauptschlüssel zusätzlich
- U35 12V-Steckdose im Gepäckraum
- U54 Verbundlenkerachse
- U79 Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Keine Serienausstattung) - verkratzt / verschürt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - erneuern	120,00 €	120,00 €
6	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	130,00 €	130,00 €
7	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
8	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
9	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €	160,00 €
10	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	180,00 €	70,00 €
11	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - lackieren	450,00 €	180,00 €
12	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	470,00 €	190,00 €
13	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	470,00 €	190,00 €
14	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren	800,00 €	320,00 €

Summe (netto):	3.400,00 €	1.980,00 €
----------------	------------	------------

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
-----	----------	------------	------------

1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
3	Rad/Reifen - Radsatz komplett (16" Sommerkomplettradsatz)	2.410,00 €	2.410,00 €

Summe (netto):	2.573,00 €	2.573,00 €
----------------	------------	------------

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
-----	-----	---------------

1	Kotflügel links	
---	-----------------	--

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
-----	-----	---------

1	Kotflügel links	181 µm
---	-----------------	--------

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeurücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.



PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges

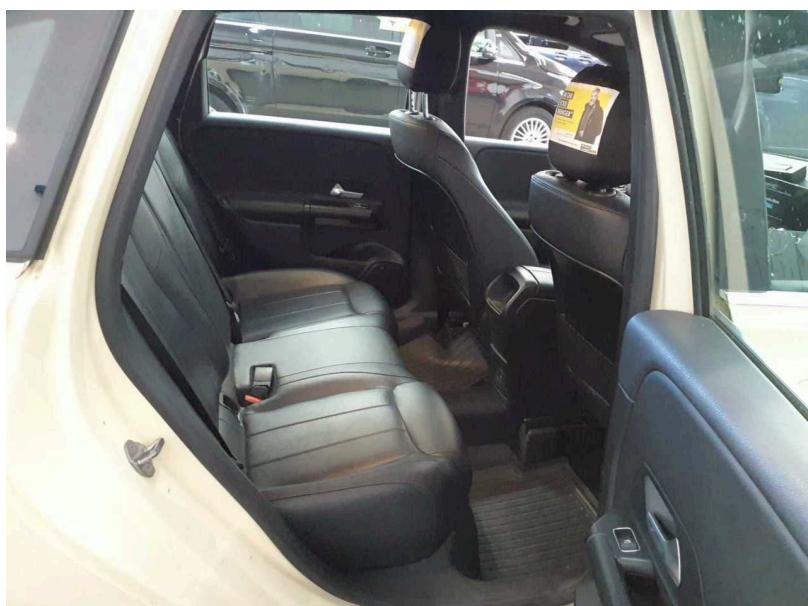


Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

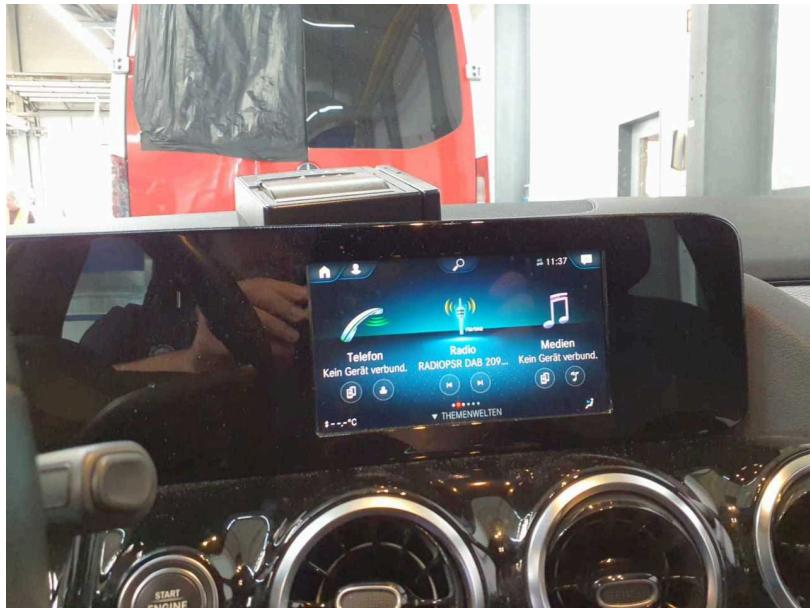


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41157116


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

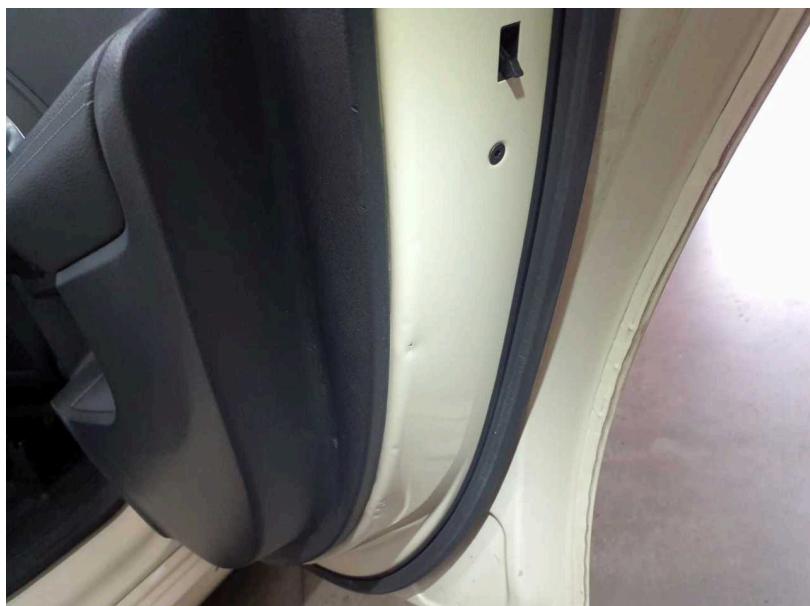

Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #10: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #10: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #12: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41157116


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

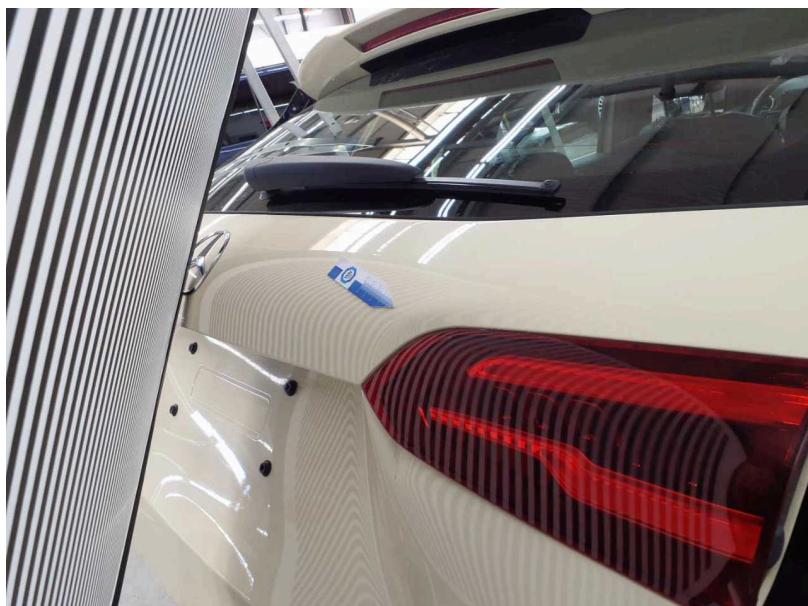

Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41157116

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.08.2025



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren