

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



 
Datum: 07.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	30.07.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 114 CDI Kasten Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BBI 04231
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760314127409
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	29.06.2022
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GM184346
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	125.464 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9147 arktikweiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.800
zul. Nutzlast (kg)	839
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1909
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 2

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Ja (nicht ozonbehandelt)
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	207 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Aufbau-Art	Kasten
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 2

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 107T	Sonstige C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 205/65 R16 107R	Sonstige C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	8 / 8

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
C70	Fußgängerschutz
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
D50	Trennwand durchgehend
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
E3C	Audio 30
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
EZ8	PARKTRONIC
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
FR8	Rückfahrkamera
FY7	Multi-Tasten Funkfernbedienung
GE1	6-Gang-Schaltgetriebe TSG 380
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5	Basic
IL5	Linkslenker
IN2	Radstand 3200 mm, Überhang lang
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JK3	Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display

C70	Fußgängerschutz
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
D50	Trennwand durchgehend
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
E3C	Audio 30
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
EZ8	PARKTRONIC
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
FR8	Rückfahrkamera
FY7	Multi-Tasten Funkfernbedienung
GE1	6-Gang-Schaltgetriebe TSG 380
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5	Basic
IL5	Linkslenker
IN2	Radstand 3200 mm, Überhang lang
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JK3	Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Code Ausstattung

JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
KB6	Haupttank 57 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
L16	Nebelscheinwerfer Halogen
LA2	Fahrlichtassistent
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit
LE1	Adaptives Bremslicht
M3E	Sauglüfter elektrisch Leistungsstufe 5
M60	Generator 14 V / 250 A
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h
MS1	TEMPOMAT
MT6	Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2
MU2	OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 PS) 3800/min
RS3	Stahlräder 6,5 J x 16
S04	Beifahrersitz verstellbar
SA6	Airbag Beifahrer
SB1	Komfort-Fahrersitz
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz
V20	Innenverkleidung Laderaum, Felder oben
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich
VF4	Stoff Caluma schwarz
VK8	Bodenbelag Kunststoff
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
W50	Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Code Ausstattung

XG6	Gewichtsvariante 2.800 kg
XI2	Änderungsjahr G2-I
XM0	Modellpflege
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XZ1	Modellgeneration 1
Z3K	PRO
ZM0	Kastenwagen


Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sitz vorn	Hebel Sitzverstellung - gebrochen / gerissen - erneuern	30,00 €	20,00 €
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	120,00 €	120,00 €
3	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	130,00 €	130,00 €
4	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	130,00 €	80,00 €
5	Tür vorn rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	130,00 €	80,00 €
6	Instrumententafel	Luftdüse Mitte (2x) - gebrochen / gerissen - erneuern	160,00 €	100,00 €
7	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	200,00 €	200,00 €
8	Pedalanlage	Kupplungspedal (KV: Kupplungspedal) - fehlt - erneuern	310,00 €	310,00 €
9	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern	400,00 €	260,00 €
10	elektrisches System	Batterie (Kostenausweitung möglich) - ohne Funktion - erneuern	470,00 €	470,00 €
11	Sitz vorn	Sitzbezug links (+ Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern	510,00 €	330,00 €
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	550,00 €	550,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
13	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - verformt - erneuern	640,00 €	420,00 €
14	Vorderachse	Stoßdämpfer rechts - undicht - erneuern	650,00 €	650,00 €
15	Multimediasystem	Radio (KV: interner elek. Fehler - Radio) - ohne Funktion - erneuern	700,00 €	700,00 €
16	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	1.050,00 €	1.050,00 €
17	Interieur	Innenraum (Sicherheits-/Rückhaltesystem - Schadenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern	2.280,00 €	2.280,00 €
18	Karosserie	Karosserie (Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren	7.600,00 €	4.940,00 €

Summe (netto): 16.060,00 € 12.690,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
3	Unterlagen - Bordbuchmappe	100,00 €	100,00 €

Summe (netto): 263,00 € 263,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Front, Seite rechts, Unterboden	5.903,71 €

Summe (netto): 5.903,71 €

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Kupplungspedal fehlt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Airbag ausgelöst.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeugs können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U. noch unvollständig.

KV: Motor - austretendes Öl - ohne Funktion. Keine genaue Prüfung möglich, durch demontierte Teile - Motor lässt sich per Hand durchdrehen. Achtung: Schadenausweitung ist möglich!

- Der Vergleich zwischen Reparaturkostenhöhe und Wiederbeschaffungswert ergibt, dass eine Reparatur aus wirtschaftlich/technischer Sicht nicht empfehlenswert ist.

Es liegt somit ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.

 
Der ermittelte Fahrzeugwert ist als Restwert zu verstehen.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 44 Beschädigungsfotos, 13 Unfallfotos, Reparaturkalkulation



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025




Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Hebel

Sitzverstellung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türdichtung -

gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #5: Tür vom rechts: Türdichtung -

gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Instrumententafel: Luftdüse

Mitte (2x) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum -

verschmutzt - reinigen

 


Beschädigung #7: Interieur: Innenraum -


verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

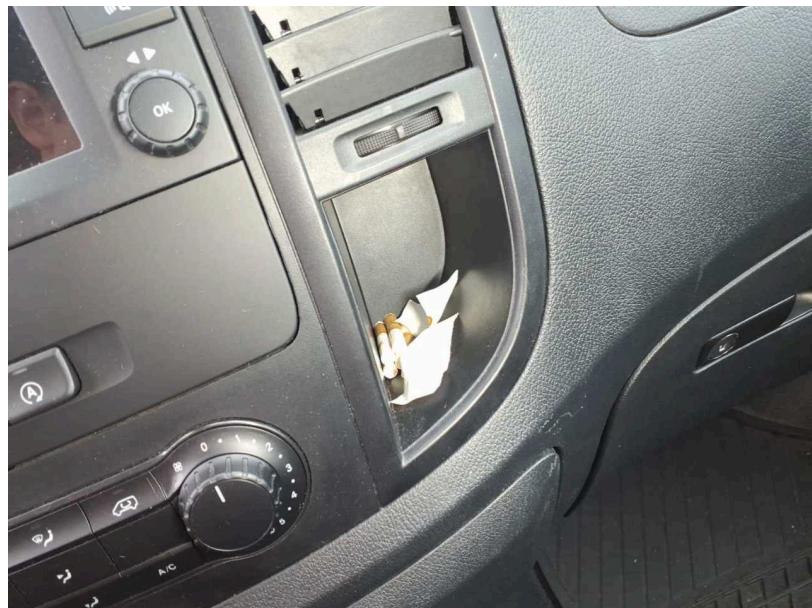

Beschädigung #7: Interieur: Innenraum -

verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum -

verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #8: Pedalanlage:

Kupplungspedal (KV: Kupplungspedal) - fehlt - erneuern



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug rechts -

Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links (+

Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links (+

Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #13: Verkleidungen/

Abdeckungen: Dachhimmel - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/

Abdeckungen: Dachhimmel - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #14: Vorderachse: Stoßdämpfer

rechts - undicht - erneuern



Beschädigung #16: Verglasung: Frontscheibe -

gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 07.08.2025



Beschädigung #17: Interieur: Innenraum

(Sicherheits-/Rückhaltesystem - Schadenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern

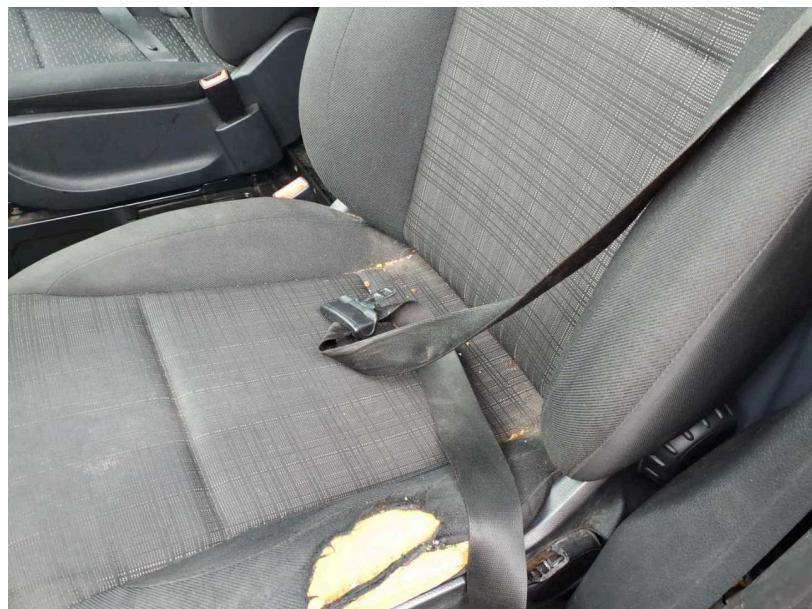

Beschädigung #17: Interieur: Innenraum

(Sicherheits-/Rückhaltesystem - Schadenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #17: Interieur: Innenraum

(Sicherheits-/Rückhaltesystem - Schadenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Interieur: Innenraum

(Sicherheits-/Rückhaltesystem - Schadenausweitung möglich) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

 


Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

 


Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



 
Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren




PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

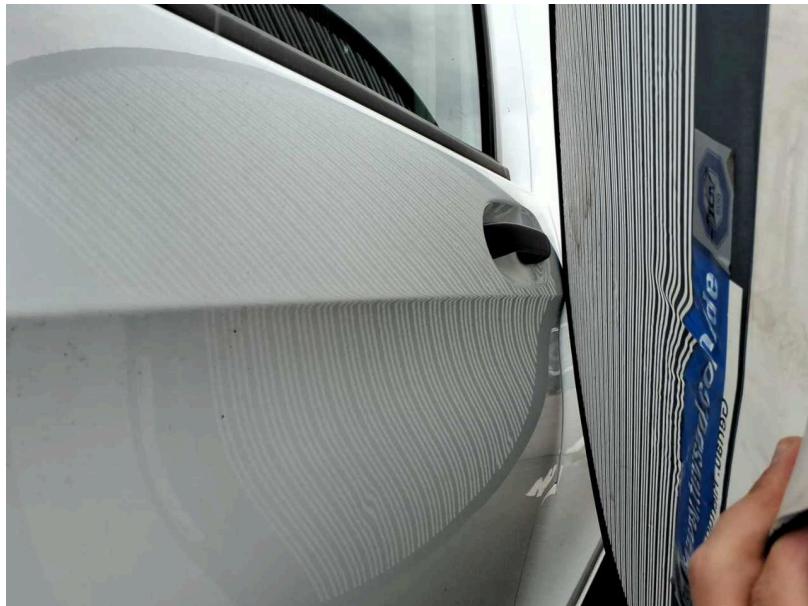

Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

 


Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

 


Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

 


Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren

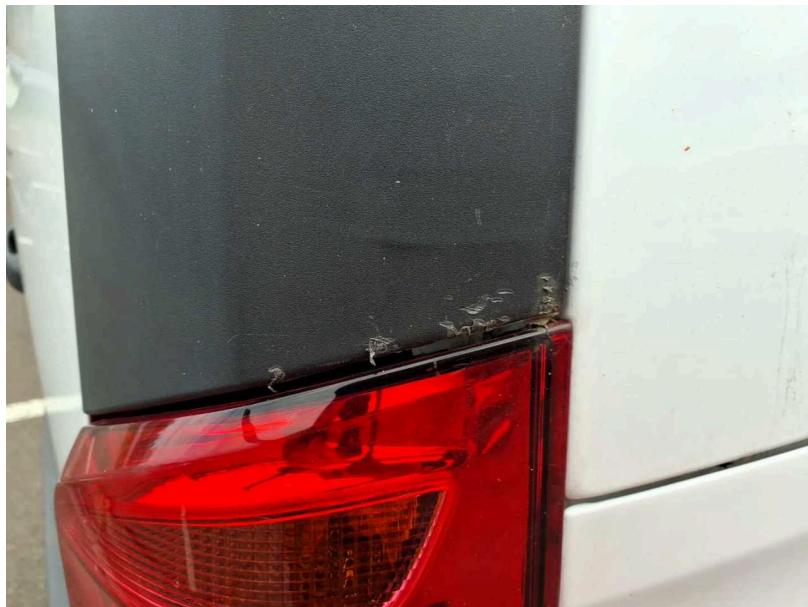

Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



 
Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie

(Schadenausweitung möglich) - verformt - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden



PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 40935532


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

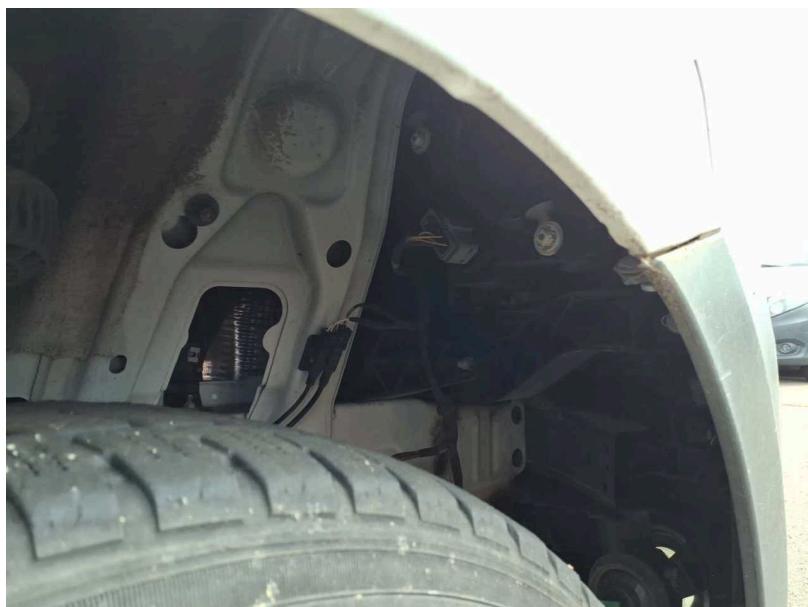

Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 40935532


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

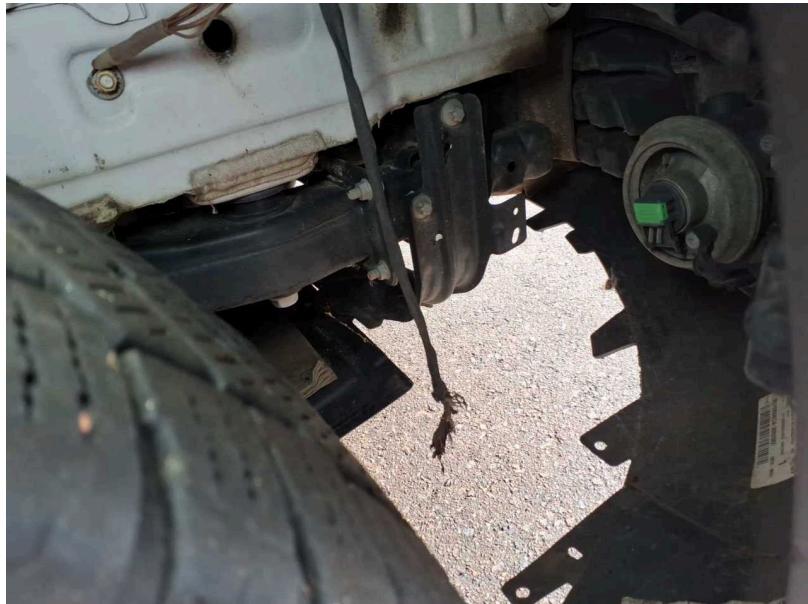

Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 40935532

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Unfall 1: Front, Seite rechts, Unterboden