

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	13.08.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Sprinter 315 CDI Hochdach
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BBA 87067
Fahrzeug-Identnummer	W1V9076351P522984
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	02.12.2022 / 23.07.2024
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GT580525
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	45.911 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9147 arktikweiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
zul. Nutzlast (kg)	1.193
Maße (L/B/H)	6967 x 2020 x 2616

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 3
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	314 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	26.06.2024 bei 32.675 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Aufbau-Art	Hochraumkasten
Radstand [mm]	4.325
Achsformel	4 x 2
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/65 R16 115T CMaxxis		Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	5 / 5
#2 235/65 R16 115R C	Nexen	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	4mm
235/65 R16 121R C	Continental	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	1mm

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
A50	Vorderachse mit erhöhter Traglast
AI1	Steuercode Hinterachse Tellerrad 215
AR2	Achsübersetzung i = 3,923
BA3	Aktiver Brems-Assistent
C6L	Multifunktionslenkrad
CB7	Stabilisierung Stufe I
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CT1	Schwingungstilger
CW2	Wegfall Fahrzeugabsenkung
D03	Hochdach
D50	Trennwand durchgehend
E1B	Ablage für Smartphones incl. Wireless Charging
E1D	Digitales Radio (DAB)
E1E	Navigation
E3M	MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll Touchscreen
E46	Steckdose im Fahrerhaus
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah
ED8	Vorrüstung Elektrik, parametrierbares Sondermodul
ES0	Starthilfe-Kontakt
EW6	Vorrüstung Remote Services Plus
EX9	3 Jahre kostenfreie Kartendaten-Updates
EY2	Vorrüstung für Live Traffic Information
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
F64	Außenspiegel elektrisch heranklappbar
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

FF4	Ablagefach über Dachverkleidung
FF5	Ablage über Frontscheibe
FJ1	Klappdeckel für Ablagefach
FJ4	Ablagefach unter Cockpit
FU5	Außenspiegel ohne Blinker
FZ5	Einbruch- und Diebstahlwarnanlage
GD8	6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear
H15	Sitzheizung für Beifahrer
H16	Sitzheizung für Fahrer
H1I	Weitwurfdüsen in I-Tafel
H20	Wärmedämmendes Glas rundum
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
IC1	Baureihe C907 / C910 Sprinter
IE0	Baureihe C907 VS30 RWD
IG4	Standard
IG5	Basic
IK0	Komplettfahrzeug
IL1	Inland-Code
IL5	Linkslenker
IR6	Radstand 4325 mm, Überhang 1615 mm
IT4	3,5 Tonner
J10	Tachometer km/h
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
J58	Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz
J65	Aussentemperaturanzeige
JA8	Seitenwind-Assistent
JG0	Schaltpunktanzeige

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

JH3	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
K51	Fehlbetankungsschutz
K56	Einfülldeckel Diesel in rot
KB7	Haupttank 93 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
L13	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
L44	Blinkleuchten seitlich vorn
L65	Deckenleuchte(n) LD-/FG-Raum mit Türkontakt
L71	Laderaumbeleuchtung über Bewegungsmelder
L94	Wegfall Parklicht
LA2	Fahrlichtassistent
LB1	Seitliche Markierungsleuchten
LB5	3. Bremsleuchte
LC2	LED-Lichtband im Laderaum
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit
LE1	Adaptives Bremslicht
LX5	Europa
M60	Generator 14 V / 250 A
M72	Fahrzeug HVO fähig
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MS1	TEMPO-MAT
MT6	Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2
MU3	OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 PS) 3800/min
Q11	Längsträgerverstärkung
Q67	Abschleppöse hinten
RH2	Bereifung 235/65 R 16 C
RS3	Stahlräder 6,5 J x 16
S22	Armlehne für Fahrersitz



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

S23	Beifahrersitz Zweisitzer
S87	Fahrersitzkasten, niedrig
SA5	Airbag Fahrer
SB3	Schwingsitz Komfortausführung, Fahrersitz
SK2	Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
T16	Schiebetür rechts
T75	Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer
T77	Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennw.
T85	Einstieggriff an Ecksäule hinten links
T86	Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts
V42	Zurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt
V43	Holzfußboden
V52	Radkasten beladbar
V94	Leitungskanal an Seitenwand
V95	Leitungskanal an Heckportal
VC4	Zurrschienen Seitenwand an Dachrahmen
VF7	Stoff Maturin schwarz
VV2	Lastenverankerungsschienensystem
W54	Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand
W73	Auftritt Hecktür
WM4	Steuercode Werk 065
WZ7	Steuercode Werk 155
X30	Zulassungsbescheinigung, Teil II
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG
XC9	COC-Papiere
XG7	ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg
XI2	Änderungsjahr G2-I
XM1	Geräuschmaßnahmen



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

XO5	Digitale Betriebsanleitung
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XU1	Schilder / Druckschriften deutsch
XV0	Steuercode - BZM Prüfung
XW9	Steuercode Umstellung WLTP
XZ0	Modellgeneration 0
Y10	Verbandstasche
Y44	Warndreieck
Z1N	Zulassung N1
Z2E	Länderausführung EU - EFTA - UK
Z52	ECE-Ausführung
ZM0	Kastenwagen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Gurtsystem vorn	Gurtschloss rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	100,00 €	100,00 €
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Inkl.spiegel) - gebrochen / gerissen - erneuern	110,00 €	110,00 €
4	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern	120,00 €	90,00 €
5	Seitenwand links	Seitenwand Mitte - Delle(n) - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
6	Festpreis	Radhausverkleidung vorn komplett - Marderschaden - erneuern	140,00 €	110,00 €
7	Schiebetür rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	150,00 €	110,00 €
8	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern	150,00 €	150,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
9	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Kostenausweitung mgl) - gebrochen / gerissen - erneuern	150,00 €	150,00 €
10	Verkleidungen/ Abdeckungen	Schiebetürverkleidung re Holzdekor - gebrochen / gerissen - erneuern	150,00 €	110,00 €
11	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	170,00 €	170,00 €
12	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern	270,00 €	200,00 €
13	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern	340,00 €	340,00 €
14	Karosserie	Eckbeplankung rechts - verkratzt / verschürft - lackieren	360,00 €	270,00 €
15	Stossfänger hinten	Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern	460,00 €	350,00 €
16	Karosserie	B-Säule rechts - verformt - instandsetzen und lackieren	480,00 €	360,00 €
17	Tür vorn links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren	490,00 €	370,00 €
18	Motor	Motor (Radialwellendichtring HDP ers. - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - instandsetzen	500,00 €	500,00 €
19	Seitenwand rechts	Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren	510,00 €	380,00 €
20	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren	530,00 €	400,00 €
21	Seitenwand links	Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren	540,00 €	410,00 €
22	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern	580,00 €	440,00 €
23	Tür vorn rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren	650,00 €	490,00 €
24	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	650,00 €	490,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
25	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren	680,00 €	510,00 €
26	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren	790,00 €	590,00 €
27	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	890,00 €	670,00 €
28	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	950,00 €	710,00 €
29	Heckklappe/-tür	Hecktür links - gebrochen / gerissen - erneuern	1.880,00 €	1.410,00 €

Summe (netto):	12.930,00 €	10.130,00 €
----------------	-------------	-------------

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung	30,00 €	30,00 €
2	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
3	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €

Summe (netto):	193,00 €	193,00 €
----------------	----------	----------

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Tür vorne links	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	178 µm



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Nr.	Ort	Messung
2	Tür vorne links	185 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen vorn rechts

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 69 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

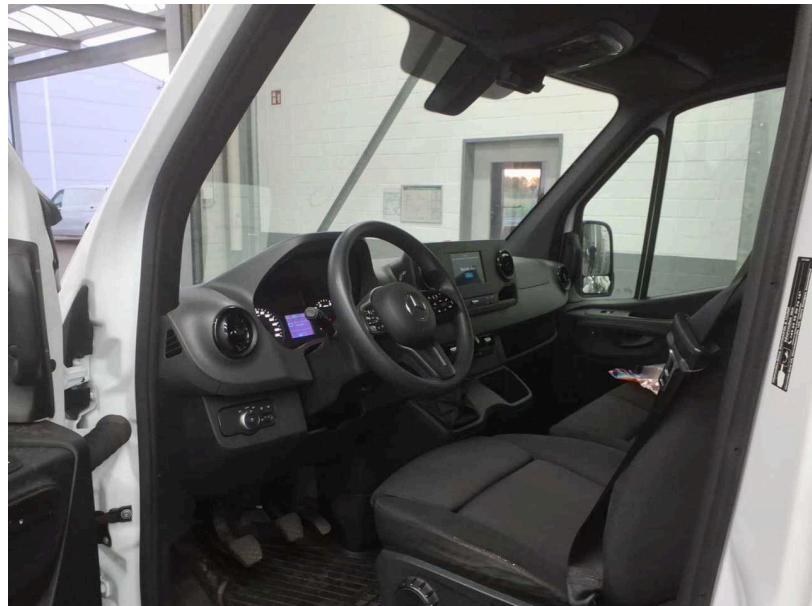


Abbildung 5: Innenraum vorne

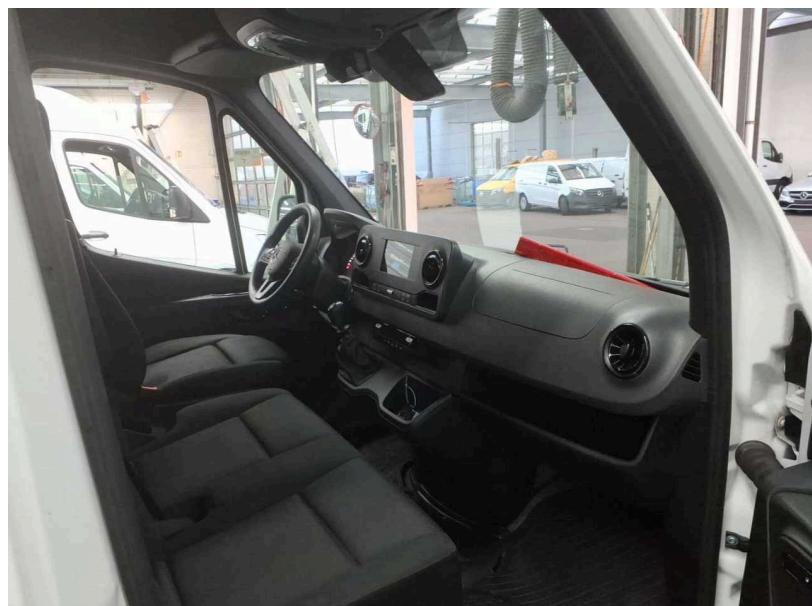


Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

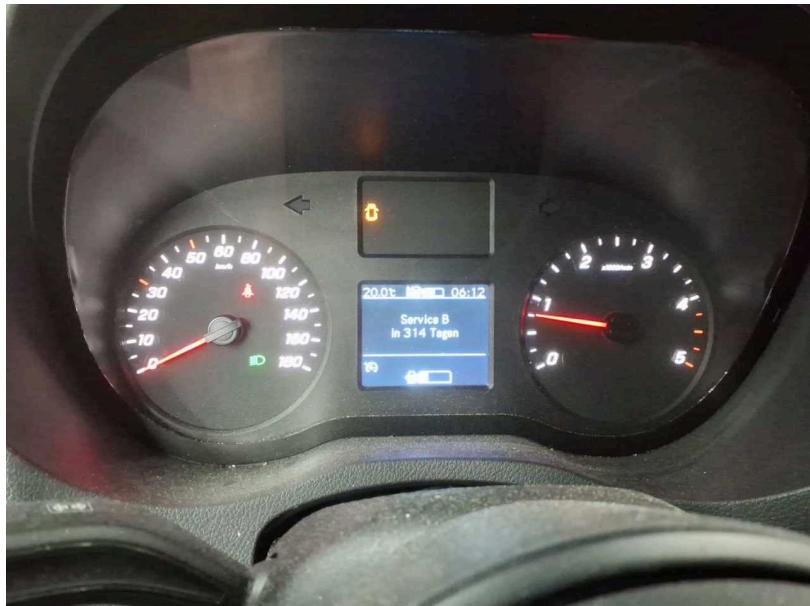


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

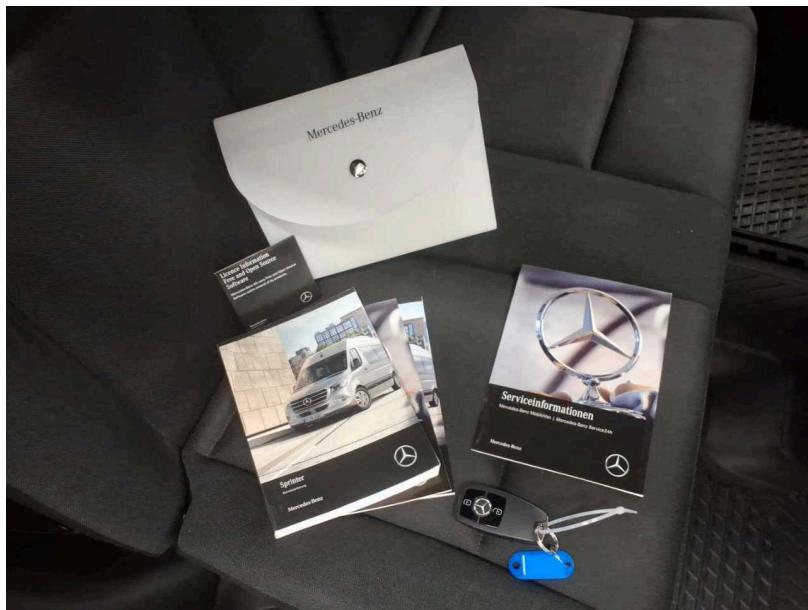


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

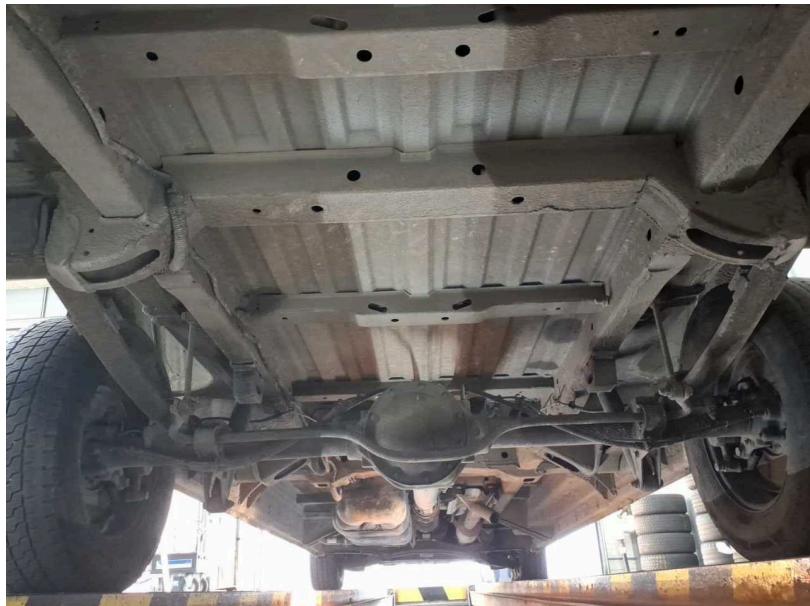


Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Laderaum - keine Ausstattung) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

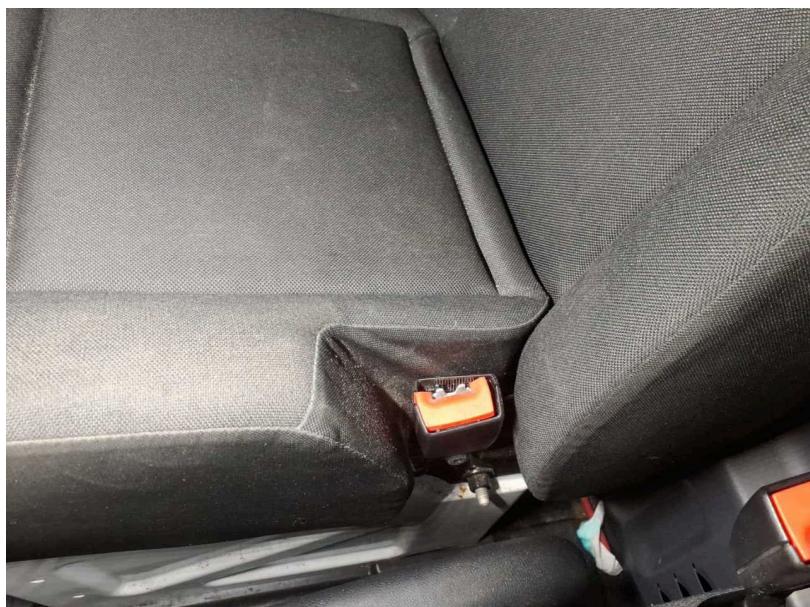

Beschädigung #2: Gurtsystem vorn: Gurtschloss rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #2: Gurtsystem vorn: Gurtschloss rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Inkl.spiegel) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Inkl.spiegel) - gebrochen / gerissen - erneuern

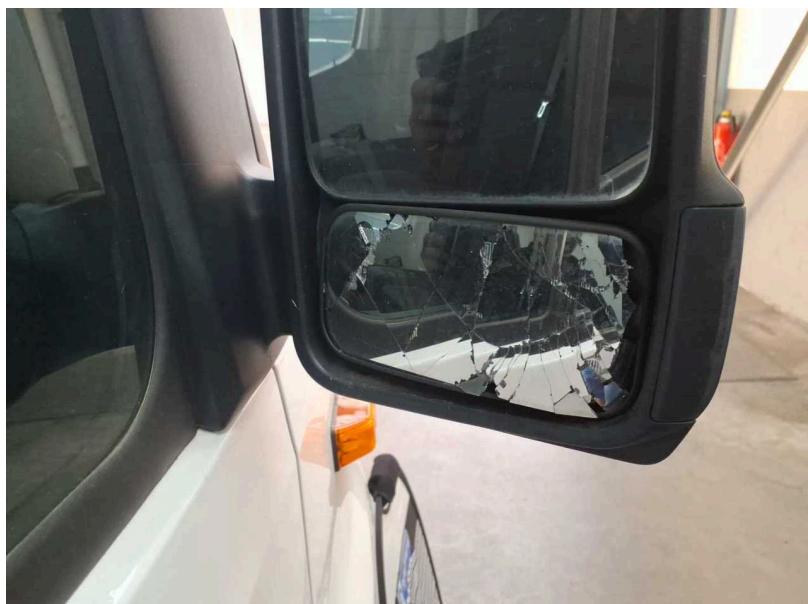

Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Inkl.spiegel) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand Mitte - Delle(n) - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand Mitte - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand Mitte - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

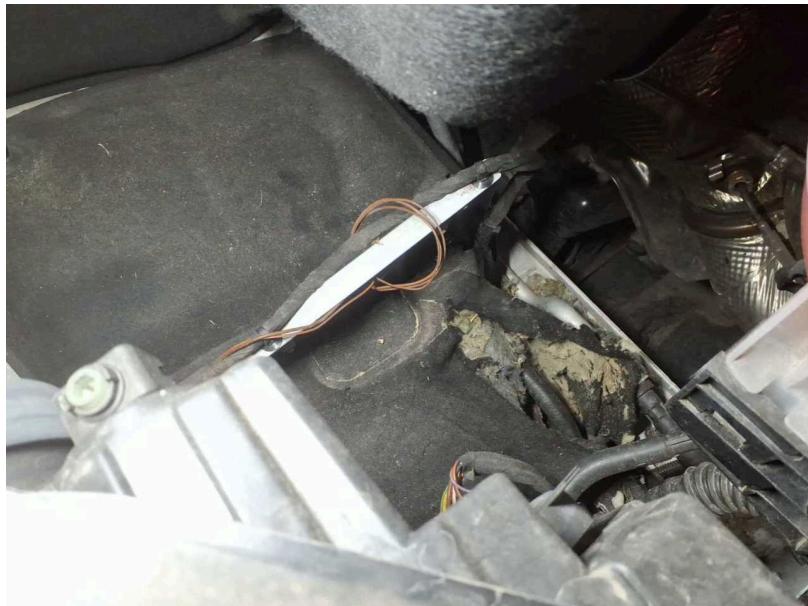

Beschädigung #6: Festpreis: Radhausverkleidung vorn komplett - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Kostenausweitung mgl) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Schiebetürverkleidung re Holzdekor - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #11: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

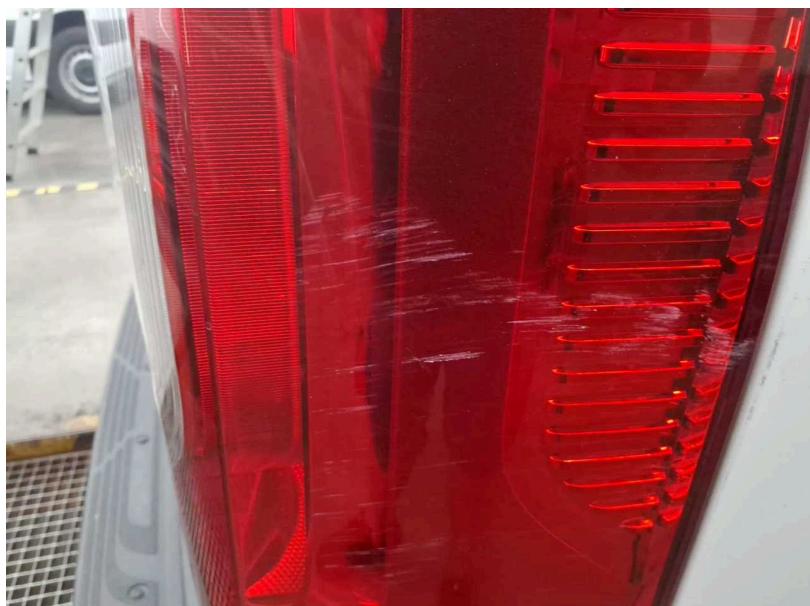

Beschädigung #11: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #14: Karosserie: Eckbeplankung rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Karosserie: Eckbeplankung rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #15: Stoßfänger hinten: Verkl. Stoßfänger Auftritt mit Parktronic (Inkl.ecke li.) - verkratzt / verschürft - erneuern

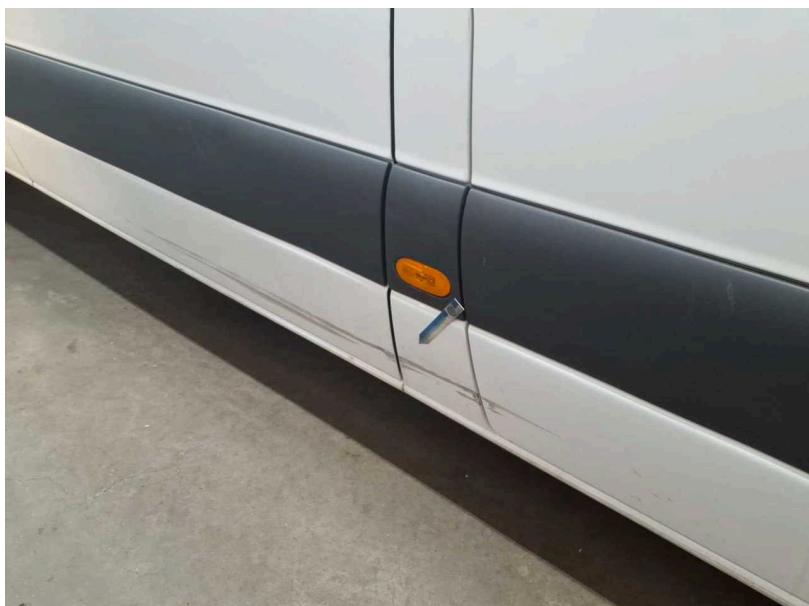

Beschädigung #16: Karosserie: B-Säule rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #16: Karosserie: B-Säule rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

07:15 Mi., 13. Aug. 2025

87

Diagnosekennung Herstellerspezifische Seriennummer	023F2B F1 8C	Steuergerätevariante	CPC_NGNFZ_19B_3F2Bh
N3/40 - Motorelektronik 'MRD1' für Verbrennungsmotor 'OM654' (CDI) (Code: MU1 MU3 MU5 MU6 M4R M5R) -F-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	654 901 76 00	Bosch	19/45 001
Software	654 902 48 04	Bosch	22/32 000
Software	654 903 63 11	Bosch	22/36 000
Boot-Software	654 904 20 00	Bosch	19/04 001
Diagnosekennung Datenstand	00223F MRD1NFZ-20B-0V_G001D -907M-110kW-EAFPVNT- EU6d_III_OPS-EF-220513_- ME223600	Steuergerätevariante	MRD1NFZ_DIAG_A23Fh
Fehler	Text	Status	
P30045A	Das Bauteil 'Kraftstoff-Drucksensor (Niederdruk)' hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus.	A+S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Stellung des Fahrpedals (NÖRMERT) [APP_r]	0.00%	0.00%
	[AirFillOutHumSent_Ctr]	0	0
	Ansaugluftdruck nach Luftfilter [AirFillOutPSnsr_P]	0hPa	0hPa
	Ansauglufttemperatur nach Luftfilter [AirFillOutTpSnsr_Tp]	32.75°C	32.75°C
	[AirSysPDriftRef_P]	1005.00mbar	1005.00mbar
	[AirSysPDrift_PAry_0]	1006.00mbar	1006.00mbar
	[AirSysPDrift_PAry_1]	0.00mbar	0.00mbar
	[AirSysPDrift_PAry_3]	0.00mbar	0.00mbar
	[AirSysPDrift_PAry_4]	1004.00mbar	1004.00mbar
	[AirSysPDrift_PAry_5]	1005.50mbar	1005.50mbar
	Atmosphärendruck [AmbAirPSnsr_P]	1007hPa	1007hPa
	Außentemperatur [AmbAirTp_Tp]	29.38°C	29.38°C
	Heißfilm-Luftmassensensor (Analog) Periodendauer [AmsPwm_TPeriod]	199.60µs	199.60µs
	Heißfilm-Luftmassensensor (SENT Wert) [AmsSent_Ctr]	0	0

Beschädigung #18: Motor: Motor (Radialwellendichtring HDP ers. - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - instandsetzen**Beschädigung #19:** Seitenwand rechts: Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #20: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

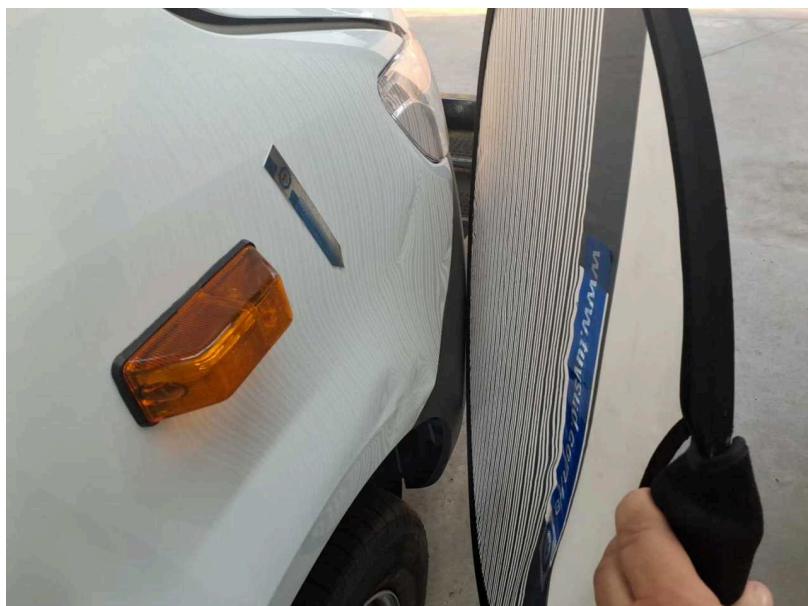

Beschädigung #20: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand hinten unterhalb - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #23: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #23: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #24: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

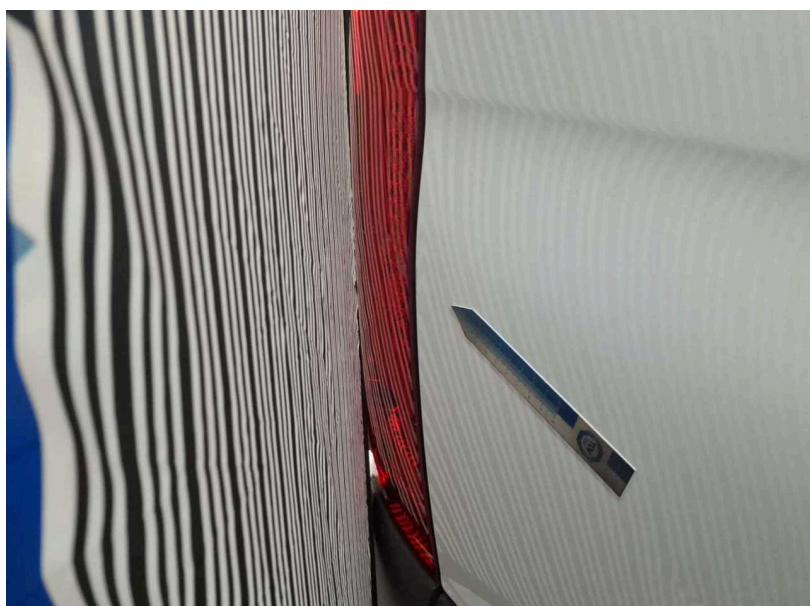

Beschädigung #24: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #25: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

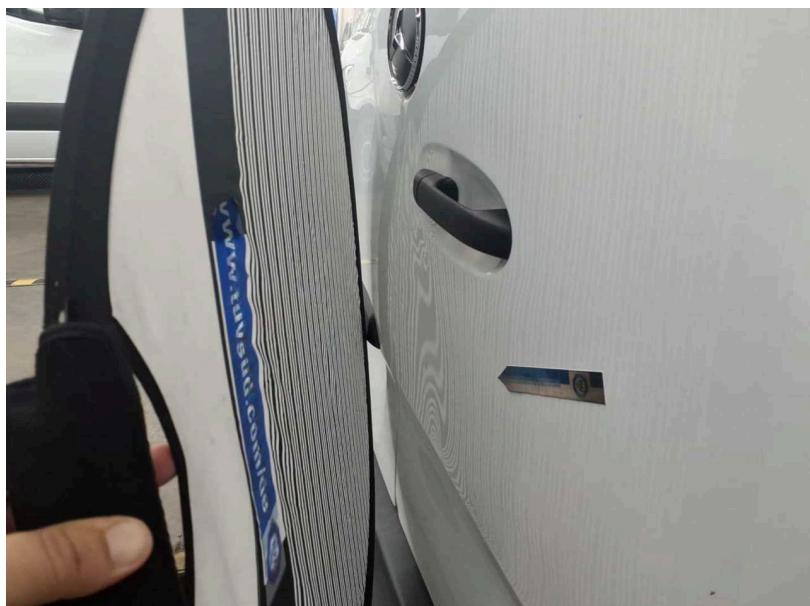

Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41186849


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

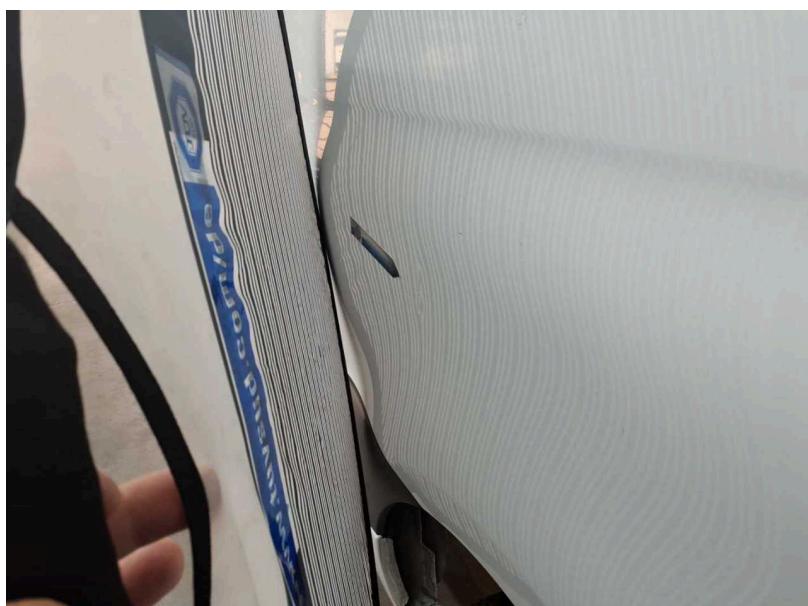


Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

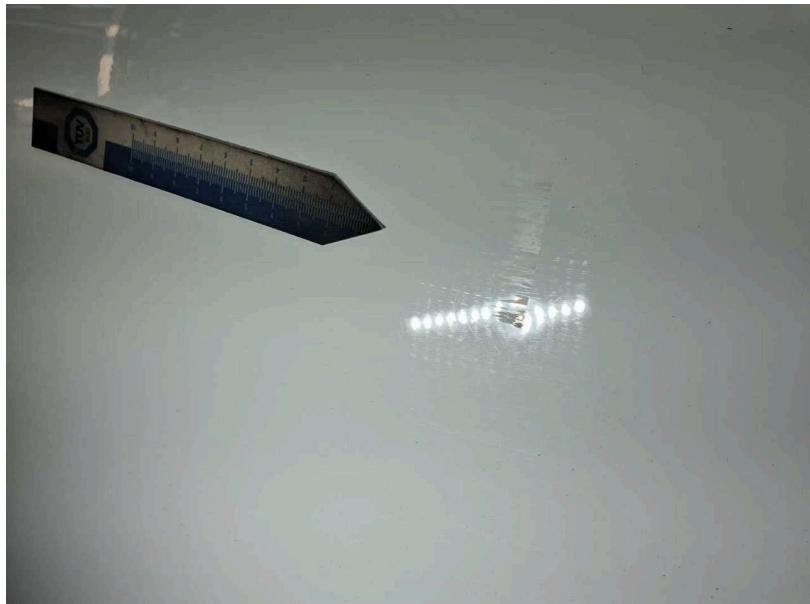

Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Fahrzeuggdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #28: Fahrzeuggdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Fahrzeuggdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41186849

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Hecktür links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Hecktür links - gebrochen / gerissen - erneuern