



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Gutachten

Betreff Remarketing

Auftrag durch Mercedes-Benz Leasing GmbH
Siemensstr. 7
70469 Stuttgart

Besichtigungsdatum / Ort 02.09.2025

Fahrzeug-Identnummer W1VVLKEZ2P4198298

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	9.903,00 €	1.881,57 €	11.784,57 €
basierend auf Reparaturkosten	11.703,00 €	2.223,57 €	13.926,57 €

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	02.09.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	V 220 d Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 AAY 03812
Fahrzeug-Identnummer	W1VVLKEZ2P4198298
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	13.12.2023
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GT588385
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	52.582 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9197 obsidianschwarz metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.142
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.100
zul. Nutzlast (kg)	873
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1863



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 7
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Ja (nicht ozonbehandelt)
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	541 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	25.02.2025 bei 37.025 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Aufbau-Art	Kombi
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 2

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	1 / 1
#2 225/55 R17 101V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
A1O	Hinterachswellenfabrikat IFA
BB7	CO2-optimierte Bremsanlage
BH1	HOLD-Funktion
C70	Fußgängerschutz
CF7	Komfortfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL3	Lederlenkrad
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
CM2	Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E1F	Display-Diagonale 26 cm (10,25")
E1T	Touchpad
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
E4S	Smartphone-Integrationspaket
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
E6M	MBUX Multimediasystem Mid
E70	Schalterposition Unteres Bedienfeld
E7B	Vorrüstung Navigation
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah
EL9	2-Wege-Lautsprecher vorn und hinten
ES2	Steckdose 12 V Kofferraum/Laderaum
EW6	Vorrüstung Remote Services Plus
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
EZ8	PARKTRONIC
F48	Heizung für Scheibenwaschanlage

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Code Ausstattung

F65	Außenspiegel, automatisch heranklappbar
F66	abschließbares Handschuhfach
F69	Außensp.elektr.verst.-u.beheizb.m.integr.Blinkl.
F72	Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar
FC1	Elektronischer Schlüssel in Chromoptik
FG0	Mittelkonsole mit Rollo
FH0	Zierelemente Klavierlackoptik, schwarz
FR8	Rückfahrkamera
FS5	Beleuchtete Spiegel für Sonnenblenden
G43	9G-TRONIC
H00	Warmluftkanal zum Fahrgastraum
H15	Sitzheizung für Beifahrer
H16	Sitzheizung für Fahrer
H20	Wärmedämmendes Glas rundum
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
HX1	Kältemittel R-1234yf
HZ0	Zuheizer elektrisch
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG4	Standard
IG5	Basic
IK0	Komplettfahrzeug
IK3	Luxuskombi
IL1	Inland-Code
IL4	Region EU/ EFTA
IL5	Linkslenker
IL6	Metallic-Lack
IN2	Radstand 3200 mm, Überhang lang

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



 
Datum: 09.09.2025

Code Ausstattung

J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JA1	Warnlampe für Wischwasserfüllstand
JF1	Regensensor
JH3	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
JK5	Kombiinstrument mit Farbdisplay
JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
KB5	Haupttank 70 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
LA2	Fahrlichtassistent
LB9	Ausstiegsleuchten
LC3	Beleuchtung im Haltegriff Fond
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit
LC5	Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln
LC7	Beleuchtung für Fußraum vorne
LC8	Umfeldbeleuchtung Heckklappe
LE1	Adaptives Bremslicht
LX5	Europa
M3E	Sauglüfter elektrisch Leistungsstufe 5
M60	Generator 14 V / 250 A
M72	Fahrzeug HVO fähig
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MO6	Emissionsklasse Euro 6d M/N1 GR. II
MS1	TEMPO-MAT
MU4	OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 PS) 3800/min
QA4	Anhängelast 2500 kg
RG7	Bereifung 225/55 R17

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 09.09.2025

Code Ausstattung

- RK8 Leichtmetallräder 7 J x 17, 20-Speichen Design
- RM4 Komfortbereifung
- RY2 Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos
- SA6 Airbag Beifahrer
- SB1 Komfort-Fahrersitz
- SB2 Komfort-Beifahrersitz
- SH1 Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
- SH2 Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
- SH9 Windowbags für Fahrer und Beifahrer
- SZ7 Staunetz Fahrersitzlehne
- SZ8 Staunetz Beifahrersitzlehne
- T14 Aktiver Feststeller Schiebetür
- T70 Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum
- T74 Haltegriff für Einstieg
- U73 Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum
- UR1 Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung
- US5 3er-Sitzbank Komfort 2.Reihe, äußerer Sitz klappb.
- US6 Einzelsitz 1. Reihe links
- US7 Einzelsitz 1. Reihe rechts
- V36 Dachverkleidung
- V41 Kunststoffboden TPO im Fahrgastraum
- V44 Teppichboden im Fahrzeuginnenraum vorne
- V4Y Stoff Santos schwarz
- VD7 Innenhimmel schwarz
- VH1 Haltegriff im Fond
- W16 Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür
- W17 Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür
- W29 Fenster fest hinten

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Code Ausstattung

W65	Heckklappe
W70	Colorverglasung im Fond, Schwarzglas
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
WQ3	Steuercode Vertrieb
X30	Zulassungsbescheinigung, Teil II
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG
XA8	Gewichtsvariante 3.100 kg
XC9	COC-Papiere
XM0	Modellpflege
XM8	Steuercode Entwicklung
XN2	Änderungsjahr G2-II
XO7	Mercedes-Benz Mobilo mit DSB und GgD
XQ1	VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer
XU1	Schilder / Druckschriften deutsch
XW9	Steuercode Umstellung WLTP
XY3	Modelljahr 3
XZ1	Modellgeneration 1
Y10	Verbandstasche
Y44	Warndreieck
Z42	Zulassung als PKW
ZC6	Vertriebskennzeichen 1

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
3	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	130,00 €	100,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
5	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürt - lackieren	300,00 €	240,00 €
6	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	300,00 €	300,00 €
7	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürt - lackieren	330,00 €	260,00 €
8	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	370,00 €	370,00 €
9	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern	410,00 €	410,00 €
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern	410,00 €	330,00 €
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - erneuern	410,00 €	330,00 €
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - verkratzt / verschürt - lackieren	530,00 €	420,00 €
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürt - lackieren	550,00 €	440,00 €
14	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	590,00 €	470,00 €
15	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürt - lackieren	600,00 €	480,00 €
16	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	820,00 €	660,00 €
17	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	870,00 €	700,00 €
18	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern	970,00 €	780,00 €
19	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	1.060,00 €	1.060,00 €
20	Interieur	Laderaumboden - gebrochen / gerissen - erneuern	1.100,00 €	880,00 €
21	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	1.410,00 €	1.130,00 €
Summe (netto):			11.540,00 €	9.740,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
-----	----------	------------	------------

1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €

Summe (netto):	163,00 €	163,00 €
----------------	----------	----------

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Frontscheibe

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 53 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

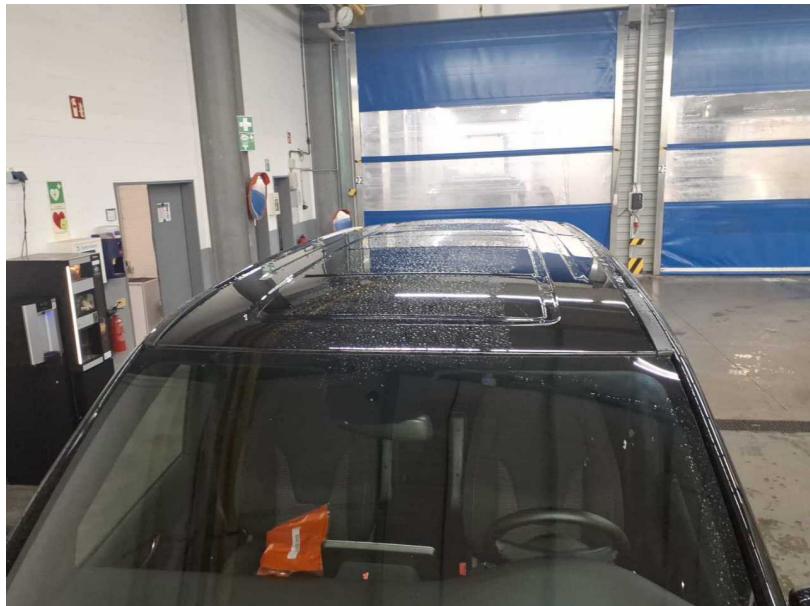


Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

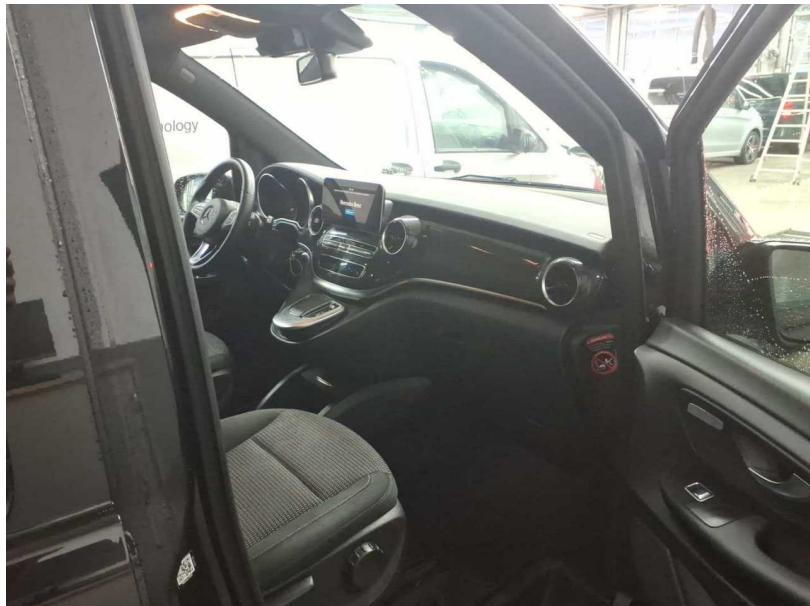


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

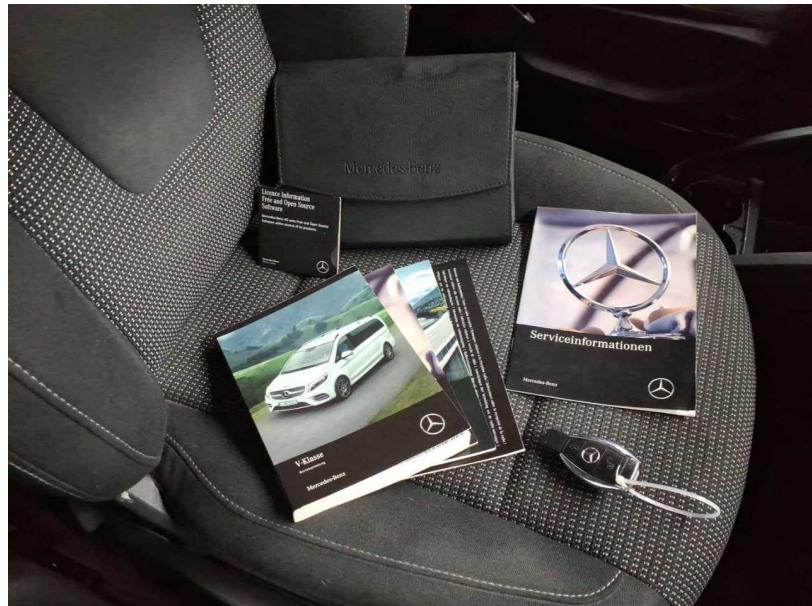


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges

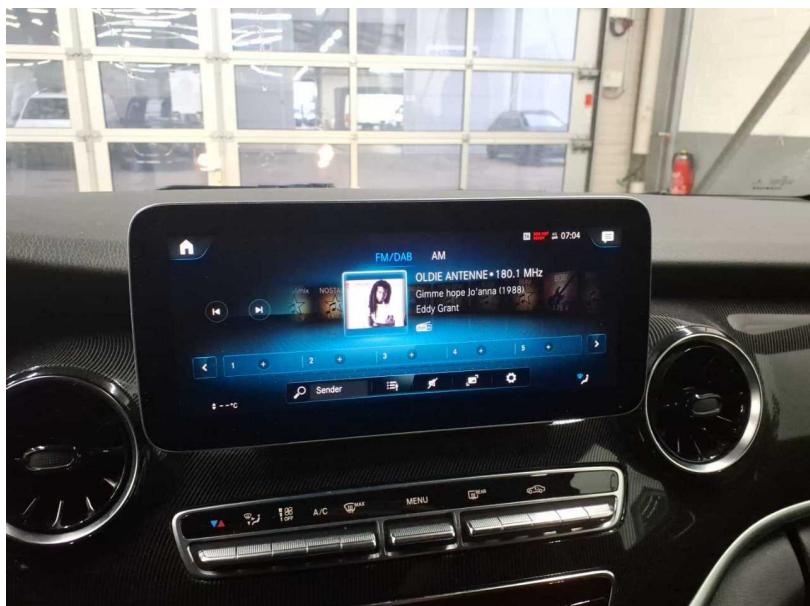


Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

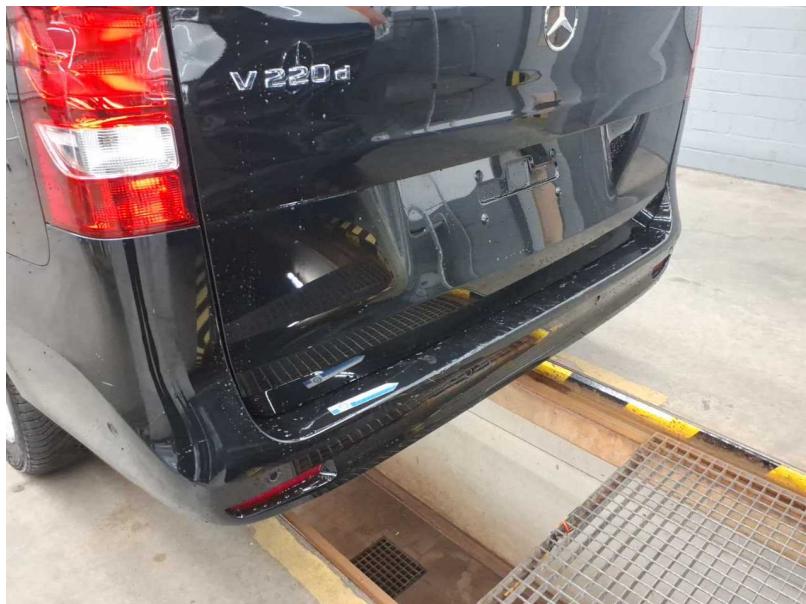

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

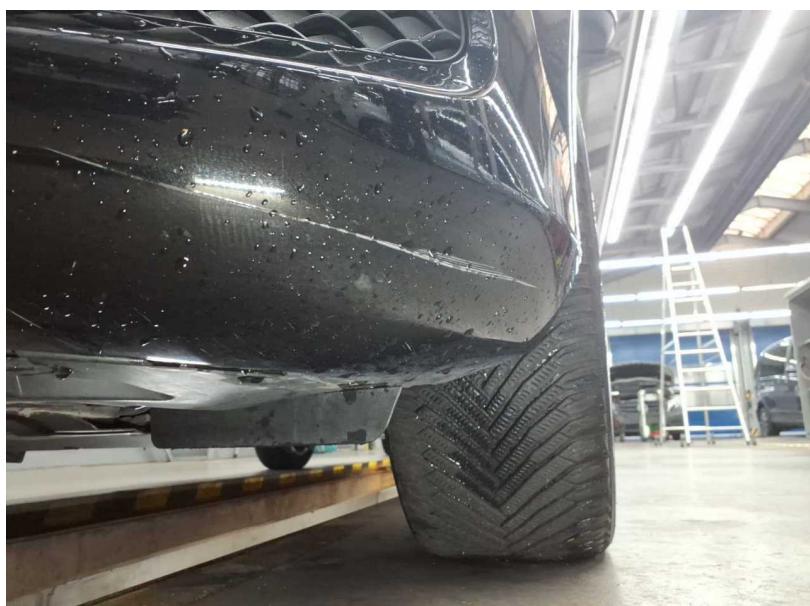

Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

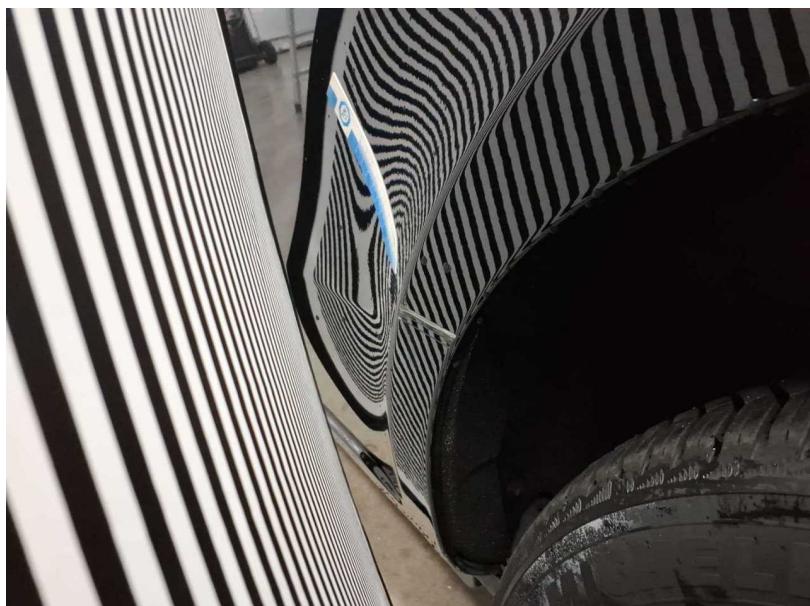

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden (vorn) - Brandloch - erneuern

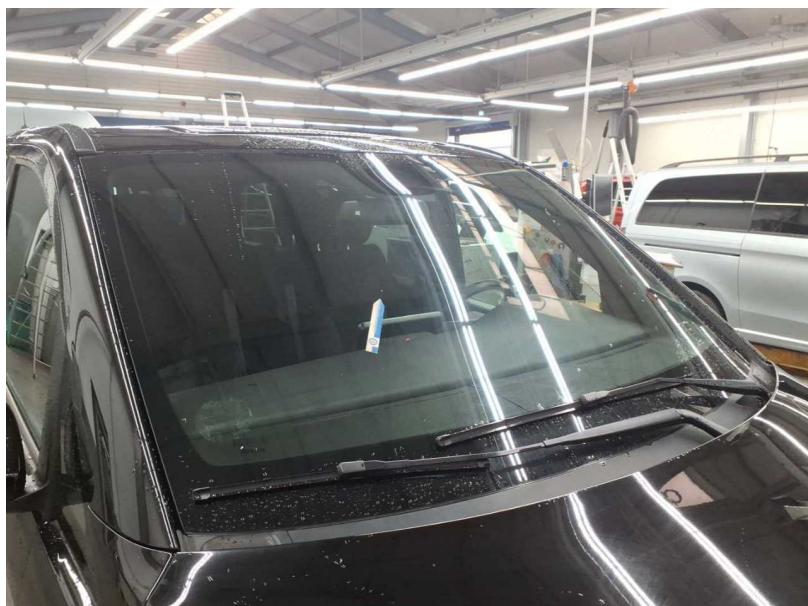


Beschädigung #19: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025

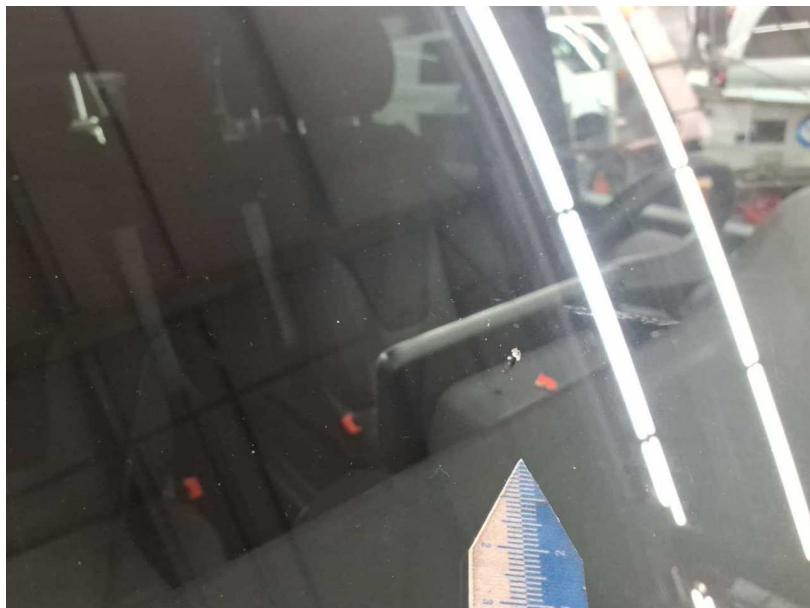

Beschädigung #19: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

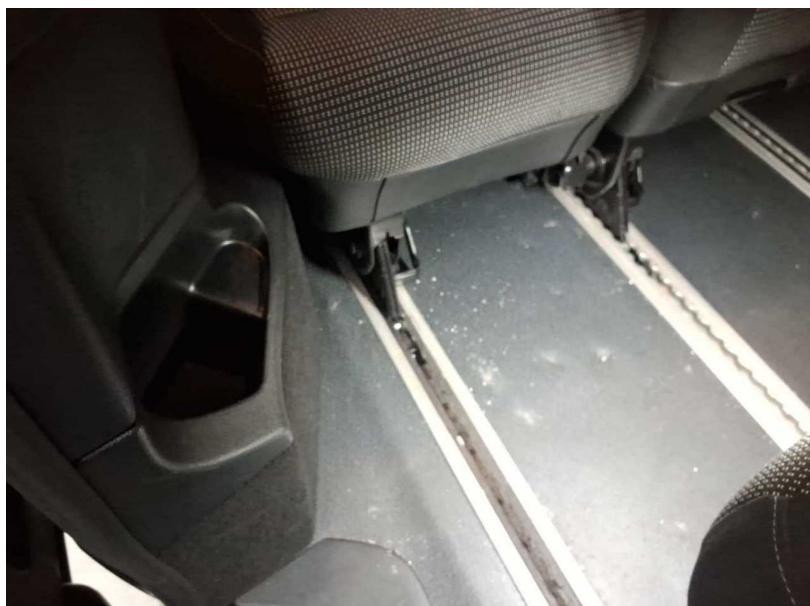

Beschädigung #20: Interieur: Laderraumboden - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #20: Interieur: Laderraumboden - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #20: Interieur: Laderraumboden - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #20: Interieur: Laderraumboden - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #21: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderraumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 41416894

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 09.09.2025



Beschädigung #21: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern