



## BMW 3er

### 318D TOURING AU

FIN	WBA11FZ040FP31581
Kilometerstand	107.292 km
Erstzulassungsdatum	10.01.2023

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	19.08.2025 13:35:41	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA11FZ040FP31581	Antriebsart	Heckantrieb
Kilometerstand	107.292 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	10.01.2023	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	3er	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>SD vorhanden</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Wartungshistorie	<b>10/03/2025, 98137</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**


## Äußere Schäden



### 3 | Stoßfänger vorne

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

64435044.pdf

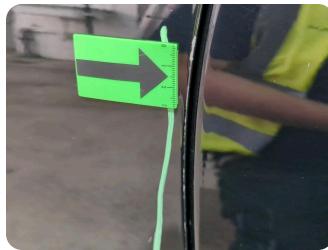

### 4 | Tür vorne links


Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 5 | Stoßfänger hinten

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 2

64435046.pdf

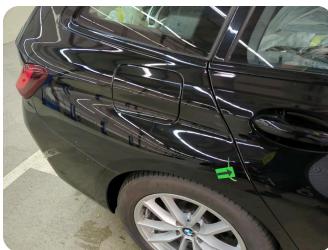


### 6 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 7 | Dach

Typ	Delle(n)
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

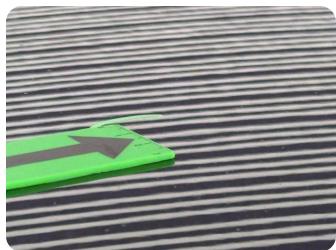

---

## Innenschäden



### 1 | Kontrollleuchte Reifendruck

	Keine/schlechte Funktion
Typ	Unbekannt
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.780,65 €

## KOMMENTARE

### ① Allgemeiner Hinweis

2x KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

