

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Biermann
Tel. direkt 0385 64480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KG XW134
FIN
WBA1U510505D95686

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	25.03.2025, elektronisch.
Besichtigung	25.03.2025, 08:15 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	25.03.2025
Betreff	Eigen-Nr. 8128110535

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	8.927,00 EUR 7.501,68 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-8.927,00 EUR -7.501,68 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-324,00 EUR -272,28 EUR

Duplikat
Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 1600 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.04.2016	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	118d xDrive Advantage	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA1U510505D95686	HSN / TSN	0005 / CAF
Schlüssel-Nr.	10132963	Km-Stand abgelesen	75490
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Rot / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultragrip 7	W / S	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultragrip 7	W / S	3 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultragrip 7	W / S	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultragrip 7	W / S	4 mm

W/ Winter; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, verschiebbar, Auto Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer inkl. Check-Control, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) III inkl. Dynamische Traktions Control (DTC), Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf, Interieurleisten:

Duplikat

Satinsilber matt, Klimaautomatik 1-Zonig, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Nebelscheinwerfer, Paket: Ablagenpaket, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), hinten, Personal Profile, Polster: Stoff Move, Radio: Professional, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schaltpunktanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) vorne und hinten, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar, Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), zusätzlich, Stoßfänger in Wagenfarbe, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung (EWS IV), Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
6WA	Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen
534	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
met	Lackierung: Metallic
255	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
320	Modellschriftzug - Entfall am Heck
606	Navigationssystem Business
7S9	Paket: ConnectedDrive Services Paket
563	Paket: Lichtpaket
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
25A	Räder: Leichtmetall (4 Stück) Sternspeiche 654
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Service fällig - durchführen, erneuern (Bild 6, 7, 8)	450	voll	-450	-378,15
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 9, 10, 11)	200	voll	-200	-168,07
3. Spiegelgehäuse rechts zerkratzt, smart repair (Bild 12)	150	voll	-150	-126,05
4. Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13, 14)	100	voll	-100	-84,03
5. Korrosionsbildung Kotflügel vorne links, erneuern (Bild 15, 16)	1.585	voll	-1.585	-1.331,93
6. Stoßfänger vorne plastisch verformt, erneuern (Bild 17, 18, 19)	2.138	voll	-2.138	-1.796,64
7. Kotflügel vorne rechts zerkratzt, polieren (Bild 20)	50	voll	-50	-42,02
8. Tür hinten rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21)	200	voll	-200	-168,07
9. Tür hinten rechts zerkratzt, polieren (Bild 22)	50	voll	-50	-42,02
10. Türgriff hinten rechts zerkratzt, smart repair				

Duplikat

(Bild 23)	150	voll	-150	-126,05
11. Schwellerverkleidung rechts plastisch verformt und zerkratzt, erneuern (Bild 24, 25)	710	voll	-710	-596,64
12. Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 26)	160	voll	-160	-134,45
13. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 27, 28, 29)	450	voll	-450	-378,15
14. Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 30)	160	voll	-160	-134,45
15. Vandalismusschaden links, lackieren (Bild 31, 32, 33)	1.664	voll	-1.664	-1.398,32
16. Schwellerverkleidung links verschrammt und plastisch verformt, erneuern (Bild 34)	710	voll	-710	-596,64
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	8.927		-8.927	-7.501,68

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

beginnende Korrosionsbildung Kotflügel vorne rechts,
Windschutzscheibe viele Steinschläge,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	3 mm	WS	-81,00	-68,07
vorne rechts	3 mm	WS	-81,00	-68,07
hinten links	4 mm	WS	-81,00	-68,07
hinten rechts	4 mm	WS	-81,00	-68,07
Legende		W/ Winter /S Schaden	-324,00	-272,28

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 157 27.03.2025

FABRIKAT	BMW	1-ER SERIE F20N	118D XDRIVE
			TYP-CODE 01 1E 32
AUSSTATTG	AB 03.2016	ADVANTAGE	KLIMAAUTOMATIK
	FRONTSCH REGENSENSOR	CONNECT DRIVE PACK	NAVIG-SYS BUSINESS
	FREISPRECHANLAGE	NEBELSCHEINWERFER	LICHT-PAKET
	BEZUEGE STOFF	SITZHEIZUNG V	TELESERVICE
	LORDOSENSTUETZE	I-SPIEGEL ABBLENDEND	ABLAGENPAKET
	ARMLEHNE V SCHIEBBAR	KOMBIINSTRUMENT ERW	PARK DIST CONTR V/H
	1995CCM 110KW	SPORTLEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	6-GANG GETRIEBE	SERVOTRONIC	GESCHWINDIGK-REGLER
	FELGE 7 J X 16 ALU	INTERIEURL SATIN	ALLRAD
	EU SPEZIFISCH	REIFENDRUCKKONTROLLE	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =150.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =150.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =150.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.00
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	3	9	112.50
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	13	162.50
66 20 614	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL UMFASST: LOECHER STANZEN UND HALTER SEN- SOREN VERKLEBEN	3	5	62.50
51 71 538	ABDECKUNG V RADHAUS V L AUS-/EINBAUEN	3	4	50.00
51 71 538	ABDECKUNG V RADHAUS V R AUS-/EINBAUEN	3	4	50.00
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	1*	2*	25.00
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	1*	3*	37.50

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R	11	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR 175.00 EUR/STD	11	
	LACKIERZEIT	5	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	3	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	3	
	VORBE. FARBMUSTER	22.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	26.4	
	GESAMT-LACKIERZEIT 12 AW/STD :	385.00	

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

DEKRA-Nr: 0456 / 060924 / 2025 / B083778000044

vom 27.03.2025

solikat G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 157
L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

27.03.2025

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	194.92
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	50.70
MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20

PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR							PREIS
0283		VERKLEIDUNG STOSSF V	51	11	7	429	711			410.11
0288		KLEBESATZ STOSSF	83	19	5	B68	3D3			22.27
0289		SATZ HALTER SENSOR V	51	11	7	434	696			13.77
0291		ABSTUETZ M STOSSF V	51	11	7	318	301			13.77
0293		VERST I L STOSSF V	51	11	7	371	739			32.56
0294		VERST I R STOSSF V	51	11	7	371	740			32.56
0303		LUFTGITTER STOSSF V	51	11	7	371	737			61.27
0352	6 X	SCHRAUBE STOSSF V	07	14	5	A48	F73			13.92
0353	6 X	SPREIZNIET STOSSF V	51	11	1	908	077			1.56
0354	8 X	SCHRAUBE STOSSF V	07	14	9	126	886			6.48
0355	4 X	SCHRAUBE STOSSF V	07	12	9	907	535			3.12
0356	2 X	SPREIZNIET STOSSF V	51	16	1	881	149			0.44
0357	4 X	KLAMMER STOSSF V	07	14	7	305	866			13.60

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 157

27.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	5 AW	X 150.00	EUR/STD	62.50
GESAMT KL 3	37 AW	X 150.00	EUR/STD	462.50
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				525.00
N E B E N K O S T E N				
SUMME SONSTIGES			10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN				10.00
L A C K I E R U N G				
ARBEITSKOSTEN			385.00	
MATERIALKOSTEN			250.82	
GESAMTSUMME LACKIERUNG				635.82
E R S A T Z T E I L E			625.43	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				625.43
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.	1 796.25	
MWST 19.00 %				341.29
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.	2 137.54	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 160

27.03.2025

FABRIKAT	BMW	1-ER SERIE F20N	118D XDRIVE
			TYP-CODE 01 1E 32
AUSSTATTG	AB 03.2016	ADVANTAGE	KLIMAAUTOMATIK
	FRONTSCH REGENSENSOR	CONNECT DRIVE PACK	NAVIG-SYS BUSINESS
	FREISPRECHANLAGE	NEBELSCHEINWERFER	LICHT-PAKET
	BEZUEGE STOFF	SITZHEIZUNG V	TELESERVICE
	LORDOSENSTUETZE	I-SPIEGEL ABBLENDEND	ABLAGENPAKET
	ARMLEHNE V SCHIEBBAR	KOMBIINSTRUMENT ERW	PARK DIST CONTR V/H
	1995CCM 110KW	SPORTLEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	6-GANG GETRIEBE	SERVOTRONIC	GESCHWINDIGK-REGLER
	FELGE 7 J X 16 ALU	INTERIEURL SATIN	ALLRAD
	EU SPEZIFISCH	REIFENDRUCKKONTROLLE	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =150.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =150.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =150.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.00
51 21 870	DICHTUNG U TUER V L AUS-/EINBAUEN	3	1	12.50
51 48 560	ISOLIERUNG TUER V L AUS-/EINBAUEN	3	7	87.50
	UMFASST: TUERVERKLEIDUNG AB-/ANBAUEN			
51 21 640	SCHLIESSZYLINDER TUER V L AB-/ANBAUEN	3	2	25.00
51 21 770)	AUSSENGRIFF TUER V L AB-/ANBAUEN	3	1	12.50
51 48 570	ISOLIERUNG TUER H L AUS-/EINBAUEN	3	6	75.00
	UMFASST: TUERVERKLEIDUNG AB-/ANBAUEN			
51 22 670	AUSSENGRIFF TUER H L AB-/ANBAUEN	3	2	25.00
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	1*	2*	25.00
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	1*	3*	37.50

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW
	- 2-SCHICHT-METALLIC	
	- MONT-TEILE AUSGEBAUT	
1481	TUER V L	REPARATURLACK ST III
1781	TUER H L	REPARATURLACK ST III
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW
	FAKTOR 175.00 EUR/STD	
	LACKIERZEIT 30	
	VORBE. METALL-LACKIERUNG 5	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN 3	
	VORBE. FARBMUSTER 3	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD : 41.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT 12 AW/STD : 49.2	717.50

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

DEKRA-Nr: 0456 / 060924 / 2025 / B083778000044

vom 27.03.2025

polikat G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 160
L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

27.03.2025

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
REPARATURLACKIERUNG	171.53
MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG	54.40
MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20

PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1513	DICHTUNG U TUER L	51 33 7 240 850	27.78
1713	ISOLIERUNG TUER V L	51 48 7 309 481	43.21
2013	ISOLIERUNG TUER H L	51 48 7 286 649	43.21

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 160

27.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	5 AW	X 150.00 EUR/STD	62.50	
GESAMT KL 3	21 AW	X 150.00 EUR/STD	262.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			325.00	
N E B E N K O S T E N				
SUMME SONSTIGES			10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN			10.00	
L A C K I E R U N G				
ARBEITSKOSTEN			717.50	
MATERIALKOSTEN			231.13	
GESAMTSUMME LACKIERUNG			948.63	
E R S A T Z T E I L E			114.20	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			114.20	
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.	1 397.83	
MWST 19.00 %			265.59	
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.	1 663.42	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 156 27.03.2025

FABRIKAT	BMW	1-ER SERIE F20N	118D XDRIVE
			TYP-CODE 01 1E 32
AUSSTATTG	AB 03.2016	ADVANTAGE	KLIMAAUTOMATIK
	FRONTSCH REGENSENSOR	CONNECT DRIVE PACK	NAVIG-SYS BUSINESS
	FREISPRECHANLAGE	NEBELSCHEINWERFER	LICHT-PAKET
	BEZUEGE STOFF	SITZHEIZUNG V	TELESERVICE
	LORDOSENSTUETZE	I-SPIEGEL ABBLENDEND	ABLAGENPAKET
	ARMLEHNE V SCHIEBBAR	KOMBIINSTRUMENT ERW	PARK DIST CONTR V/H
	1995CCM 110KW	SPORTLEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	6-GANG GETRIEBE	SERVOTRONIC	GESCHWINDIGK-REGLER
	FELGE 7 J X 16 ALU	INTERIEURL SATIN	ALLRAD
	EU SPEZIFISCH	REIFENDRUCKKONTROLLE	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =150.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =150.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =150.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN 41 35 550)	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT SEITENWAND V L ERSETZEN	3 3	2 9	25.00 112.50
	UMFAST: ABDECKUNG RADHAUS AB-/ANBAUEN			
	UMFAST NICHT: SCHWELLERLEISTE AB-/ANB			
51 11 656 63 12 502)	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	3 2	9 5	112.50 62.50
	UMFAST: SCHEINWERFER EINSTELLEN			
51 71 538	ABDECKUNG V RADHAUS V R AUS-/EINBAUEN	3	4	50.00
51 71 947	SCHWELLERLEISTE L AUS-/EINBAUEN	3	4	50.00
1000	BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	1*	2*	25.00
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	1*	3*	37.50
97 99 000	VORBEREITUNGSSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG	3	3	37.50
	UMFAST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE			
97 35 512	SEITENWAND V L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	25.00

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
0741	SEITENWAND V L	NEUTEILLACK ST I SYSTEM AUDATEX	10 BLATT 1

DEKRA-Nr: 0456 / 060924 / 2025 / B083778000044

vom 27.03.2025

olikat G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 156
L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

27.03.2025

Duplikat G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 156 27.03.2025
L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB. -
FAKTOR	175.00	EUR/STD
LACKIERZEIT	10	
VORBE. METALL-LACKIERUNG	5	
VORBE. FARBE ANMISCHEN	3	
VORBE. FARBMUSTER	3	
GESAMT-LACKIERZEIT	10	AW/STD :
GESAMT-LACKIERZEIT	12	AW/STD :
		367.50

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG	77.65
MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG	54.40
MAT-KONST. FARBMUSTER	5.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0741		SEITENWAND V L	41 00 9 633 537	258.49
0771		DTG H SEITENW V L	51 48 7 300 693	11.40
0791	13 X	SCHRAUBE V L	07 14 7 147 513	9.10

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 156

27.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
<hr/>					
A R B E I T S L O H N	Z E I T B A S I S	12 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	5 AW X	150.00	EUR/STD	62.50	
GESAMT KL 2	5 AW X	150.00	EUR/STD	62.50	
GESAMT KL 3	28 AW X	150.00	EUR/STD	350.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				475.00	
 N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	5 AW X	150.00	EUR/STD	62.50	
SUMME SONSTIGES				10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN				72.50	
 L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN					
MATERIALKOSTEN				137.25	
GESAMTSUMME LACKIERUNG				504.75	
 E R S A T Z T E I L E					
				278.99	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				278.99	
 R E P A R A T U R K O S T E N O H N E M W S T					
				1 331.24	
MWST 19.00 %					252.94
 R E P A R A T U R K O S T E N M I T M W S T					
				1 584.18	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)

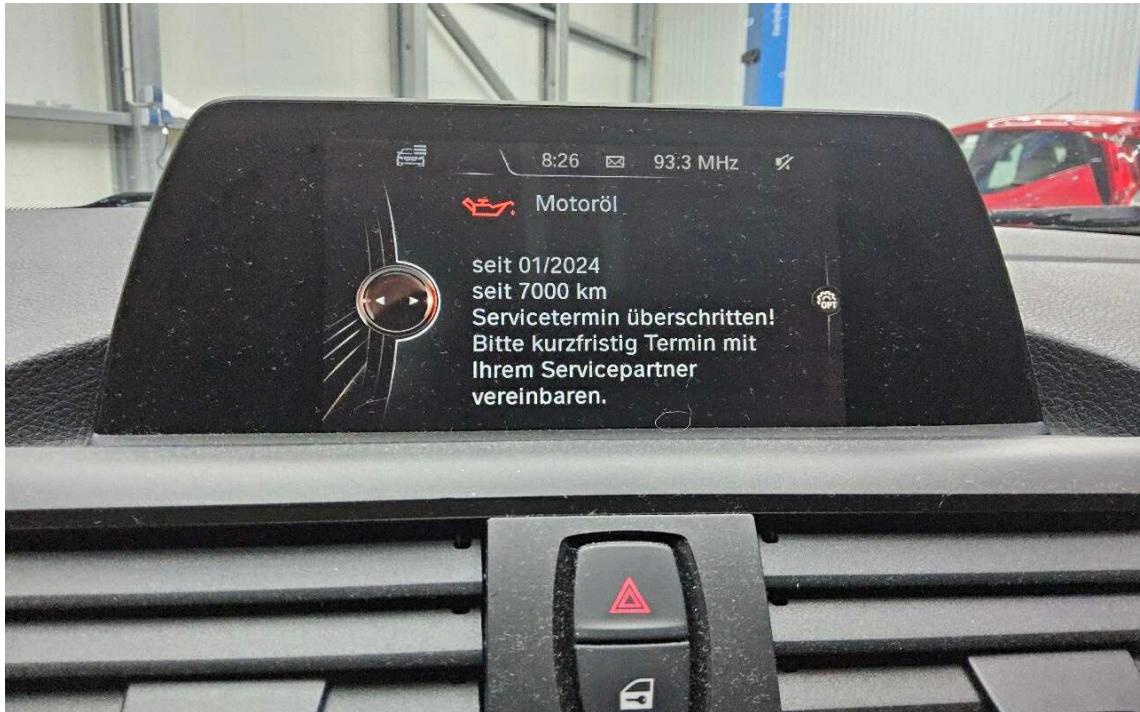


Bild 6 : Service fällig - durchführen

Duplikat



Bild 7 : Service fällig - durchführen



Bild 8 : Service fällig - durchführen

Duplikat



Bild 9 : Innenraum verschmutzt



Bild 10 : Innenraum verschmutzt

Duplikat



Bild 11 : Innenraum verschmutzt

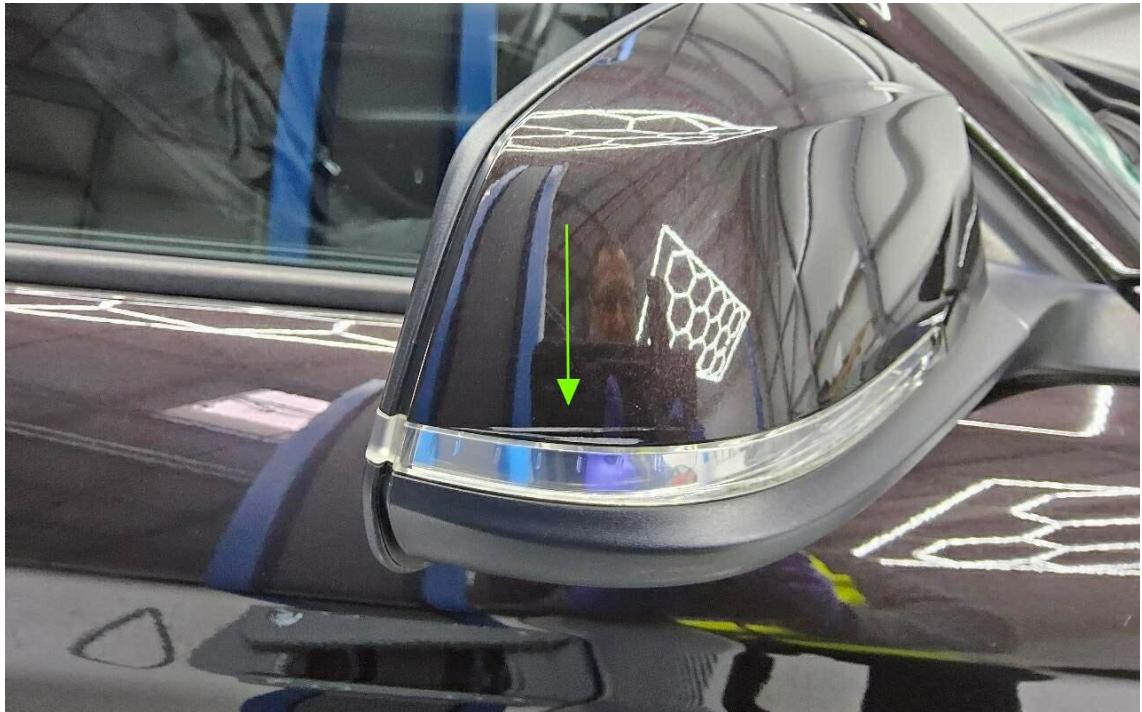


Bild 12 : Spiegelgehäuse rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 13 : Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich

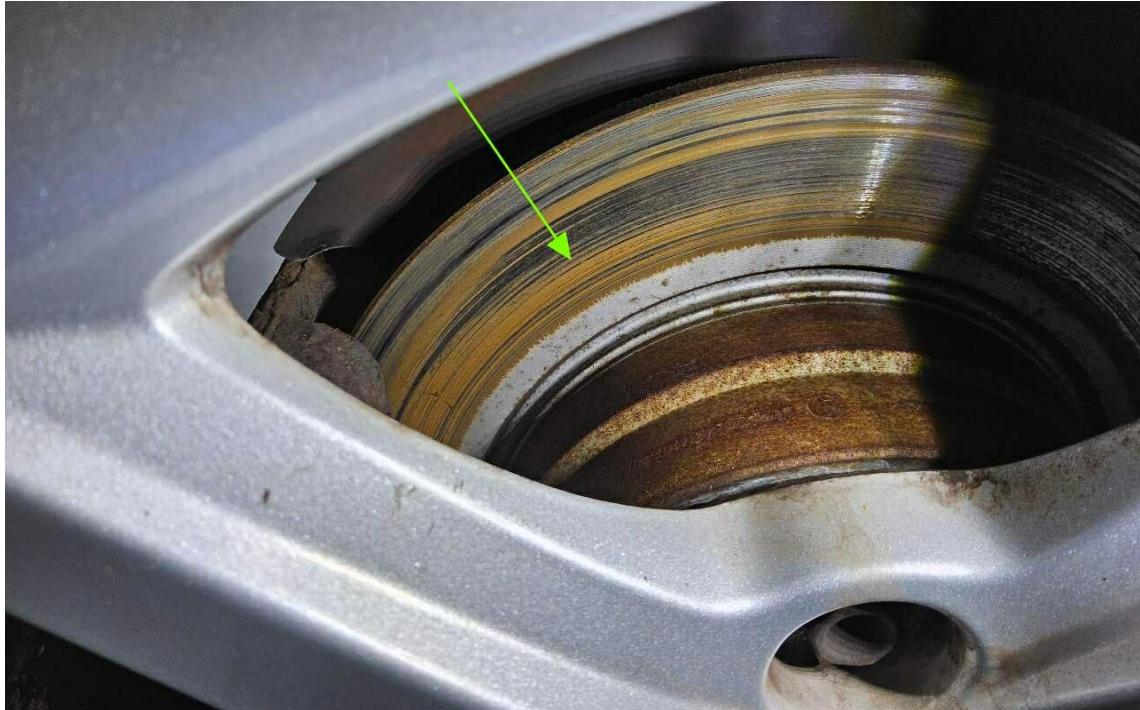


Bild 14 : Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich

Duplikat



Bild 15 : Korrosionsbildung Kotflügel vorne links

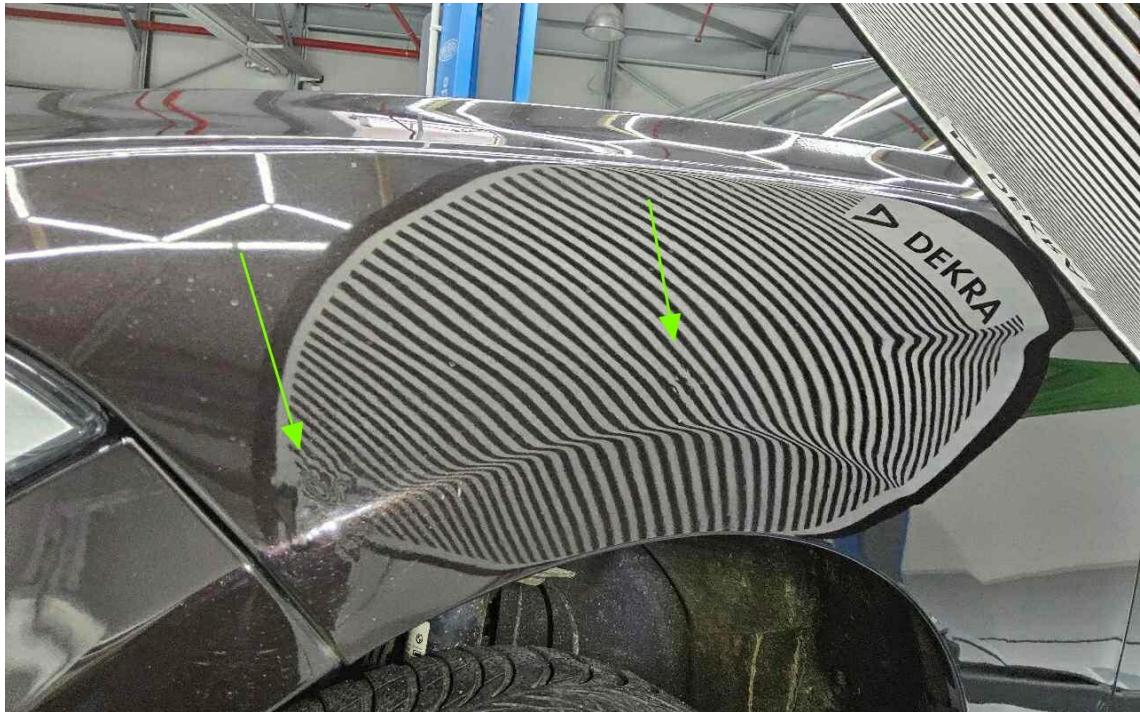


Bild 16 : Korrosionsbildung Kotflügel vorne links

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger vorne plastisch verformt



Bild 18 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

Duplikat



Bild 19 : Stoßfänger vorne plastisch verformt

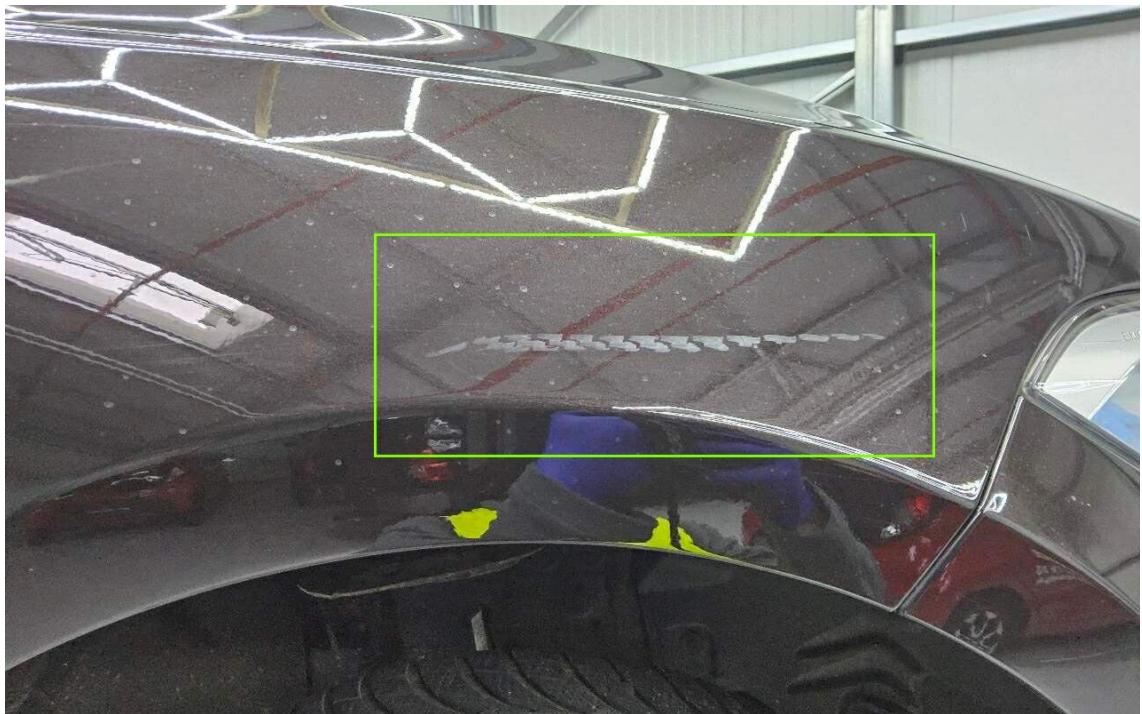


Bild 20 : Kotflügel vorne rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 21 : Tür hinten rechts mehrfach eingedellt

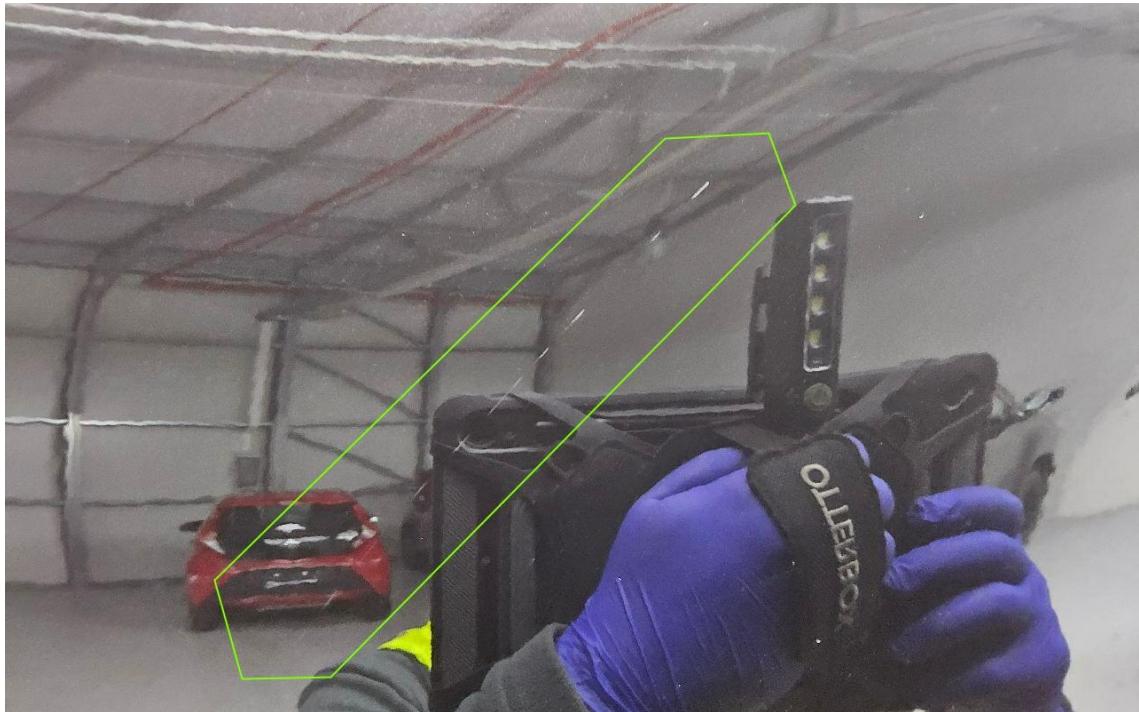


Bild 22 : Tür hinten rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 23 : Türgriff hinten rechts zerkratzt

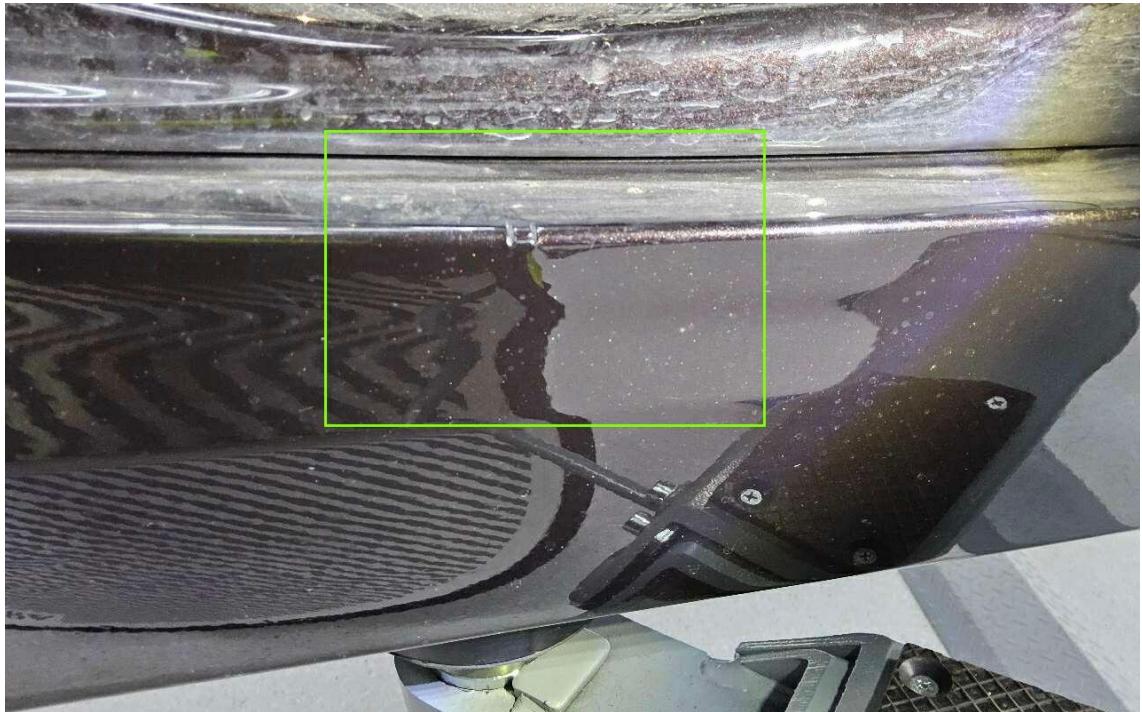


Bild 24 : Schwellerverkleidung rechts plastisch verformt und zerkratzt

Duplikat



Bild 25 : Schwellerverkleidung rechts plastisch verformt und zerkratzt



Bild 26 : Seitenwand hinten rechts mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 27 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 28 : Stoßfänger hinten verschrammt

Duplikat



Bild 29 : Stoßfänger hinten verschrammt

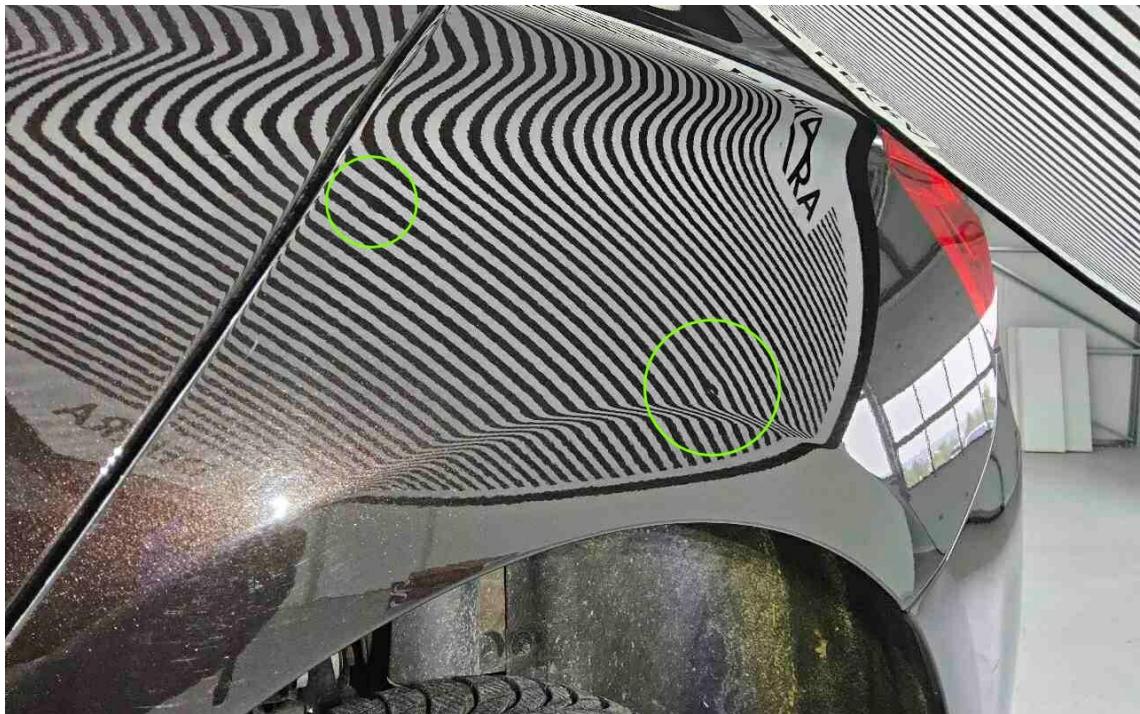


Bild 30 : Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 31 : Vandalismusschaden links

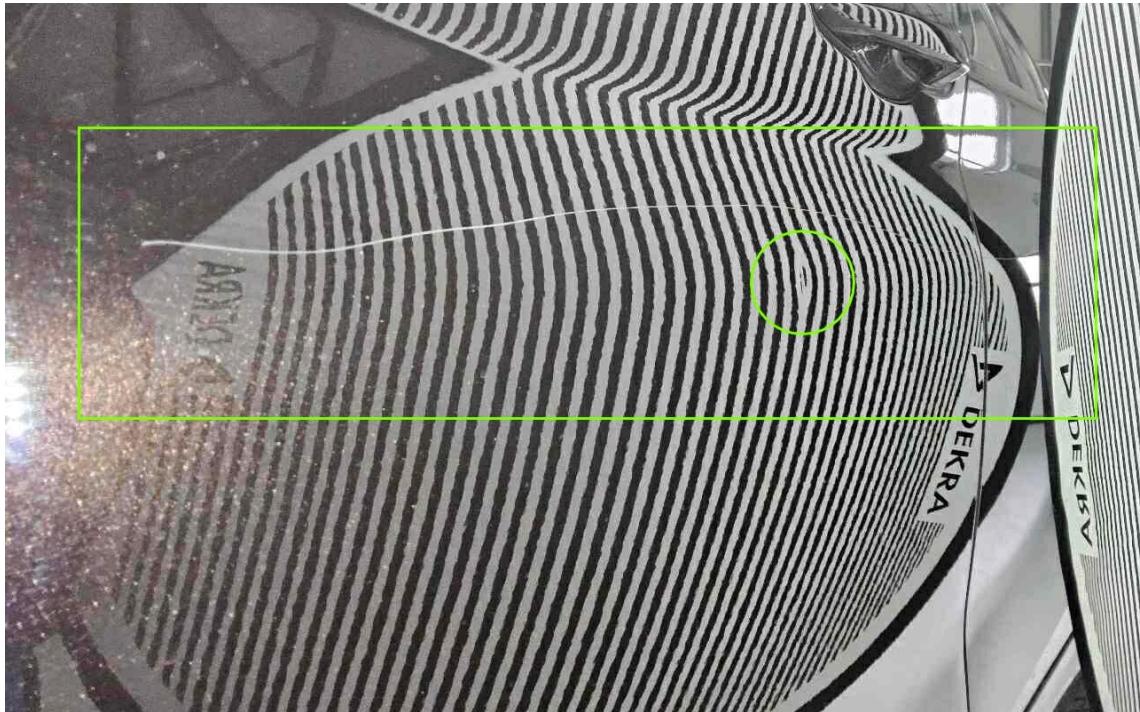


Bild 32 : Vandalismusschaden links

Duplikat



Bild 33 : Vandalismusschaden links



Bild 34 : Schwellerverkleidung links verschrammt und plastisch verformt

Duplikat

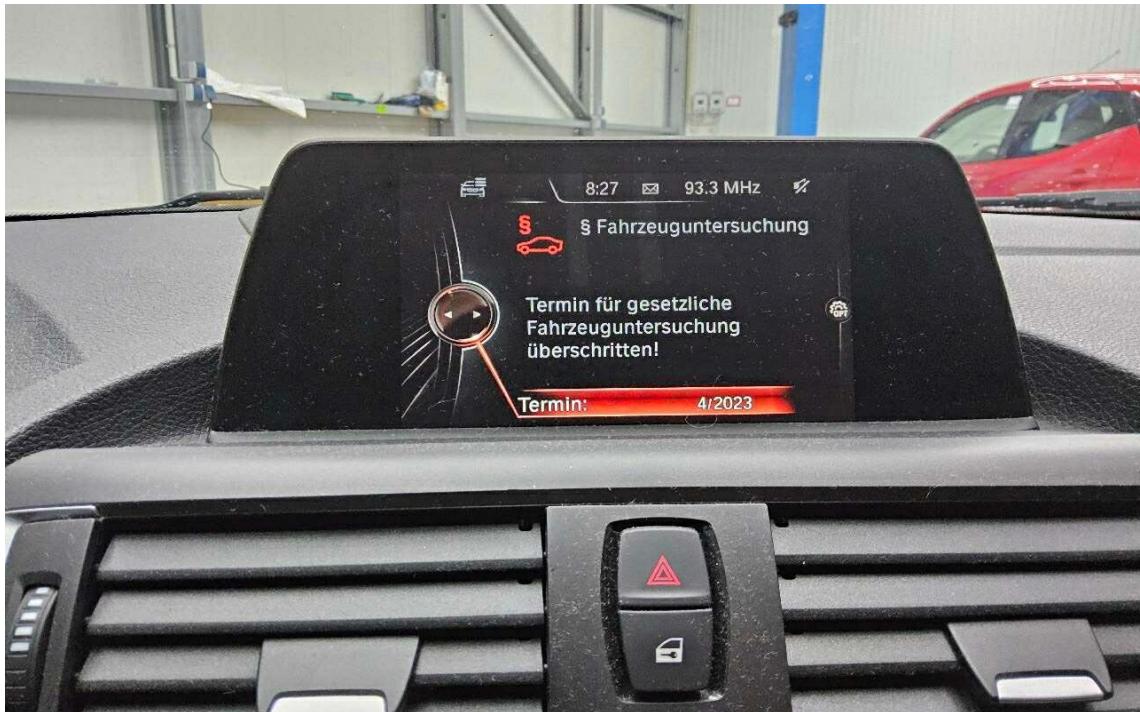


Bild 35 : Fälligkeit Hauptuntersuchung



Bild 36 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat

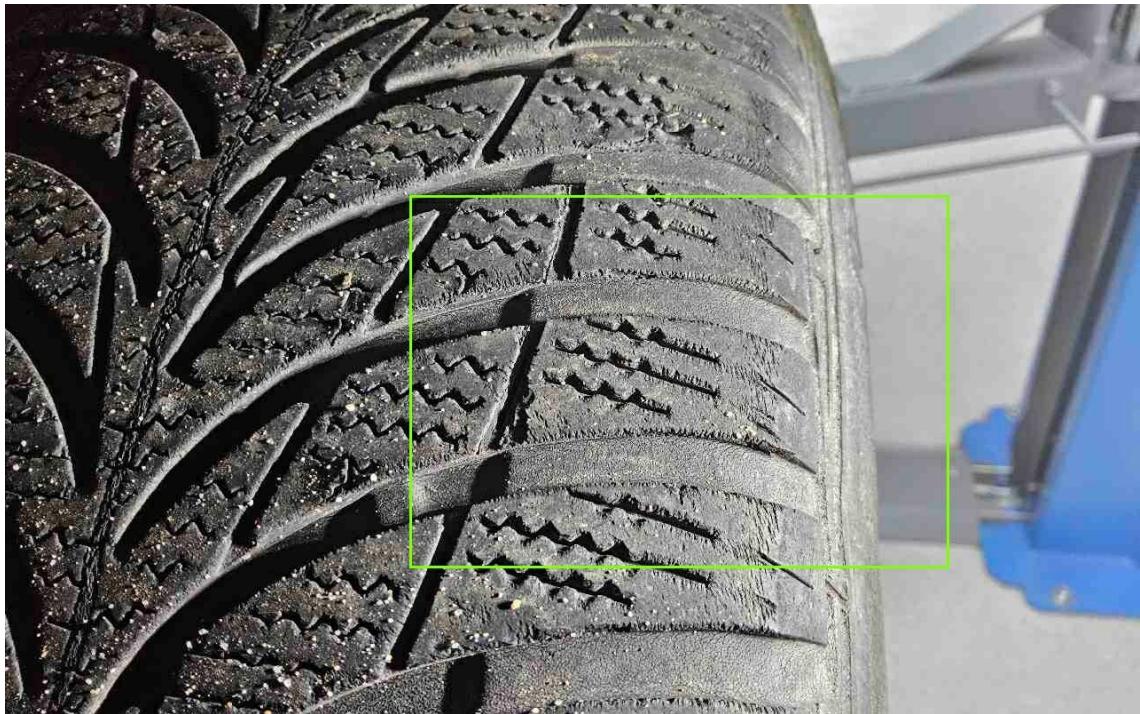


Bild 37 : Achse 1, Reifen Links 1

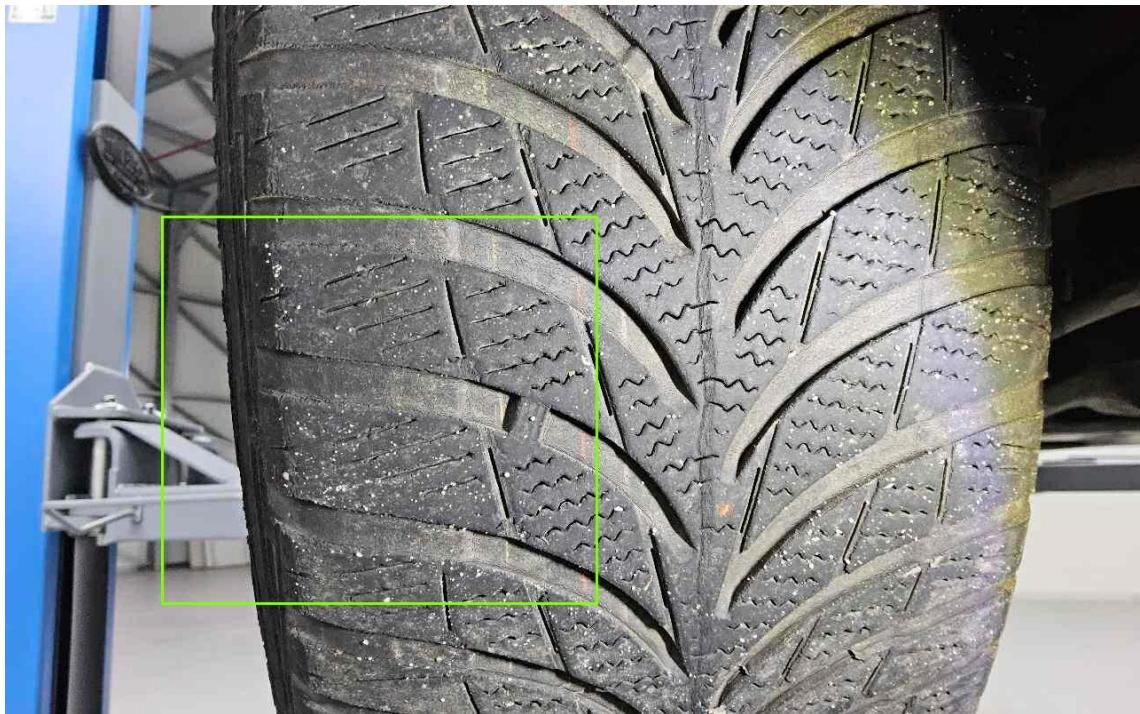


Bild 38 : Achse 1, Reifen Rechts 1

Duplikat

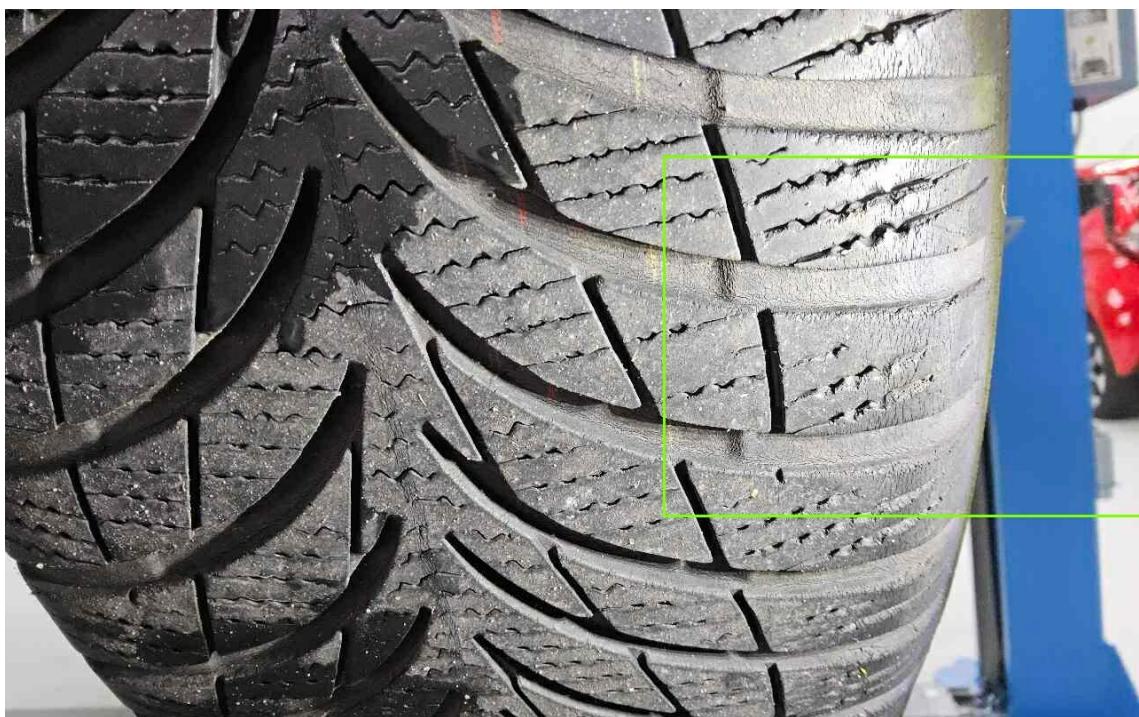


Bild 39 : Achse 2, Reifen Rechts 1

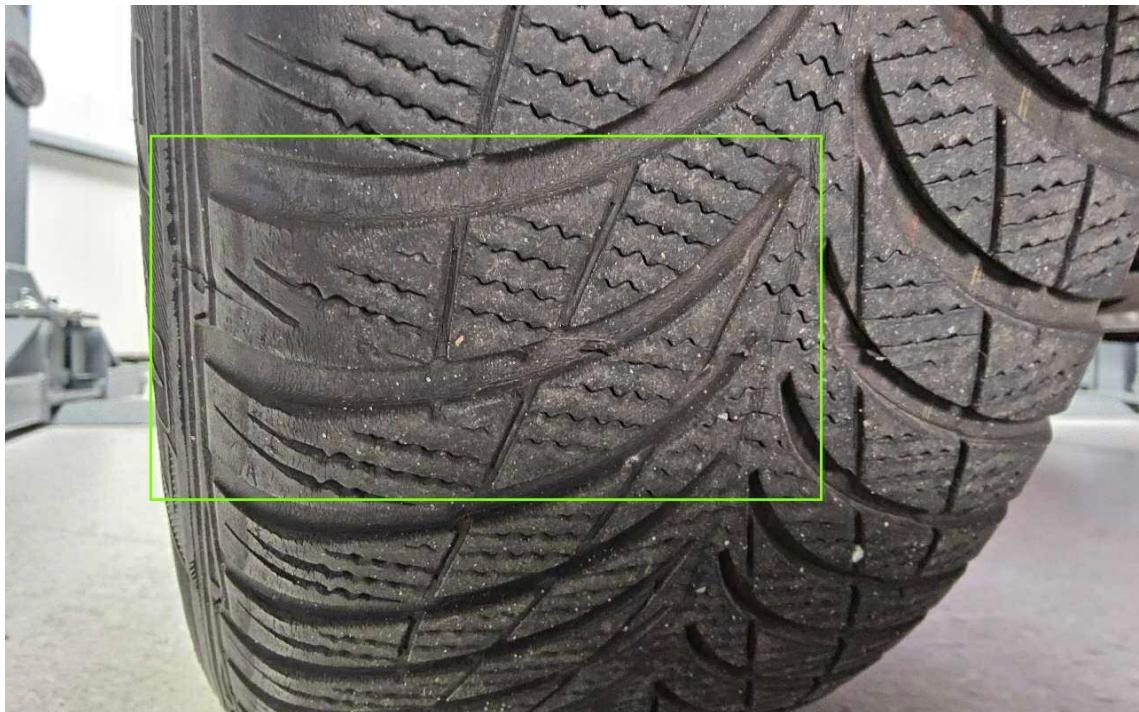


Bild 40 : Achse 2, Reifen Links 1