

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1776496
Auftrag vom: 03.09.2025 / 15:11 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021300052

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 6.550,00 €

Minderwerte gesamt: 5.355,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 10.09.2025 / 16:30 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Sachverständigenassistent

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0005 / CVQ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	BMW
Modell:	3er - 330e (EURO 6d)(OPF)	Erstzulassung:	22.07.2022
Letztzulassung:	28.11.2024	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2027
Anzahl Türen:	4	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	135,0 KW
Hubraum:	1.998 ccm	Antriebsart:	Hybrid (Otto / Elektro)
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	89746 km
Laufleistung geschätzt:	89746 km		

Farbe außen

Farbe außen:	SCHWARZ II	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 17,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 17,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 17,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 17,0	Dunlop	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/50 R 17,0 - -	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
2	225/50 R 17,0 - -	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	225/50 R 17,0 - -	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	225/50 R 17,0 - -	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Letzte Inspektion (Datum):	25.07.2025	Letzte Inspektion (km-Stand):	88608
Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	fast leer
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	4.425,00 €	3.230,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	640,00 €	450,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	620,00 €	430,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Kratzer, lackieren	500,00 €	350,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, lackieren	555,00 €	390,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, C-Säule links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Dach, Dachhaut, deformiert, instandsetzen + lackieren	810,00 €	550,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, lackieren	570,00 €	400,00 €
rechte Seite, C-Säule rechts, Kratzer, lackieren	250,00 €	180,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
Dach, Dachholm rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	2.005,00 €	2.005,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne links, beschädigt, erneuern	1.055,00 €	1.055,00 €
Innenraum, Kofferraum, Ladekantenverkleidung, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, und Zierleiste, beschädigt, erneuern	950,00 €	950,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 49 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.