



BMW 1er

116d Aut.

FIN	WBA7M710707G11130
Kilometerstand	100.397 km
Erstzulassungsdatum	18.06.2020

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	11.07.2025 09:49:23	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA7M710707G11130	Antriebsart	Heckantrieb
Kilometerstand	100.397 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Hatchback	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	18.06.2020	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	1er	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	01/07/2025,100124
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-


SCHÄDEN

Äußere Schäden

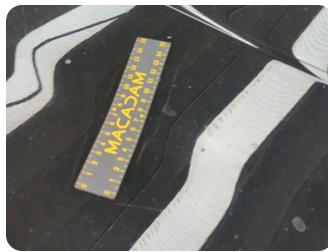

3 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

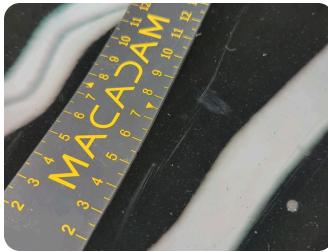


4 | Stoßfänger vorne

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

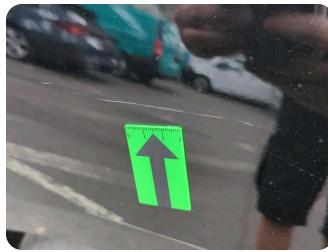

6 | Seitenwand hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Tür vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Stoßfänger hinten

Typ	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

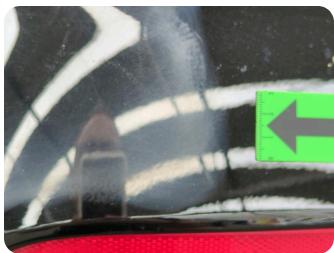

9 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Tür hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Kotflügel vorne rechts

Typ

Delle(n) und Kratzer

Schweregrad



>2 cm - 3 cm

Reparaturmethode

Instandsetzen + lackieren

Ursache

Bei Inspektion festgestellt

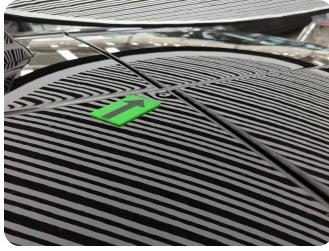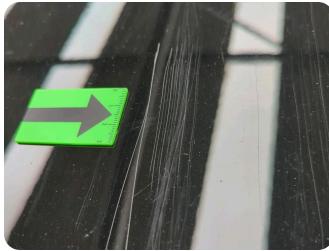

12 | Dach

Typ

Delle(n) und Kratzer

Schweregrad

>3 cm - 4 cm

Reparaturmethode

Instandsetzen + lackieren

Ursache

Bei Inspektion festgestellt



13 | Dachholm links

Typ

Kratzer

Schweregrad

>4 cm - 6 cm

Reparaturmethode

Lackieren

Ursache

Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

3.948,46 €

Fahrzeugbilder

