

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Fuchs  
Tel. direkt 0721 5607-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M SW1185E**

**FIN**

**WBY8P210807D63826**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	14.01.2025, telefonisch.
Besichtigung	15.01.2025, 11:15 Uhr, durch Herrn Michael Fuchs bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	15.01.2025
Betreff	Leasing-Nr. 270843

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.192,00 EUR -1.842,02 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.192,00 EUR -1.842,02 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
 Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeföhrten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Keine messbaren Teile da es sich um Kunststoff-/Karbonteile handelt.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeföhrt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeföhrt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.04.2019	Letzte Zulassung	15.04.2019
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW i	Typ / Verkaufsbez.	i3 (120 Ah)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY8P210807D63826
HSN / TSN	0005 / BSI	Schlüssel-Nr.	10139354
Km-Stand abgelesen	49633	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	75
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S/O	5 mm
	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S/O	5 mm
2 links rechts	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S/O	4 mm
	155 / 70 R 19 84 Q	Bridgestone / Ecopia EP 500 *	S/O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden Professional (3-phasisig), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, BMW i Remote App, Bremsleuchte, dritte, Connected eDrive Services, ConnectedDrive Services, Dynamic Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten, Oberfläche Karbon, schwarz, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheinwerfer, Gepäckraumabdeckung, klappbar, Getriebe: Integriertes Differentialgetriebe, Grundausrüstung "i3", Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Heckspreizer, schwarz, Bremsleuchte integriert, Hochvoltbatterie, Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display, Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawa, Intelligenter Notruf, Kilometertacho, Klimaanlage, Kopfstützen für 4 Sitzplätze, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel, Ladeklappe in Seitenwand hinten, rechts, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Paket: BMW i Interieurdesign Atelier, Park Distance Control (PDC), hinten, Radio: Professional, Radiozubehör: Lautsprecher, 4 Stück, Radiozubehör: Stabantenne, Radiozubehör: USB-Anschluss in Mittelkonsole, Räder: 19"

BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427, BMW EfficientDynamics, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Seitenscheiben, hinten: Panoramaglasscheiben in Fondtüren, feststehend, Servotronic, Sitze: Rücksitzbank, 2-sitzig, Sitze: Rücksitzlehne 2-teilig, umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung, Verglasung: Frontscheibe mit Graukeil, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung, iDrive Touch Controller

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6AN	Concierge Services
5AT	Driving Assistant Plus
442	Getränkehalter
609	Navigationssystem Professional
9BD	Paket: Business
7RS	Paket: Comfort
5DU	Paket: Parkassistentenzpaket
6AM	Real Time Traffic Information
2VC	Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
6WD	Telefon: WLAN Hotspot

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 25.08.2023 bei Kilometerstand 40.101

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Reifenpannenset Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 14)	30	voll	-30	-25,21
2. Spiegelfuß links verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)	734	voll	-734	-616,81
3. Spiegelfuß rechts verschrammt, erneuern (Bild 17)	734	voll	-734	-616,81
4. Türkante vorne links verschrammt, smart repair (Bild 18, 19)	95	voll	-95	-79,83
5. Leichtmetallfelge hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtragung, erneuern (Bild 20, 21, 22)	599	voll	-599	-503,36
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>2.192</b>		<b>-2.192</b>	<b>-1.842,02</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leichte Kratzer,  
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,  
Leichtmetallfelge vorne rechts leichte Schramme,

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

15.01.2025      Nicht Anwesend

Datum      Name in Druckbuchstaben      Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum      Name in Druckbuchstaben      Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum      Name in Druckbuchstaben      Unterschrift