

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



 
Datum: 18.08.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Remarketing
<b>Auftrag durch</b>	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	18.08.2025
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Cabrio/Roadster
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	C 200 4MATIC Cabriolet Edition 1
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	1313 FHQ 00119
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WDD2054431F512193
<b>Anzahl Besitzer</b>	2
<b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b>	22.12.2016 / 17.02.2022
<b>Nächste HU</b>	02/2026
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
<b>Nummer ZB2</b>	ER702298
<b>Laufleistung</b>	163.278 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	197 Metalliclack obsidianschwarz
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.991 ccm/ 135 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	2.205
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	2 / 4
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Gänge</b>	9

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

**Polster / Farbe** Leder / Braun**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Raucherfahrzeug** Ja (nicht ozonbehandelt)**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / vollständig**Restlauf bis Service** 285 Tag(e)**Durchgeführte Wartungen** 01.10.2024 bei 146.181 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R19 93V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 245/35 R19 93W	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 1

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

## Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
057	Änderungsjahr 26/2
11U	Vorrüstung für Remote Online
1P6	Steuercode Vertrieb
200A	LEDER
218	Rückfahrkamera
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
246	Analoguhr
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
258	COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
270	GPS-Antenne
274	Telefon-Antenne
285	Windschott
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
2U8	Kältemittel 1234yf
309	Cupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
357	SD-Karten-Navigation
360	Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U1	Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

**Code      Ausstattung**

403	AIRSCARF
421	9G-TRONIC
440	TEMPOMAT
448	Touchpad mit Controller
475	Reifendruckkontrolle
4R9	Winter-Kompletträder M+S 4-fach (17")
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
522	Audio 20 CD
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
5P6	Steuercode Vertrieb
5U4	Diamantgrill
611	Umfeldbeleuchtung
642	MULTIBEAM LED
651	Winter-Kompletträder montiert
677	AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektiven Dämpfungssystem und Tieferlegung
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B	Warnweste für Fahrer
736	Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig/Aluminium mit Längsschliff hell
740	Stoffverdeck schwarz
807	Modelljahrcode
818	CD-Player
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
877	Ambientebeleuchtung
893	KEYLESS-GO Start-Funktion
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

**Code      Ausstattung**

- B03      ECO Start-Stopp-Funktion  
 B09      Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung  
 B16      Abgasanlage 2-flutig  
 B59      DYNAMIC SELECT  
 DE1N     Edition 1  
 K11      Adaptives Bremslicht  
 K13      Serviceintervall 25.000 KM  
 K27      Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"  
 L        Linkslenkung  
 P75      Serienausstattung Interieur  
 P76      Serienausstattung Exterieur  
 P88      Edition 1  
 R01      Sommerreifen  
 R09      48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design  
 U01      Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument  
 U02      Gurtbringer  
 U10      Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung  
 U12      Fußmatten Velours  
 U13      Sondermodellplakette Exterieur  
 U22      4-Wege-Lordosenstütze  
 U25      Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet  
 U60      Aktive Motorhaube

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen hinten (li./re.) - gebrochen / gerissen - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	elektronische Systeme	elektronische Systeme (kann ignoriert werden)	0,00 €	0,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verformt - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
5	Verglasung	Heckscheibe (Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren	100,00 €	100,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden hinten links - Brandloch - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
8	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden hinten rechts - Brandloch - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
9	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
10	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn rechts - Brandloch - Smart Repair	160,00 €	160,00 €
11	Sitz vorn	Lehne links (Verstellung/Kostenausweitung möglich) - ohne Funktion - erneuern	230,00 €	23,00 €
12	Bremsanlage	Bremsbeläge hinten - verschlissen - erneuern	260,00 €	260,00 €
13	Antriebsstrang	Manschette Gelenkwelle vorn links (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	330,00 €	330,00 €
14	Interieur	Innenraum - gebrochen / gerissen - erneuern	330,00 €	33,00 €
15	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	630,00 €	60,00 €
16	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	650,00 €	650,00 €
17	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	800,00 €	800,00 €
18	Motorhaube	Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern	950,00 €	100,00 €
19	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - erneuern	980,00 €	100,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
20	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
21	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
22	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
23	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
24	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern	1.070,00 €	110,00 €
25	Tür vorn links	Tür - verformt - erneuern	1.960,00 €	200,00 €
26	Fahrzeugdach	Verdeck (Bowdenzug li./re.) - gebrochen / gerissen - erneuern	7.320,00 €	730,00 €
Summe (netto):			20.510,00 €	8.396,00 €

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
2	Fahrzeugdach - Windschott	420,00 €	420,00 €
3	Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)	800,00 €	800,00 €
4	2.Radsatz - 2.Radsatz (Winter 17zoll)	2.800,00 €	2.800,00 €
Summe (netto):			4.110,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

 
### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend

---

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 61 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 5:** Innenraum vorne



**Abbildung 6:** Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 9:** Montierte Bereifung



**Abbildung 10:** Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

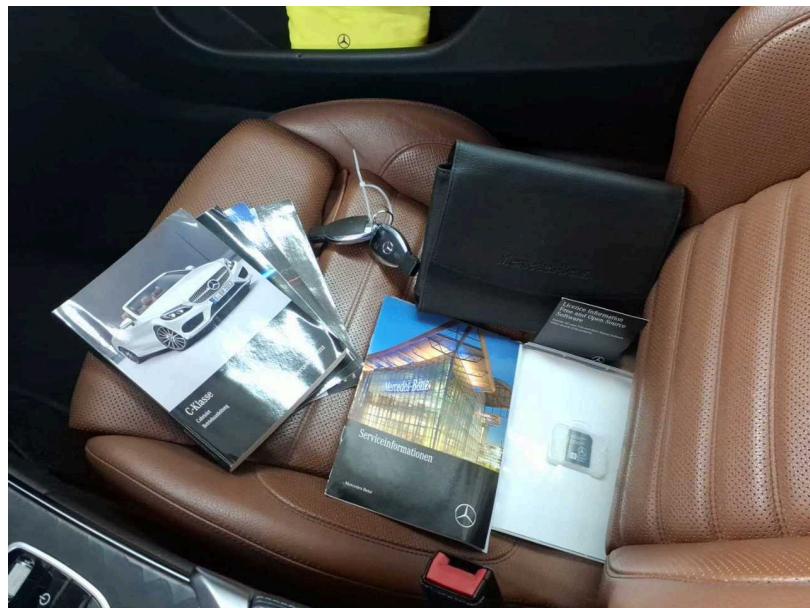


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025




**Abbildung 19:** Sonstiges

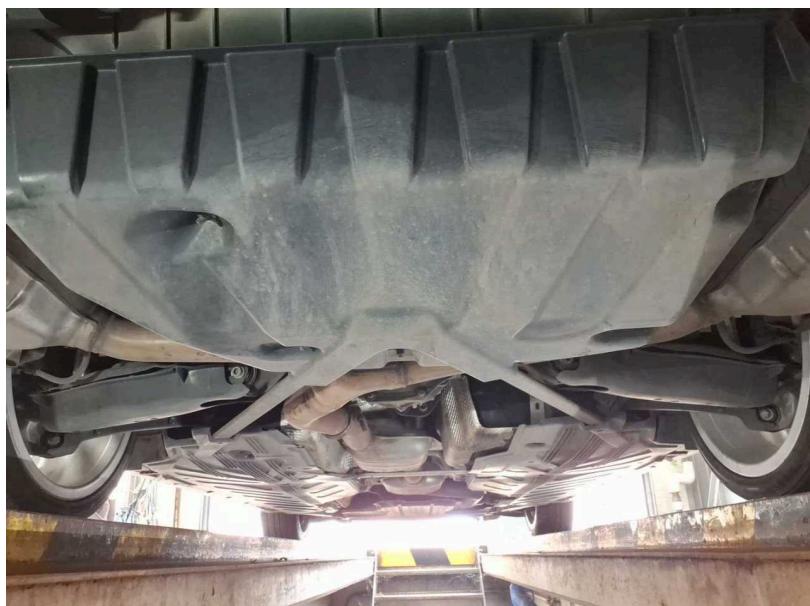

**Abbildung 20:** Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten (li./re.) - gebrochen / gerissen - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten (li./re.) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten (li./re.) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

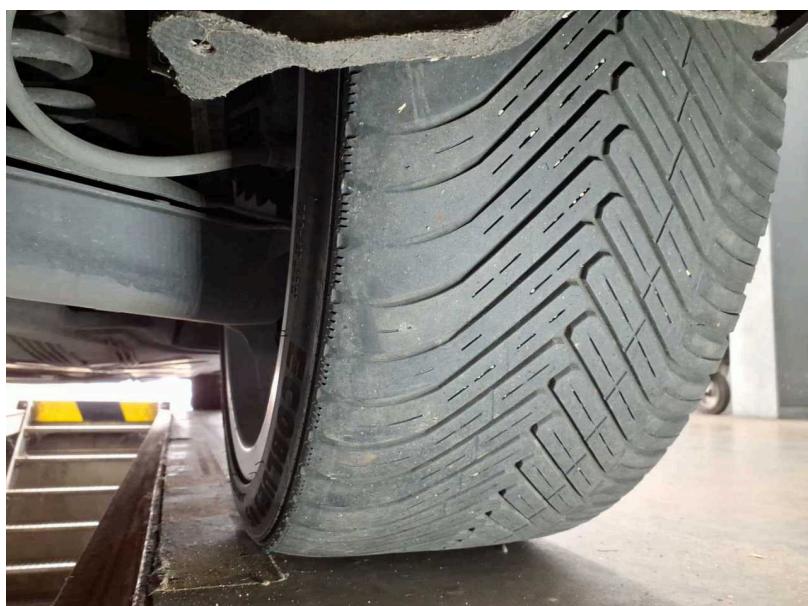

**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten (li./re.) - gebrochen / gerissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

11:58 Mo., 18. Aug. 2025

48


Hardware	UUU 901 /2 U2	Continental	13/43 UUU
Software	000 902 02 38	Continental	16/48 000
Software	000 903 53 13	Continental	17/10 000
Boot-Software	---	---	11/20 000
Diagnosekennung	00330C	Steuergerätevariante	FSCM_GEN4_Programmst and_x30C

**N3/10 - Motorelektronik 'MED40' für Verbrennungsmotor  
'M274' (ME)** -F-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	274 901 06 00	Bosch	12/12 000
Software	274 902 39 01	Bosch	17/37 000
Software	274 903 95 05	Bosch	21/21 000
Boot-Software	270 904 07 00	Bosch	12/11 000
Diagnosekennung	02396A	Steuergerätevariante	MED40_VC15
Fehler	Text		Status
P06DA00	Menüpunkt 'Fehlercodes / Ereignisse' im Steuergerät 'N3/10 - Motorelektronik 'MED40' für Verbrennungsmotor 'M274' (ME)' auswählen. Anschließend Fehlerspeicher auslesen.		A
Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	
Selbstanpassung im Teillastbereich (high_byte_of_fra_w)	0.00-	0.00-	
Anzahl der Einspritzungen pro Arbeitstakt (anzesrk)	14.00	14.00	
Geschwindigkeit (PiDDh)	50.00	50.00	
Motortemperatur (tmot)	15.75°C	15.75°C	
Indiziertes Motordrehmoment (milst_w)	0.00%	0.00%	
Motortemperatur bei Motorstart (tmst)	120.04°C	120.04°C	

18.08.2025 08:33:58 06/2025 WDD2054431F512193 (205.443)  
 Copyright 2025 Mercedes-Benz AG Seite '1' von '8'

**Beschädigung #2:** elektronische Systeme: elektronische Systeme (kann ignoriert werden)

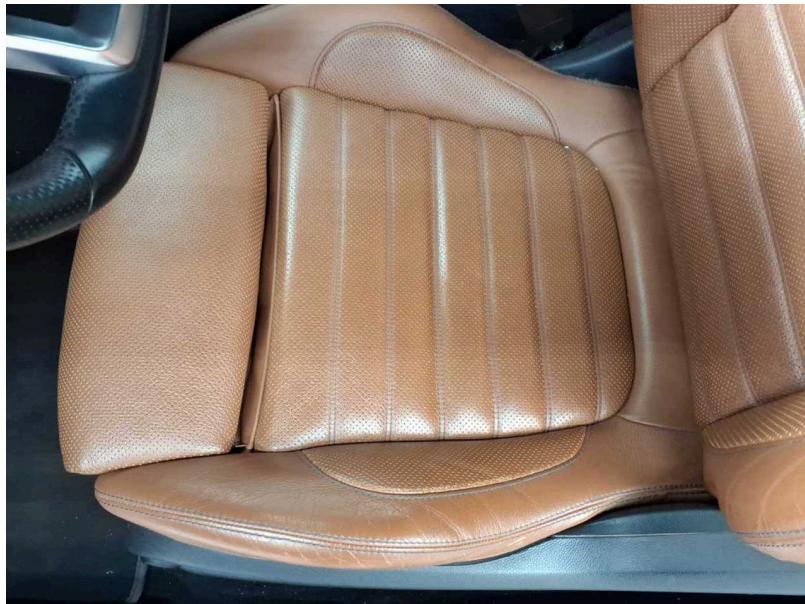

**Beschädigung #3:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #3:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verformt - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verformt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #5:** Verglasung: Heckscheibe (Kostenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten links - Brandloch - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten links - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten links - Brandloch - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten rechts - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten rechts - Brandloch - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025




**Beschädigung #9:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair

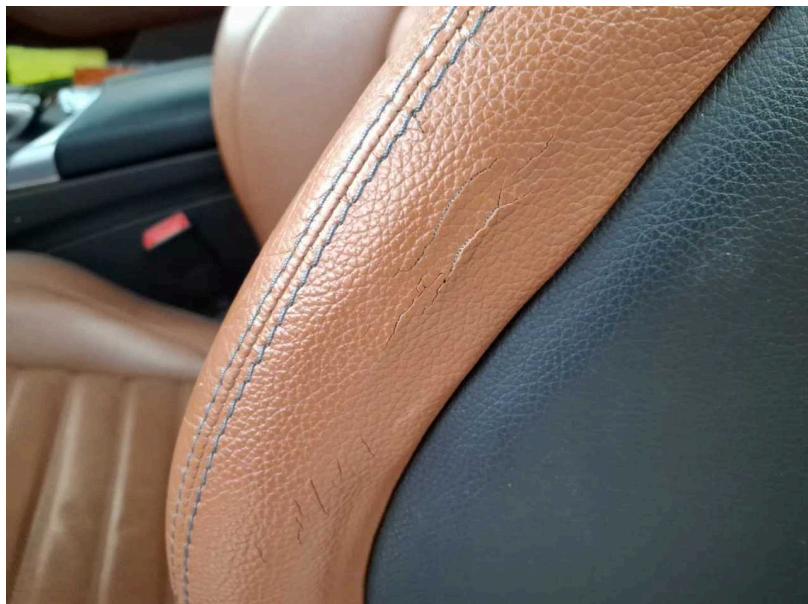

**Beschädigung #9:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

 Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn rechts - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn rechts - Brandloch - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #11:** Sitz vorn: Lehne links (Verstellung/Kostenausweitung möglich) - ohne Funktion - erneuern



**Beschädigung #12:** Bremsanlage: Bremsbeläge hinten - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #12:** Bremsanlage: Bremsbeläge hinten - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #13:** Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn links (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #14:** Interieur: Innenraum - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #14:** Interieur: Innenraum - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #14:** Interieur: Innenraum - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #15:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #15:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #16:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

**Beschädigung #16:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

11:58 Mo., 18. Aug. 2025

48

Boot-Software	---	---	14/49 000
Diagnosekennung	000907	Steuergerätevariante	VGSNAG3_VGSNAG3_00 0907

**N10/6 - Signalerfass- und Ansteuermodul vorn (SAM-F)**

-i-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	205 901 39 04	Hella	13/08 002
Software	222 902 11 12	Hella	15/29 000
Boot-Software	---	---	12/06 005
Diagnosekennung	0200018	Steuergerätevariante	BC_F222_E19_2
<b>Ereignis</b>	<b>Text</b>	<b>Status</b>	
B23B313	Der Bremsbelagverschleiß-Sensor vorn rechts hat Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor.	A+S	
<b>Name</b>		<b>Erstes Auftreten</b>	<b>Letztes Auftreten</b>
<b>Häufigkeitszähler</b>		--	1
<b>Gesamtwegstrecke</b>	163264km	163264km	
<b>Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers</b>	--	0	

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

**A70/1 - A70/1 (Analoguhr) (AU)**

-✓-

LIN-Master: N10/6 - Signalerfass- und Ansteuermodul vorn (SAM-F)			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 827 20 00	---	14/41 000

Diagnosekennung	000001	Steuergerätevariante	CLOCK222_Diag_000001
-----------------	--------	----------------------	----------------------

**A67 - Abblendbarer Innenspiegel (AISP)**

-✓-

LIN-Master: N10/6 - Signalerfass- und Ansteuermodul vorn (SAM-F)			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	205 810 08 17	---	09/09 000

Diagnosekennung	000001	Steuergerätevariante	EC222_Variante_000001
-----------------	--------	----------------------	-----------------------

**Beschädigung #16:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #17:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #17:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #18:** Motorhaube: Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern

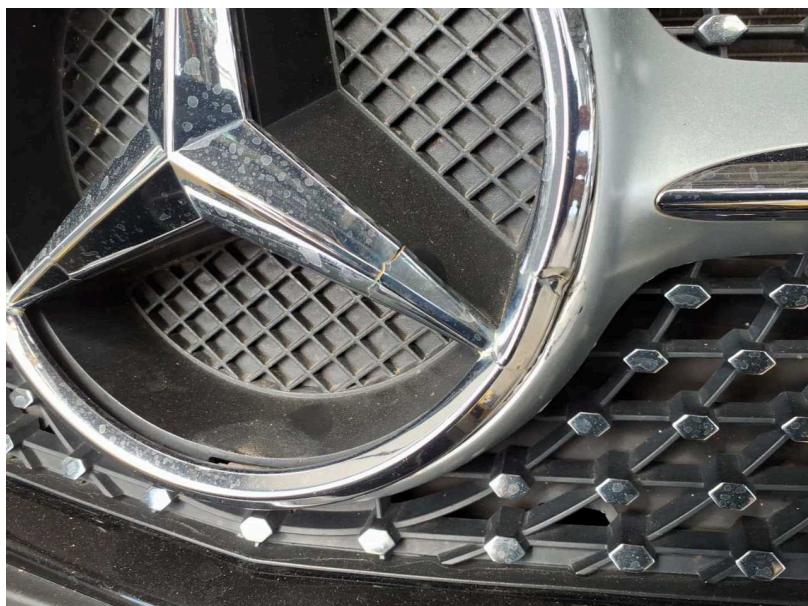

**Beschädigung #18:** Motorhaube: Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #18:** Motorhaube: Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #18:** Motorhaube: Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #18:** Motorhaube: Kühlergrill - gebrochen / gerissen - erneuern

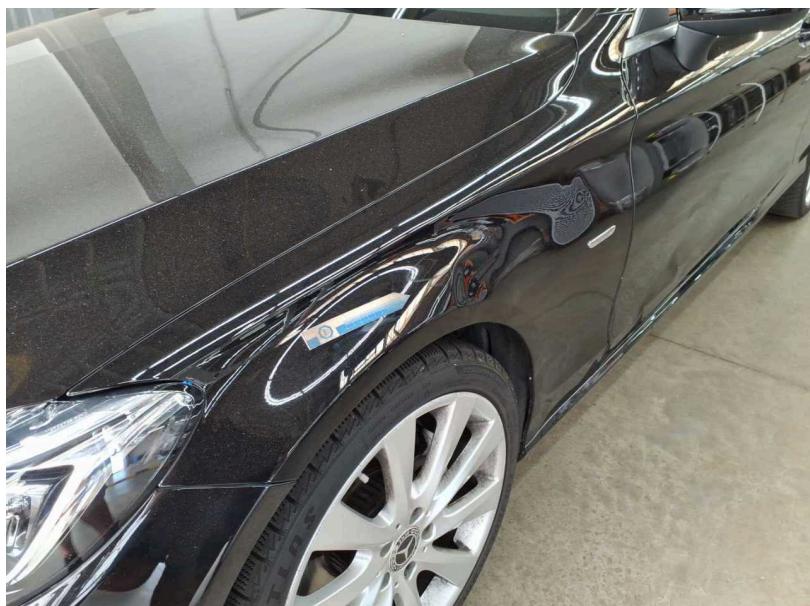

**Beschädigung #19:** Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #19:** Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern

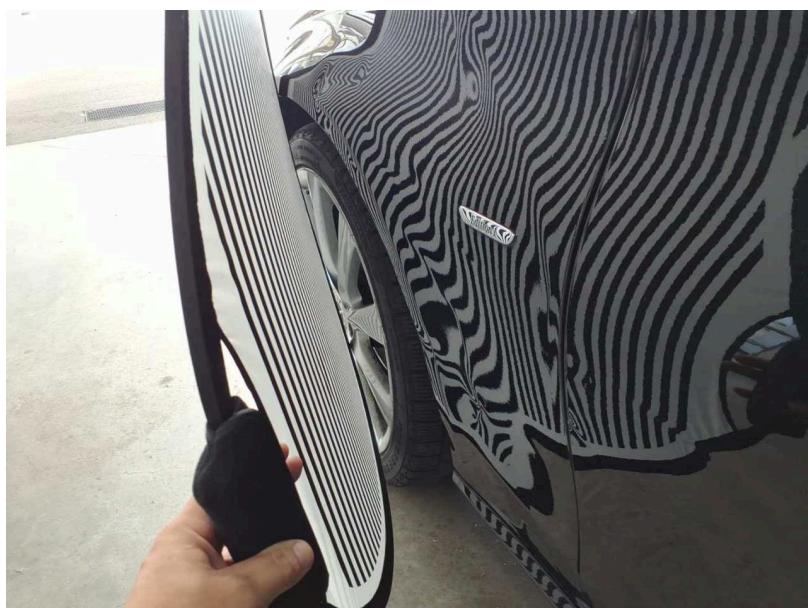

**Beschädigung #19:** Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #20:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #20:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #21:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #21:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #22:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #22:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



 
**Beschädigung #23:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern




**Beschädigung #23:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

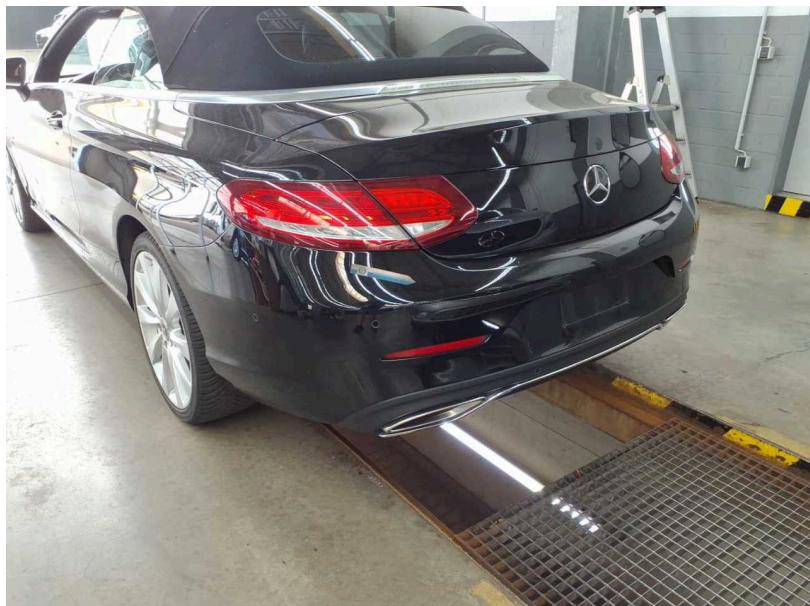

**Beschädigung #24:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verformt - erneuern




**Beschädigung #24:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

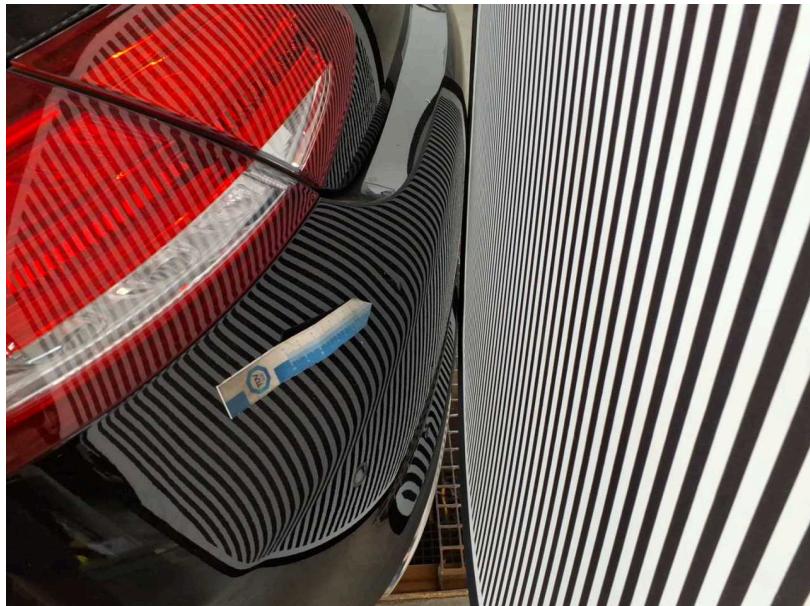

**Beschädigung #24:** Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern

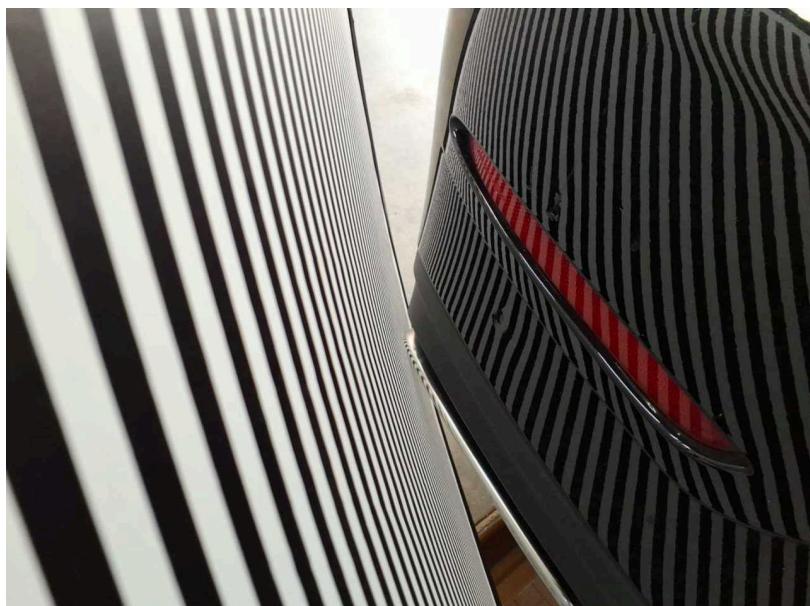

**Beschädigung #24:** Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #25:** Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern




**Beschädigung #25:** Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025

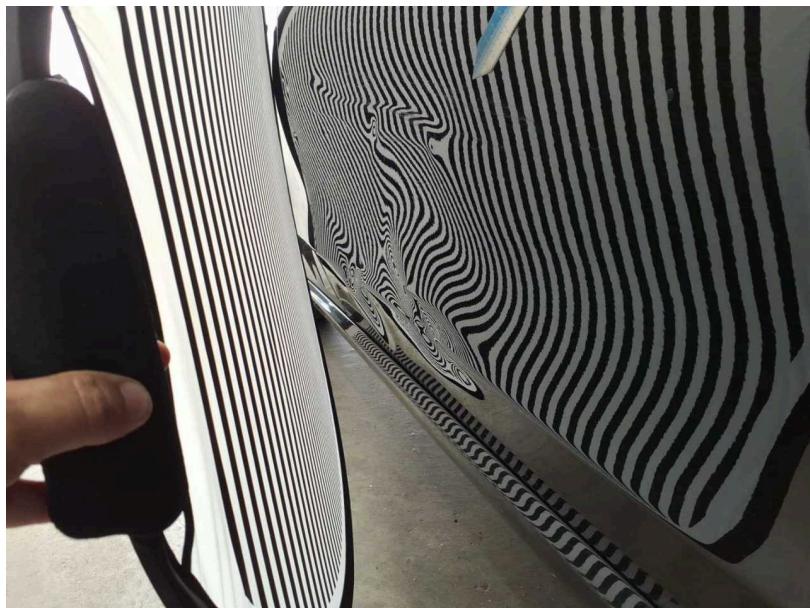

**Beschädigung #25:** Tür vorn links: Tür - verformt - erneuern

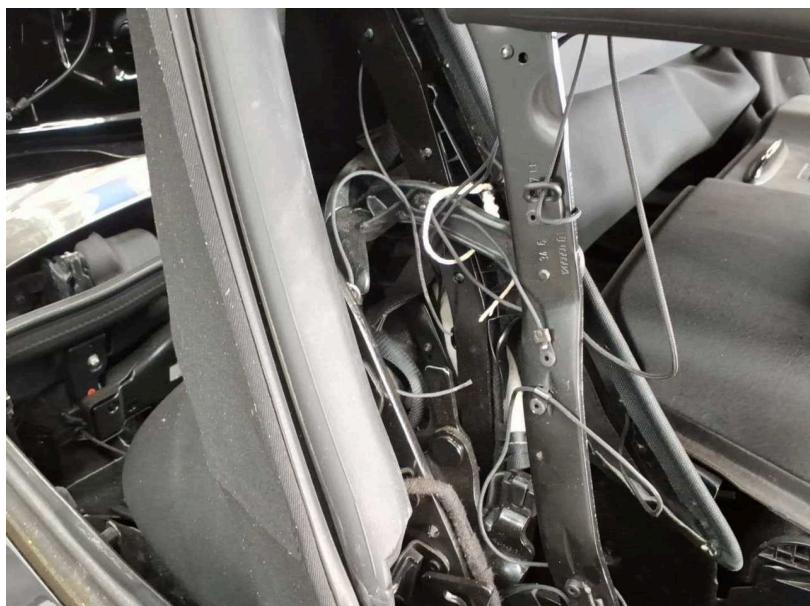

**Beschädigung #26:** Fahrzeuggdach: Verdeck (Bowdenzug li./re.) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41082187

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.08.2025



**Beschädigung #26:** Fahrzeuggdach: Verdeck (Bowdenzug li./re.) - gebrochen / gerissen - erneuern