

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1635954
Auftrag vom: 24.01.2025 / 13:41 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001553952
Bearbeitungsnummer: Greimel
Bestellangaben: k. A.

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 6.970,00 €

Minderwerte gesamt: 6.280,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.02.2025 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	1313 / DFC	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	111 CDI Mixto Extralang (A3) (Euro 6)	Erstzulassung:	24.10.2017
Letztzulassung:	24.10.2017	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	81,0 KW	Hubraum:	1.461 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	234581 km	Laufleistung geschätzt:	234581 km

Farbe außen

Farbe außen:	ARKTIKWEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	-------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: neuwertig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	DOT3924	Stahlfelge	8,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	DOT3924	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	DOT3924	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Winterreifen	DOT3924	Stahlfelge	8,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Bereifung Zustand: abgefahren

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Sommerreifen,	DOT1922	Stahlfelge	2,0 mm
2	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Sommerreifen,	DOT1922	Stahlfelge	2,0 mm
3	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Sommerreifen,	DOT1922	Stahlfelge	4,0 mm
4	195/65 R 15,0 95 T	Continental	Sommerreifen,	DOT1922	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Bemerkung Probelauf:	unauffällig	Fahrzeugzustand:	verschmutzt
Sichtverhältnisse:	schlechte Witterung	Bemerkung Sichtverhältnisse:	teilweise vereist
Fahrbereitschaft:	betriebsbereit	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Sonstiges	vorhanden	1	montiertes Trenggitter
Anhängerkupplung	vorhanden	1	Starre

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	2343
Schiebetür rechts	235
Seitenwand hinten rechts	235

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	730,00 €	730,00 €
Fahrzeugzubehör, Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugheck, Türabdeckungen links und rechts der Flügeltüren beschädigt. , eingedrückt, erneuern	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, Antenne, gebrochen, erneuern	30,00 €	30,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Anbauteile		
1.125,00 €	1.125,00 €	
Fahrzeug, Schiebetür Führung unten links und rechts beschädigt und verrostet , beschädigt, erneuern	1.080,00 €	1.080,00 €
rechte Seite, Schachtleiste vorne rechts, beschädigt, erneuern	45,00 €	45,00 €
Innenraum / Kofferraum		
1.285,00 €	1.285,00 €	
Innenraum, Verkleidungen hinten links und rechts stark verkratzt , erneuern	580,00 €	580,00 €
Innenraum, Fahrersitz, Bezug und Polster, gerissen / eingerissen, erneuern	315,00 €	315,00 €
Innenraum, Innenraumverkleidungen links und rechts verkratzt, erneuern	355,00 €	355,00 €
Innenraum, Zierleiste lackbeschädigt , erneuern	35,00 €	35,00 €
Lackierung		
3.490,00 €	2.800,00 €	
linke Seite, Schiebetür links, innen Delle, Kratzer, Smart Repair	180,00 €	180,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Delle mit Lackschaden, instandsetzen + lackieren	750,00 €	380,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, mit Rostbildung , Kratzer, instandsetzen + lackieren	650,00 €	330,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Strukturschäden vorne rechts, Lackschäden vorne links , erneuern + lackieren	1.160,00 €	1.160,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Stoßfänger Oberteil Strukturschaden erneuern, Stoßfänger Unterteil instand setzen und lackieren , erneuern	750,00 €	750,00 €
Verglasung		
100,00 €	100,00 €	
Fahrzeugheck, Heckleuchte rechts außen, Anstoßspuren , erneuern	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	240,00 €	240,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

linke und rechte Seite Reparaturlackierungen.

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 80 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.