

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

BwFuhrparkService GmbH
Am Turm 42
53721 Siegburg

erstellt durch : Sirko Borchardt
Telefon : 0471 970901-0
Datum : 18.08.2025
: 00016131150605

G u t a c h t e n**0825BW405358**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Bewertungsgutachten;
Ihr(e) Zeichen :
Auftraggeber : BwFuhrparkService GmbH
Am Turm 42, 53721 Siegburg
Fahrzeughalter : siehe Auftraggeber
Auftragssnummer : 294888
Vertragsnummer :
Amtliches Kennzeichen :
FIN : WDF44760313375984
Auftrag vom : 12.08.2025
Besichtigungsdatum : 14.08.2025
Besichtigungsort : Schütterfer Damm 1, 48432 Rheine
Besichtigt durch : Sirko Borchardt
Bei Besichtigung anwesend :

Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	EUR	3.196,59
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	EUR	3.803,94
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	EUR	3.196,59
Minderwerte mit Umsatzsteuer	EUR	3.803,94
Minderwerte aus Vorschäden (steuerneutral)	EUR	0,00

Alle Minderwerte sind in den ausgewiesenen Fahrzeugwerten berücksichtigt.

Gutachten Nr.: 0825BW405358**Datum: 18.08.2025****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen :
Fahrzeugart : PKW
Typ / Untertyp : 116_CDI_KA_L_120KW_RS_3200MM / Vito 116 CDI Lang
Aufbauart : Kastenwagen
Fabrikat : Mercedes-Benz
HSN / TSN : 1313 / BQK
Fahrzeug-Ident-Nummer : WDF44760313375984
Hubraum / Leistung : 2143 ccm / 120 kW
Motorart / Zylinder / : Diesel / 4 / Heckantrieb
Antriebsart
Getriebe : Manuell / ---
Abgascode : 36Y0
Anzahl der Gänge : 6
Plätze / Türen : 3 / 4
Reifenzustand : mittel
Notrad vorhanden: : Nein
Reifen Reparaturset vorhanden : Nein
Räder sind verkehrssicher : Ja
Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 17.01.2018
Nächste HU : 02.2026 /
Laufleistung abgelesen : 68269 km
Farbe : ARKTIKWEISS
Lackart : uni
Anzahl der abgegebenen : 2
Schlüssel
Wartungsnachweis vorhanden / vollständig : Ja / Nein
Besichtigungszustand : fahrbereit

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

Bereifung, montiert

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	205/65 R16 105T	8	Dunlop	Ja	W / St
1 / R / 0	205/65 R16 105T	8	Dunlop	Ja	W / St
2 / L / 0	205/65 R16 105T	5	Bridgestone	Ja	W / St
2 / R / 0	205/65 R16 105T	5	Bridgestone	Ja	W / St

Bereifung, weitere

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-/-/-	205/65 R16 105T	8	Continental	Ja	S / St

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

Gutachten Nr.: 0825BW405358**Datum: 18.08.2025****Serien- und Sonderausstattungen**

- 2.800 kg
- 2-Schicht-Uni - ARKTIKWEISS
- 6.5 J x 16
- 6-GANG-SCHALTGETRIEBE TSG 380
- Abgasanlage N1-Zulassung
- ABGASSANLAGE
- AIRBAG BEIFAHRER
- ANHAENGERKUPPLUNG KUGELKOPF FEST
- ATTENTION ASSIST
- Audio 15
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar
- Basic
- BAUREIHE 447
- BAUREIHE C447 VITO/VIANO/V-KLASSE
- Beifahrerairbag
- BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
- BERGANFAHRHILFE
- COC-Papiere
- Dachbedieneinheit mit Leselampen
- Europa
- Fahrgestellnummer
- FENSTER IN HECKKLAPPE/HECKTUER MIT WISCH+WASCHANL.
- Generator 180A
- GEWICHTSVARIANTE 2.800 KG
- Handschuhfach,verschliessbar
- Hecktür zweiflügelig (270 Grad)
- Hecktüren/Heckklappe verglast mit Wisch-/Waschanlage
- Innenspiegel
- INNENVERKLEIDUNG LADERAUM BIS DACHHOEHE (HOLZ)
- KASTENWAGEN
- Kastenwagen .6.
- Kastenwagen .6.
- Klimaanlage TEMPOMATIC
- KOMBI-INSTRUMENT (PIXEL-MATRIX-DISPLAY)
- Komfort-Fahrersitz
- KUNDENDIENSTMASSNAHME DIESEL STEUERCODE 4
- Lastenverankerungsschienensystem
- LED-Lichtband im Laderaum
- 205/65 R16 C
- 2-Schicht-Uni - ARKTIKWEISS
- 6-Gang
- ab Fg-Nr 3360147/E829920
- Abgasnorm Euro 6b
- Adaptives Bremslicht
- Änderungspaket .7 - II
- Anhängevorrichtung fest
- Audio 15
- AUDIO 15
- AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH VERSTELLBAR
- Basisfahrwerk
- BAUREIHE 447
- BEHOERDENFAHRZEUGE
- Beifahrersitz Zweisitzer
- BEREIFUNG 205/65 R16
- Bundeswehr (BW)
- DACHBEDIENEINHEIT MIT 2 LESESPOTS
- Emissionsklasse Euro 6b N1 GR.III/N2
- FAHRERSITZ KOMFORT
- Fahrzeug mit LKW-Zulassung
- GENERATOR 14V / 180A
- GETRIEBE MECHANISCH 6-GANG
- HALBAUTOMATISCH GEREGELE KLIMAANLAGE, TEMPOMATIC
- Handschuhkasten verschliessbar
- Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand
- Inland-Code (Deutschland)
- INNENSPIEGEL
- Innenverkleidungen Laderaum bis Dachhöhe Holz
- KASTENWAGEN
- Kastenwagen .6.
- KLEMMLEISTE FUER ELEKTROANSCHLUSS
- Klimazone 1 (kalt/komfort)
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Komplettfahrzeug
- Lastenverankerungsschienensystem
- Lautsprecher vorn
- LED-LICHTBAND IM LADERAUM

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

- Linkslenker
- LORDOSENSTUETZE FUER FAHRERSITZ
- Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
- Multifunktionslenkrad
- Multi-Tasten Funkfernbedienung
- Plant/Factory 3
- Rädergrössengruppe 1
- Region EU/ EFTA
- Reserverad
- Rückfahrkamera
- Schilder / Druckschriften deutsch
- STAHLRAEDER 6,5 J X 16
- Steering 1
- Tempomat
- TRENNWAND DURCHGEHEND MIT 1 FENSTER
- Verbandstasche
- VERZURRSCHIENE SEITENWAND AN
BRUESTUNGSGURT
- Vliesbatterie 12 V/95 Ah
- Vorderachse,5,7t
- Wärmedämmendes Glas rundum
- Wartungsintervall 40.000 km
- Winterreifen (M+S)
- Zulassungsbescheinigung,Teil II
- ABS, ESP, ASR, EBV, BAS
- Aufmerksamkeits-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- Bremsleuchte, dritte
- Decken-Innenleuchte
- Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer
- Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und Beifahrersitz
- Kombiinstrument
- Lackierung: Uni-Lackierung
- Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16
- Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung
- Servolenkung
- Steckdose 12 V
- Trennwand durchgehend
- Wartungsintervall-Anzeige ..ASSYST..
- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
- Klimaanlage geregelt Tempmatic
- Anhängerkupplung
- Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe
- LINKS-LENKUNG
- Lordosenstütze Fahrersitz
- Modellgeneration 0
- MULTIFUNKTIONSENKRAD MIT
REISERECHNER
- OM651 DE 22 LA 120kW (163 HP)
- Polsterung Stoff .Tunja.
- RADSTAND 3200 MM, UEBERHANG LANG
- REIFENFABRIKAT CONTINENTAL (10)
- RESERVERAD
- RUECKFAHRKAMERA
- Serviceintervall fest 40000 km (JX2)
- Standard
- Stoff Tunja
- TEMPOMAT
- Trennwand mit Schiebefenster
- Vertriebskennzeichen 0
- Verzurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt
- VLIESBATTERIE 12V 92 AH
- Wärmedämmendes Glas
- WARNDREIECK
- Wegfall Heckbeschriftung
- ZULASSUNG ALS LKW
- ZWEI-WEGE LAUTSPRECHER VORN
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Außenspiegel, manuell verstellbar (2)
- Berganfahrhilfe
- Bremsleuchten, adaptive
- Dieselpartikelfilter
- Getriebe: 6-Gang-Schaltung
- Heckklappe
- Kopfstützen (2), vorn
- Polster: Stoff
- Reifen: 205/65 R 16
- Seitenwind-Assistent
- Stabilisator vorn
- Tempomat
- Verzurrosen im Laderaum
- Wegfahrsperre
- Rückwandtür : Heckdrehtüren, Öffnung bis
Seitenwand
- Rückfahrkamera
- Multifunktionslenkrad

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

- Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer
- Verzurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt
- Wärmedämmendes Glas (Fahrerhaus)
- Sitze: Komfort-Fahrersitz
- Batterie: Vliesbatterie 12 V / 95 Ah
- LED-Lichtband im Laderaum
- Klemmleiste für Elektroanschlüsse am Fahrersitzkasten
- Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots
- Schweißmuttern Seitenwand für Ausbauten
- Schweißmuttern Seitenwand für Ausbauten i.V.m. Verzurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt
- Fenster in Heckklappe
- Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts
- Reserverad mit Wagenheber
- Reifen: M + S 205/65 R 16
- Handschuhkasten abschließbar
- Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
- Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz
- Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung i.V. mit Wegfall Trennwand
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

Die nachfolgend aufgezeigten Prüfpositionen wurden während des TÜV NORD Fahrzeugchecks überprüft *)

Innenraum

- Sicherheitsgurte
- Sitzschienen / Befestigungen
- Sitzverstellung
- Türen/Scharniere/Kindersicherungen
- Funktion Fensterheber
- Horn
- Armaturentafel/Instrumente/Anzeigenleuchten
- Scheibenwaschanlage/Wischer
- Heizung / Regelung
- Radio Kontrollen
- Beleuchtung
- Heckscheibenheizung
- Klimaanlage

Räder Reifen

- Reifen Zustand
- Reifen Profiltiefe
- Felgen Zustand
- Ersatzrad

Bremsen ohne

Bremensprüfstand

- Hauptbremszylinder
- Bremsverstärker
- Bremsschlüüche und -leitungen
- Handbremse visuelle Begutachtung

Motorraum

- Qualm / Rauch
- Geräusche
- Flüssigkeitsstände / -zustand
- Flüssigkeiten / Undichtigkeiten
- Befestigungen
- Abgaskontrollen
- Keilriemen/Zahnriemen
- Batterie / Ladeeinrichtung
- Kühler und Kühlerverschluß
- Schäuche und Leitungen
- Wasserpumpe und Lüfter
- Zündsystem
- Kraftstoffsystem

Außenseite

- Korrosion
- Karosserie Instandsetzungen
- Verglasung und Spiegel
- Motorhaube / Scharniere /Verschlüsse
- Schiebedach / Verdeck
- Farbe
- Spaltmaße
- Verkleidungsteile
- Verkleidungen / Beplankungen
- Scharniere

Fahrzeug Elektronik

- Beleuchtung
- Hauptscheinwerfer Funktion
- Zusatzleuchten Funktion
- Bordcomputer
- Kontrolleuchten

Unterboden ohne

Hebebühne

- Rahmen und Träger
- Federung Vorderachse
- Seitenschweller
- Federung Hinterachse
- Bremsscheiben vorn
- Bremsscheiben hinten

Alle Abweichungen zu dem erwarteten Zustand dieser Prüfpositionen sind auf den

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

nachfolgenden Seiten dokumentiert.

*) Dieser Fahrzeugzustandsbericht ist dient nicht als Nachweis über die Verkehrs- oder Betriebssicherheit des Fahrzeuges und stellt auch keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeuguntersuchungen dar.

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

**Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen
 mit der FIN WDF44760313375984**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten		Minderwert	
		ca. EUR (o.MwSt)	ca. EUR (m.MwSt)	ca. EUR (o.MwSt)	ca. EUR (m.MwSt)
Gewaltschaden					
1	Seitenwand rechts-Seitenwand rechts deformiert - instandsetzen und lackieren	1.355,00	1.612,45	1.355,00	1.612,45
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>1.355,00</u>	<u>1.612,45</u>	<u>1.355,00</u>	<u>1.612,45</u>
Gebrauchsspuren					
2	Verglasung-Frontscheibe Steinschlag - ohne Reparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Motorhaube-Motorhaube Steinschlag - ohne Reparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Karosserie-Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fehlteile					
5	Ausrüstung-Feuerlöscher fehlt - erneuern	25,00	29,75	25,00	29,75
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>25,00</u>	<u>29,75</u>	<u>25,00</u>	<u>29,75</u>
Wertmindernde Faktoren					
6	Karosserie-Karosserie Rüstsatz verbaut - Rückrüstung	1.260,50	1.500,00	1.260,50	1.500,00
7	Sitz vorn-Sitzbezug links beschädigt - erneuern	436,15	519,02	436,15	519,02
8	Heckleuchte-Zusatzbremsleuchte beschädigt - erneuern	119,94	142,73	119,94	142,73
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>1.816,59</u>	<u>2.161,74</u>	<u>1.816,59</u>	<u>2.161,74</u>
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)		3.196,59	3.196,59	
19,00% MwSt			607,35	607,35	
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)		3.803,94	3.803,94	

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Die technischen Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Probefahrt-/lauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Besichtigungsbedingungen

ohne Hubmittel, verschmutzt

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 59061

Eine genaue Aussage zur Unfallfreiheit des Fahrzeuges ist aufgrund fehlender Informationen zur Fahrzeughistorie und aufgrund des hier beauftragten Untersuchungsumfangs nicht möglich.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt:Keine

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Sirko Borchardt.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten
Bremerhaven, 18.08.2025

Sirko Borchardt.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 12 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025

QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments

Gutachten Nr.: 0825BW405358**Datum: 18.08.2025**

Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts

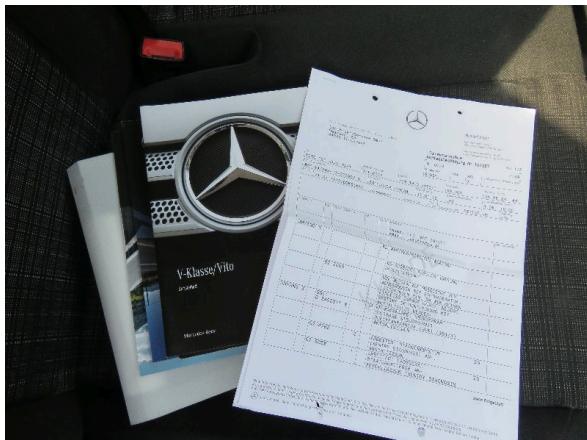
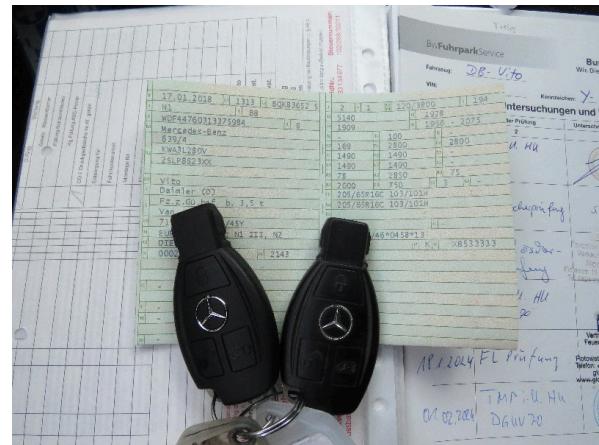


Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0825BW405358**Datum: 18.08.2025****Bild 7: Innenraum vorn****Bild 8: Typenschild****Bild 9: Montierte Reifen****Bild 10: Fahrzeugpapiere**

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025



Bild 11: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät



Bild 12: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 13: Innenraum hinten

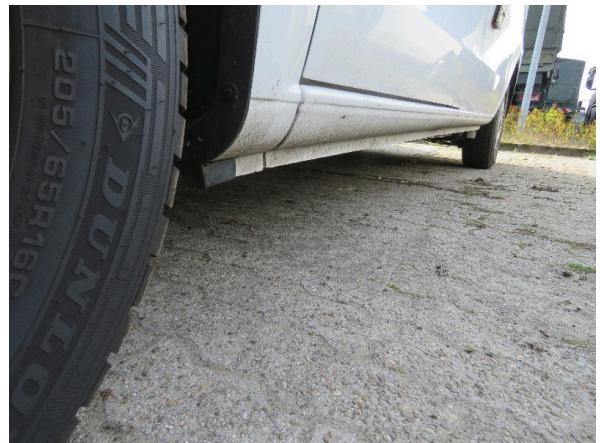


Bild 14: Seitenschweller links



Bild 15: Seitenschweller rechts



Bild 16: Karosserie Rüstsatz verbaut - Rückrüstung

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025



Bild 17: Karosserie Rüstsatz verbaut -
Rückrüstung



Bild 18: Karosserie Rüstsatz verbaut -
Rückrüstung

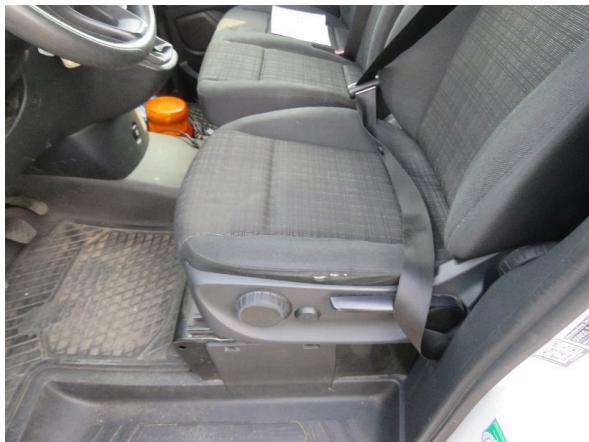


Bild 19: Sitzbezug links beschädigt - erneuern



Bild 20: Sitzbezug links beschädigt - erneuern



Bild 21: Zusatzbremsleuchte beschädigt -
erneuern



Bild 22: Zusatzbremsleuchte beschädigt -
erneuern

Gutachten Nr.: 0825BW405358**Datum: 18.08.2025**

Bild 23: Frontscheibe Steinschlag - ohne Reparatur



Bild 24: Motorhaube Steinschlag - ohne Reparatur



Bild 25: Seitenwand rechts deformiert - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Seitenwand rechts deformiert - instandsetzen und lackieren

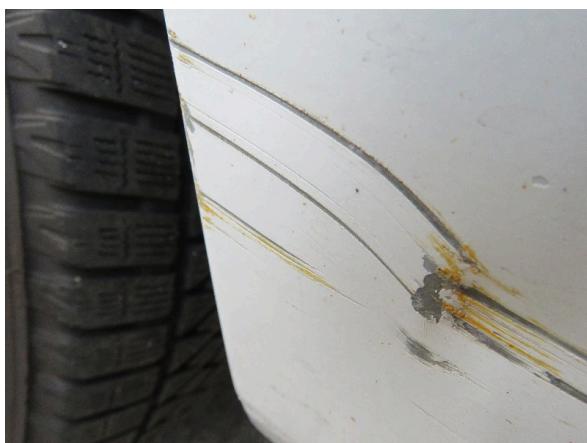


Bild 27: Seitenwand rechts deformiert - instandsetzen und lackieren



Bild 28: Seitenwand rechts deformiert - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025



Bild 29: Seitenwand rechts deformiert -
instandsetzen und lackieren



Bild 30: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 31: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 32: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 33: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 34: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0825BW405358

Datum: 18.08.2025



Bild 35: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 36: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 37: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 38: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur



Bild 39: Karosserie DelleKratzer - ohne Reparatur