

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1553285
Auftrag vom: 17.09.2024 / 07:28 Uhr
Auftrag per: Portal

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020338100

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 17.800,00 €

Minderwerte gesamt: 15.500,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.09.2024 / 12:30 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BNF	Fahrzeugart:	Transporter
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Ford
Modell:	Transit FT 350 (TTS) 2.0 TDCi DPF 350 L4 RWD (EURO)	Erstzulassung:	29.04.2021
Letztzulassung:	29.04.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2025
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	77,0 KW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	146777 km	Laufleistung geschätzt:	146777 km

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Bemerkung	
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrzeugzustand:	innen verschmutzt
Verkehrssicherheit:	Ja	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Ölstand:	ausreichend	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Kraftstoffstand:	½	Kühlwasserstand:	ausreichend
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		Serviceheft fehlt
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	600,00 €	600,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, erneuern	400,00 €	400,00 €
Systeme, Motorkontrollleuchte, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Lackierung	200,00 €	200,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, laut Protokoll , neutralisieren / entfernen, neutralisieren / entfernen	200,00 €	200,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Mechanik / Motorraum	450,00 €	450,00 €
Fahrzeugfront, Motorraum, Dämpfung Motor und Spritzwand Marderbiss, beschädigt, erneuern	450,00 €	450,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Anbauteile	445,00 €	445,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, erneuern	445,00 €	445,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Karosserie	14.605,00 €	12.305,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Dellen, instandsetzen + lackieren	660,00 €	400,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Dellen, instandsetzen + lackieren	1.185,00 €	700,00 €
Fahrzeugh Heck, Stoßfänger hinten, Ecke links und rechts beschädigt erneuern, Flügeltür links und rechts deformiert erneuern lackieren, Rammschutzleiste Seitenwand hinten rechts beschädigt erneuern, Dachrahmen hinten deformiert erneuern, lackieren, blech unter Leiste hinten rechts de, deformiert, erneuern + lackieren	6.190,00 €	6.190,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer, instandsetzen + lackieren	985,00 €	600,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, deformiert, erneuern, lackieren, Tür vorne rechts deformiert erneuern, lackieren, Schwellerleiste rechts beschädigt erneuern, Blinkleuchte Außenspiegel rechts beschädigt erneuern, Radlaufblende vorne rechts beschädigt erneuern, beschädigt, erneuern + lackieren	2.615,00 €	2.615,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, Delle, Kratzer instandsetzen, lackieren, Dachrahmen rechts deformiert instands. lackieren, D-Säule rechts deformiert instands. lackieren, deformiert, instandsetzen + lackieren	1.890,00 €	1.150,00 €
Dach, Dachhaut, vorne deformiert erneuern, lackieren, Dachhaut mitte Delle instands. lackieren, deformiert, instandsetzen + lackieren	1.080,00 €	650,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Felgen / Bereifung	1.500,00 €	1.500,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 54 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.