

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1537853
Auftrag vom: 23.08.2024 / 14:57 Uhr
Auftrag per: Portal

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020338101

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 14.535,00 €

Minderwerte gesamt: 14.215,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 26.08.2024 / 10:02 Uhr

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BNF	Fahrzeugart:	Transporter
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Ford
Modell:	Transit FT 350 (TTS) 2.0 TDCi DPF 350 L4 RWD (EURO)	Erstzulassung:	26.05.2021
Letztzulassung:	26.05.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2025
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	77,0 KW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	141812 km	Laufleistung geschätzt:	141812 km

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Maxmiler	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Maxmiler	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Maxmiler	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 C 115/113 R	Maxmiler	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Bemerkung	
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrzeugzustand:	innen verschmutzt
Verkehrssicherheit:	Ja	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Ölstand:	ausreichend	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Kraftstoffstand:	fast voll	Kühlwasserstand:	ausreichend
<p><i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i></p>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	<p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p>		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		Serviceheft fehlt
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Bremsen	565,00 €	565,00 €
Vorderachse, Bremsscheiben vorne, und Bremsbeläge vorne, verschlissen, erneuern	565,00 €	565,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	855,00 €	855,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, Wartung fällig - Kostenerweiterung möglich , erneuern	400,00 €	400,00 €
Motor, Motor, Abdeckung und Spritzwand Marderbiss - Kostenerweiterung möglich, erneuern	455,00 €	455,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	150,00 €	150,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, laut Protokoll , neutralisieren / entfernen, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	70,00 €	70,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Blinkerglas Aussenspiegel links, beschädigt, erneuern	70,00 €	70,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	10.795,00 €	10.475,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, und Kotflügel vorne rechts verformt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	910,00 €	910,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle , Kratzer, instandsetzen + lackieren	790,00 €	470,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Seitenwand Mitte links, Dachrahmen hinten links Dellen, Kratzer verformt - instandsetzen + lackieren, Schwellerverkleidung links verformt - erneuern (Kostenerweiterung möglich)	2.135,00 €	2.135,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Flügeltür rechts deformiert - erneuern + lackieren (Kostenerweiterung möglich)	2.900,00 €	2.900,00 €
rechte Seite, D-Säule rechts, und links, Dachrahmen hinten deformiert, Flügeltür hinten links zerkratzt - instandsetzen + lackieren (Kostenerweiterung möglich)	1.925,00 €	1.925,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Schiebetür rechts, Dachrahmen vorne und hinten rechts deformiert - instandsetzen + lackieren, Seitenbeplankung Schiebetür und Seitenteil zerkratzt - erneuern, Zierleiste Schweller zerkratzt - erneuern (Kostenerweiterung möglich)	2.135,00 €	2.135,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.800,00 €	1.800,00 €
Hinterachse, Reifen hinten rechts, und links, Ganzjahresreifen - unter 4 mm - vertragsgemäß, erneuern	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Serviceheft, fehlt, erneuern	200,00 €	200,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 60 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.