

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1761708
Auftrag vom: 08.08.2025 / 11:36 Uhr
Auftrag per: Portal

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2022067122
Bearbeitungsnummer: Dekra
Bestellangaben: k.a.

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.655,00 €

Minderwerte gesamt: 4.395,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.08.2025 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BTH	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Mehrzweckfahrzeug	Hersteller:	Ford
Modell:	Kuga 2.0 EcoBlue Titanium X Start/Stopp (EURO 6d)	Erstzulassung:	19.07.2022
Letztzulassung:	19.07.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	140,0 kW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	137681 km	Laufleistung geschätzt:	137681 km

Farbe außen

Farbe außen:	Solar-Silber	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	--------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/65 R 17,0 106 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	225/65 R 17,0 106 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	225/65 R 17,0 106 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	225/65 R 17,0 106 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit: Ja **TireFit Ablaufdatum:** 06.2027

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/65 R 17,0 102 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
2	225/65 R 17,0 102 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	225/65 R 17,0 102 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,9 mm
4	225/65 R 17,0 102 H	Goodyear	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,9 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	02.06.2025	Letzte Inspektion (km-Stand):	129989
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	fehlt	1	
Wartungsnachweis	vorhanden	1	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	1.305,00 €	1.045,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, deformiert, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	650,00 €	390,00 €
Innenraum, Laderaumabdeckung , fehlt, erneuern	285,00 €	285,00 €
Innenraum, C-Säulen Verkleidung links, beschädigt, erneuern	125,00 €	125,00 €
Innenraum, C-Säulen Verkleidung , verschürft, erneuern	125,00 €	125,00 €
Motor, Motorraum Dämmmatte , beschädigt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	130,00 €	130,00 €
Innenraum, Hunde Haare verschmutzt, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Beifahrersitz Wasserflecken, verschmutzt, reinigen	30,00 €	30,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	2.720,00 €	2.720,00 €
Fahrzeugheck, Aufkleber, neutralisieren / entfernen, akzeptierter Schaden	20,00 €	20,00 €
Fahrzeug, 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden , Dellen, instandsetzen + lackieren	2.700,00 €	2.700,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	300,00 €	300,00 €
Fahrzeug, Winterreifen 2x, Verschleißgrenze erreicht, erneuern	300,00 €	300,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	200,00 €	200,00 €
Fahrzeug, Wartungsnachweis nicht in Wartungsheft eingetragen, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

erhöhte Lackdicke:
 Tür hinten rechts bis zu 229 µm
 Tür vorne rechts bis zu 123 µm
 Kotflügel vorne rechts bis zu 152 µm

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 54 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.