

Fahrzeugzustandsbewertung

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Beauftragungsdatum: | 12.12.2024 | Besichtigungsdatum: | 05.02.2025 |
| Besichtigungsort: | 64560 Riedstadt | Leasingvertragsnummer: | X |
| Amtliches Kennzeichen: | M-TR3859E | Standortnummer: | 19 + 245327 |
| Erstzulassung: | 06.12.2022 | Fzg. Ident. Nummer: | WF0FXXWPMHNR53581 |
| Fahrzeugart: | PKW | Hersteller: | Ford |
| Modell: | Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Titanium X (E) | Farbe: | Obsidian-Schwarz Mineraleffekt |
| Kilometerstand abgelesen: 35274 Kilometer | | | |

Begutachtung

Füllstände

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Ölstand: | ausreichend | Kühlwasserstand: | ausreichend |
| Kraftstoffstand: | fast leer | | |

Zubehör

| Bezeichnung Zubehör | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung |
|---------------------|----------------------|--------|---------------|
| Borddokumente | vorhanden | | |
| Funkschlüssel | vorhanden | 1 | |
| Serviceheft | unvollständig | | Eintrag fehlt |

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:

augenscheinlich unauffällig

| Achse und Seite | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-----------|-------------|
| Vorderachse links | 225/65 R 17,0 - - | Fulda | Winterreifen, | - | - | 6,0 mm |
| Vorderachse rechts | 225/65 R 17,0 - - | Fulda | Winterreifen, | - | - | 6,0 mm |
| Hinterachse links | 225/65 R 17,0 - - | Fulda | Winterreifen, | - | - | 6,0 mm |
| Hinterachse rechts | 225/65 R 17,0 - - | Fulda | Winterreifen, | - | - | 6,0 mm |

Schäden Übersicht

| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep.-Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne | Steinschlag / -schläge | akzeptierter Schaden | - | - | Bereits abgewickelt |
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube | Steinschlag / -schläge | akzeptierter Schaden | - | - | Bereits abgewickelt |
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Frontscheibe | Steinschlag | erneuern | - | - | Abwicklung über Abteilung Versicherung |
| Aktueller Schaden, linke Seite, Tür hinten links | Kratzer | Smart Repair | 85,00 € | 85,00 € | Ohne Berechnung |
| Aktueller Schaden, Innenraum, Heckklappenverkleidung innen | verkratzt | erneuern | 190,00 € | 190,00 € | Ohne Berechnung |
| Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür vorne rechts | Kratzer | Smart Repair | 85,00 € | 85,00 € | Ohne Berechnung |
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschläge | verkratzt | aus- und einbauen + lackieren | 585,00 € | 500,00 € | Belastung Kunde |
| | | Gesamtbetrag (netto) | 945,00 € | 860,00 € | |
| | | ohne Berechnung (netto) | 360,00 € | 360,00 € | |
| | | Gesamtkosten (netto) | 585,00 € | 500,00 € | |
| | | in Rücknahmepauschale | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | Freibetrag (netto) | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | Zahlbetrag (netto) | 585,00 € | 500,00 € | |

Bemerkung:



Die Abrechnung erfolgte auf Grundlage des Gutachten der FSP Schaden und Wertgutachterdienst GmbH, durch einen Mitarbeiter der ARVAL Deutschland GmbH.


weitere Bemerkung:

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Fahrzeug-Übersichtsbilder





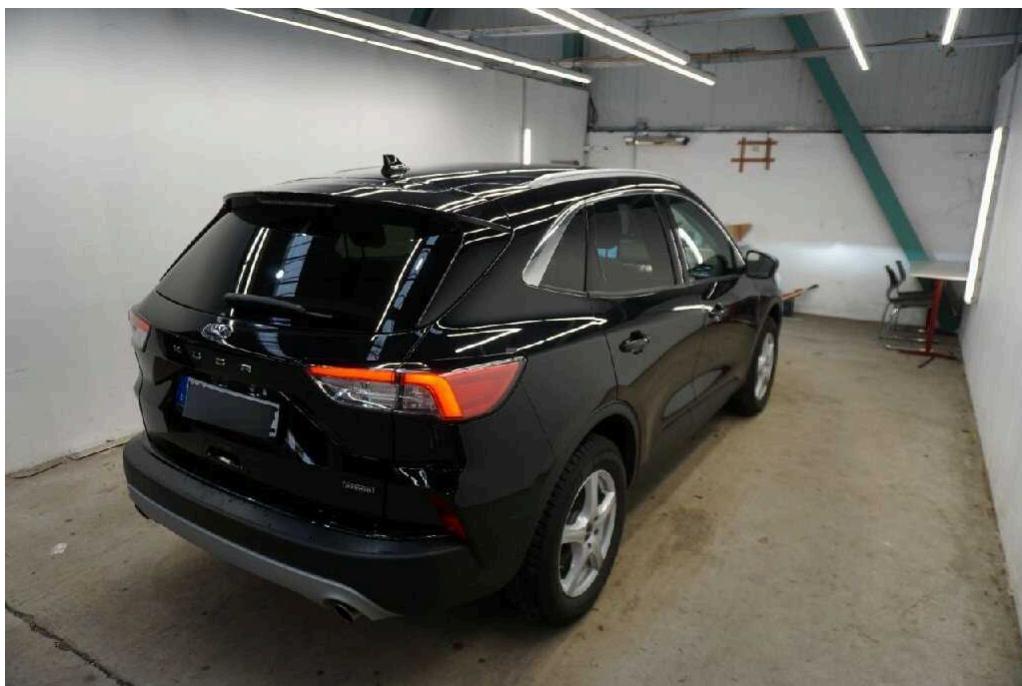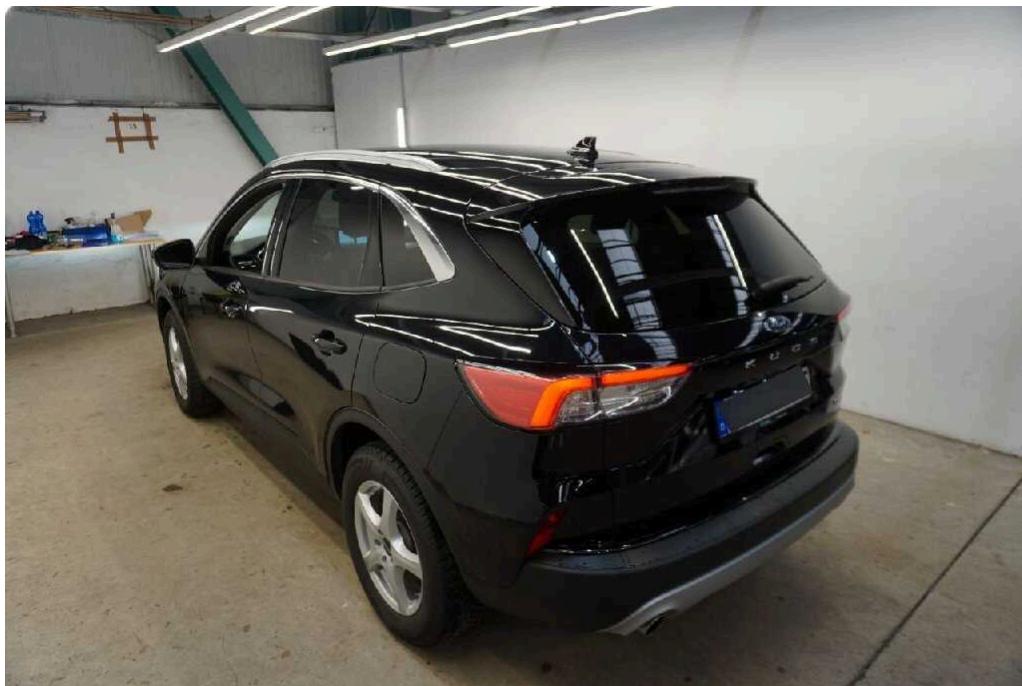



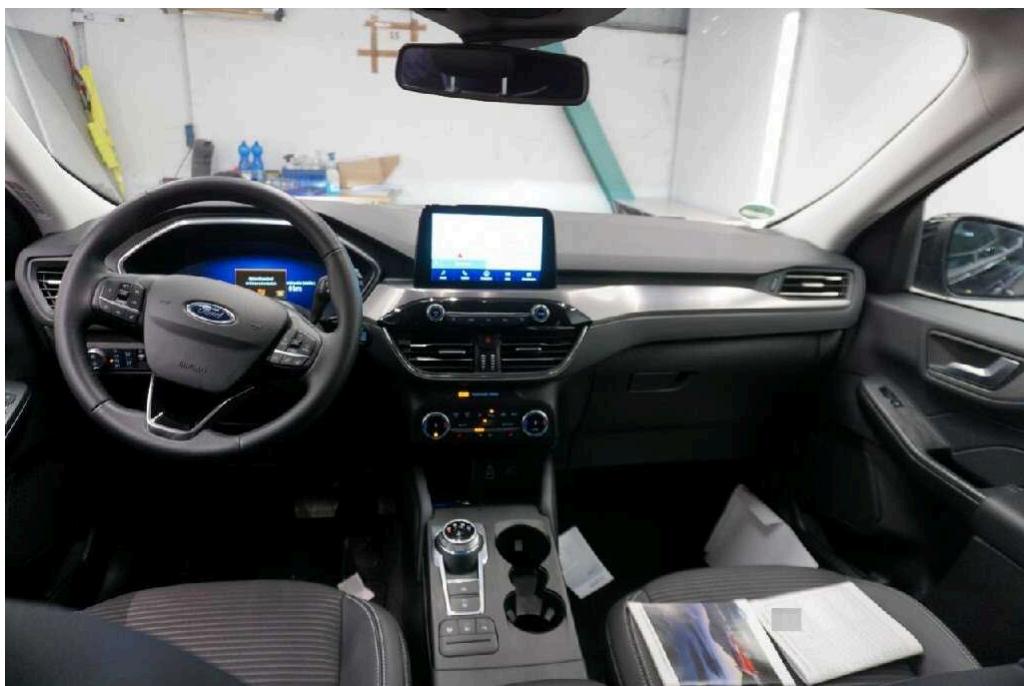






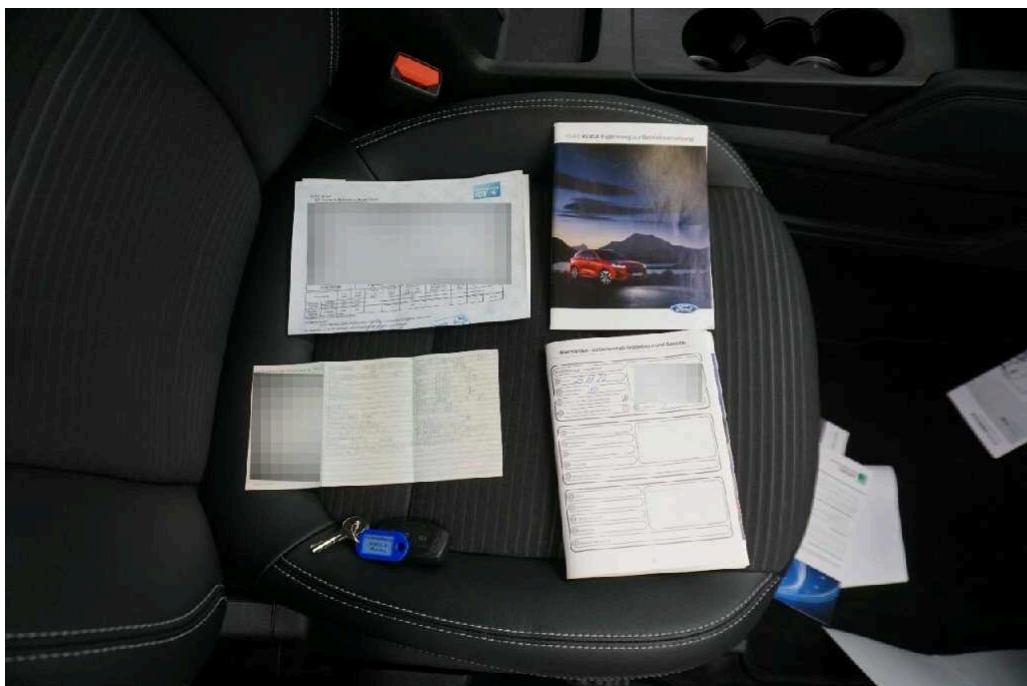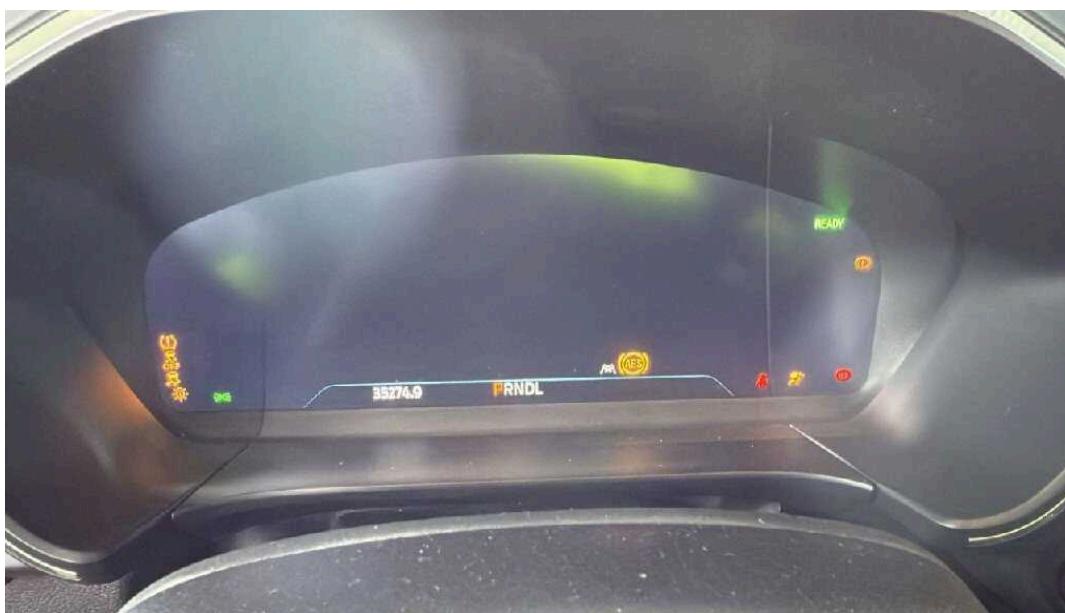

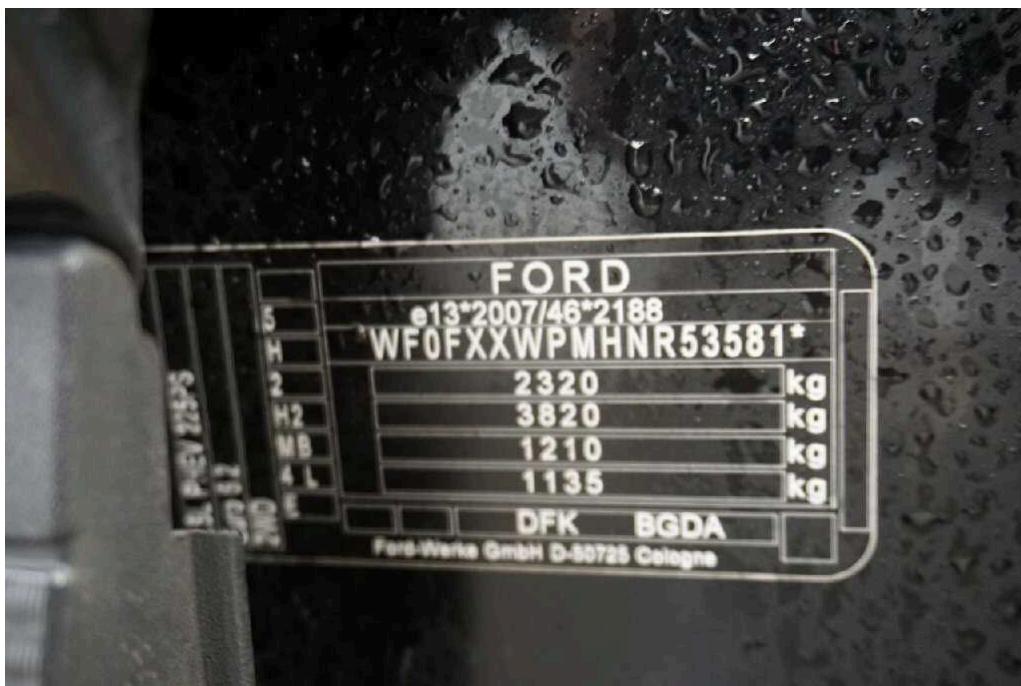

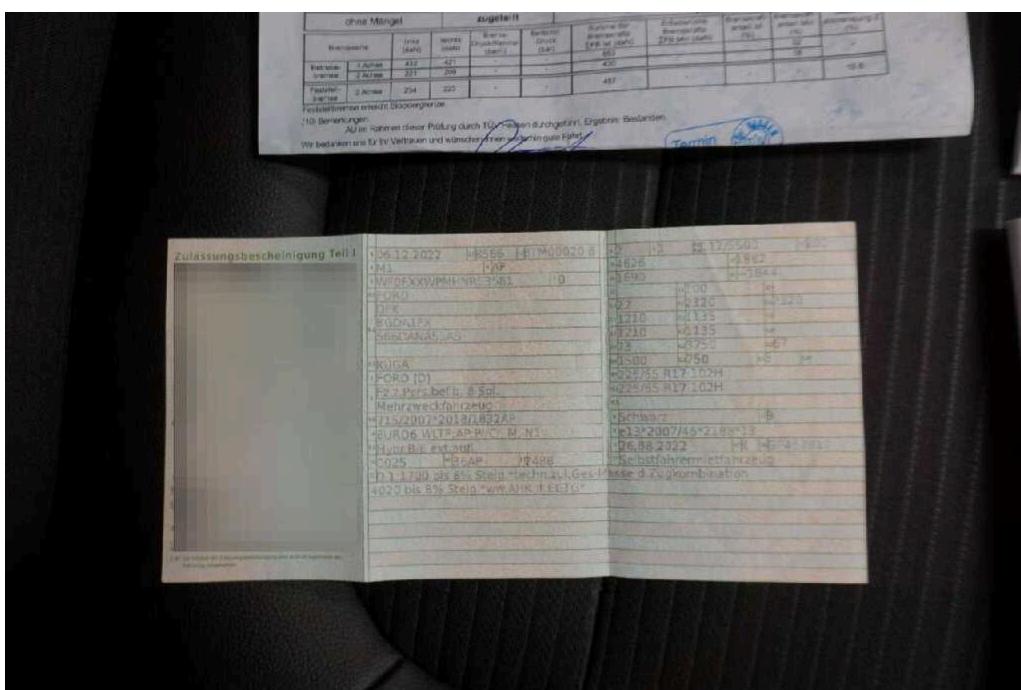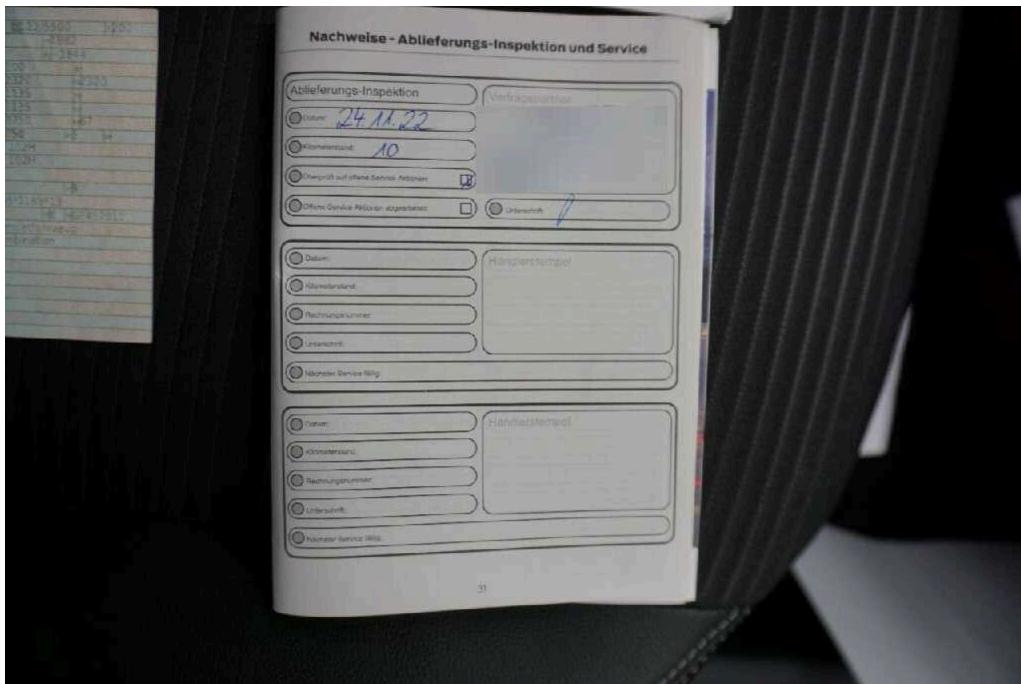


Detaillierte Schäden



| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne | Steinschlag / - schläge | akzeptierter Schaden | 0,00 | 0,00 | Bereits abgewickelt |





| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube | Steinschlag / - schläge | akzeptierter Schaden | 0,00 | 0,00 | Bereits abgewickelt |

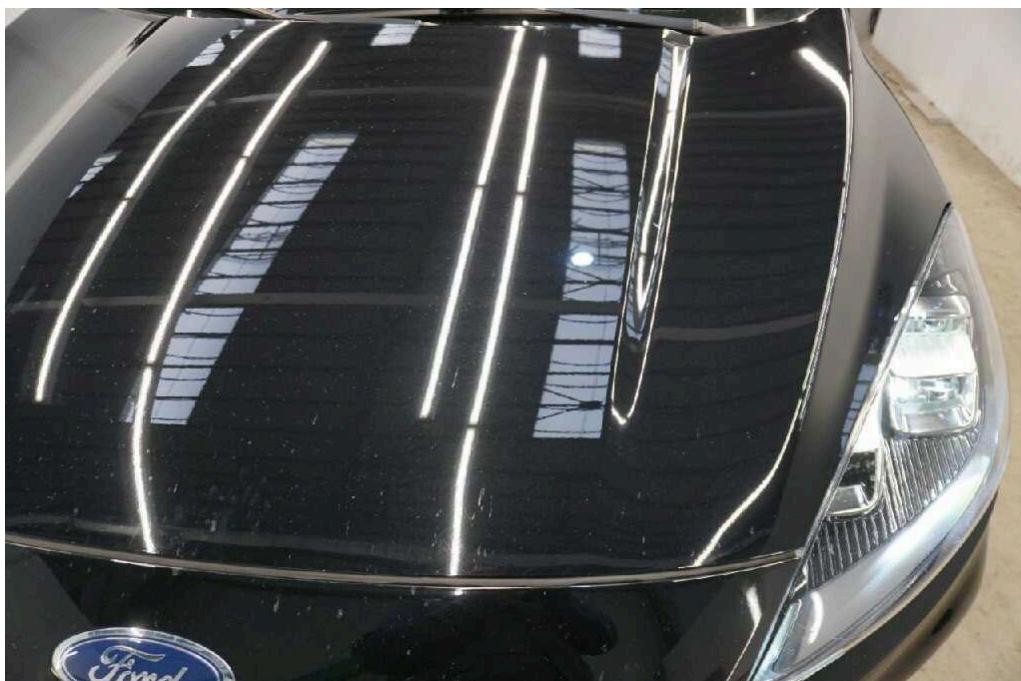

| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|-------------|----------|----------------|------------|---|
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Frontscheibe | Steinschlag | erneuern | 1245,00 | 1245,00 | Abwicklung über Abteilung Versicherung |

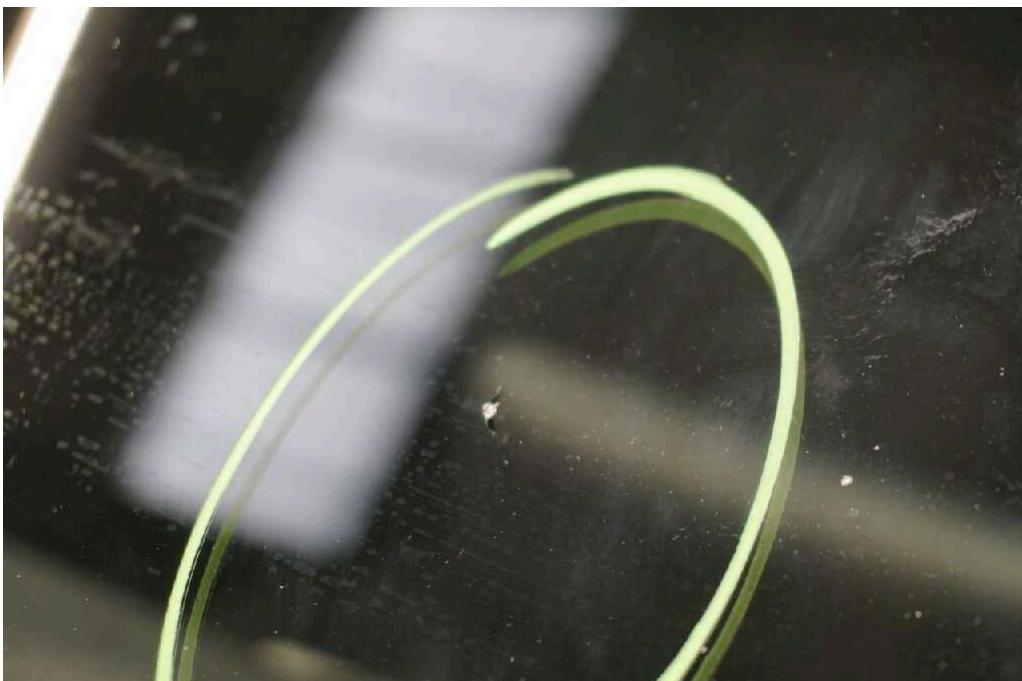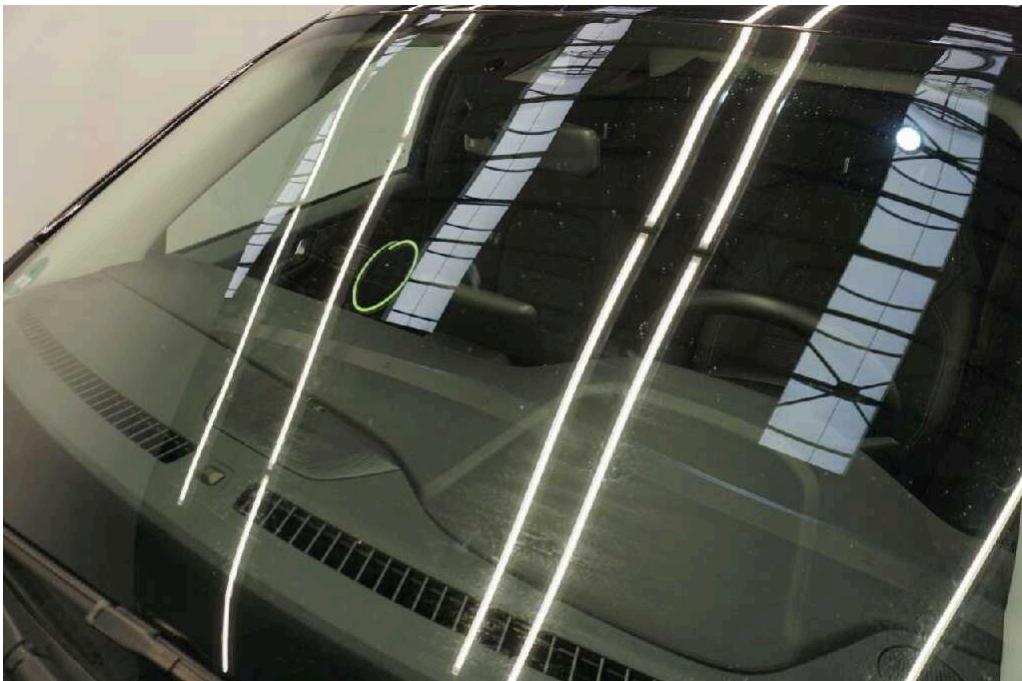


| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|---------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| Aktueller Schaden, linke Seite, Tür hinten links | Kratzer | Smart Repair | 85,00 | 85,00 | Ohne Berechnung |

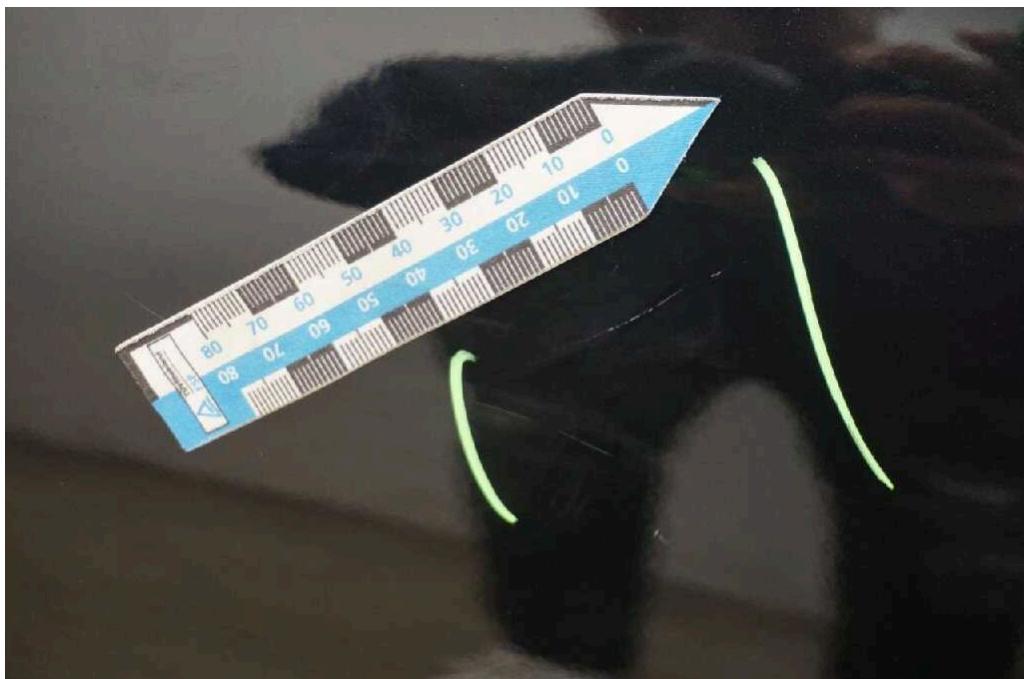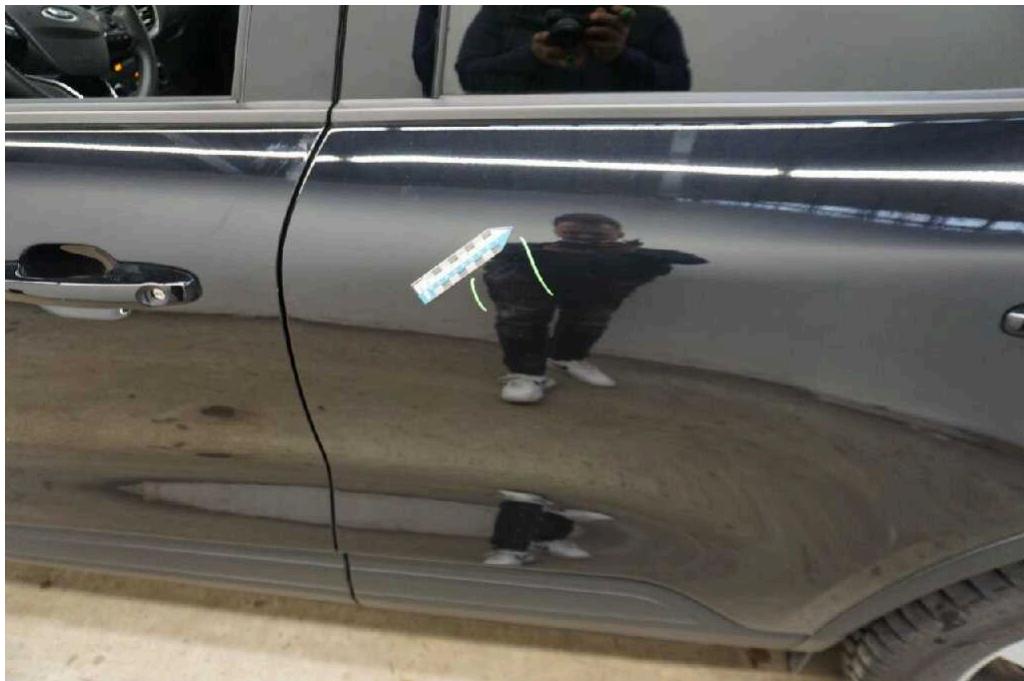

| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|-----------|----------|----------------|------------|--------------------|
| Aktueller Schaden, Innenraum, Heckklappenverkleidung innen | verkratzt | erneuern | 190,00 | 190,00 | Ohne Berechnung |



| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|---------|--------------|----------------|------------|-----------------|
| Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür vorne rechts | Kratzer | Smart Repair | 85,00 | 85,00 | Ohne Berechnung |

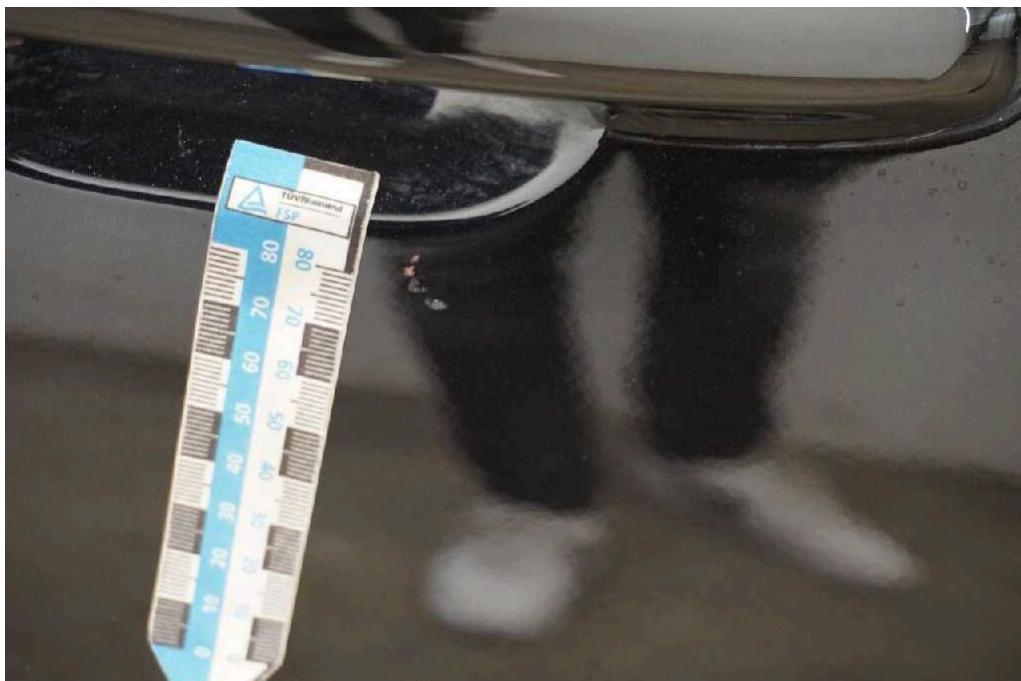

| Objekt | Schaden | Maßnahme | Rep. Kosten | Minderwert | Bemerkung |
|---|-----------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschläge | verkratzt | aus- und einbauen + lackieren | 585,00 | 500,00 | Belastung Kunde |

