

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1594631
Auftrag vom: 20.11.2024 / 15:45 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2018233104

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.745,00 €

Minderwerte gesamt: 3.775,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 10.12.2024 / 12:45 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BPV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect S/S (E 6d-T)	Erstzulassung:	22.01.2019
Letztzulassung:	22.01.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	88,0 KW	Hubraum:	1.499 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	126653 km	Laufleistung geschätzt:	126653 km

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft: lag vor

HU - Prüfbericht: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 V	Dunlop	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 V	Dunlop	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 V	Dunlop	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 V	Dunlop	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	07.12.2023	Letzte Inspektion (km-Stand):	92048
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4	<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>	
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	3.890,00 €	2.920,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Außenspiegelgehäuse links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Fahrertürgriff, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, Smart Repair	50,00 €	50,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Delle und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	670,00 €	440,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Delle, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
rechte Seite, Türgriff hinten rechts außen, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Kratzer, instandsetzen + lackieren	680,00 €	440,00 €
rechte Seite, Beifahrtürgriff, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Delle und, verkratzt, instandsetzen + lackieren	730,00 €	470,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Delle und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	350,00 €	230,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Delle und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	350,00 €	230,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Steinschlag, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Felgen / Bereifung	310,00 €	310,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, verschürft, erneuern	130,00 €	130,00 €
Hinterachse, Felge hinten rechts, verschürft, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 2 Radzierblenden, verkratzt, erneuern	50,00 €	50,00 €
Innenraum / Kofferraum	145,00 €	145,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, erneuern	145,00 €	145,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 81 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 81 Fotos

Dokumentennummer:

1594631

Amtliches Kennzeichen:

B-EA2717

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WF0PXXGCHPJ68814



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

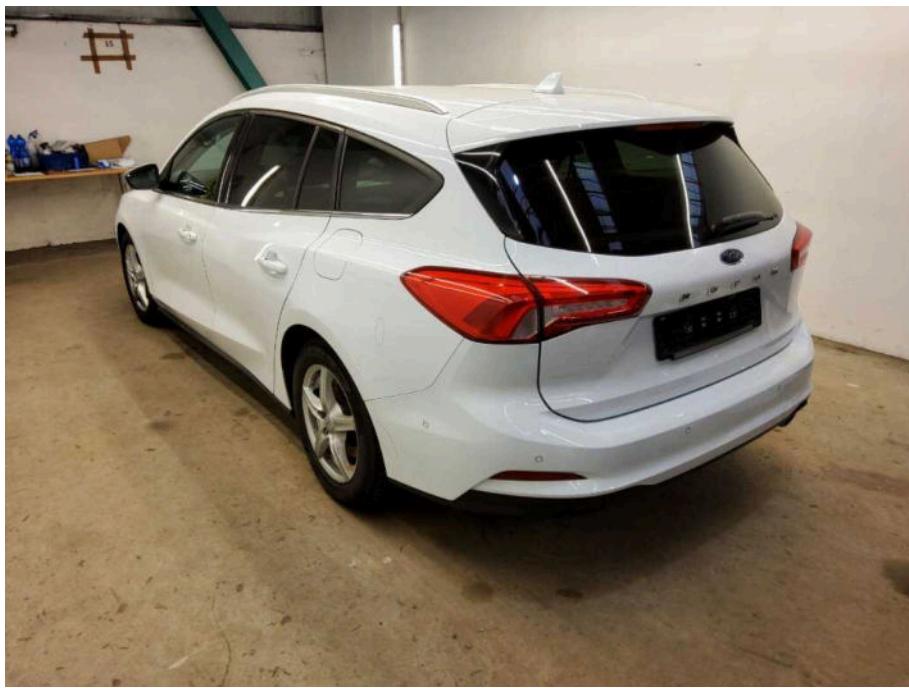


Bild 3: Heckdiagonale links

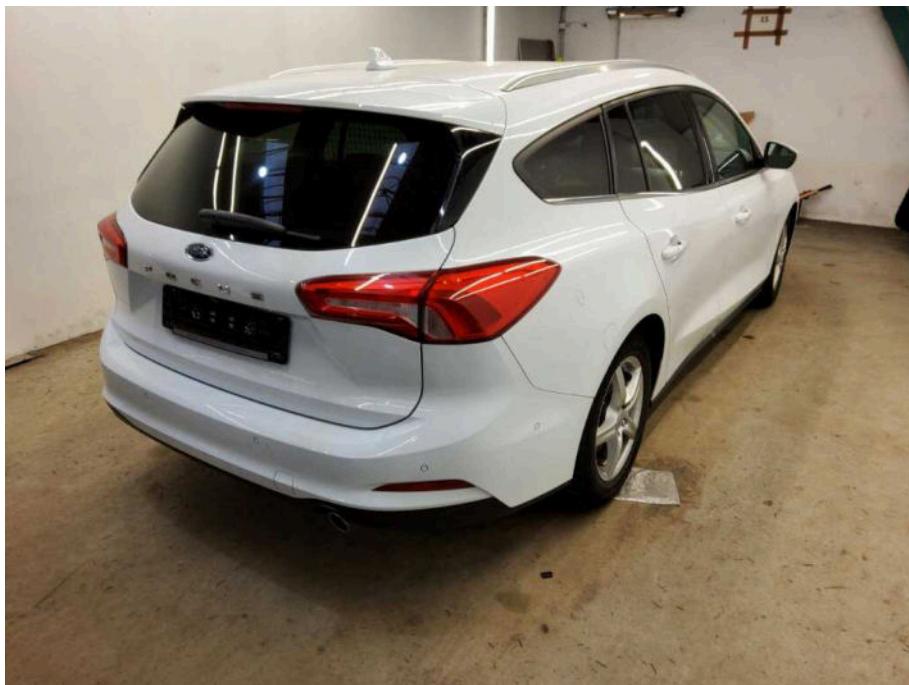


Bild 4: Heckdiagonale rechts

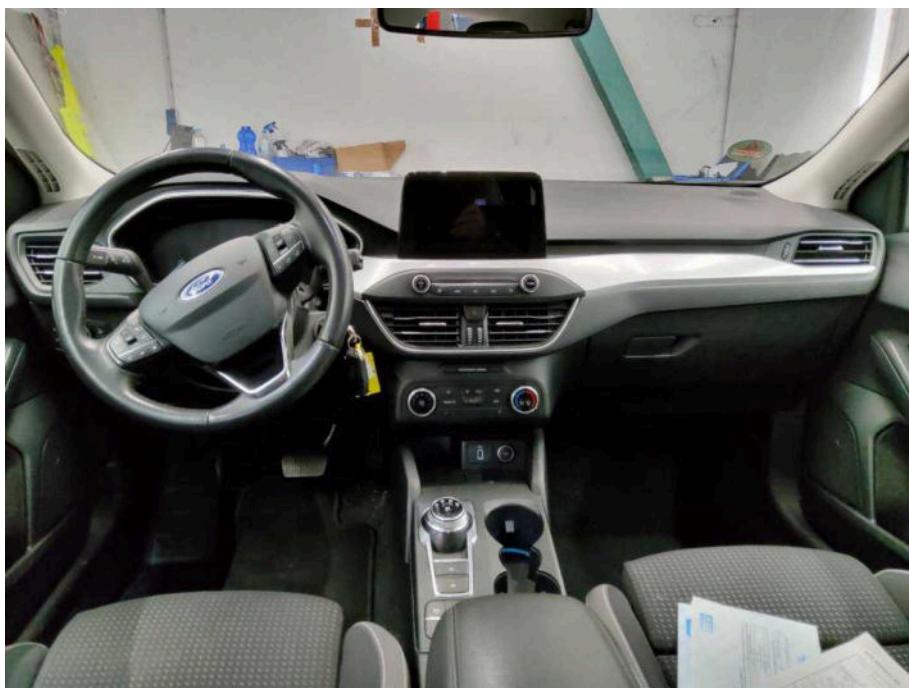


Bild 5: Armaturenbrett

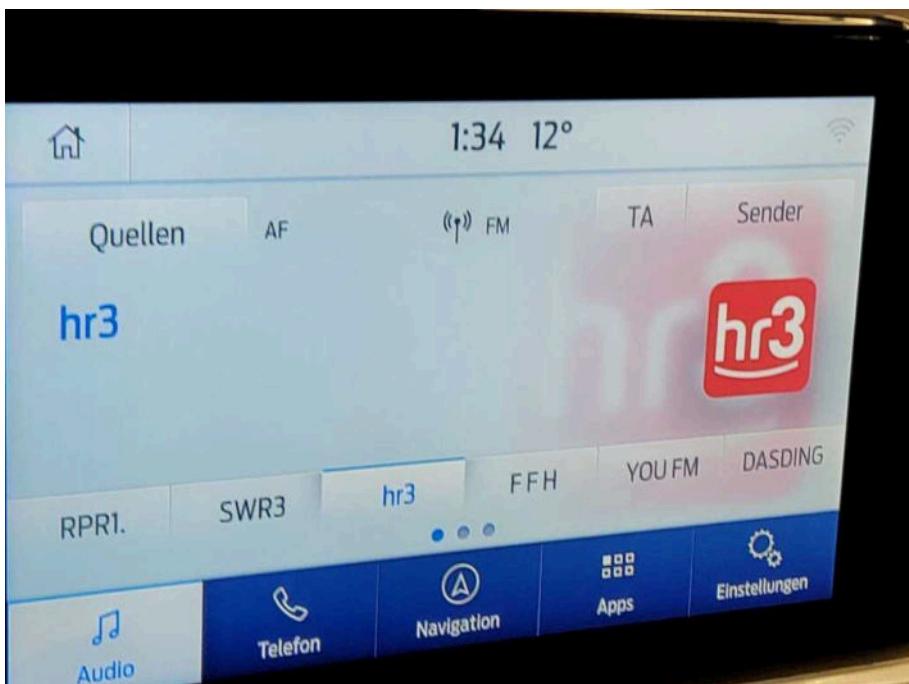


Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder

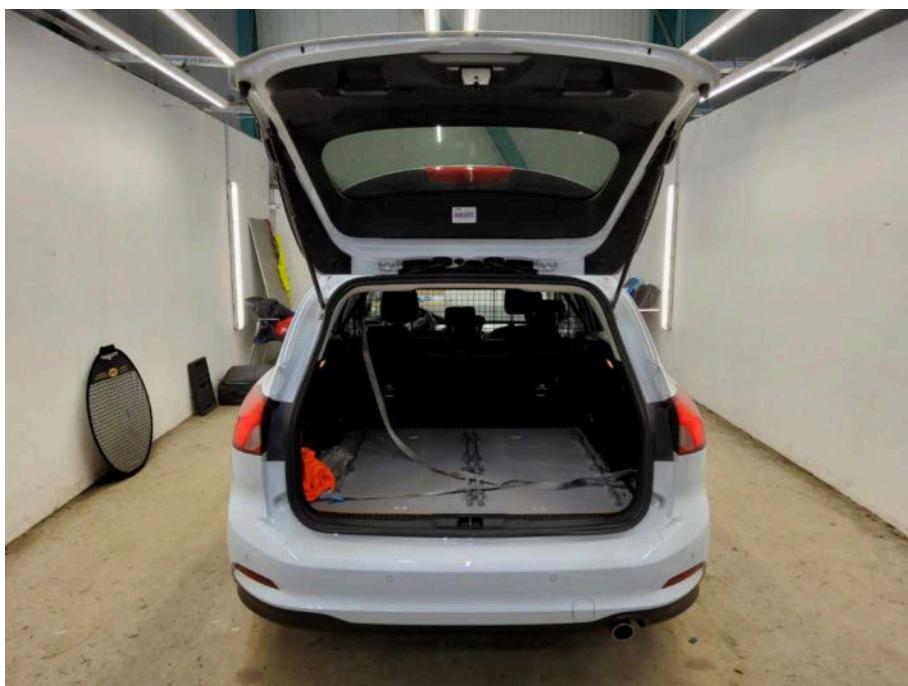


Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

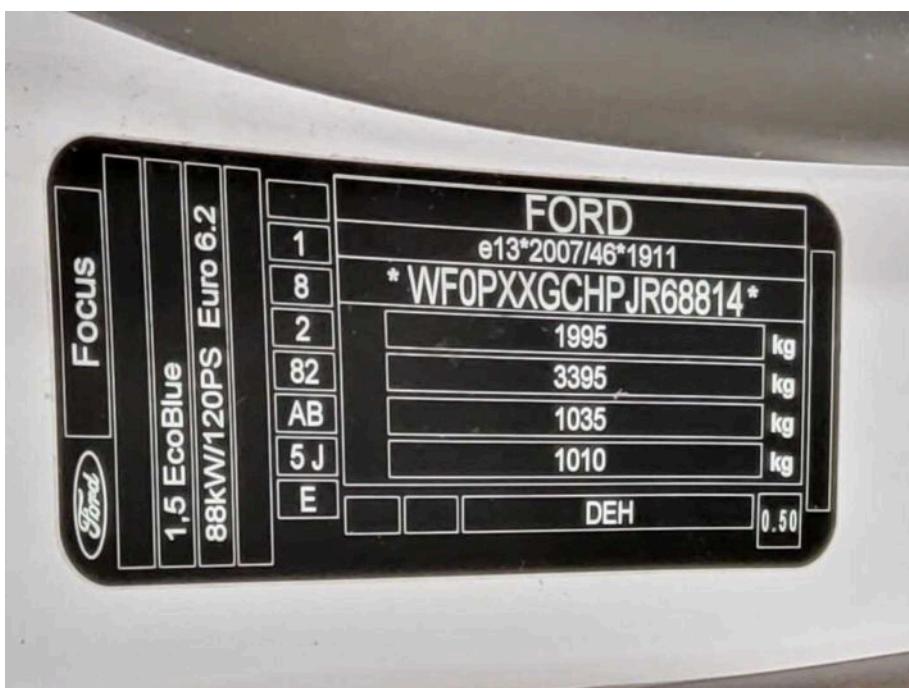


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

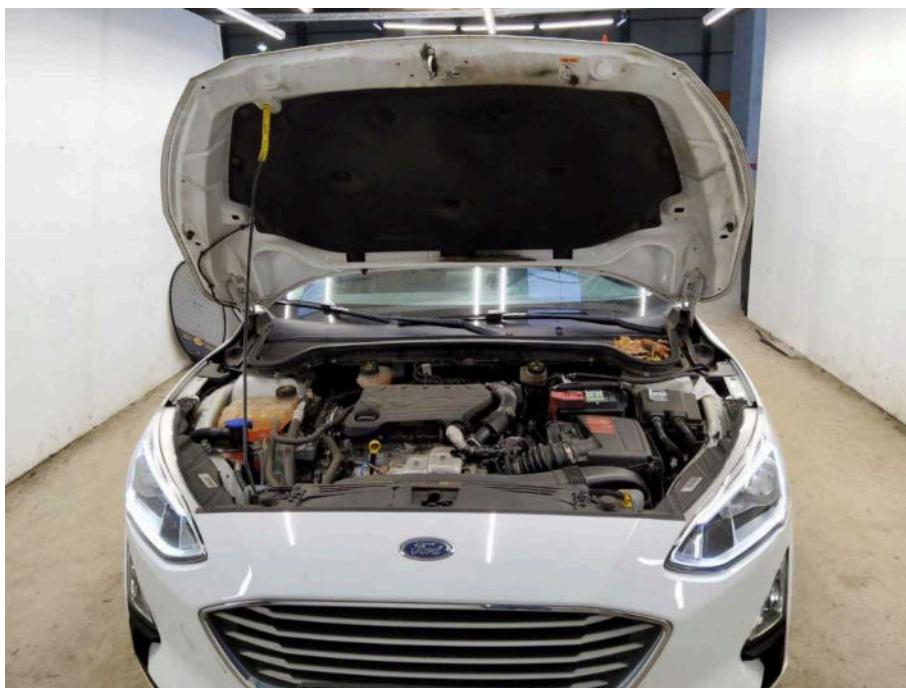


Bild 15: Motorraum

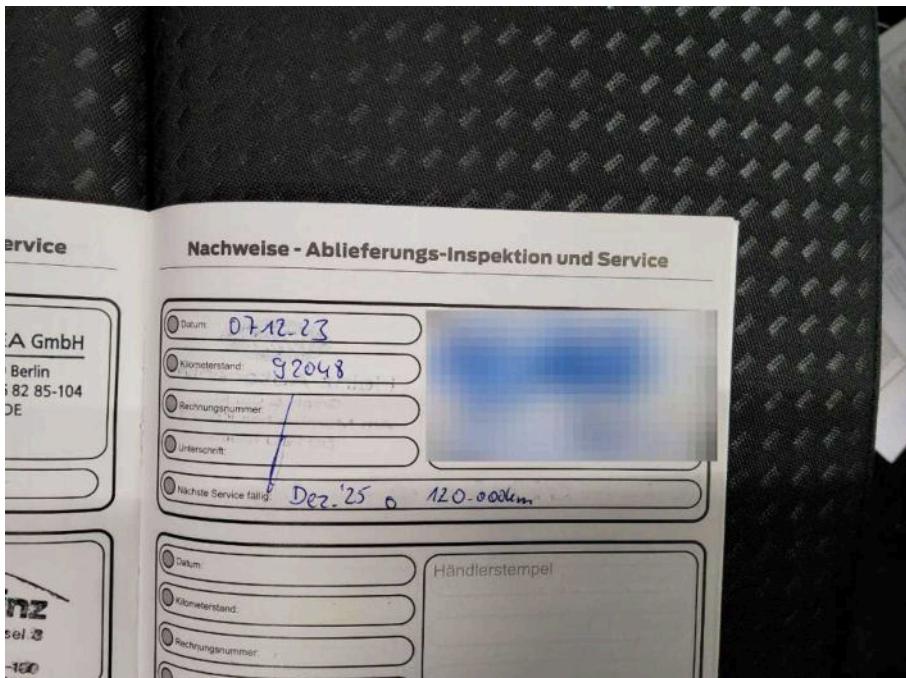


Bild 16: Servicedokumente

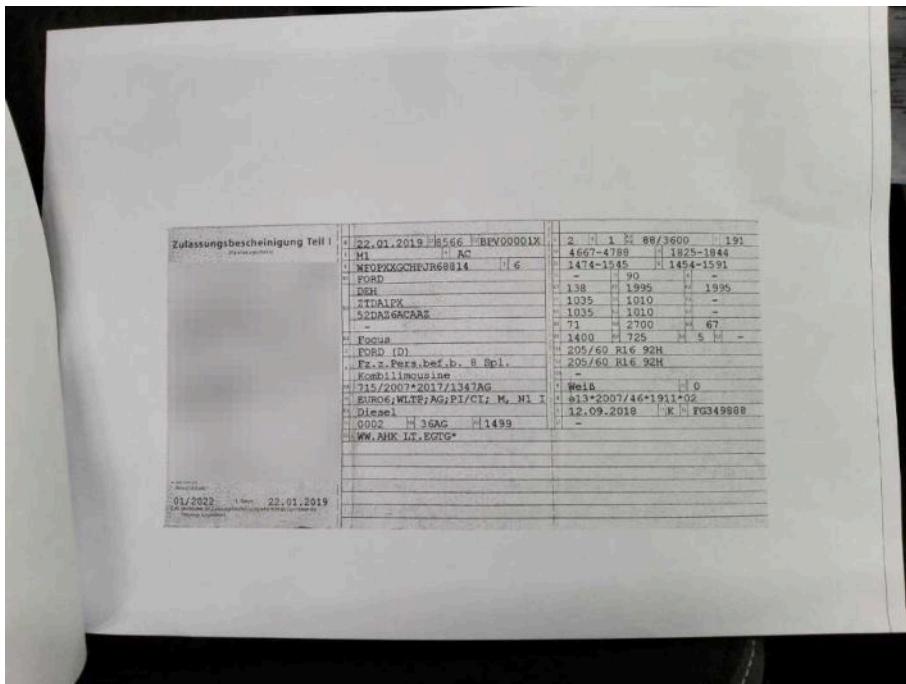


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18: Navigationssystem



Bild 19

Vorderachse Felge vorne links verschürt



Bild 20

Vorderachse Felge vorne links verschürt



Bild 21

Vorderachse Felge vorne links verschürt



Bild 22



Bild 23
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer



Bild 24
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer



Bild 25
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer



Bild 26
Innenraum Einstieg hinten links Kratzer



Bild 27

Innenraum Einstieg hinten links Kratzer



Bild 28

Innenraum Einstieg hinten links Kratzer



Bild 29

Hinterachse Felge hinten rechts verschürft



Bild 30

Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 31
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürt



Bild 32
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürt



Bild 33
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 34
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 35

Hinterachse Felge hinten rechts verschürt



Bild 36

Innenraum Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 37
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 38
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 39
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 40
Innenraum Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 41
Innenraum Einstieg vorne rechts Delle und Kratzer

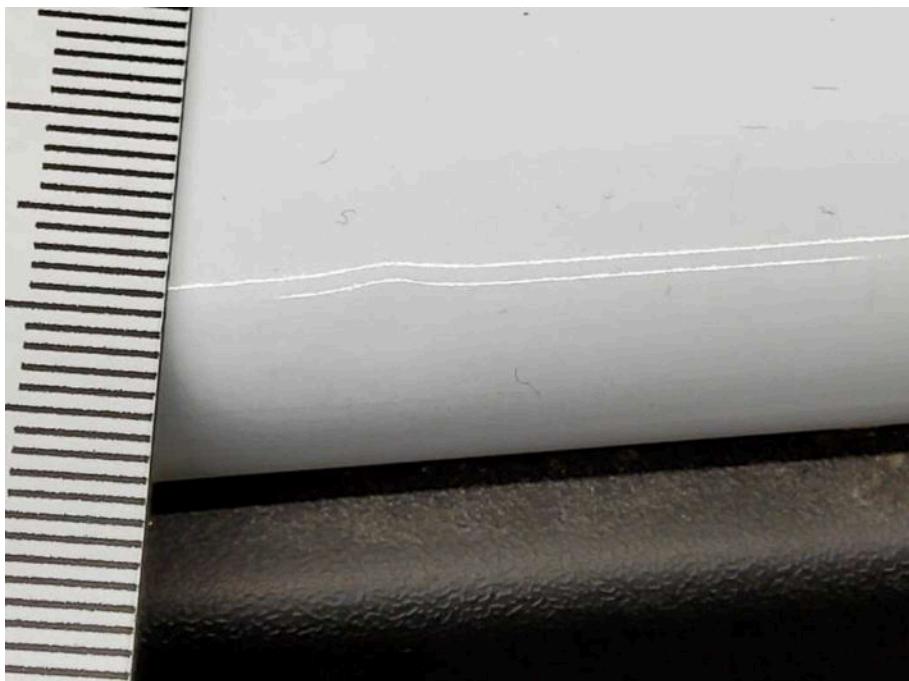


Bild 42
Innenraum Einstieg vorne rechts Delle und Kratzer



Bild 43
Innenraum Einstieg vorne rechts Delle und Kratzer

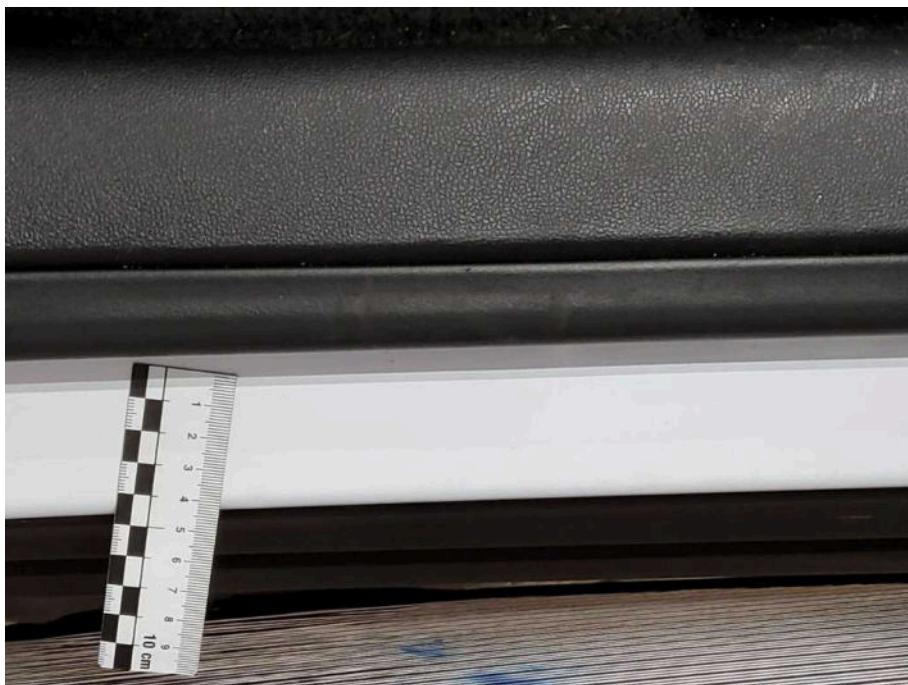


Bild 44
Innenraum Einstieg vorne rechts Delle und Kratzer



Bild 45
Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag / -schläge

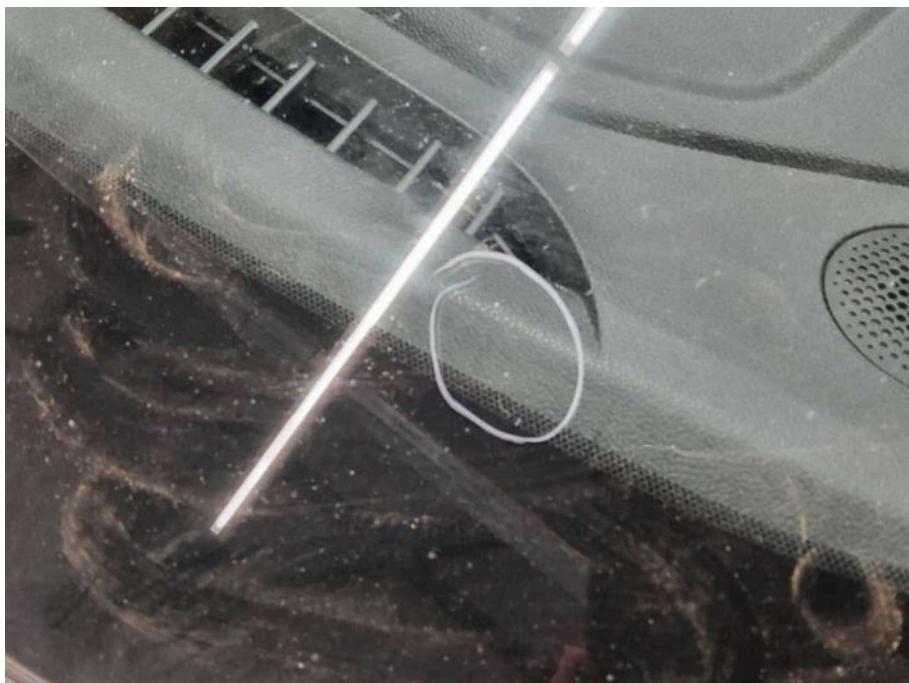


Bild 46
Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag / -schläge

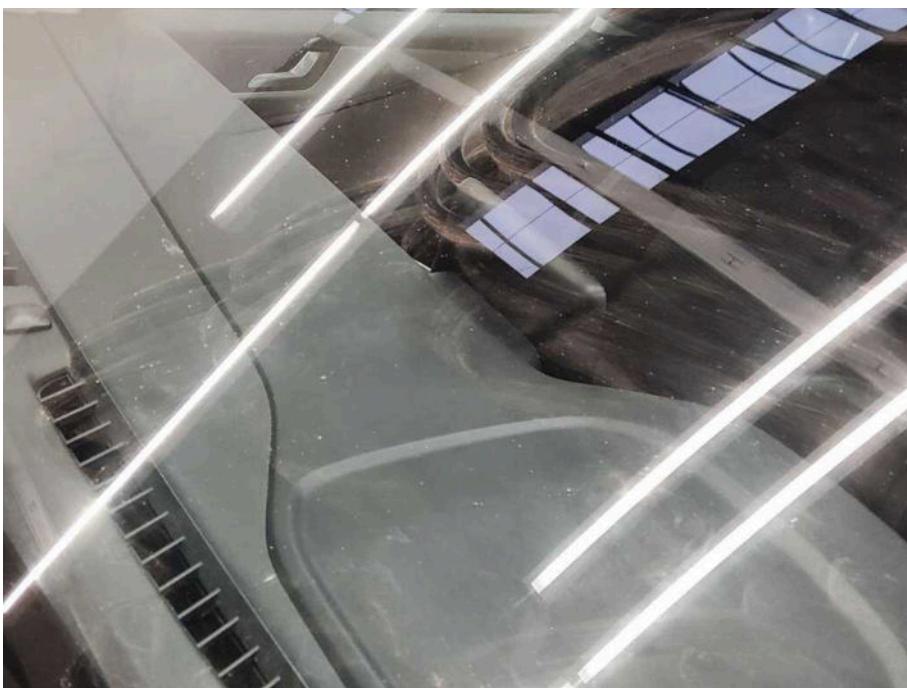


Bild 47
Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag / -schläge



Bild 48
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

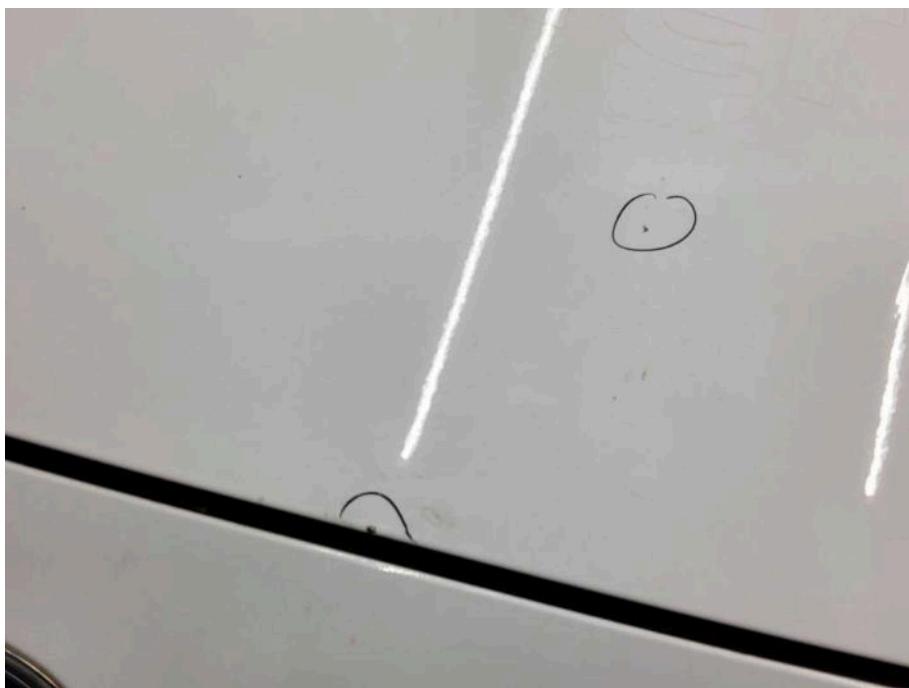


Bild 49
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 50
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 51
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle und verkratzt



Bild 52
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle und verkratzt



Bild 53
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle und verkratzt



Bild 54
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle und verkratzt



Bild 55
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Kratzer

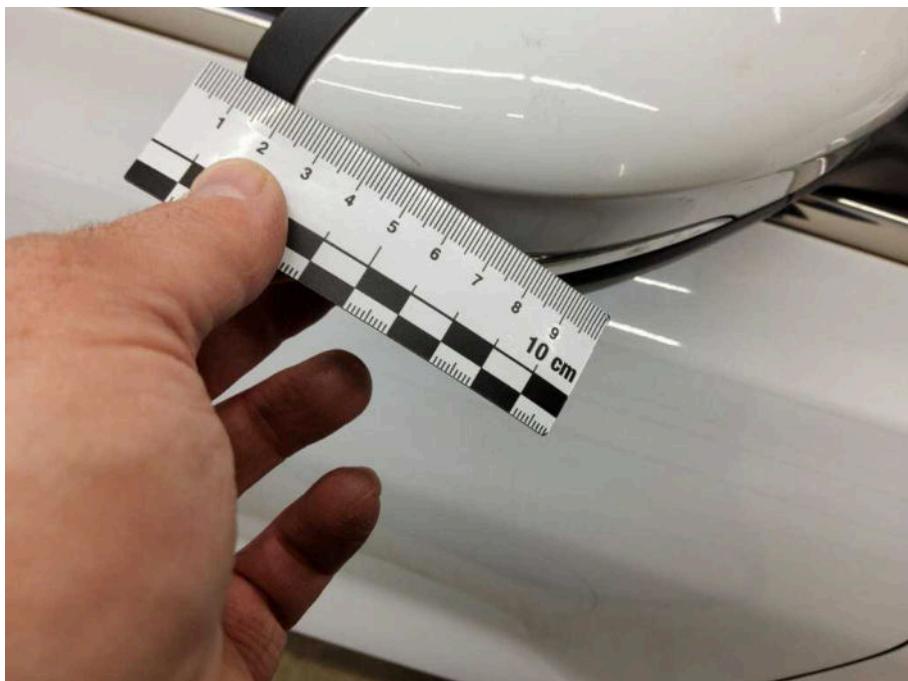


Bild 56
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Kratzer



Bild 57
rechte Seite Beifahrertürgriff Kratzer



Bild 58
rechte Seite Beifahrertürgriff Kratzer



Bild 59
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer



Bild 60
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer



Bild 61

rechte Seite Türgriff hinten rechts außen Kratzer



Bild 62

rechte Seite Türgriff hinten rechts außen Kratzer



Bild 63
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 64
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 65
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 66
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Delle und Kratzer



Bild 67
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Delle und Kratzer



Bild 68
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Delle und Kratzer



Bild 69
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Delle und Kratzer



Bild 70
linke Seite Seitenteil hinten links Kratzer



Bild 71

linke Seite Seitenteil hinten links Kratzer



Bild 72

linke Seite Tür hinten links Steinschlag

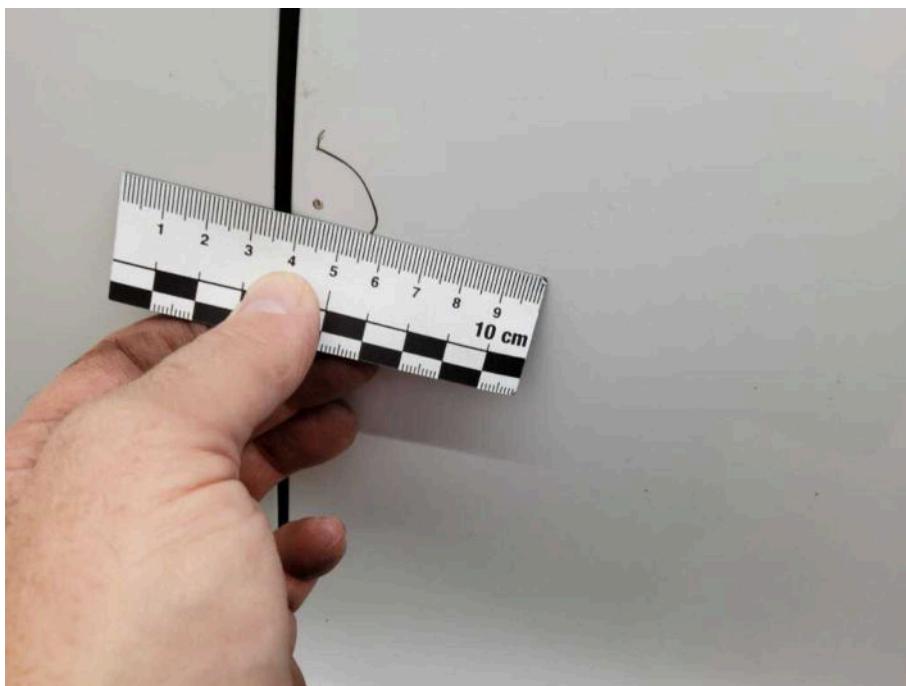


Bild 73
linke Seite Tür hinten links Steinschlag



Bild 74
linke Seite Fahrertürgriff Kratzer



Bild 75
linke Seite Fahrertürgriff Kratzer



Bild 76
linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer



Bild 77

linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer

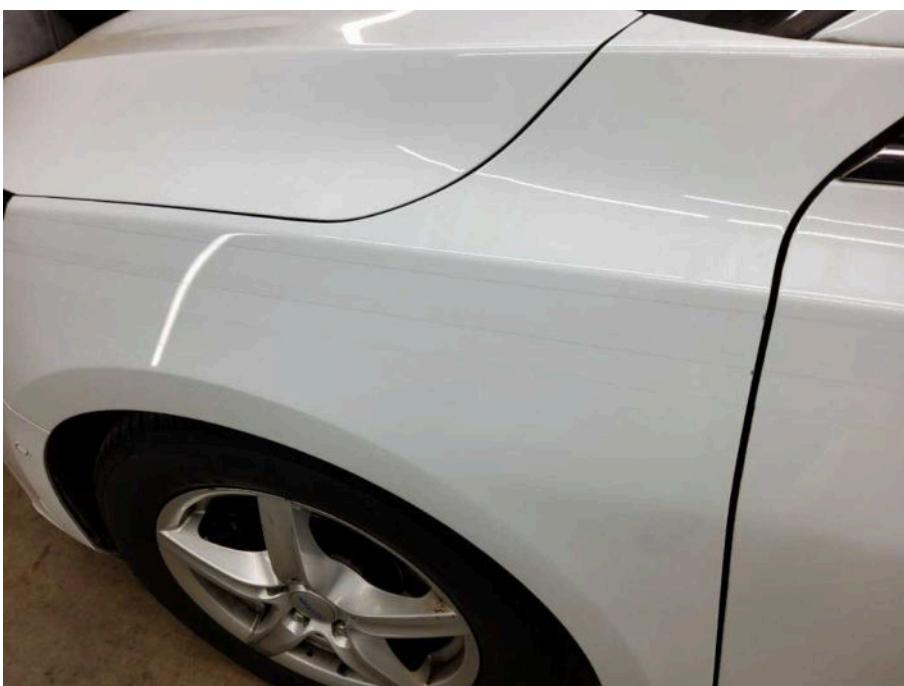


Bild 78

linke Seite Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 79

linke Seite Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 80

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 2 Radzierblenden verkratzt



Bild 81

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 2 Radzierblenden verkratzt