

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1617600
Auftrag vom: 27.12.2024 / 10:03 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020057015

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.230,00 €

Minderwerte gesamt: 2.640,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.01.2025 / 10:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BPV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect S/S (E 6d-T)	Erstzulassung:	20.07.2020
Letztzulassung:	20.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	88,0 KW	Hubraum:	1.499 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	179856 km	Laufleistung geschätzt:	179856 km

Farbe außen

Farbe außen:	Polar-Silber Metallic	Lackart:	Metallic (2 Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	17.06.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	165076	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
	<p>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</p>		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	<p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p>		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten links	230
Tür hinten links	210
Kotflügel vorne links	200

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	335,00 €	335,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenraum, (Tierhaare) stark verschmutzt - reinigen +, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung rechts, Kratzer, erneuern	40,00 €	40,00 €
Innenraum, Laderaumabdeckung, Kratzer, erneuern	65,00 €	65,00 €
Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung links, verkratzt, erneuern	40,00 €	40,00 €
Innenraum, Türeinstieg-Verkleidung hinten links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fußmatten, hinten, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	60,00 €	60,00 €
Innenraum, Türeinstieg-Verkleidung hinten rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	30,00 €	30,00 €
Innenraum, Türeinstieg-Verkleidung vorne rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Karosserie	380,00 €	380,00 €
linke Seite, Türeinstieg hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Dach, Dachholm rechts, 2x, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
Dach, Dachhaut, Steinschlag - akzeptierter Schaden +, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Anbauteile	185,00 €	185,00 €
Innenraum, Türfangband vorne rechts, Geräuschentwicklung, instandsetzen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugfront, Frontspoiler, verkratzt, erneuern	85,00 €	85,00 €
Lackierung	3.330,00 €	1.740,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	640,00 €	320,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Kratzer, polieren	30,00 €	30,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer +, Delle, instandsetzen + lackieren	620,00 €	310,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	570,00 €	290,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer + 3x, Dellen, instandsetzen + lackieren	680,00 €	340,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Kratze + Delle +, stark korrodiert, instandsetzen + lackieren	690,00 €	350,00 €
Dach, Dachspoiler, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 83 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.