

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1654222  
**Auftrag vom:** 19.02.2025 / 08:55 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2020189095

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 5.705,00 €

**Minderwerte gesamt:** 5.160,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 05.03.2025 / 13:45 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	8566 / BQQ	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Hersteller:</b>	Ford
<b>Modell:</b>	Focus 2.0 EcoBlue Cool&Connect S/S (EURO 6d-TEMP)	<b>Erstzulassung:</b>	08.01.2021
<b>Letztzulassung:</b>	08.01.2021	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	01.2026
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	110,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.995 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	8
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	67759 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	67759 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Frost-Weiß	<b>Lackart:</b>	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
<b>Wartungs- / Serviceheft:</b>	lag vor
<b>HU - Prüfbericht:</b>	lag vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 92 H	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 92 H	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm

**TireFit:** Ja **TireFit Ablaufdatum:** -

### 2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	schlechte Lichtverhältnisse
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	23.05.2024
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	57984	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	3/4		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeuggbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt)
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgt ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläse Motors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgt im Rahmen der Fahrzeuggbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeuggbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontagearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	185

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, Klebereste, vorhanden, neutralisieren / entfernen	30,00 €	30,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Karosserie</b>	<b>3.080,00 €</b>	<b>2.670,00 €</b>
linke Seite, Tür vorne links, verformt, erneuern + lackieren	1.570,00 €	1.570,00 €
Dach, Dach, Delle, instandsetzen + lackieren	830,00 €	600,00 €
rechte Seite, Seitenwand rechts, angestoßen, instandsetzen + lackieren	680,00 €	500,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>635,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Innenraum, Türgriff vorne links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	535,00 €	400,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>755,00 €</b>	<b>755,00 €</b>
Innenraum, Türverkleidung vorne links, beschädigt, erneuern	295,00 €	295,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenverkleidung D-Säule rechts, verkratzt, erneuern	175,00 €	175,00 €
Innenraum, Innenverkleidung D-Säule links, verkratzt, erneuern	35,00 €	35,00 €
Innenraum, Dachhimmel, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Kofferraum, kein serienmäßiges Zubehör, zurückrüsten - Kostenerweiterung möglich	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Anbauteile</b>	<b>1.205,00 €</b>	<b>1.205,00 €</b>
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verformt, erneuern + lackieren	1.205,00 €	1.205,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Rückleuchte links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 47 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.