

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1586368
Auftrag vom: 07.11.2024 / 15:53 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2018263008

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.825,00 €

Minderwerte gesamt: 2.485,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.11.2024 / 09:50 Uhr
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8566 / BMU	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Ford
Modell:	Transit Custom 2.0 TDCi 280 L1 Trend	Erstzulassung:	19.02.2019
Letztzulassung:	19.02.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	04.2025
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	96,0 KW	Hubraum:	1.995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	141618 km	Laufleistung geschätzt:	141618 km

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 15,0 109/107 T	Michelin	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 15,0 109/107 T	Michelin	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 15,0 109/107 T	Michelin	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 15,0 109/107 T	Michelin	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/65 R 16,0 109/107 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
2	215/65 R 16,0 109/107 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
3	215/65 R 16,0 109/107 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
4	215/65 R 16,0 109/107 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	28.02.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	120336	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	3/4	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.	
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	160

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Rad 1 - Radkappe , Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	615,00 €	435,00 €
Innenraum, Laderaum, Nutzungsbedingte , Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Laderaum, Inneneinbauten , kein serienmäßiges Zubehör, zurückrüsten - Kostenerweiterung möglich	450,00 €	270,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, beschädigt, erneuern	115,00 €	115,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, + Beifahrersitzbezug , kein serienmäßiges Zubehör, zurückrüsten - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, abgegriffen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugfront, Dämmung Motorhaube, gerissen - erneuern, auf weitere Marderspuren , prüfen - Kostenerweiterung möglich	150,00 €	150,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	2.920,00 €	1.760,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Dach, Dachhaut, Steinschläge + Kratzer +, korrodiert, instandsetzen + lackieren	1.300,00 €	800,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschläge + 2x, Dellen, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	760,00 €	460,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Fremdanhaftung , Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer +, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	860,00 €	500,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, angestoßen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Oberflächen, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	25,00 €	25,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, Zierstreifen (Folie), vorhanden, prüfen - Kostenerweiterung möglich	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Aufkleber , vorhanden, neutralisieren / entfernen	25,00 €	25,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	115,00 €	115,00 €
Fahrzeugfront, Frontspoiler, verkratzt, akzeptierter Schaden	115,00 €	115,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Rückleuchte rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Oberflächen, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Das Dokument umfasst Seiten und 70 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.