

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1595661
Auftrag vom: 21.11.2024 / 15:30 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020336081
Bestellangaben: Dekra

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 5.048,00 €

Minderwerte gesamt: 4.358,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.11.2024 / 11:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| HSN/TSN: | 8566 / BSF | Fahrzeugart: | Transporter |
| Aufbau: | Kasten | Hersteller: | Ford |
| Modell: | Transit Custom 2.0 TDCi 300 L2 Trend (EURO 6d-TEMP) | Erstzulassung: | 23.02.2021 |
| Letztzulassung: | 23.02.2021 | Nächste HU (Hauptuntersuchung): | 03.2025 |
| Anzahl Türen: | 4 | Motorart: | Reihe |
| Emissionsgruppe: | Euro 6d - TEMP | Feinstaubplakette: | Grün |
| Leistung: | 77,0 KW | Hubraum: | 1.995 ccm |
| Antriebsart: | Diesel OBD | Antriebskonzept: | Frontantrieb |
| Getriebeart: | manuell | Anzahl Schaltstufen: | 6 |
| Laufleistung abgelesen: | 104173 km | Laufleistung geschätzt: | 104173 km |

Farbe außen

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|---------|
| Farbe außen: | Frost-Weiß | Lackart: | 2-K uni |
|---------------------|------------|-----------------|---------|

Unterlagen

| | |
|--|---------------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil I: | lag im Original vor |
| Wartungs- / Serviceheft: | lag vor |
| HU - Prüfbericht: | lag vor |

Bereifung

montierte Bereifung

| Achse und Seite | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------------|-------------|
| Vorderachse links | 215/65 R 15,0 101 T | Hankook | Winterreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 5,5 mm |
| Vorderachse rechts | 215/65 R 15,0 101 T | Hankook | Winterreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 5,5 mm |
| Hinterachse links | 215/65 R 15,0 101 T | Hankook | Winterreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |
| Hinterachse rechts | 215/65 R 15,0 101 T | Hankook | Winterreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |

2. Radsatz

| Nr | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|----|---------------------|------------------|---------------|-----|------------|-------------|
| 1 | 215/65 R 15,0 104 T | Continental | Sommerreifen, | - | Stahlfelge | 5,0 mm |
| 2 | 215/65 R 15,0 104 T | Continental | Sommerreifen, | - | Stahlfelge | 5,0 mm |
| 3 | 215/65 R 15,0 104 T | Goodyear | Sommerreifen, | - | Stahlfelge | 7,0 mm |
| 4 | 215/65 R 15,0 104 T | Goodyear | Sommerreifen, | - | Stahlfelge | 7,0 mm |

Feststellungen

| | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|
| Fahrprobe: | nicht durchgeführt | Probelauf: | durchgeführt |
| Fahrzeugzustand: | aufbereitet und verschmutzt | Sichtverhältnisse: | allgemein ausreichend |
| Fahrbereitschaft: | fahrfähig | Inspektion: | Dokumentation fehlt |
| Ölstand: | ausreichend | Kühlwasserstand: | ausreichend |
| Kraftstoffstand: | ½ | | |
| | Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden. | | |
| Allgemeine Angaben zur Begutachtung: | Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf. | | |

Zubehör

| Bezeichnung Zubehör | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|
| Borddokumente | vorhanden | | |
| Hauptschlüssel | vorhanden | 2 | |
| 2. Reifensatz | vorhanden | | Sommer |

Details zur Beschädigung

| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
|---|--|-------------------|
| Verglasung | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden | 0,00 € | 0,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Mechanik / Motorraum | 110,00 € | 110,00 € |
| Fahrzeugfront, Dämmung Motorhaube, beschädigt, erneuern | 110,00 € | 110,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Lackierung | 2.385,00 € | 1.695,00 € |
| linke Seite, Seitenteil hinten links, Delle mit Lackschaden, instandsetzen + lackieren | 600,00 € | 420,00 € |
| Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Stoßfänger Ecke rechts, verschürt, instandsetzen + lackieren | 390,00 € | 270,00 € |
| rechte Seite, Türschweller rechts, eingedrückt, instandsetzen + lackieren | 650,00 € | 460,00 € |
| linke Seite, Außenspiegel links, verkratzt, Smart Repair | 85,00 € | 85,00 € |
| Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, lackieren | 660,00 € | 460,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Anbauteile | 175,00 € | 175,00 € |
| Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, erneuern | 175,00 € | 175,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Unfallschäden / Vorschäden | 1.240,00 € | 1.240,00 € |
| rechte Seite, Zierleiste Tür hinten rechts, verkratzt - erneuern Schiebetür rechts - verkratzt +, deformiert, instandsetzen + lackieren | 1.240,00 € | 1.240,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Allgemeinzustand | 350,00 € | 350,00 € |
| Fahrzeug, Fahrzeugbeschriftung, vorhanden, neutralisieren / entfernen | 150,00 € | 150,00 € |
| Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich | 200,00 € | 200,00 € |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Innenraum / Kofferraum | 788,00 € | 788,00 € |
| Innenraum, Beifahrersitz, verschmutzt, reinigen | 50,00 € | 50,00 € |
| Innenraum, Kombiinstrument, gerissen / eingerissen, erneuern | 185,00 € | 185,00 € |
| Innenraum, Fahrersitzbezug, gerissen / eingerissen, erneuern | 180,00 € | 180,00 € |
| Innenraum, Türinnenverkleidung hinten links, unten + oben, beschädigt, erneuern | 180,00 € | 180,00 € |
| Innenraum, Türinnenverkleidung hinten rechts, beschädigt, erneuern | 110,00 € | 110,00 € |
| Innenraum, Seitenteilinnenverkleidung links, gebrochen, erneuern | 83,00 € | 83,00 € |

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 65 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.