

**JWB42N**Volkswagen ID.4 GTX 82.0 kWh 4Motion (299hk)  
SILVERDirekt till testprotokollet  
med högupplösta bilder

VIN: WVZZZE2ZPE002276

Mätarställning 10 990 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 El	Drivmedel 2	Elektrisk läge El	Motoreffekt 299 HK/ 220 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning El	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SILVER	Klädsel	Garanti		
Servicebok Digital	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2024-02-19 4 671 mil	Nästa service Om 86dagar ⚠ Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem Finns ej	
Senast besikt. 2022-09-29	Nästa besiktning 2025-11-30 ⚠ Besiktning behövs	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick	Anmärkningar	Åtgärd	Kundkostnad Kostnad
Motor/Växellåda			
Service	<b>1B.1 Service</b> Mindre än tre månader kvar		5533 kr
Elektrisk/hybrid			
Chassi			
Framvagn/bakvagn			
Kommunikation			
Lampor			
Lås/Fjärr	<b>6.7.3 Sommardäck Vänster Bak</b> Slut		4000 kr
Bromsar	<b>6.7.4 Sommardäck Höger Bak</b> Slut		4000 kr
Styrsystem	<b>7.1 Vindruta</b> Stenskott bläster		-
Däck & fälg	<b>7.4.1 Stötfångare fram</b> Reg.skylt bucklig		300 kr
Karosseri	<b>7.4.2 Stötfångare bak</b> Skada svarta plasten, försäkring självrisk		-
Extrautrustning	<b>7.4.4 Framdörr vänster</b> Mindre bucklor går att dra ut, repa går att polera		2000 kr
Interiör	<b>7.4.5 Bakdörr höger</b> Repor		4000 kr
Rekonditioneringsbehov	<b>7.4.6 Bakdörr vänster</b> Repor sätter spot repair		3000 kr
Leasing	<b>7.4.7 Framskärm höger</b> Buckla går att dra ut		2000 kr
Övrigt	<b>8.1.1 Dörrpanel förare</b> Repa handtag		-

forts sida 2 -&gt;

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com  
:: 2025-11-24 11:01

## JWB42N

Volkswagen ID.4 GTX 82.0 kWh 4Motion (299hk)  
SILVER

VIN: WVGZZZE2ZPE002276



Anmärkningar

Åtgärd

Kundkostnad  
Kostnad

9.1.1 Klädselvätt  
Fläckar

2500 kr

8.4 Instrumentpanel  
Finns mindre skador repor

-

10.1 Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat  
har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller  
innerkskärmar mm försäkring självrisk

-

10.5.1 Felkoder/Diagnos

Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna,  
sätter felminne på parkeringhjälpsladdar sitter löst  
fram, sätter felsökning 2st

4000 kr

3C.1 Dörrlås och Nycklar

En nyckel är trasig saknas plast ena sidan(fungerar)

4500 kr

7.5 Kaross övrigt

Bilen är jätte skitig svårt att se

-

Summa ink. moms: **35833 kr**

### Utrustning

Sommardäck fram:  
VF: 4mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:  
VB: Under 3mm, HB: Under  
3mm

Vinterdäck fram:  
VF: 8mm, HF: 8mm

Vinterdäck bak:  
VB: 8mm, HB: 8mm




Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp  
19 tum Lättmetall  
Original-fälg

Däcktyp  
Dubgade

Vänster

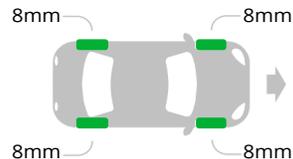


Sommardäck (medföljer)

Fälgtyp  
20 tum Lättmetall  
Original-fälg

Däcktyp

Vänster

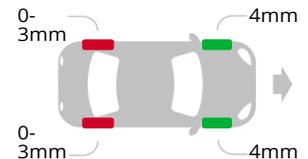

Diagnos/Felkodsavläsning :  
Utfört en egendiagnos :  
Utfört - ej perfekt resultat



6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram



6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram



6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak



6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning




3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak

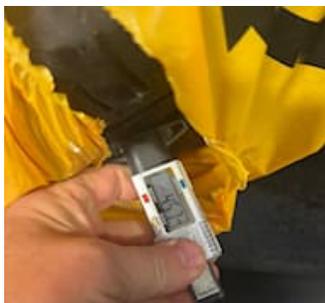

6.7.12 - Däck passagerarsida fram




6.7.13 - Däck passagerarsida bak



6.7.3 - Sommardäck Vänster Bak Slut



6.7.4 - Sommardäck Höger Bak Slut

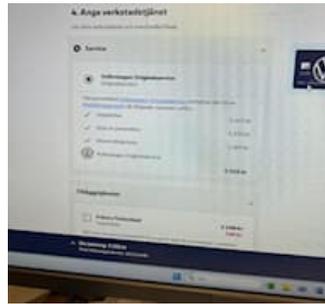

1B.1 - Service Mindre än tre månader kvar



1B.1 - Service Mindre än tre månader kvar



3C.1 - Dörrlås och Nycklar En nyckel är trasig saknas plast ena sidan(fungerar)



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.1 - Vindruta Stenskott blåster



7.4.1 - Stötfångare fram Reg.skylt bucklig



7.4.2 - Stötfångare bak Skada svarta plasten, försäkring självrisk



7.4.4 - Framdörr vänster Mindre bucklor går att dra ut, repa går att polera



7.4.4 - Framdörr vänster Mindre bucklor går att dra ut, repa går att polera



7.4.4 - Framdörr vänster Mindre bucklor går att dra ut, repa går att polera



7.4.4 - Framdörr vänster



7.4.5 - Bakdörr höger Repor



7.4.5 - Bakdörr höger Repor



7.4.5 - Bakdörr höger Repor

Mindre bucklor går att dra ut, repa  
går att polera



**7.4.6 - Baddörr vänster**  
Repor sätter spot repair



**7.4.6 - Baddörr vänster**  
Repor sätter spot repair



**7.4.7 - Framskärm höger**  
Buckla går att dra ut



**7.4.7 - Framskärm höger**  
Buckla går att dra ut



**7.5 - Kaross övrigt**  
Bilen är jätte skitig svårt att se



**7.5 - Kaross övrigt**  
Bilen är jätte skitig svårt att se



**7.5 - Kaross övrigt**  
Bilen är jätte skitig svårt att se



**8.4 - Instrumentpanel**  
Finns mindre skador repor




**8.4 - Instrumentpanel**  
Finns mindre skador repor



**8.1.1 - Dörrpanel förare**  
Repa handtag




**8.4 - Instrumentpanel**  
Finns mindre skador repor

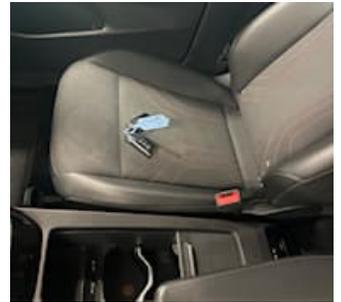


**9.1.1 - Klädseltvätt**  
Fläckar



**9.1.1 - Klädseltvätt**  
Fläckar

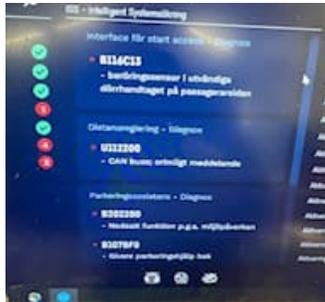


**10.5.1 - Felkoder/Diagnos**  
Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna, sätter felminne på parkeringhjälpsladdar sitter löst fram, sätter felsökning 2st

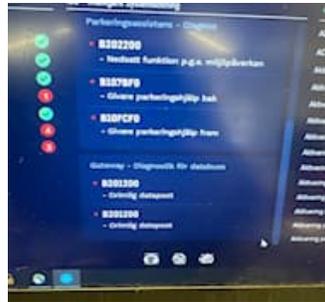

**10.5.1 - Felkoder/Diagnos**  
Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna, sätter felminne på parkeringhjälpsladdar sitter löst fram, sätter felsökning 2st



**10.1 - Övrigt**  
Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisik

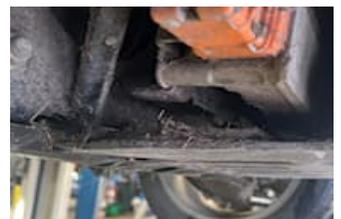



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.5.1 - Felkoder/Diagnos

Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna, sätter felminne på parkeringhjälp sladdar sitter löst fram , sätter felsökning 2st



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk




### 10.5.1 - Felkoder/Diagnos

Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna, sätter felminne på parkeringhjälp sladdar sitter löst fram , sätter felsökning 2st



### 10.1 - Övrigt

Plast under motor, plåt under batteri mm är skadat har stora bucklor sätter, saknas plast bak som håller innerkskärmar mm försäkring självrisk

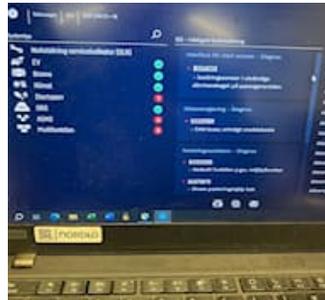

### 10.5.1 - Felkoder/Diagnos

Sätter fel på passagerardörr handtag, går ej att öppna, sätter felminne på parkeringhjälp sladdar sitter löst fram , sätter felsökning 2st