



## VW Passat

### PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZLE120664
Kilometerstand	208.158 km
Erstzulassungsdatum	26.06.2020

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	31.07.2025 10:58:04	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZLE120664	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	208.158 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	26.06.2020	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**


## Äußere Schäden

### Schäden ohne Gruppen



#### 2 | Windschutzscheibe

Type	Riss
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
<b>Kommentare:</b> Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A	

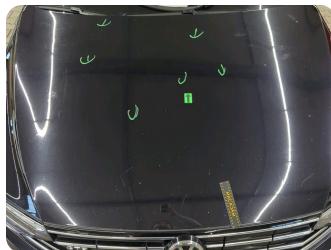

#### 4 | Motorhaube

Type	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 5 | Einstiegsschweller hinten links

Type	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 6 | Tür hinten links




Type	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





## 9 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

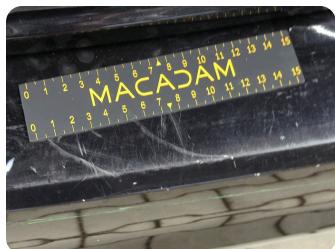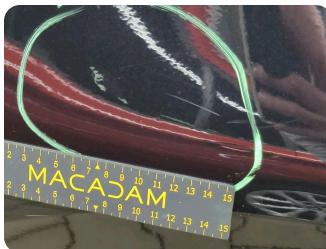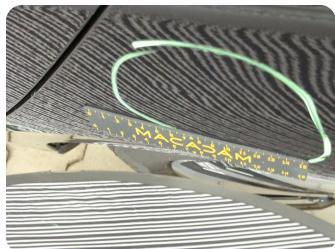


## 10 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




## 11 | Kotflügel vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

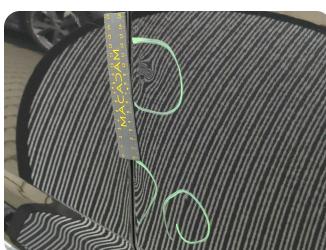



## 12 | Tür vorne rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

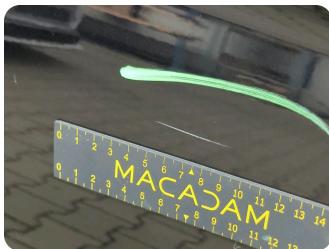


### 13 | Tür hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

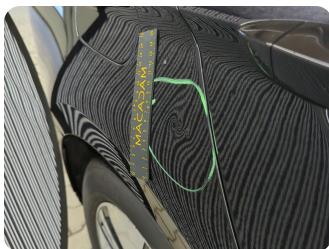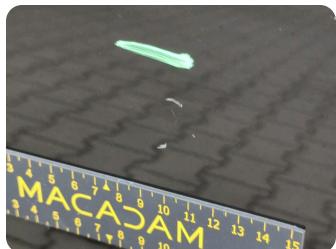

### 14 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

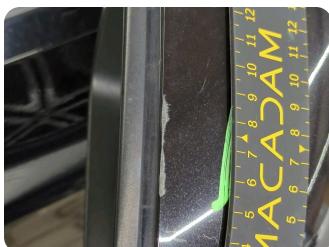

### 15 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 16 | Dach

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Vorne Links



### 3 | Stoßfänger vorne


Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersätzen
Reparaturmethode	Ersätzen
Ursache	Unfallschaden 1

63779636.pdf



### 7 | Kotflügel vorne links


Typ	Deformiert
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

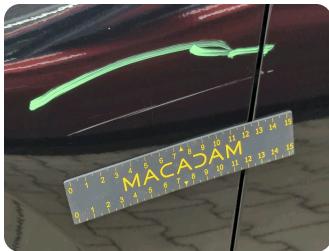

### 8 | Tür vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

## Innenschäden

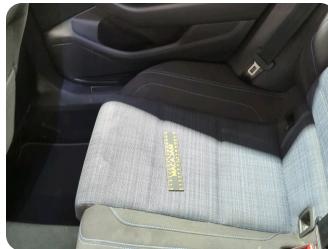

### 1 | Innenraum

	Verschmutzt
Typ	>30 cm
Schweregrad	Reinigen
Reparaturmethode	Bei Inspektion festgestellt
Ursache	

Geschätzter reduzierter Wert

5.085,18 €

## KOMMENTARE

### **i Allgemeiner Hinweis**

Servicenachweis fehlt, WSS Austausch

Servicenachweis fehlt, WSS Austausch, KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

