

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FN AS74****FIN****YARERHNP2GJ926025****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	13.08.2025, elektronisch.	
Besichtigung	13.08.2025, 11:00 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	13.08.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 7223110740	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	2.150,00 EUR 1.806,72 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.150,00 EUR -1.806,72 EUR

Duplikat**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	27.11.2020 Proace City Verso 1.2	Hersteller Aufbauart	TOYOTA Van
Türen	Turbo L1 Team		
Fahrzeug-Ident.-Nr.	Deutschland	Sitzplätze	5
Schlüssel-Nr.	5	HSN / TSN	5013 / AOJ
Energiequelle / Kraftstoff	YARERHNP2GJ926025	Km-Stand abgelesen	78208
Leistung (kW)	10500200	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	Benzin	Hubraum (ccm)	1199
Getriebe / Gänge	81	Antriebsart	Frontantrieb
Farbe	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I	Schaltgetriebe / 6	Leichtmetall
		Schaumweiß / Uni	Stoff / Anthrazit
		Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 15.11.2024			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Airbags: 6 Airbags, Anhängerstabilisierungskontrolle, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Außenspiegel elektrisch heranklappbar, Berganfahrrassistent (HAC), Bremsleuchten mit LED-Technik, Dachreling, Drehzahlmesser, Einparksensoren, vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antischlupfregelung (ASR), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußmatten Textil, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappe mit Fenster, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch und stufenlos abblendend, Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- längsverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Mittelarmlehnen, Nebelscheinwerfer, Paket: Sicht-Paket, Polster: Stoff, Privacy Glas, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch, Radiozubehör: Audiobedienelemente, in Lenkrad integriert, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Rußpartikelfilter, Räder: Leichtmetallfelgen 16", Rückfahrkamera, Schiebetür links, Fahrerseite, Schiebetür rechts, Seitenschutz in Wagenfarbe lackiert, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2. Sitzreihe mit drei

Duplikat

herausnehmbaren Einzelsitzen, Sitze: Beifahrersitz Flat Floor, klappbar, Sitze: Fahrer Komfortsitz mit Lordosenstütze und Armlehne, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sonnenrollos in der 2. Sitzreihe, Start-Stop System, Steckdose 12 V, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, TFT-Display 3,5-Zoll, Tagfahrlicht, Toyota Safety Sense, Verkehrszeichenerkennung Erweiterte (ERSA), Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 21.06.2023 bei Kilometerstand 47.954

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Reifenfüllflasche abgelaufen, erneuern	48	voll	-48	-40,34
3. Dichtung Spritzwand verschlissen, erneuern (Bild 7)	92	voll	-92	-77,31
4. Tierbisssspuren Motorraum - Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	100	voll	-100	-84,03
5. Motor atypische Geräusche - Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	150	voll	-150	-126,05
6. Kühlmittelstand zu gering, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10)	150	voll	-150	-126,05
7. Korrosionsbildung Bremse vorne - Freibremsen erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)	100	voll	-100	-84,03
8. starke Korrosionsbildung Bremse hinten, erneuern (Bild 12)	773	voll	-773	-649,58
9. Zierleiste Tür vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 11)	287	voll	-287	-241,18
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.150		-2.150	-1.806,72

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt,
Stoßfänger hinten verschrammt,
Türkante vorne links Lackabplatzter,

Duplikat**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

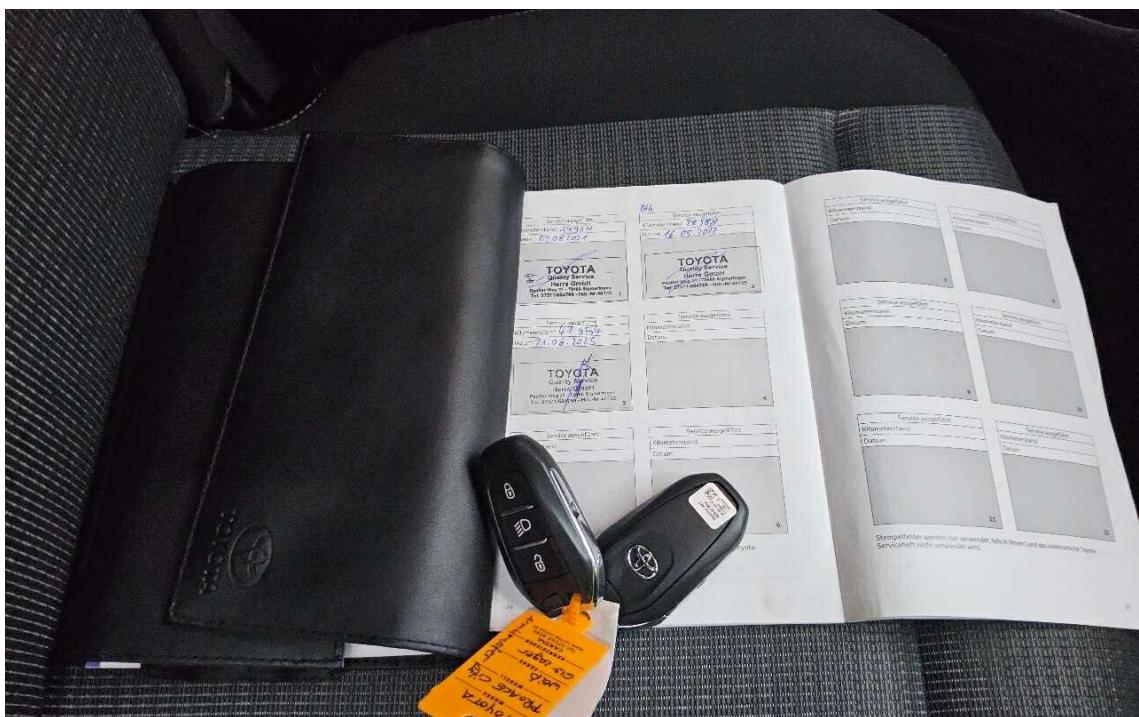


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat



Bild 7 : Dichtung Spritzwand verschlissen



Bild 8 : Tierbisssspuren Motorraum - Mehrkosten möglich

Duplikat

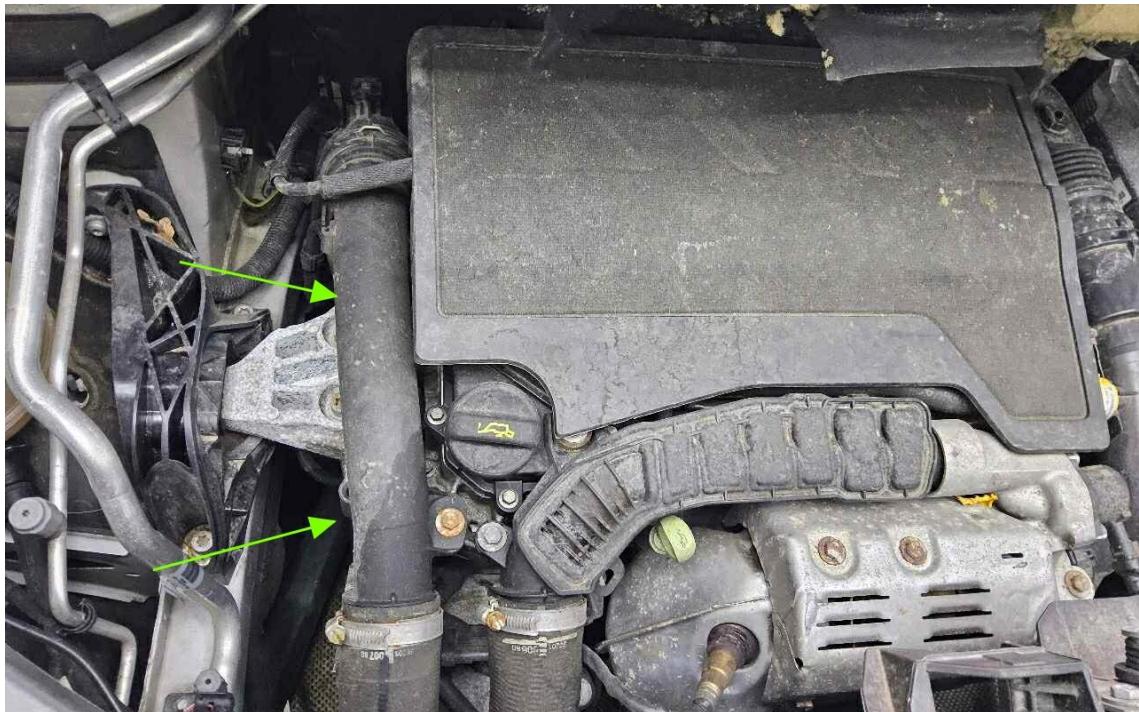


Bild 9 : Motor atypische Geräusche - Mehrkosten möglich

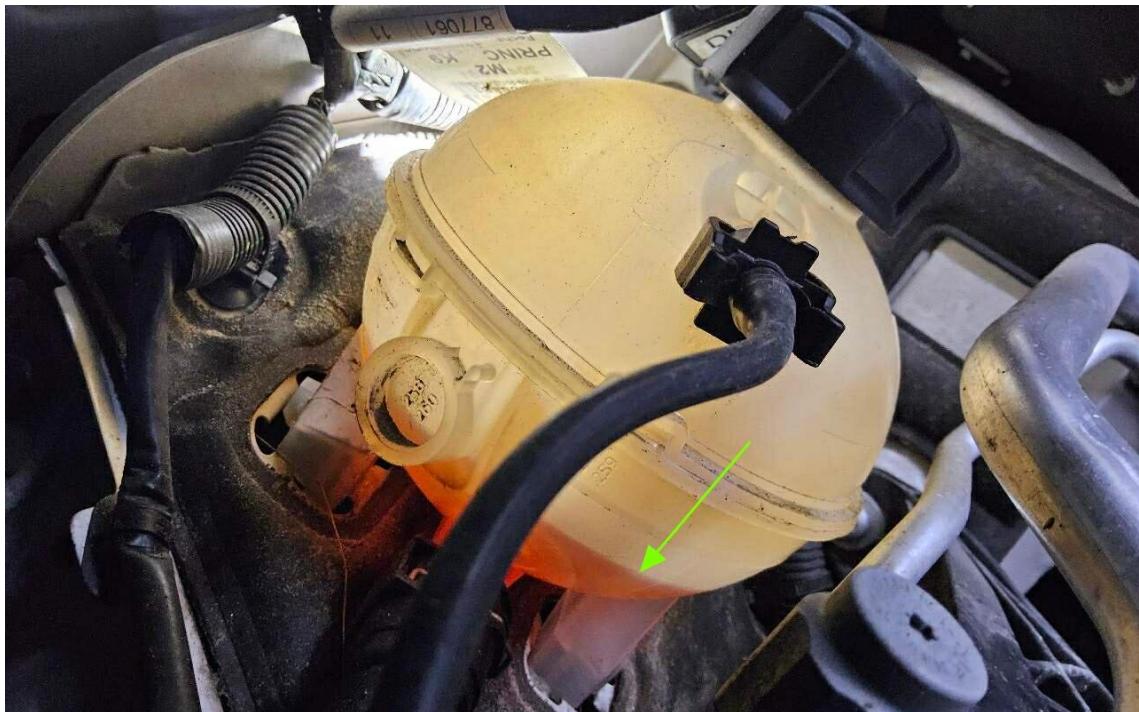


Bild 10 : Kühlmittelstand zu gering

Duplikat



Bild 11 : Zierleiste Tür vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag

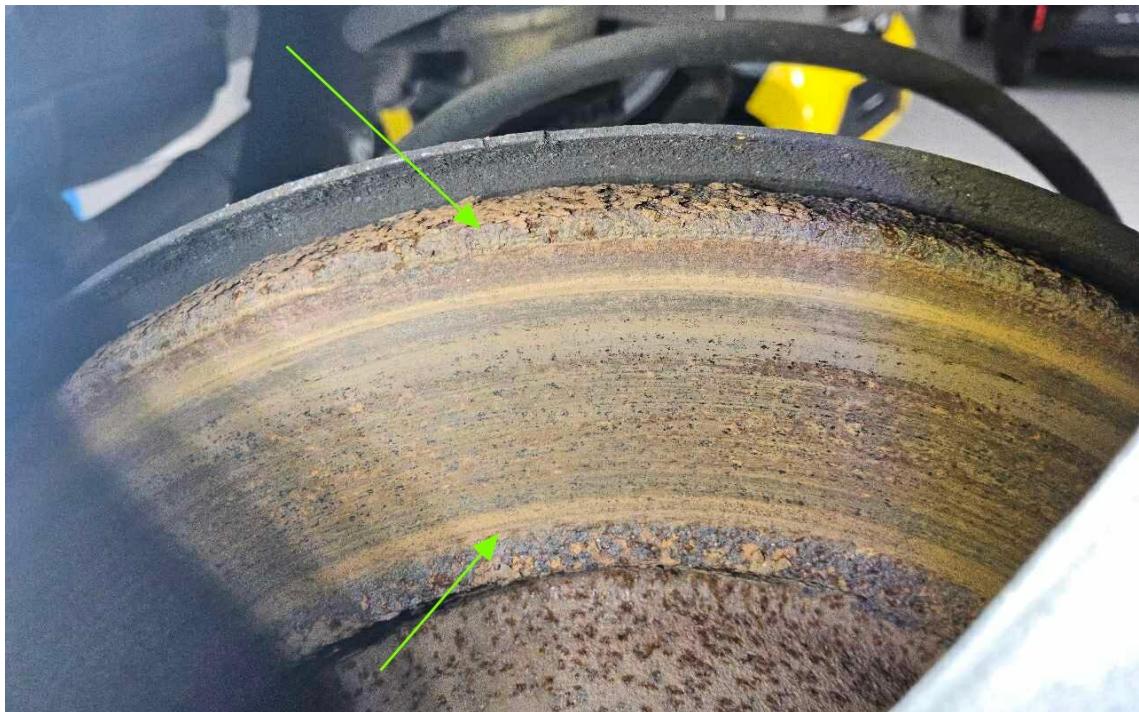


Bild 12 : starke Korrosionsbildung Bremse hinten

Duplikat



Bild 13 : Korrosionsbildung Bremse vorne - Freibremsen erforderlich