



YV1UZA8VDL1465497

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	172.608 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	76 Tag(e)
Typ/Modell	XC60	HU (Bericht lag vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	YV1UZA8VDL1465497	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	23.09.2019	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	05/2024, 148.713 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (81818km - 3516km überzogen)
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (117881km - 6063km überzogen)
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden hinten links - verschmutzt - aufbereiten
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verschmutzt - aufbereiten
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - Smart Repair
7	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
12	Tür hinten links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite rechts

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite rechts, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer,
Partner TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38663760
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Reinhard Honerpeik



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	172.608 km
Fahrgestellnummer	YV1UZA8VDL1465497	Erstzulassung	23.09.2019

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten

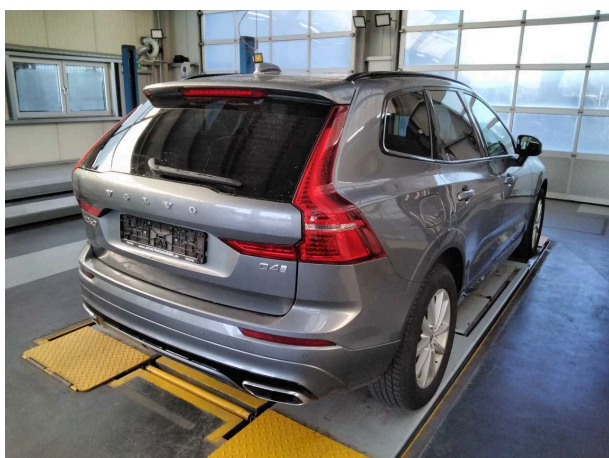


Abbildung 5: Schräg hinten

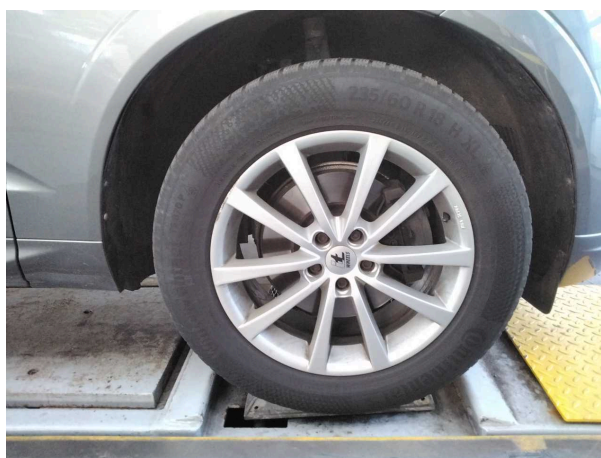


Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer,
Partner TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38663760
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Reinhard Honerpeik

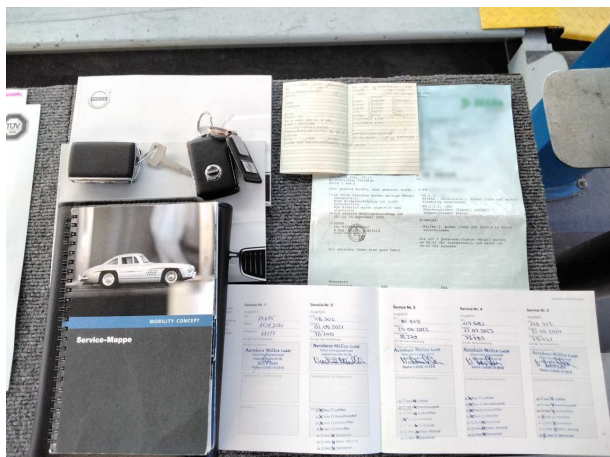


Abbildung 13: Dokumente

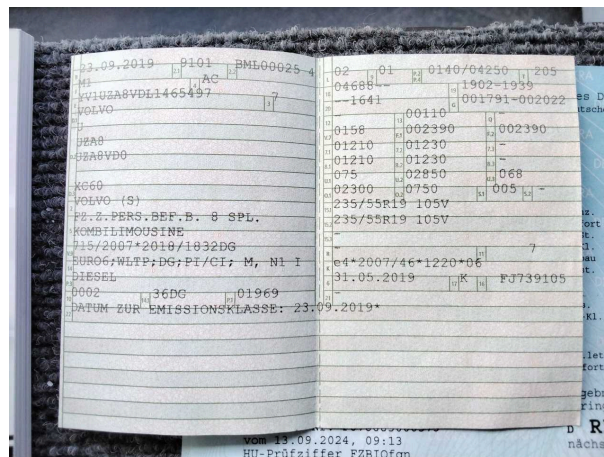


Abbildung 14: Dokumente

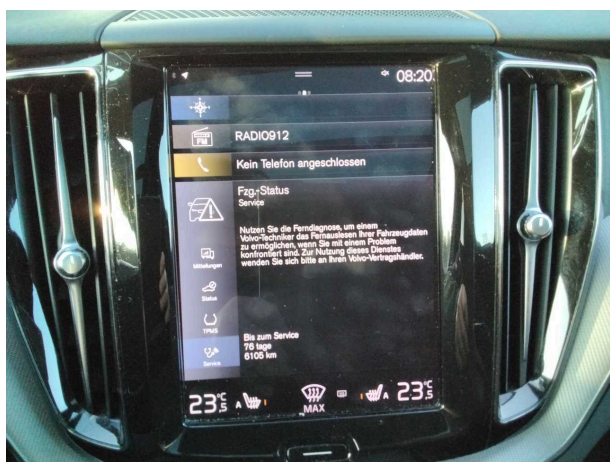


Abbildung 15: Sonstiges

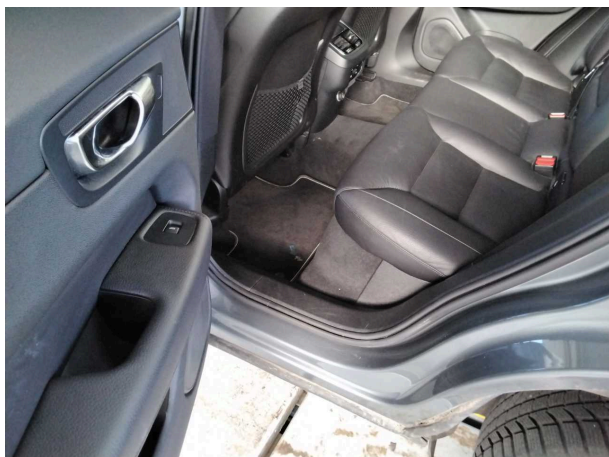


Abbildung 16: Zusatzbereifung

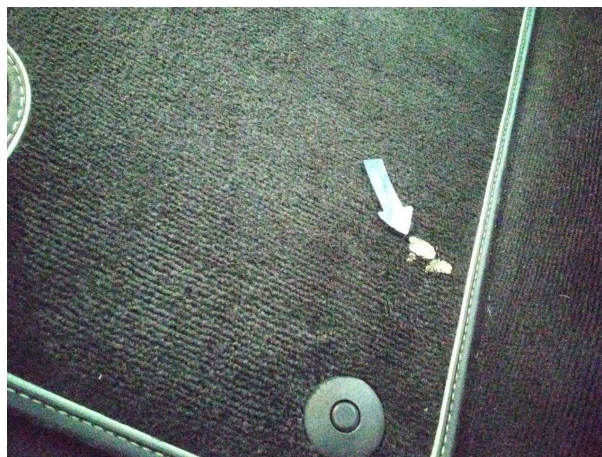


Abbildung 17: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten links - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden hinten links - verschmutzt - aufbereiten

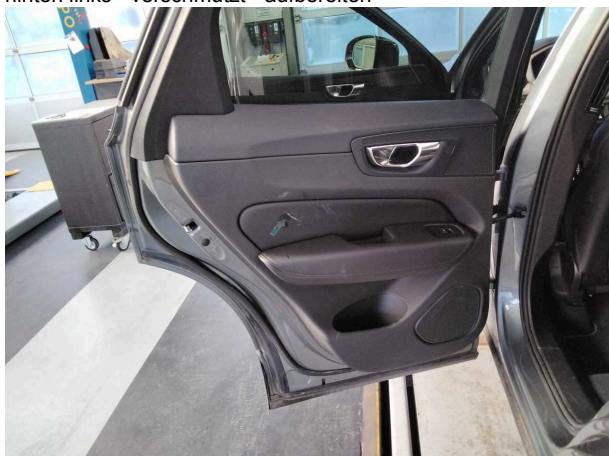

Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verschmutzt - aufbereiten

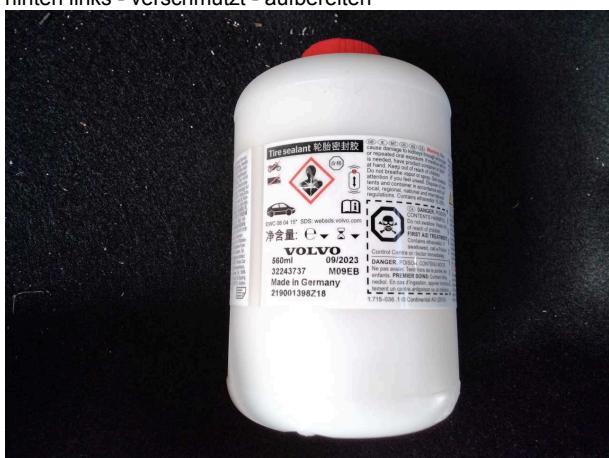


Beschädigung #5: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - Smart Repair

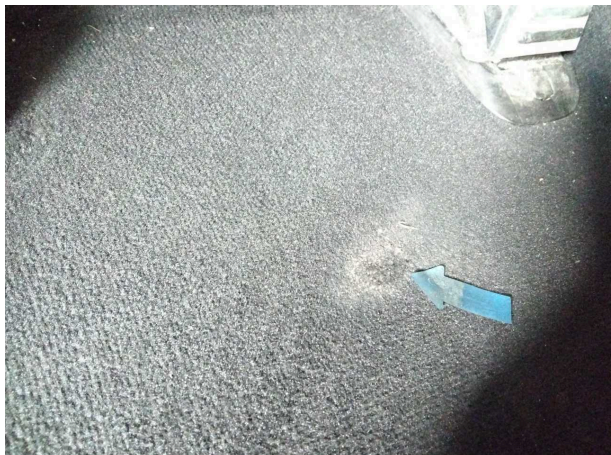

Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - Smart Repair

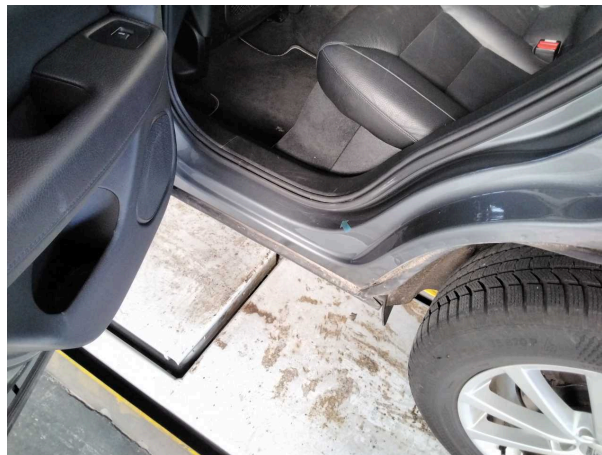

Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden... Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

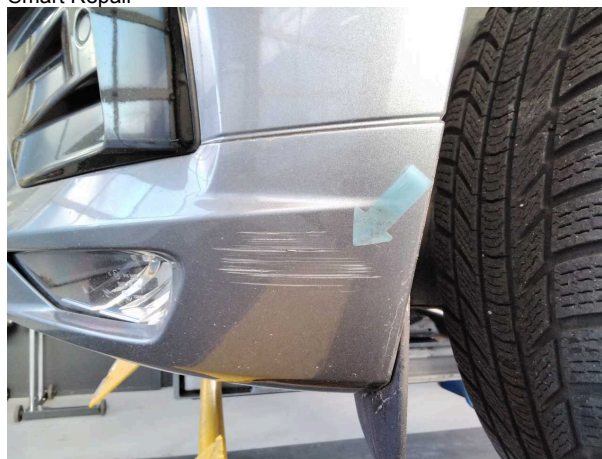


Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

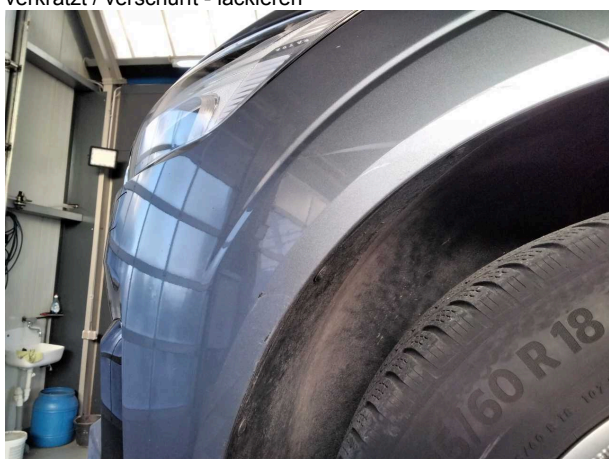

Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

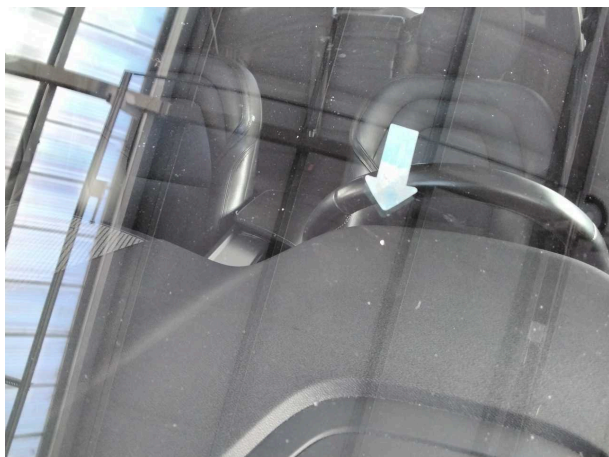


Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

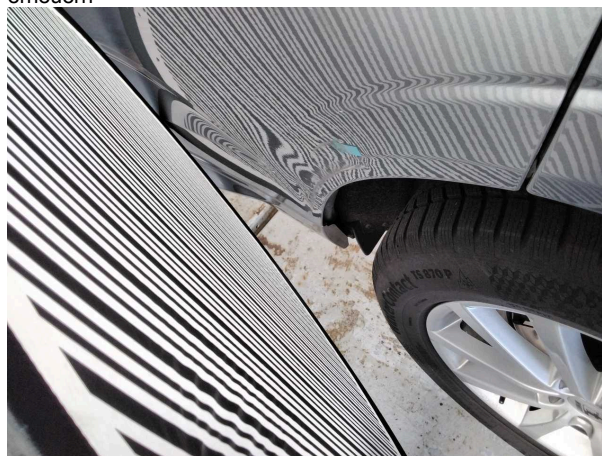

Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

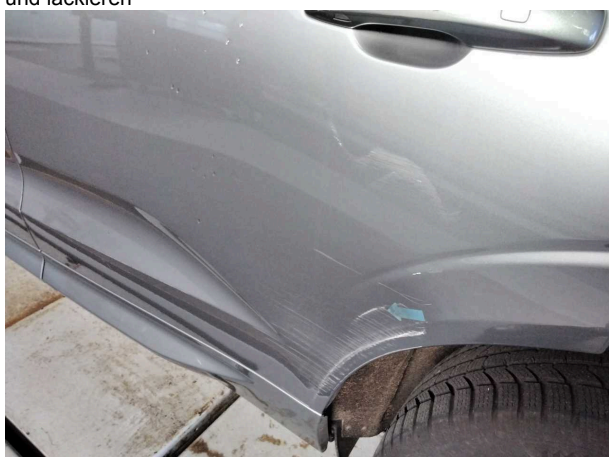

Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer,
Partner TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38663760
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Reinhard Honerpeik



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern


Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

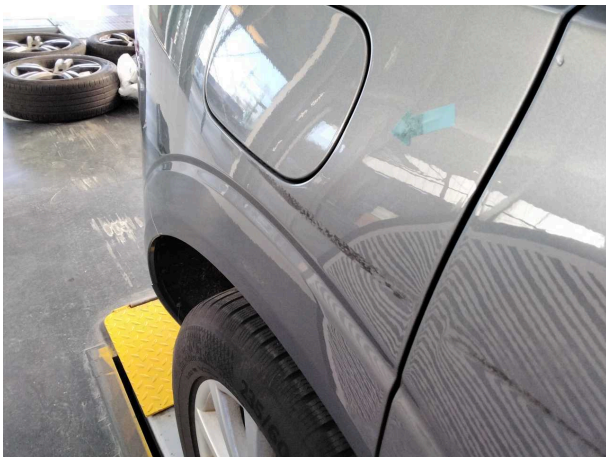

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

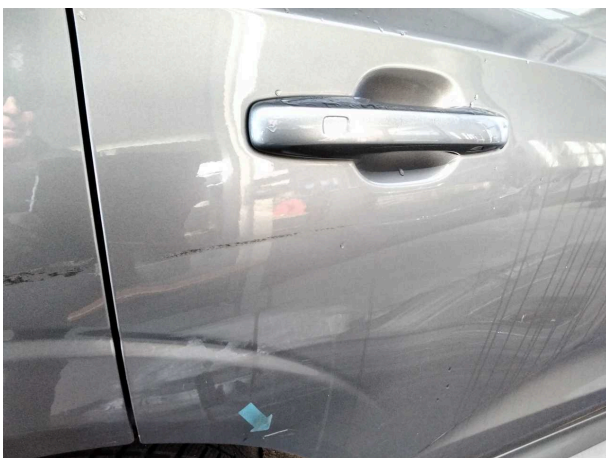

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Baer,
Partner TÜV SÜD
Hafenstraße 25
59067 Hamm

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38663760
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Reinhard Honerpeik



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts