

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1604049  
**Auftrag vom:** 04.12.2024 / 11:33 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2019313013

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 797,00 €

**Minderwerte gesamt:** 797,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 07.01.2025 / 10:15 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	9101 / BML	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	SUV	<b>Hersteller:</b>	Volvo
<b>Modell:</b>	XC 60 D4 2WD Momentum Pro (EURO 6d-TEMP)	<b>Erstzulassung:</b>	26.03.2020
<b>Letztzulassung:</b>	26.03.2020	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	03.2025
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	140,0 kW	<b>Hubraum:</b>	1.969 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	8
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	79289 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	79289 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	CRYSTAL WHITE / Metallic	<b>Lackart:</b>	uni (3-Schicht)
---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

**Wartungs- / Serviceheft:** lag vor

**HU - Prüfbericht:** lag vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/60 R 18,0 103 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/60 R 18,0 103 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	235/60 R 18,0 103 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	235/60 R 18,0 103 V	Michelin	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

**TireFit:** Ja **TireFit Ablaufdatum:** 02.2024

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
2	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
3	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm

## Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	09.03.2022	<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	31507
<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	½
<p><i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i></p>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	<p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p>		

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

### Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	580
Tür hinten rechts	780

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>597,00 €</b>	<b>597,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, Tire-Fit Pannenset, abgelaufen, erneuern	47,00 €	47,00 €
Fahrzeugzubehör, Sommerreifensatz, 1x Reifen, unter Mindestprofiltiefe, erneuern	150,00 €	150,00 €
Hinterachse, Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern	200,00 €	200,00 €
Vorderachse, Felge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	200,00 €	200,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Wartung / Prüfung, Wartung, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

## **Schlusswort**

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.