

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 25.03.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 142 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.12.2023	Letzte Zulassung	20.12.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Ranger (TRB)(2022->) / Ranger 3.0 Ecoblue Platinum e-4WD Doppelcabine (E)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PPJ00300	Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1918 / 1884 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3270
zul. Gesamtmasse	3300 kg	HSN / TSN	1566 / AAO
DAT Europa-Code®	012850980370001	DAT Marktindex	DE001 6456
Km-Stand abgelesen	7945	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	177	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Antriebsart	Allrad
Getriebe	III, N2		
Farbe (Hersteller) / Farbe	Automatik / Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß	Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	8 mm
rechts	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	8 mm
2 links	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	8 mm
rechts	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	S / O	8 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket 106, Ausstattungs-Paket: Turnier (Dachreling, Gepäckraum-Abtrennung Netz), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Premium, Fußmatten hinten, Fußmatten vorn, Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckklappe Easy Lift (Pick-Up), Heckklappe Soft Close, Heckklappenentriegelung elektrisch (ohne Schloss), Heckleuchten LED, Heckleuchten Level 2, Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelcabine, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Koffer-/Laderaummanagement-System, Kombiinstrument Digitalanzeige 12 Zoll, Komfort-Paket, Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe, Kühlergrill im Platinum-Design, Laderaumwanne, Lenkrad heizbar, Matrix-LED-Scheinwerfer, Motor 3,0 Ltr. - 177 kW EcoBlue, Nebelscheinwerfer LED, Off-Road-Paket, Parkpilotensystem hinten, Rad-Paket 34, Radstand 3270 mm, Reifen 255/55 R20 ...H, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 15, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensor, Seitenschweller mit Trittbrett, Sicherheits-Paket 3, Sitz-Paket 16, Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium, Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Sportbügel hinten (GFK) Wagenfarbe (Ladefläche), Start/Stop-Anlage, Stoßfänger hinten Chrom-Dekor, Stoßfänger hinten mit Trittstufe, Tagfahrlicht, Technologie-Paket 72, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorbereitungs-Paket Tachograph, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
17520	Hardtop mit Seitenscheiben (Ladefläche)
2070	Outdoor-Paket 2
11717	Sonderlackierung weiß Frozen
2362	Technologie-Paket 73
12426	Unterbodenschutz Wachs Basis

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 20.12.2023 bei Kilometerstand 15

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Wartung, fällig, erneuern



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung

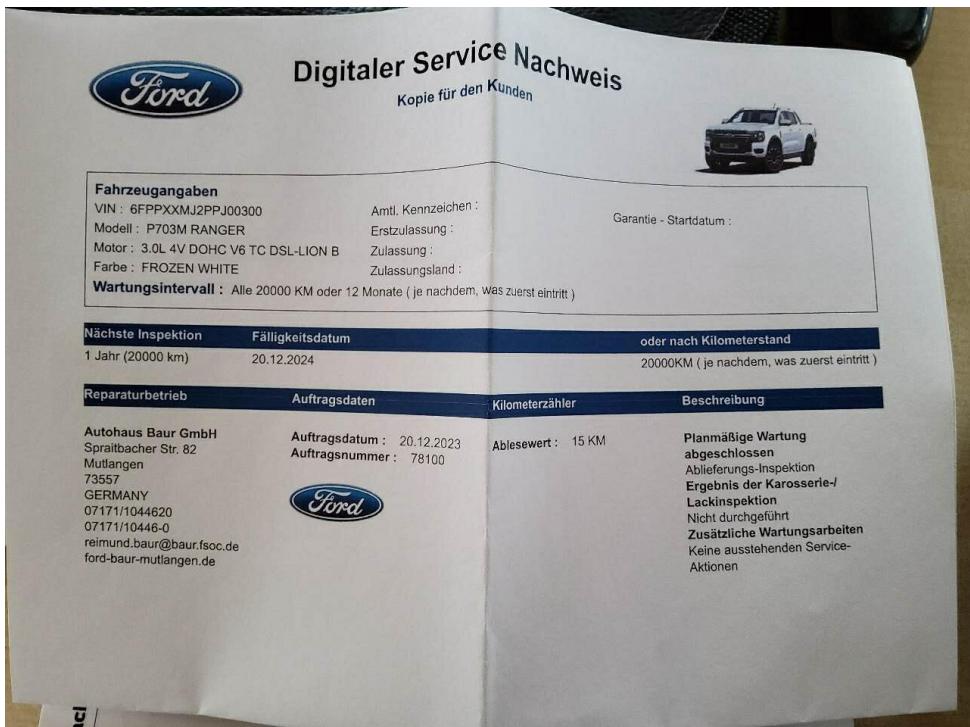


Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Wartung, fällig