

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

ME NC109

FIN

JTDAGNAC800070819

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	26.08.2025, elektronisch.
Besichtigung	26.08.2025, 08:45 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	26.08.2025
Betreff	Eigen-Nr. 4383202618

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	750,00 EUR 630,25 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-750,00 EUR -630,25 EUR

Duplikat
Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 151 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Aygo X Pulse
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTDAGNAC800070819
HSN / TSN	7104 / AAL	Schlüssel-Nr.	10500574
Km-Stand abgelesen	13697	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	53
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Antriebsart	Frontantrieb	Farbe / Farbe	Cardamon Green / Metallic /
Felgen	Leichtmetall		Night Sky Black
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	6 mm
rechts	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	6 mm
2 links	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	6 mm
rechts	175 / 65 R 17 87 H	Falken / Eurowinter HS01	W /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 25.08.2028			

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Airbags: 6 Airbags, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Bremsleuchte: dritte in LED, Bremslicht, dynamisch, Dachhimmel in Schwarz, Fahrradträgervorbereitung, Fensterheber vorne elektrisch, Fernlicht Assistent (AHB), Follow-me-home-Funktion, Frischluft und Pollenfilter, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehälter, vorne und hinten, Gurtwarnsystem vorne und hinten, optisch und akustisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (4), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Bi-Tone-Lackierung, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkradintegrierte Bedienelemente, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Paket: Design, Privacy Glas, Radio: Multimediasystem Toyota Touch, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Rückfahrkamera mit Orientierungslinien, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Beifahrerseite, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Fahrerseite, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz, Sitze: Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Start-Stop-Automatik, Steckdose 12 V, vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Toyota Safety Sense,

Duplikat

Traktionskontrolle (TRC), Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 11.01.2024 bei Kilometerstand 5.471

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	100	voll	-100	-84,03
3. Spiegelgehäuse rechts verschrammt, polieren (Bild 7)	50	voll	-50	-42,02
4. Türkante vorne links Lackabplatzer, smart repair (Bild 8)	150	voll	-150	-126,05
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	750		-750	-630,25

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links

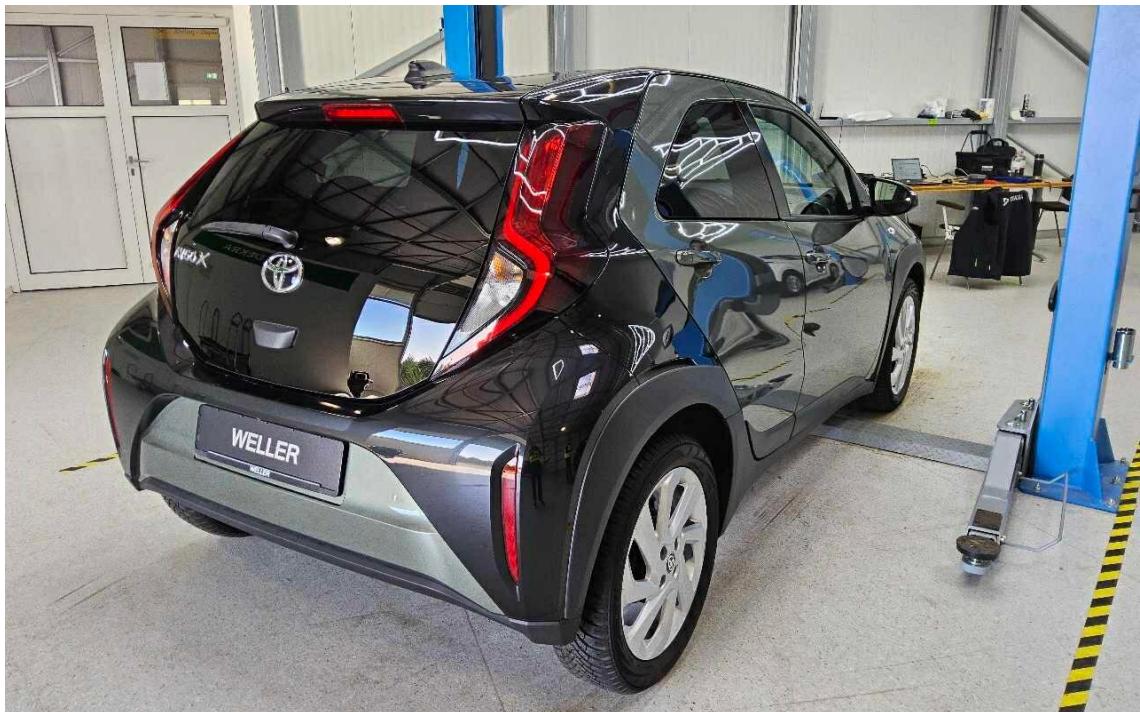


Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

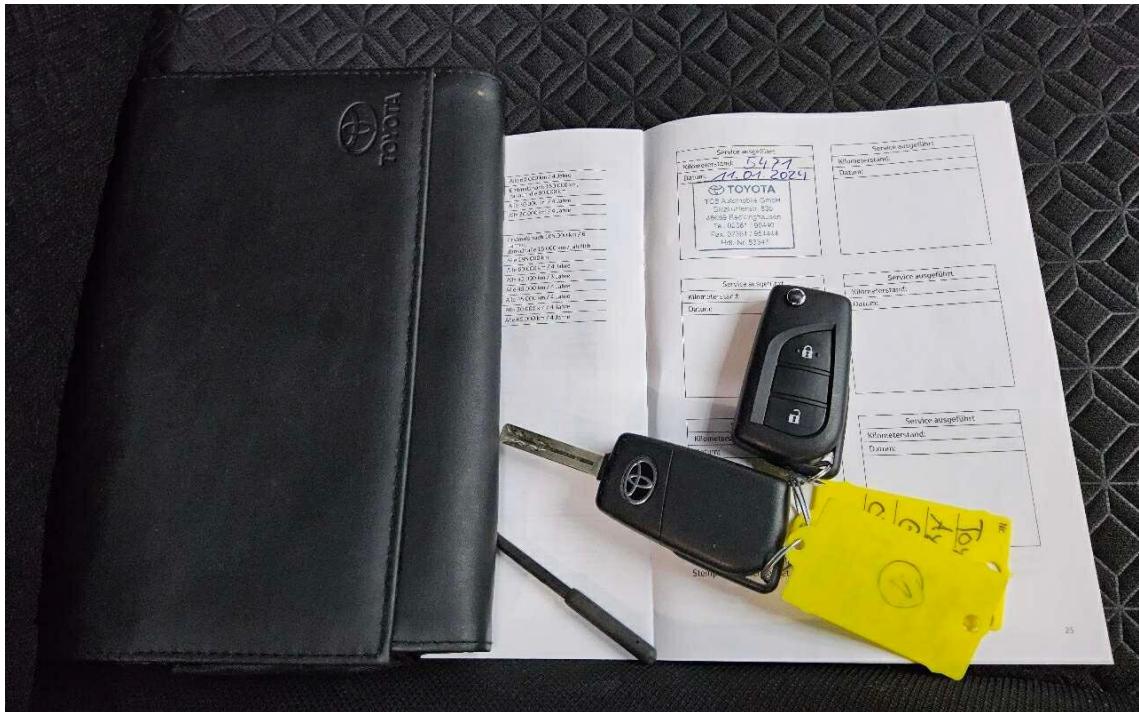


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum mit Hutablage

Duplikat

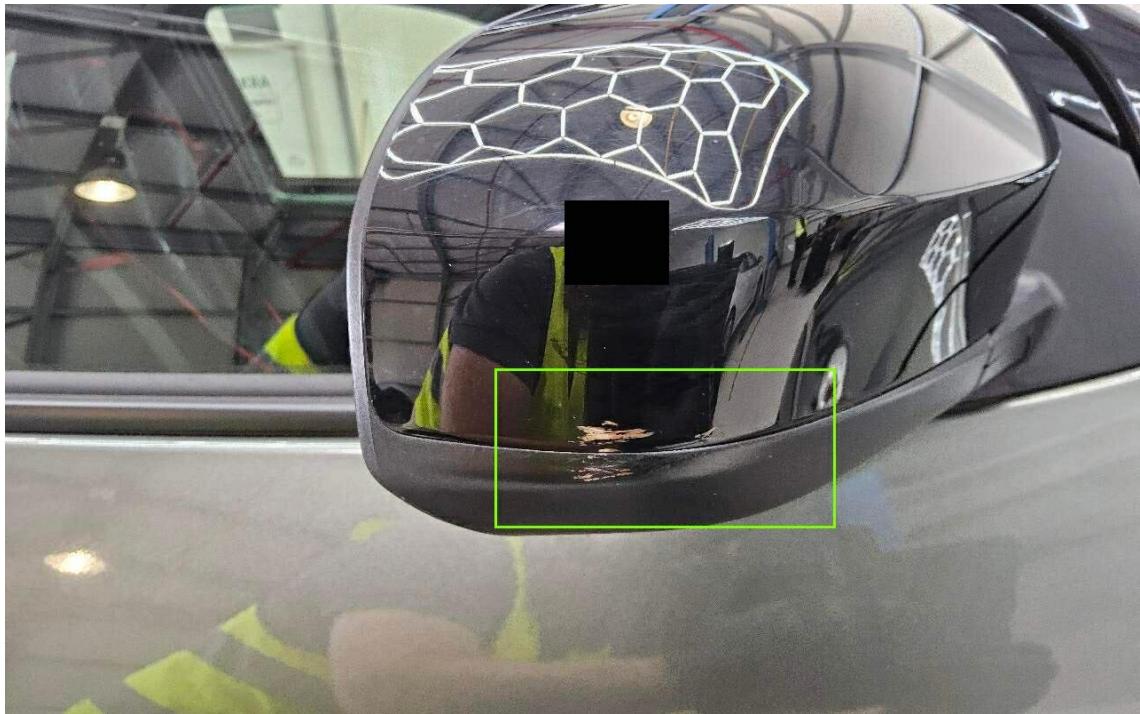


Bild 7 : Spiegelgehäuse rechts verschrammt



Bild 8 : Türkante vorne links Lackabplatzer

Duplikat



Bild 9 : Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich