

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Dix
Tel. direkt 038564480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****M BK1617****FIN****JTDAGNACX00016695****Vorgang**

| | | |
|-----------------|--|--|
| Kunden-Nr. | 0210003742 | |
| Auftraggeber | Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf | |
| Ihr Auftrag vom | 13.08.2025, elektronisch. | |
| Besichtigung | 13.08.2025, 11:30 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. | |
| Bewertet auf | 13.08.2025 | |
| Betreff | Eigen-Nr. 8338227877 | |

Zusammenfassung

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt | mit MwSt. ohne MwSt. | 4.884,00 EUR 4.104,21 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen | mit MwSt. ohne MwSt. | -4.884,00 EUR -4.104,21 EUR |

Duplikat**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung | 30.05.2022 | Fahrzeugart | PKW |
| Hersteller | TOYOTA | Typ / Verkaufsbez. | Aygo X Play |
| Aufbauart | Limousine | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 4 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | JTDAGNACX00016695 |
| HSN / TSN | 7104 / AAL | Schlüssel-Nr. | 10500564 |
| Km-Stand abgelesen | 30740 | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin |
| Zylinderanzahl | 3 / Reihenmotor | Leistung (kW) | 53 |
| Hubraum (ccm) | 998 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe / Gänge | Schaltgetriebe / 5 |
| Felgen | Stahl ohne Radzierblende | Farbe | Schwarz / Metallic |
| Polster / Farbe | Stoff / Anthrazit | | |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | | | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|--------------------|--|-----|-------------|
| 1 links | 175 / 65 R 17 87 H | Falken / Sincera SN-110A | S/O | 4 mm |
| | 175 / 65 R 17 87 H | Goodyear / EfficientGrip Performance 2 | S/O | 5 mm |
| 2 links | 175 / 65 R 17 87 H | Falken / Sincera SN-110A | S/O | 6 mm |
| | 175 / 65 R 17 87 H | Falken / Sincera SN-110A | S/O | 6 mm |

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Airbags: 6 Airbags, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Bremsleuchte: dritte in LED, Bremslicht, dynamisch, Fahrradträgervorbereitung, Fensterheber vorne elektrisch, Fernlicht Assistant (AHB), Follow-me-home-Funktion, Frischluft und Pollenfilter, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC), Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehälter, vorne und hinten, Gurtwarnsystem vorne und hinten, optisch und akustisch, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (4), LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkradintegrierte Bedienelemente, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Polster: Stoff, Radio: Multimediasystem Toyota Touch, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Räder: Stahlfelgen 5 J x 17", Rückfahrkamera mit Orientierungslinien, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Beifahrerseite, Schminkspiegel in Sonnenblende auf Fahrerseite, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz, Start-Stop-Automatik, Steckdose 12 V, vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Toyota Safety Sense, Traktionskontrolle (TRC), Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Duplikat**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechnung voll | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Service durchführen, erneuern | 450 | voll | -450 | -378,15 |
| 2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 7, 8, 9) | 200 | voll | -200 | -168,07 |
| 3. Reifendruckkontrolle aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich | 100 | voll | -100 | -84,03 |
| 4. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 10, 11) | 200 | voll | -200 | -168,07 |
| 5. Spiegelgehäuse rechts zerkratzt, polieren (Bild 12) | 50 | voll | -50 | -42,02 |
| 6. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 13, 14, 15) | 240 | voll | -240 | -201,68 |
| 7. Dachholm links eingedellt, drücken (Bild 16) | 80 | voll | -80 | -67,23 |
| 8. Dachholm links zerkratzt, smart repair (Bild 17) | 150 | voll | -150 | -126,05 |
| 9. Frontschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18, 19, 20) | 2.514 | voll | -2.514 | -2.112,61 |
| 10. Tür vorne rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22) | 240 | voll | -240 | -201,68 |
| 11. Tür hinten rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 23, 24) | 400 | voll | -400 | -336,13 |
| 12. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 25) | 80 | voll | -80 | -67,23 |
| 13. Kotflügel vorne links eingedellt, drücken (Bild 26) | 80 | voll | -80 | -67,23 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 4.784 | | -4.784 | -4.020,18 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten verschrammt,
Türkante vorne links Lackabplatzer,

Duplikat

Fehlende Teile

| | Kosten brutto | Anrechnung voll | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Bordmappe | 100 | | -100 | -84,03 |
| fehlende Teile insgesamt / Minderwert | 100 | | -100 | -84,03 |

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1013 13.08.2025

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| FABRIKAT | TOYOTA | AYGO X (KGB70) | PLAY |
| | | | TYP-CODE 70 6B 05 |
| AUSSTATTG | AB 03.2022 A-SPIEGEL ELEK/HZB LEDERLENKRAD 998CCM 53KW FELGE 5 J X 17 | KEYLESS ENTRY 4-LAUTSPRECHER SONNENBLENDENSPIEGEL 5-GANG GETRIEBE AUSFUEHRUNG N | FENSTERHEB V ELEKTR SITZE V HEIZBAR RUECKFAHRKAMERA 175/65 R 17 .. H |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------|------------|---------|
| A R B E I T S L O H N | ZEITBASIS | 10 AW=1 STD | PREIS | =150.00 | EUR/STD |
| ARB.POS.NR/ LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN | | AW | ARB.-PREIS | |
| B020 | STOSSFAENGER V ERSETZEN UMFAST: STOSSFAENGER V, KUEHLERGRILL UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN | | 22 | 330.00 | |
| 088104 | RADARSENSOR-/EN EINSTELLEN | | 6 | 90.00 | |
| 1000 | BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER | | 2* | 30.00 | |
| 1000 | FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP. | | 3* | 45.00 | |

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

| | | | | |
|---------|----------------------------------|--|----|------------|
| LEIT-NR | ARBEITSGANG | - MONT-TEILE AUSGEBAUT - 2-SCHICHT-MICA | AW | |
| 0281 | STOSSFAENGER V | NEUTEILLACK ST K1R | 9 | |
| | LACKIER-ZEITKOSTEN FAKTOR | 175.00 EUR/STD | AW | ARB.-PREIS |
| | LACKIERZEIT | | 9 | |
| | VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG | | 5 | |
| | VORBE. FARBE ANMISCHEN | | 3 | |
| | VORBE. FARBMUSTER | | 3 | |
| | GESAMT-LACKIERZEIT | 10 AW/STD : | 20 | 350.00 |
| | LACKIER-MATERIALKOSTEN | | | PREIS |
| | NEUTEILLACKIERUNG K1R | | | 144.16 |
| | MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG | | | 50.70 |
| | MAT-KONST. FARBMUSTER | | | 5.20 |

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| E R S A T Z T E I L E | PREISSTAND | : | 01.08.2025 / 01 |
| LEIT-NR | MENGE | BEZEICHNUNG | TEILE-NR |
| 0281 | | STOSSFAENGER V | 52119 OH930 |
| 0283 | | ABDECKUNG STOSSF V | 52112 OH140 |
| 0301 | | PRALLDAEMPFER STOSSF | 52618 OH050 |
| 0302 | 10 | SCHRAUBE | 90119 W0323 |
| 0307 | | HALTER O L STOSSF V | 52536 OH070 |
| | | SYSTEM AUDATEX | BLATT 1 |

DEKRA-Nr: 0456 / 062920 / 2025 / B083778000348

vom 13.08.2025

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1013 13.08.2025

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2025 / 01

| LEIT-NR | MENGE | BEZEICHNUNG | TEILE-NR | PREIS |
|---------|-------|---------------------|---------------|--------|
| 0308 | | HALTER O R STOSSF V | 52535 OH070 | 48.24 |
| 0311 | | CLIP BEFESTIGUNG | 90467 10005C0 | 2.93 |
| 0312 | 5 | CLIP BEFESTIGUNG | 90189 06237 | 6.75 |
| 0318 | 3 X | CLIP BEFESTIGUNG | 52161 02030 | 5.88 |
| 0319 | 2 | SCHRAUBE | 90109 06388 | 2.96 |
| 0406 | 2 | FESTSTELLER | 75392 35220 | 5.86 |
| 0407 | 5 X | SCHRAUBE | 90159 W0026 | 8.05 |
| 0410 | | KUEHLERGRILL | 53111 OH030 | 141.77 |
| 1740 | | BLENDE KOTFL V R | 75601 OH020 | 114.75 |
| 1755 | 10 | CLIP BEFESTIGUNG L | 90467 08224 | 14.30 |
| 1757 | 2 X | CLIP BEFESTIGUNG L | 90467 07214 | 3.82 |
| 1758 | 2 X | CLIP BEFESTIGUNG R | 90467 07214 | 3.82 |
| 1759 | 2 X | SCHRAUBE L | 90159 60623 | 8.40 |
| 1760 | 2 X | SCHRAUBE R | 90159 60623 | 8.40 |

S O N S T I G E S

| LEIT-NR | BEZEICHNUNG | PREIS |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 1000 | KLEINMATERIAL SYSTEM AUDATEX | 10.00* BLATT 2 |

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1013

13.08.2025

| S C H L U S S K A L K U L A T I O N | EUR | EUR |
|---|----------|----------|
| <hr/> | | |
| A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD | | |
| GESAMT 33 AW X 150.00 EUR/STD | 495.00 | |
| GESAMTSUMME ARBEITSLOHN | | 495.00 |
| N E B E N K O S T E N | | |
| SUMME SONSTIGES | 10.00 | |
| GESAMTSUMME NEBENKOSTEN | | 10.00 |
| L A C K I E R U N G | | |
| ARBEITSKOSTEN | 350.00 | |
| MATERIALKOSTEN | 200.06 | |
| GESAMTSUMME LACKIERUNG | | 550.06 |
| E R S A T Z T E I L E | 1 057.05 | |
| GESAMTSUMME ERSATZTEILE | | 1 057.05 |
| R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... | 2 112.11 | |
| <hr/> | | |
| MWST 19.00 % | | 401.30 |
| R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... | | 2 513.41 |

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat

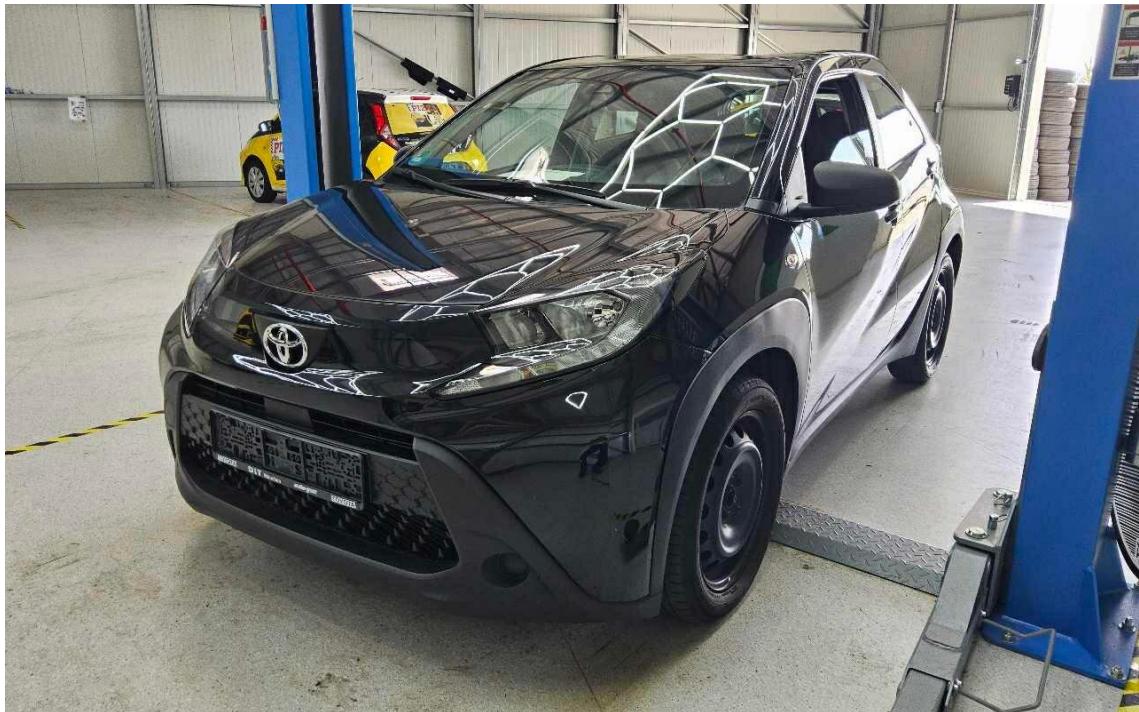


Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

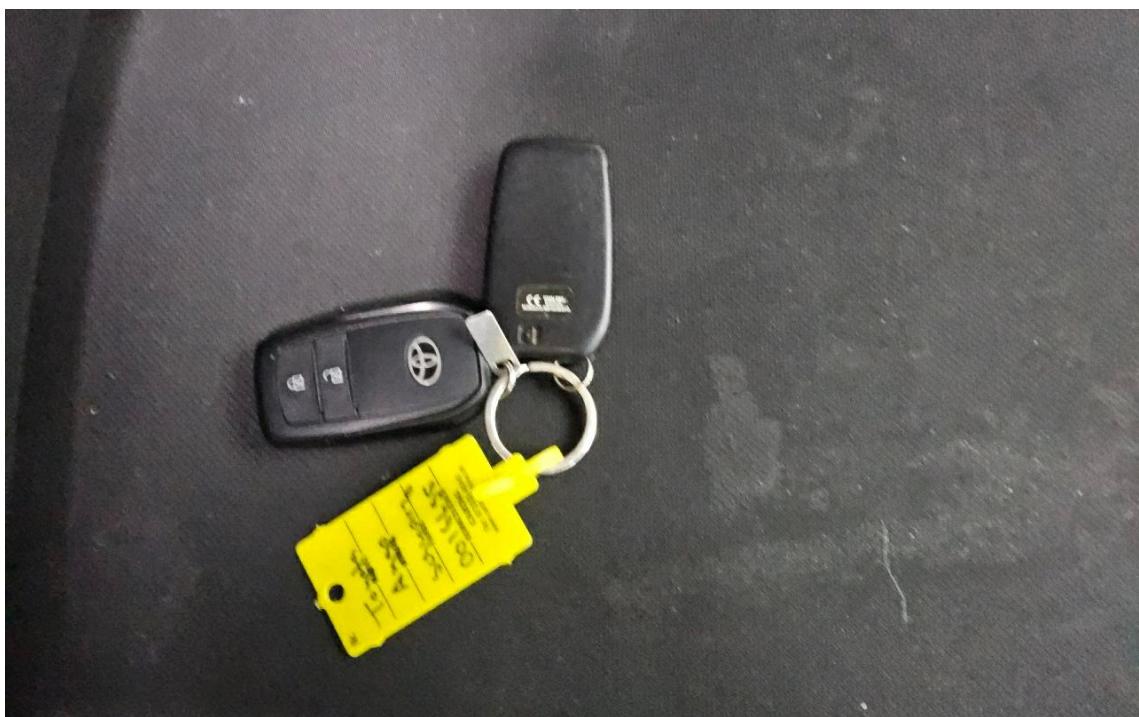


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)

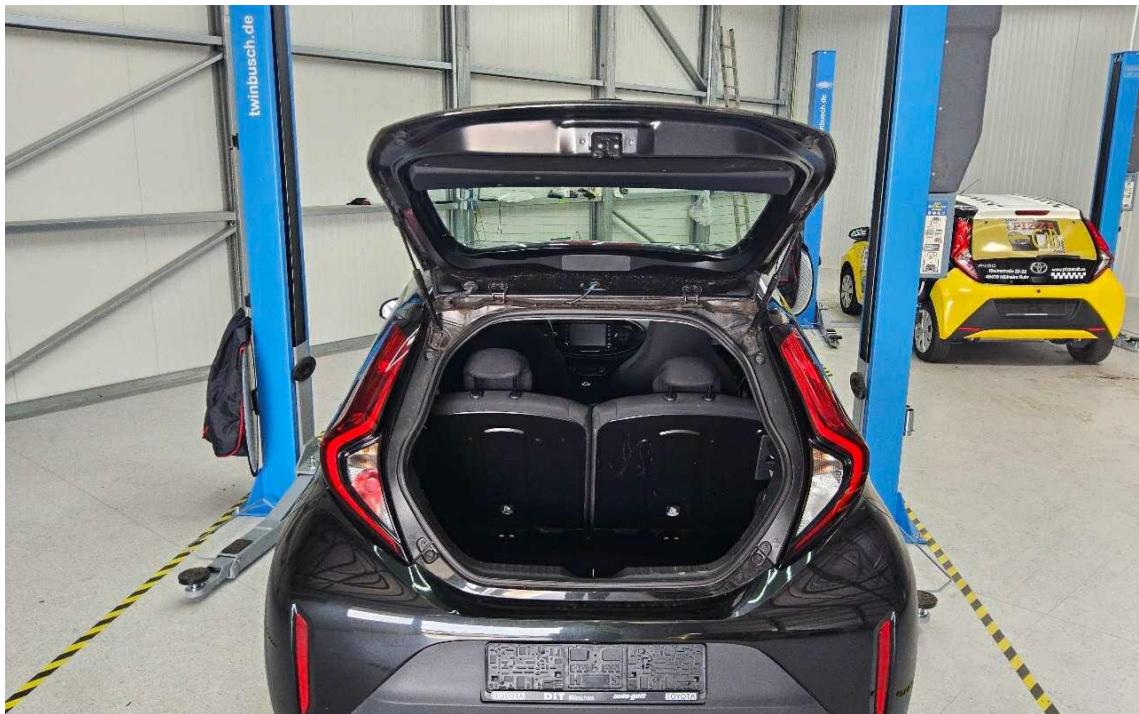


Bild 6 : Kofferraum

Duplikat



Bild 7 : Innenraum verschmutzt



Bild 8 : Innenraum verschmutzt

Duplikat



Bild 9 : Innenraum verschmutzt

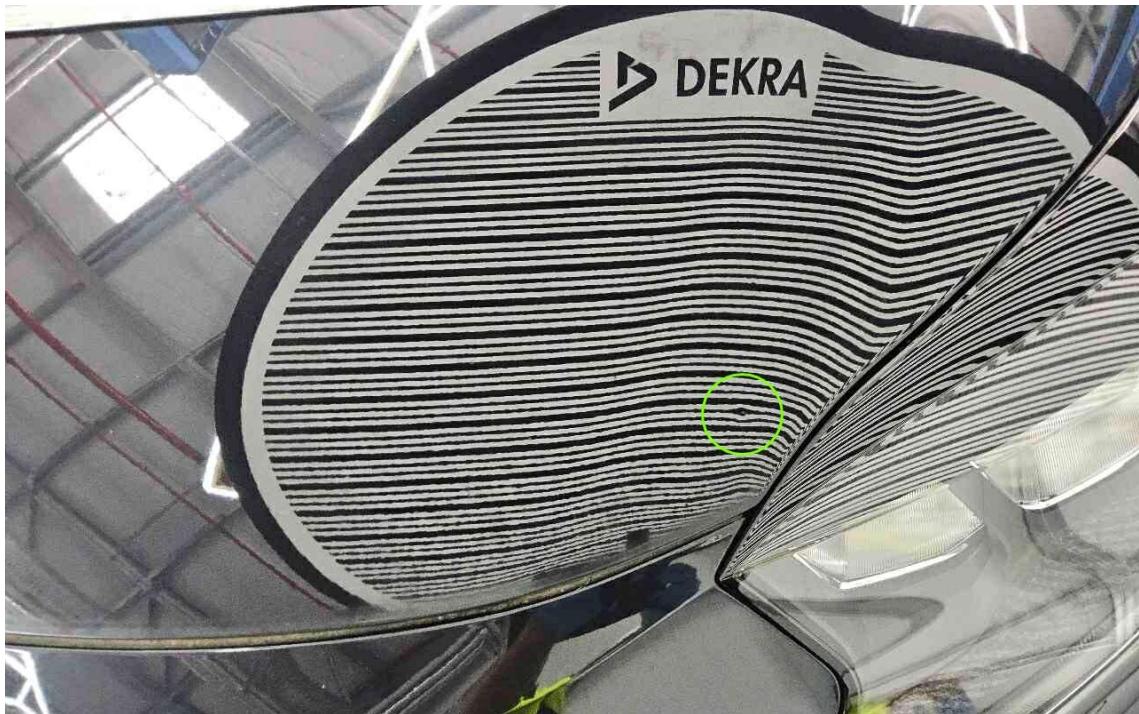


Bild 10 : Motorhaube mehrfach eingedellt

Duplikat

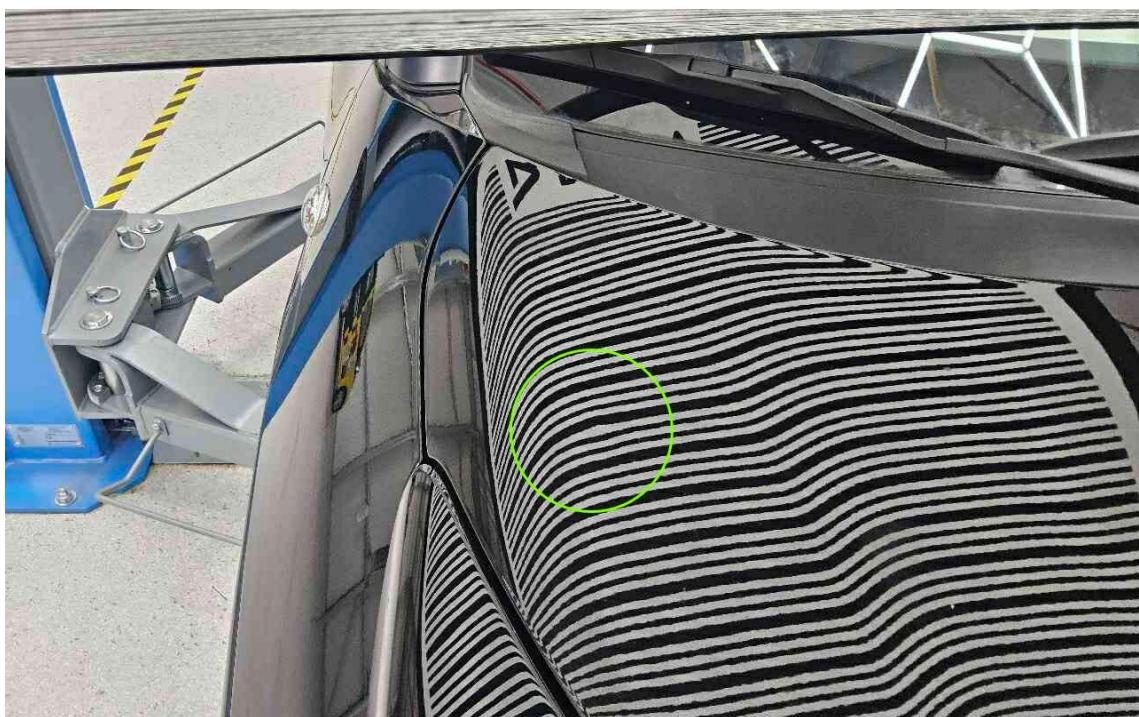


Bild 11 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 12 : Spiegelgehäuse rechts zerkratzt

Duplikat



Bild 13 : Dach mehrfach eingedellt

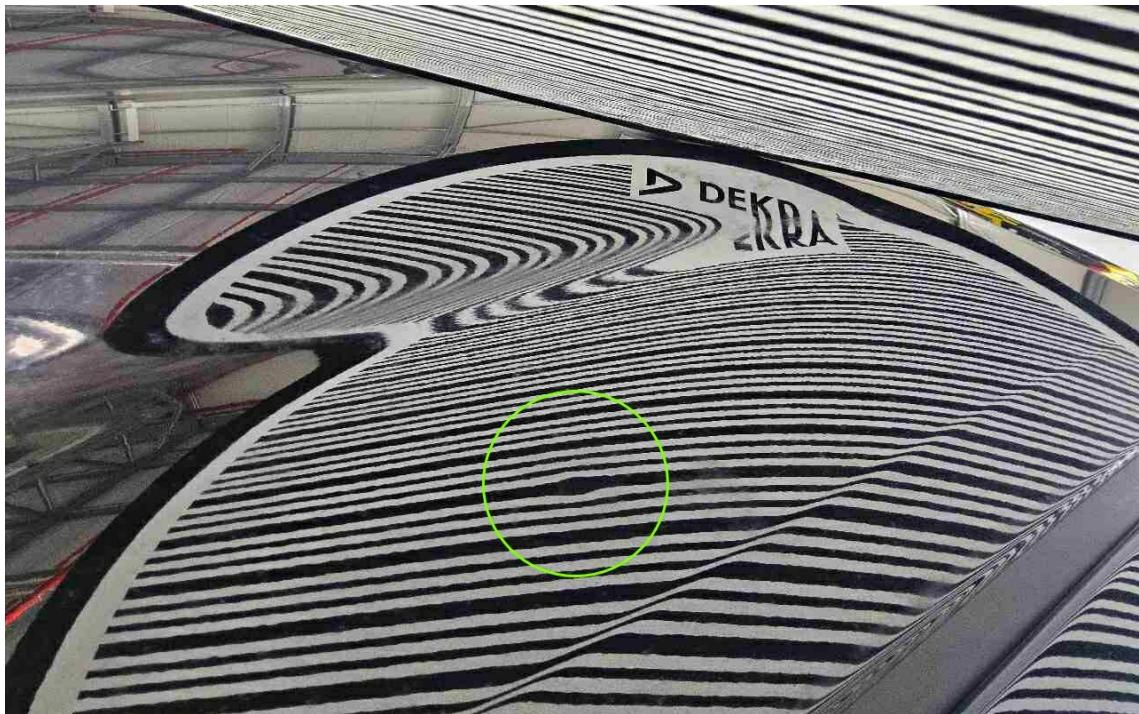


Bild 14 : Dach mehrfach eingedellt

Duplikat

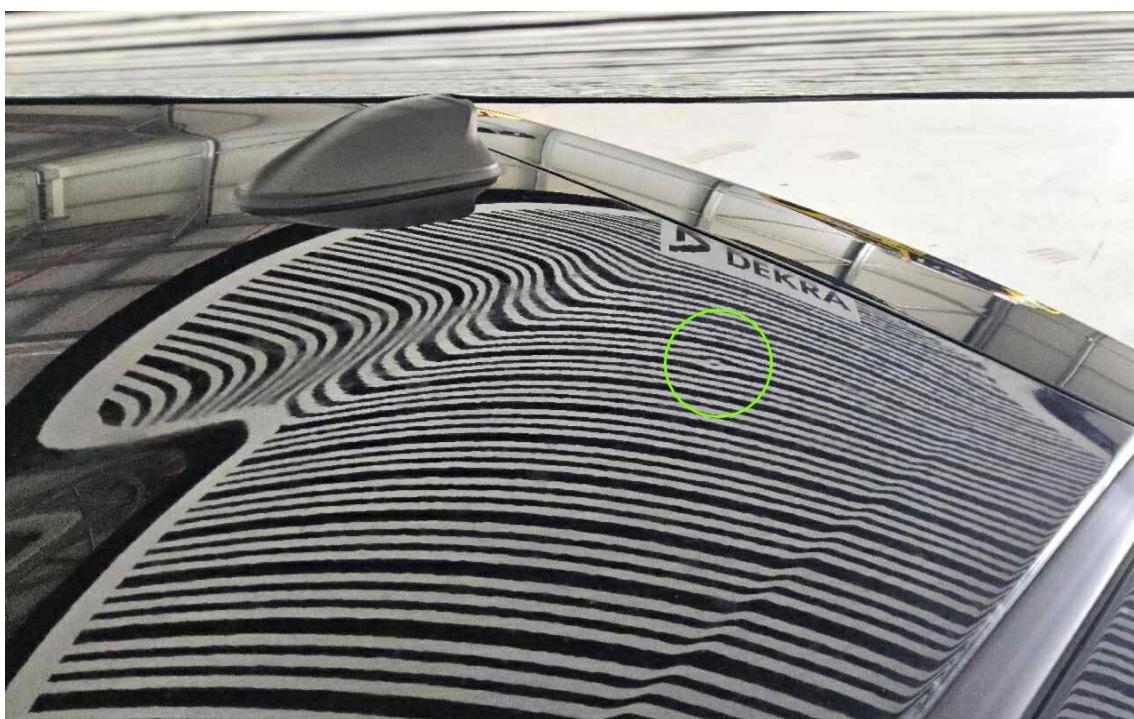


Bild 15 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 16 : Dachholm links eingedellt

Duplikat

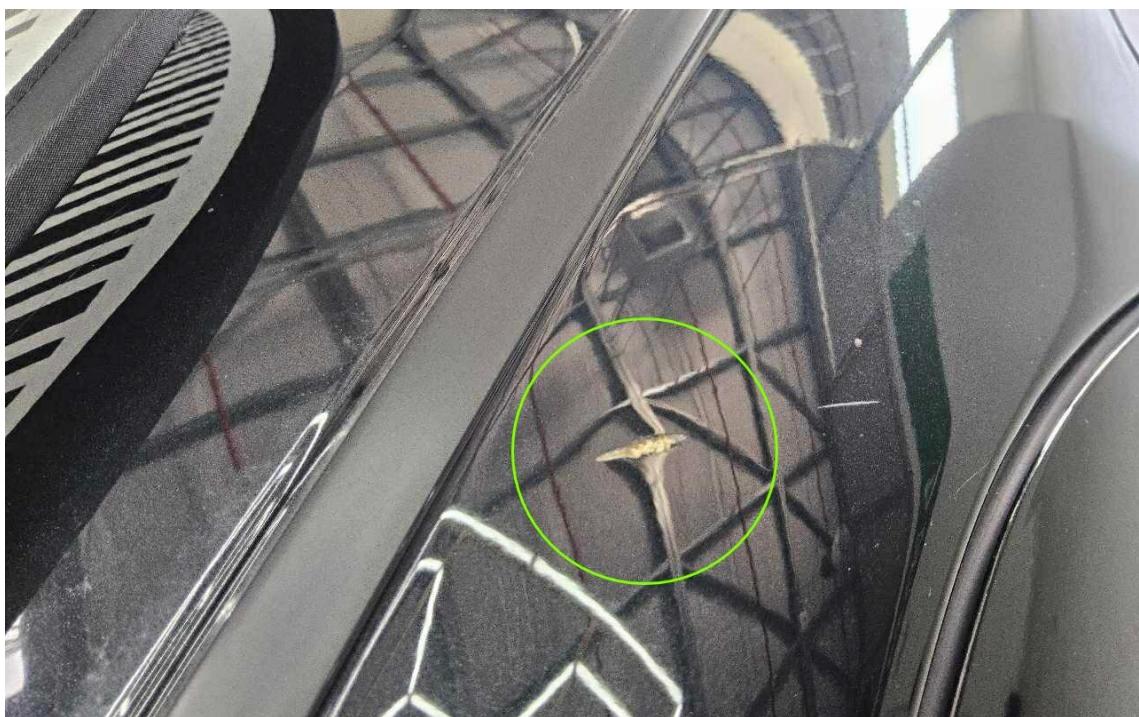


Bild 17 : Dachholm links zerkratzt



Bild 18 : Frontschaden

Duplikat

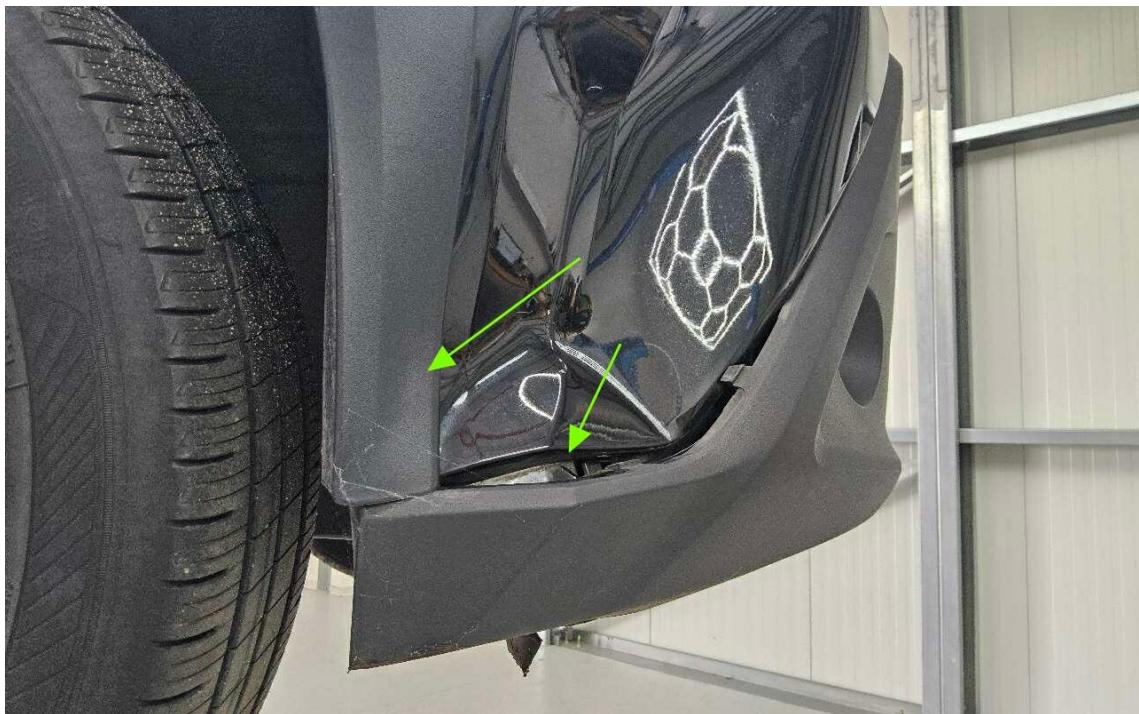


Bild 19 : Frontschaden

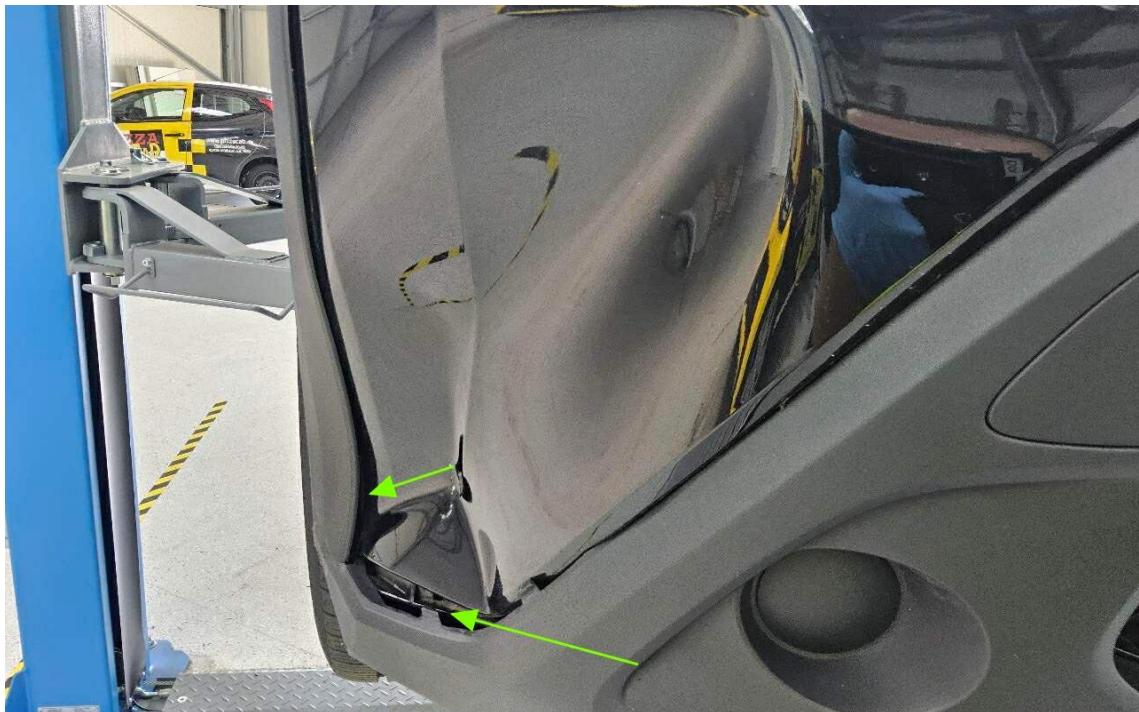


Bild 20 : Frontschaden

Duplikat



Bild 21 : Tür vorne rechts mehrfach eingedellt

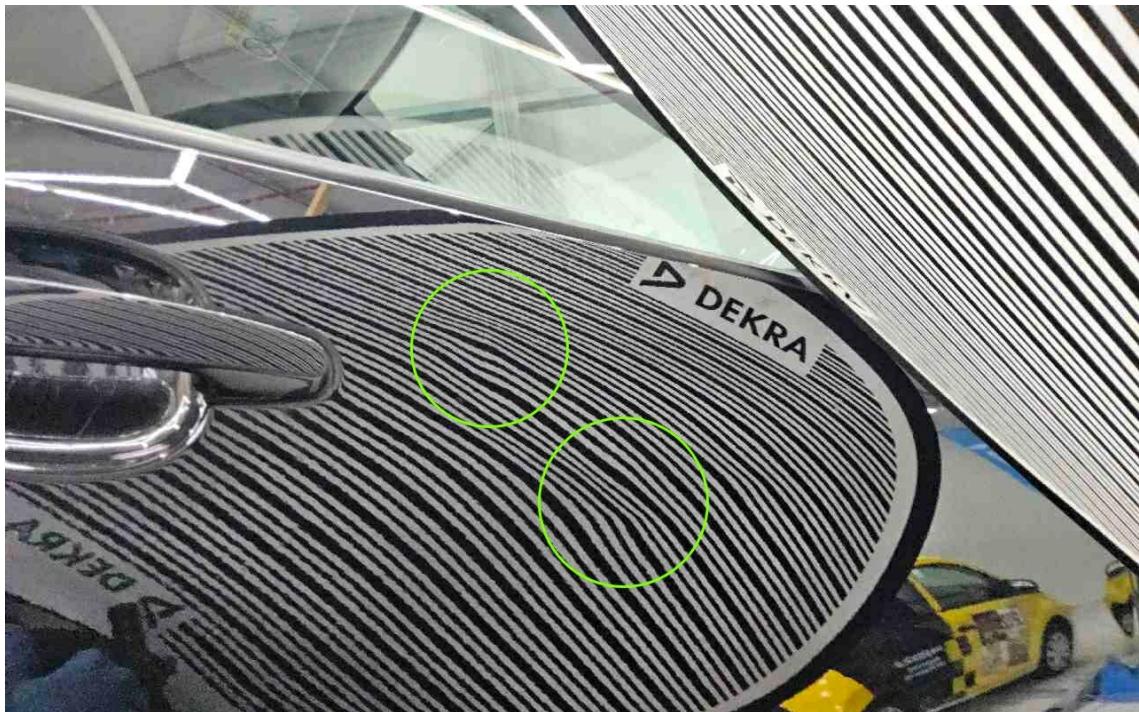


Bild 22 : Tür vorne rechts mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 23 : Tür hinten rechts mehrfach eingedellt



Bild 24 : Tür hinten rechts mehrfach eingedellt

Duplikat

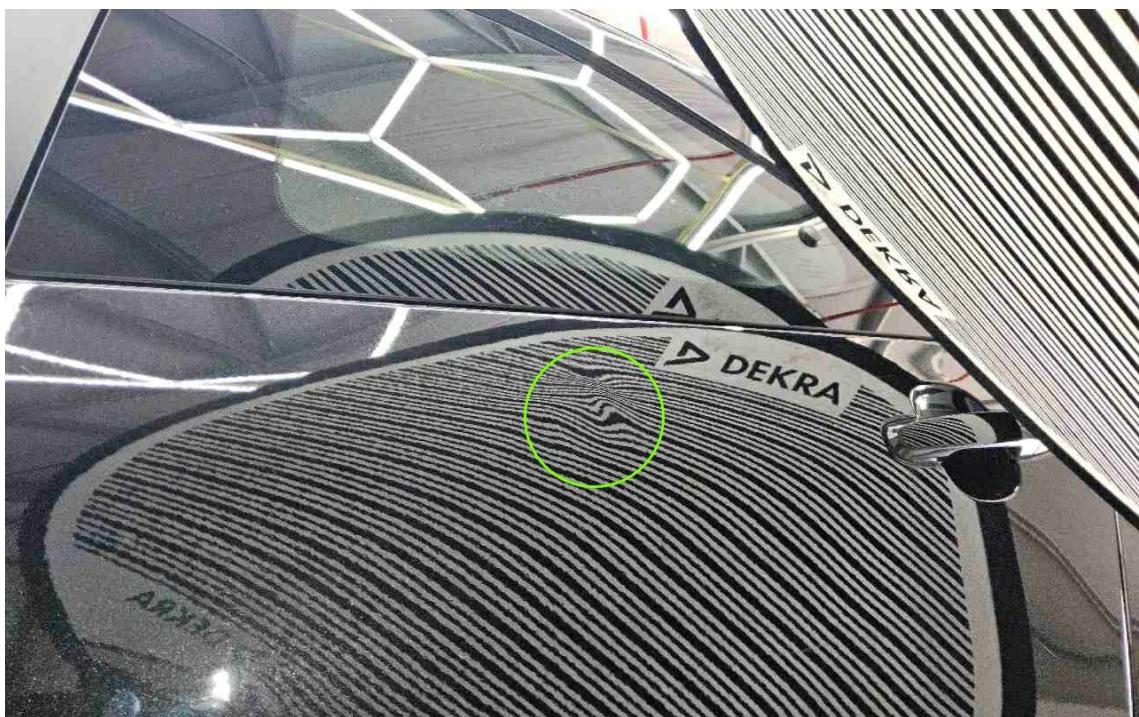


Bild 25 : Tür hinten links eingedellt



Bild 26 : Kotflügel vorne links eingedellt