

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Biermann
Tel. direkt 0385 64480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****A OO686****FIN****JTHY65BH002074023****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	01.09.2025, elektronisch.
Besichtigung	01.09.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	01.09.2025
Betreff	Eigen-Nr. 8477204407

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	450,00 EUR 378,15 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-450,00 EUR -378,15 EUR

Duplikat**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 131 µm bis 174 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.03.2021	Hersteller	LEXUS
Marke	LEXUS	Typ / Verkaufsbez.	UX 250h F SPORT
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTHY65BH002074023
HSN / TSN	5013 / ANA	Schlüssel-Nr.	40591096
Km-Stand abgelesen	17467	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	112
Hubraum (ccm)	1987	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Metallic
Poester / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 18 95 V	Bridgestone / Turanza T 005A RFT	S/O	6 mm
rechts	225 / 50 R 18 95 V	Bridgestone / Turanza T 005A RFT	S/O	6 mm
2 links	225 / 50 R 18 95 V	Bridgestone / Turanza T 005A RFT	S/O	6 mm
rechts	225 / 50 R 18 95 V	Bridgestone / Turanza T 005A RFT	S/O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Beifahrerairbag abschaltbar, Airbagausstattung: Front-, Knie- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Analoguhr, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung TRC, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und einklappbar, Berganfahrkontrolle, elektronisch, Hill Assist Control (HAC), Blinker in LED-Technologie, Brems- und Heckleuchten in LED-Technologie, Dachreling aus Aluminium, Dekoreinlage der Armaturentafel in Leder mit Kontrastnaht, Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Glasbruchsensor und Abschleppschutz, E-Call, automatisches Notrufsystem, Einstiegsbeleuchtung inklusive beleuchteter Türgriffe, Einstiegsbeleuchtungssystem für Innenraum und Fußraum, Einstiegsleisten mit Lexus Schriftzug, Aluminium, vorn, Elektronische Bremskraftverteilung (EBD), Fahrmodusregler für die Fahrmodi ECO/NORMAL/SPORT, Fahrwerk: EV-Modus (Electric-Vehicle-Modus) für elektrisches Fahren, Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung, Getriebe: E-CVT, Automatik, stufenlos, Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, Heckkamera, Heckscheibenwischer, Hecksspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorne und hinten (5 Stück), Kühlergrill, vorderer und hinterer Stoßfänger in F SPORT-Design, Lederlenkrad, 3-Speichen-Design, in F SPORT-Design, mit Lenkradheizung, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, automatisch-dynamisch, Lexus Media Display 7-Zoll, Lexus Safety System+, Lexus Smart Key: schlüsselloser Öffnen/Verschließen der Türen, Mittelarmlehne mit integriertem Staufach vorn, Nebelscheinwerfer mit

Duplikat

Abbiegelicht in LED Technologie, Nebelschlussleuchte, LED, Parkbremse, elektromechanisch, Radio: Radioempfang, analog und digital, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Regensensor, Reifenluftdrucküberwachung TPWS (Tyre Pressure Warning System), Rücksitzbank geteilt umklappbar (60:40), Scheinwerfer: Matrix-LED, mit Allwetterlicht und adaptivem Fernlicht-Assistent, Servolenkung, elektronisch (EPS), Sicherheit: Gurtstraffersystem vorn und auf den äußeren Fondsitzen, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch einstellbar (2fach), Sitze: Sitzbezüge in Velours/Seitenwangen in EcoLuxe, Sitze: Sitzheizung vorne, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer (8fach), Sitze: Sportsitze mit erhöhten Seitenwangen, Stabilitätsprogramm VSC (Vehicle Stability Control), Start-Stopp-Knopf, Telefon: Smartphone Integration (Apple CarPlay, Android Auto), Wählhebel in Leder, Wärmeschutzverglasung: Privacy Glass, Zentralverriegelung, Zubehörsteckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn und im Fond

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1651	Dach: Glas-Schiebe-Hebedach
	Lackierung: Mica-/Metallic-Lackierung
4597	Navigation: Lexus Navigationssystem
4884	Sitze: Sitzbezüge in Leder (F SPORT)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 21.02.2022 bei Kilometerstand 5.730

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig Service durchführen, erneuern	450	voll	-450
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	450	-450	-378,15

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links eingedellt,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführt merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

Duplikat

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

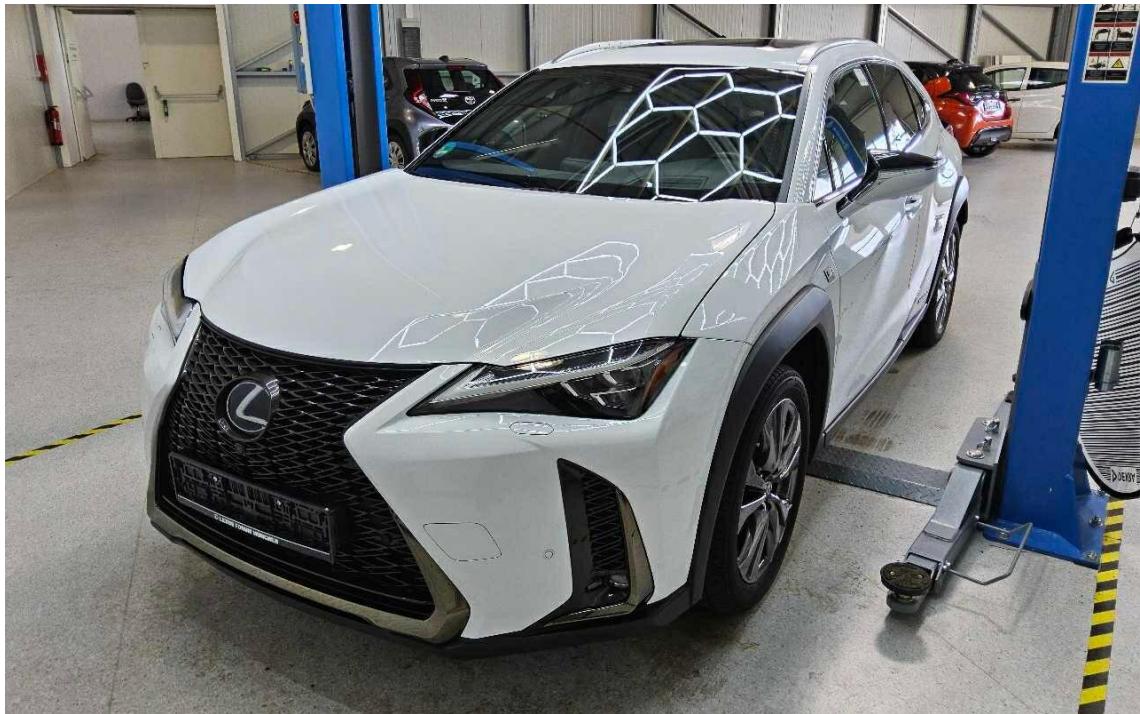


Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

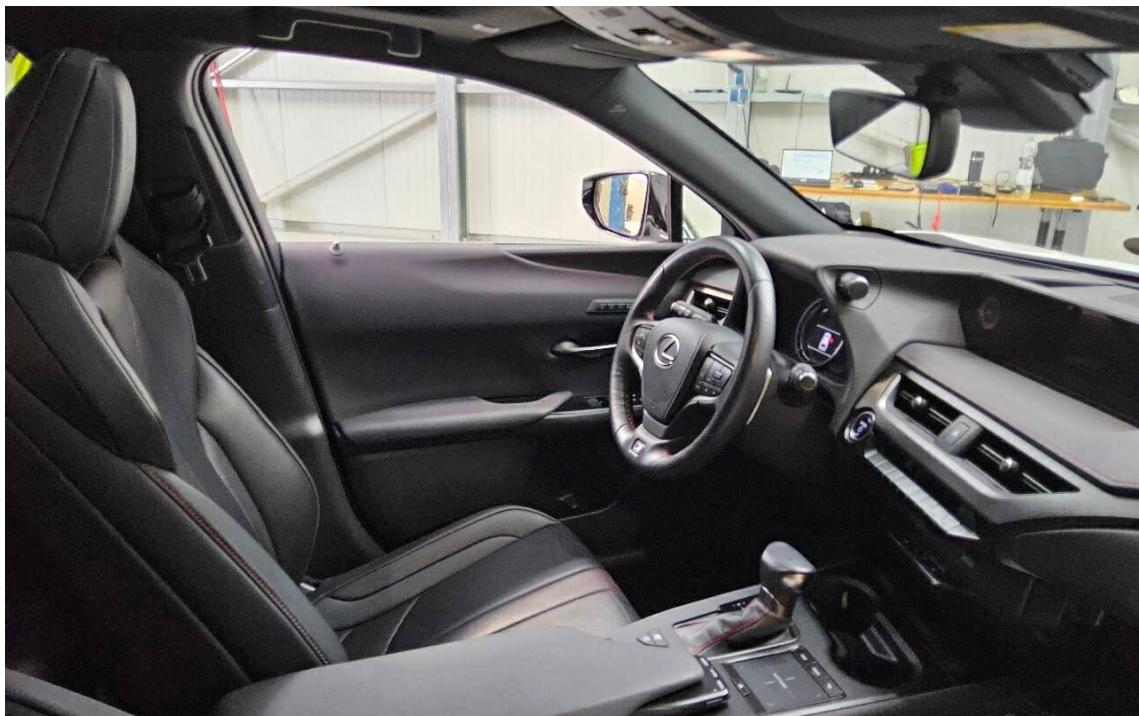


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum