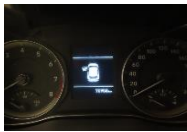


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK2811A LU541369	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H4-29-LJ	Model	KONA 1.0 T-GDI ActieAuto 5d Comfort APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	70 958 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	30-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 205/60/16 Zomer 3.0 mm			Michelin 205/60/16 Zomer 3.0 mm	
Hankook 205/60/16 Zomer 4.0 mm			Hankook 205/60/16 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Vervangen

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherflijst

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Vervangen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Deuk met lakschade

-

Vervangen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 16"

Linksvoor

Kras

-

Forfait herstelling

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Ander carrosserieonderdeel

Linksvoor

Ontbrekend

-

Vervangen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Ander carrosserieonderdeel

Linksvoor

Gebroken

-

Vervangen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier sierlijst

Linksachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherflijst

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Vervangen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksachter

Kras

-

Ter info

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Achterklep

Achter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

19



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper onderaan

Achter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

20



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

21



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

22



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherflijst

Rechtsachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

26



Onderdeel

Behuizing achteruitkijkspiegel

Positie

Rechtsvoor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

•

•

27



Onderdeel

Schermlijst

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

28



Onderdeel

Sierstrip bumper

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

29



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

•

•

30



Onderdeel

Reflector

Positie

Linksvoor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

•

•

31



Onderdeel

Sierstrip bumper

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

•

•

32



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

•

•

•

35



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

•

•

•

•

Interieur schade

13



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

-

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

●

14



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

Links

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

15



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

Achter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

16



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

Rechts

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

17



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

-

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

18



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

●

●

23



Onderdeel

Rugleuningframe

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

24



Onderdeel

Middenconsolebekleding

Positie

Centraal

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

25



Onderdeel

Deurbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

●

33



Onderdeel

Deurbekleding

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●

34



Onderdeel

Instrumentenpaneel

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●