

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 30.09.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 147 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft  
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.09.2022	Letzte Zulassung	26.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Aufbauart		Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU052341	HSN / TSN	8252 / AJF
DAT Europa-Code®	013451042160001	DAT Marktindex	DE001 6307
Km-Stand abgelesen	66553	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	White Cream / MIC / WW2		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A/O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A/O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A/O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A/O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 5-Sitzer, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremssistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremssistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehälter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Satin Chrome, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leselampe, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehälter, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffnorm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenauflaufschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4332	Assistenz-Paket 2
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
16712	Panorama-Schiebedach

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 22.05.2025 bei Kilometerstand 58.830

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung fällig, erneuern
2. Beschriftung entfernen,

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Felge ohne rechts Gebrauchsspuren,  
Motorhaube Steinschlag austupfen, (Bild 14)  
Windschutzscheibe. Steinschlag oberflächlich,



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

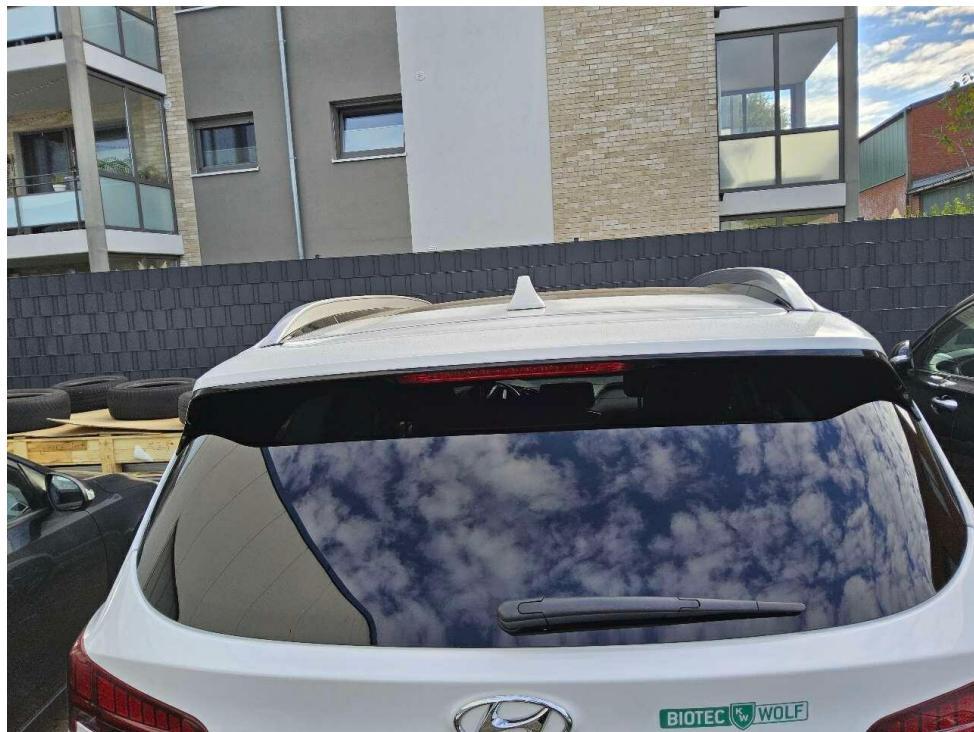


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

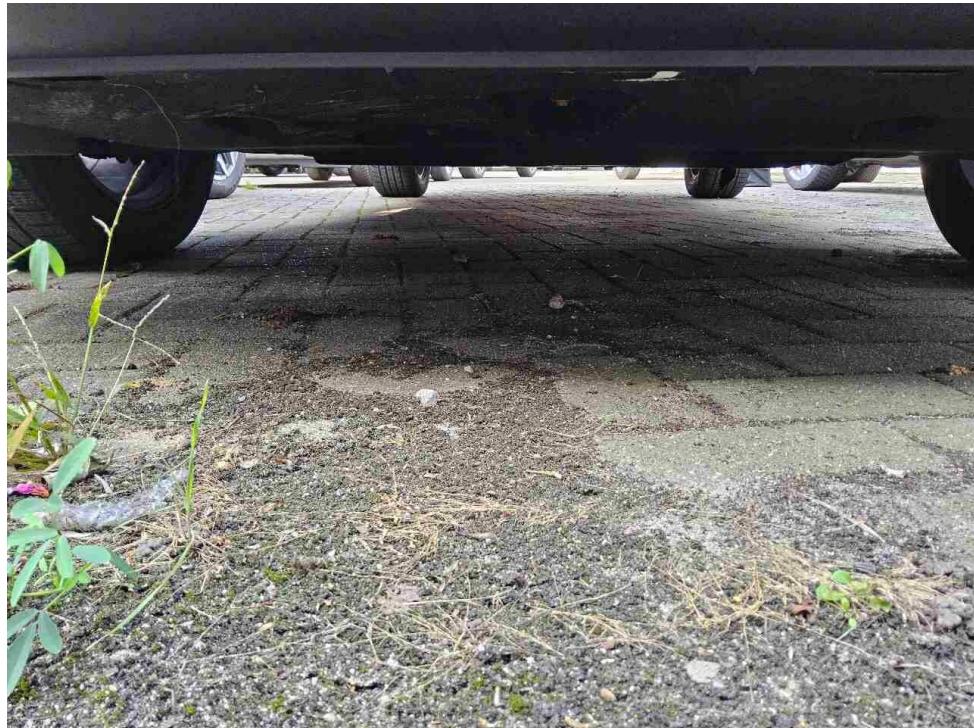


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

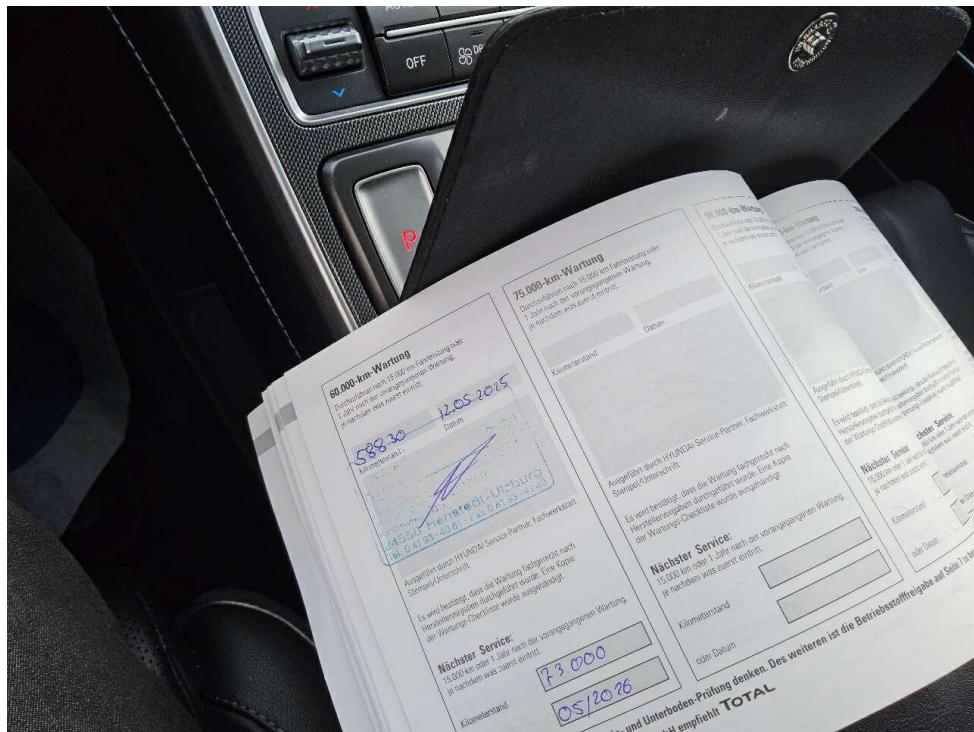


Bild 7 : Wartungsnachweise  
Service2



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Service1



Bild 10 : Felge ohne rechts gebrauchsspuren

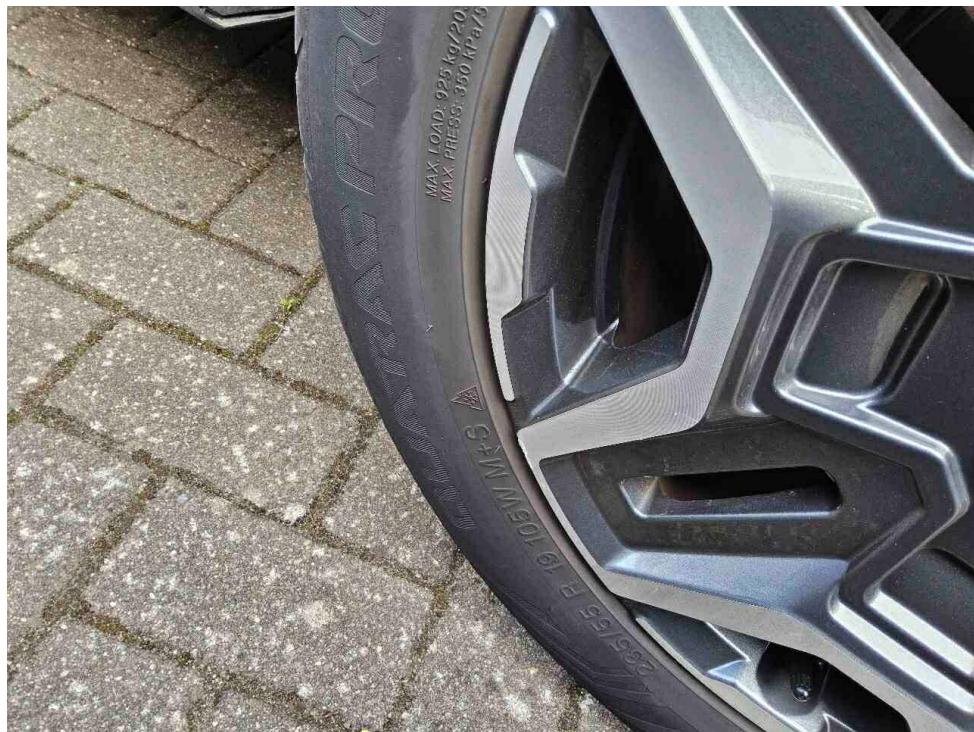


Bild 11 : Felge ohne rechts gebrauchspuren



Bild 12 : Reifen vorne beachten



Bild 13 : Reifen vorne beachten



Bild 14 : Motorhaube Steinschlag austupfen



Bild 15 : Windschutzscheibe Steinschlag oberflächlich