



## Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SY-AW 57E
Berichtsnummer :	0000000837212-DE926		
Referenznummer:	30922929		

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNAC481AFN5004367</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>46259 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>20.10.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>17.04.2025 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 168 kW (228 PS) (ABP) AURORASCHWARZ MET</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>10.2026 / 10.2026</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>26963 / 10.10.2023</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>-</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Nokian</b>	<b>235/55/R19/105V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Nokian</b>	<b>235/55/R19/105V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Nokian</b>	<b>235/55/R19/105V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Nokian</b>	<b>235/55/R19/105V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/105H 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</li> <li>• Heckklappenöffnung elektr.</li> <li>• HV-Batterie 77,4 kWh</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kindersicherung (sensorgesteuert)</li> <li>• Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>• Mittelarmlehne vorn verschiebbar</li> <li>• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Pedale Aluminium</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schließ-/Startsystem Smart-Key</li> <li>• Seitenscheiben Solar-Reflect</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbare, elektrisch</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontscheibe Solar-Reflect</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer</li> <li>• Keyless-Start</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2900 mm</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensor</li> <li>• Schnellladevorrichtung</li> <li>• Sitzbelüftung vorn</li> <li>• Sitze vorn mit Relax-Funktion</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Runway Rot Metallic</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> </ul>
---	--

## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus  
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasytem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Metallic-Lackierung
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage  
Standheizung
- Design-Paket  
LM-Felgen
- Sound-Paket  
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden		<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole

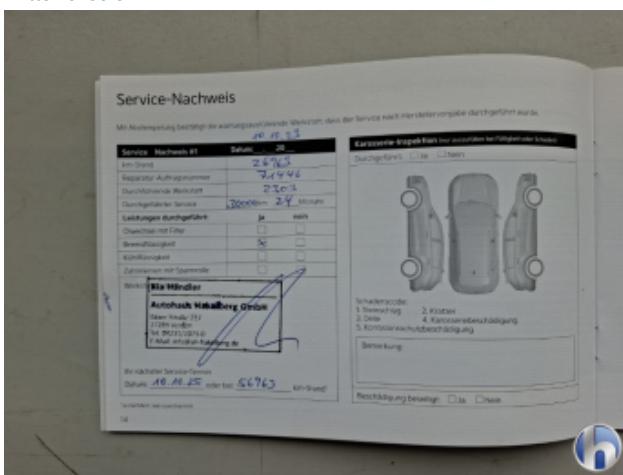


Serviceheft/Nachweis




Kilometerstand



Schlüssel

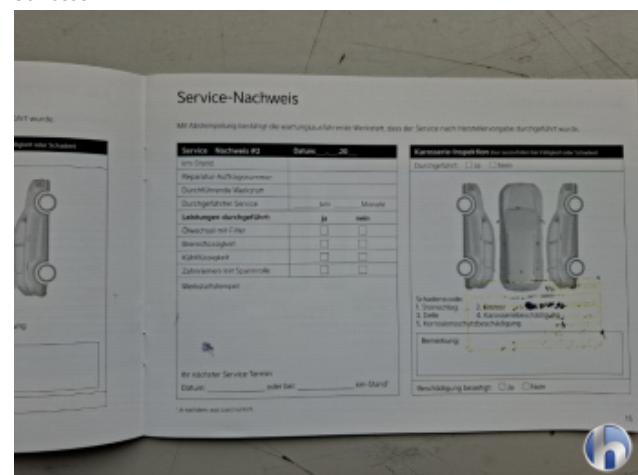

Serviceheft/Nachweis

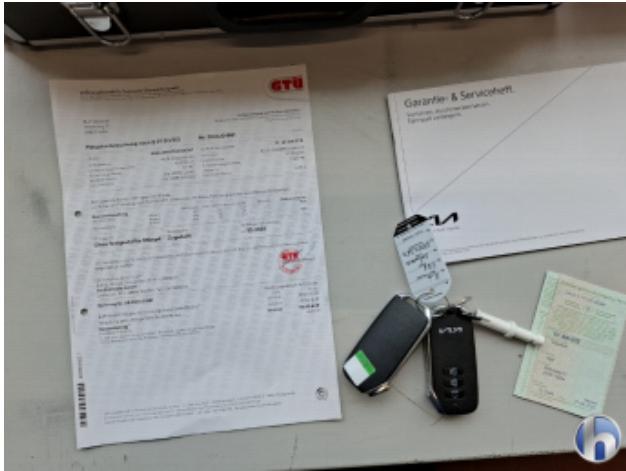

Sonstiges



Felgen



Bereifung



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung