



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ND-KG 155
Berichtsnummer :	0000000838747-DE926		
Referenznummer:	30932463		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481AFN5007219	Laufleistung abgelesen:	44151 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	28.04.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	(DU3) YACHT BLAU MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29353 / 06.09.2023
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	255/45/R20/105H 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/45/R20/105H 4.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	255/45/R20/105H 4.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/45/R20/105H 4.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen

<ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Pedale Aluminium • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbare, elektrisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbelüftung vorn • Sitze vorn mit Relax-Funktion • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt
--	--

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Plus
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasytem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Metallic-Lackierung • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Standheizung | <ul style="list-style-type: none"> • Design-Paket
LM-Felgen • Sound-Paket
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer) |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
--------------------	--

Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung			
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage: Eingeschränkt geprüft
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung: Nicht geprüft
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf: Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur	
2. Tür Hinter - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur	
3. Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen



Kombiinstrument



Mittelkonsole

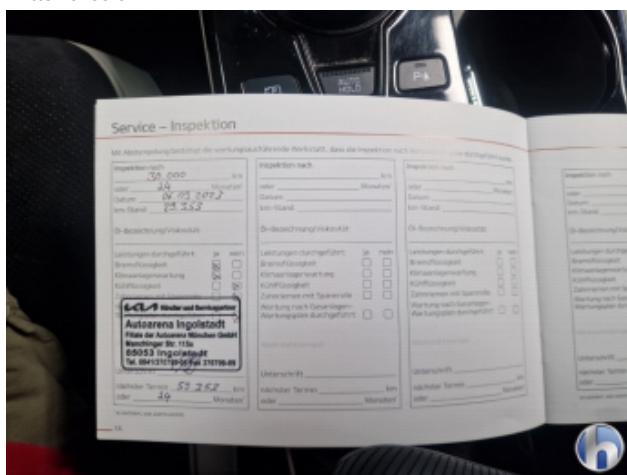

Serviceheft/Nachweis



Kilometerstand



Schlüssel



Sonstiges




Motorraum



Felgen



Bereifung

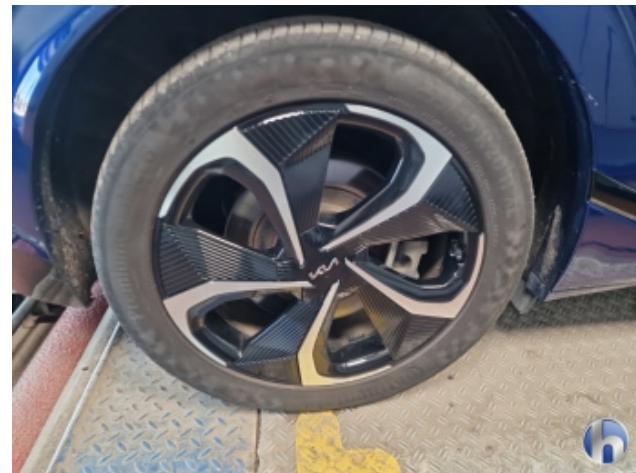

Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair