



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EBE-E 890E
Berichtsnummer :	0000000837529-DE926		
Referenznummer:	30924692		

Fahrzeugdaten

Kia e-Soul (2019->) Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAJ3811FN7026416	Laufleistung abgelesen:	39397 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.04.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	22.04.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(KDG) GRAVITYGRAU MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2027 / 03.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	39250 / 25.03.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Automatisches Antibeschlag-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Eco-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeigegeräte Supervision mit LCD Display
- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Einparkhilfe vorn, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 150 kW (cont. 29 kW)
HV-Batterie 64 kWh
- Exterieurumfänge Hochglanz lackiert
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn

<ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch hinten • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Frontschrürze Wagenfarbe • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar • Laderaumabdeckung • Ladevorrichtung On-Board-Lader • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer LED • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen Chrom-Optik • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung • Zusatzbremsleuchte LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch vorn • Frontscheibe Solar-Reflect • Fußmatten • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill mit Chromrahmen • Laderaumboden herausnehmbar • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sound-System Harman-Kardon • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
---	--

Sonderausstattung

- Leder-Paket
 - Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Ja
Hinweis: Hinweis (Verkehrssicherheit):	Ja

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sitzheizung:	Nicht in Ordnung	
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
---------------------	---

Sitzheizung:	Nicht in Ordnung
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen


Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Motorhaube	Steinschlag	
2. Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation

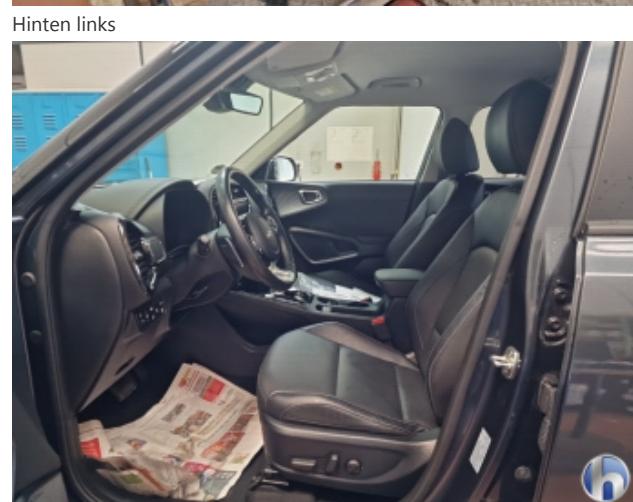



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis

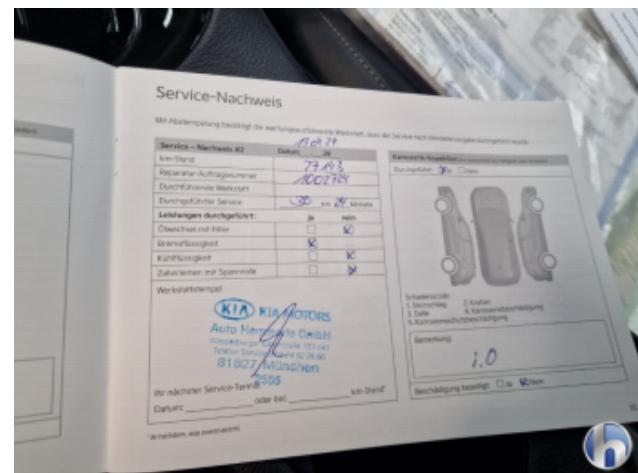


Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum

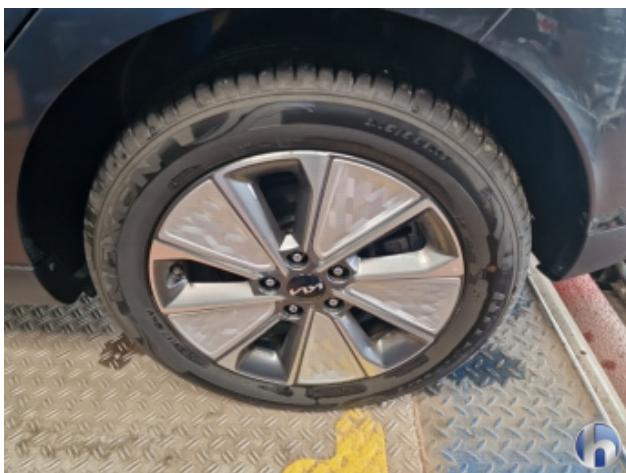

Bereifung



Sonstiges



Felgen



Bereifung




Bereifung



1. Motorhaube

Steinschlag -

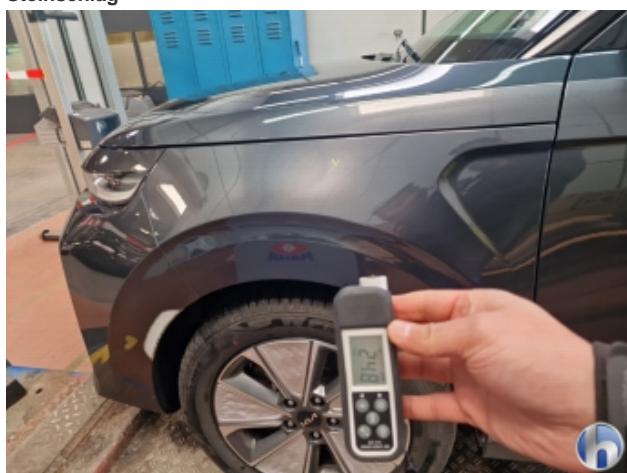

2. Kotflügel Vorne - Links

Nachlackiert -



Bereifung



1. Motorhaube

Steinschlag -



2. Kotflügel Vorne - Links

Nachlackiert -