

DEKRA Automobil GmbH  
Josef-Schüttler-Str. 1, 78224 Singen

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Singen  
Josef-Schüttler-Str. 1  
78224 Singen  
Telefon 07731 / 8304-0  
Fax 07731 / 8304-20  
E-Mail singen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Jonas Modler  
Tel. direkt 07731 8304-0



## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**KN IG301E**

**FIN**

**LRW3E7EK7PC705000**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
25.02.2025, telefonisch.  
26.02.2025, 14:15 Uhr, durch Herrn Jonas Modler bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Singen, Josef-Schüttler-Str. 1, 78224 Singen ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betreff

26.02.2025  
Leasing-Nr. 382177

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-4.012,00 EUR -3.371,43 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-3.888,37 EUR -3.267,54 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 848 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links 848µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* markanter Minderwert angesetzt.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.12.2022	Letzte Zulassung	07.12.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Tesla
Typ / Verkaufsbez.	Model 3 (01.2019->) / Model 3 Long Range Dual 75 kWh AWD	Aufbauart	Limousine
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LRW3E7EK7PC705000	HSN / TSN	1480 / AAR
DAT Europa-Code®	01853004010003	DAT Marktindex	DE003 9999
Km-Stand abgelesen	26420	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	153	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz Leichtmetall
		Felgen	

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	9 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	9 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	9 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 ZR 18 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /S	7 mm
235 / 45 ZR 18 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S /O	7 mm
235 / 45 ZR 18 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S /O	7 mm
235 / 45 ZR 18 98 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S /O	7 mm

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung


Serie: 15 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar, Elektromotor 324 kW (cont. 153 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Autonomes Fahren, Fahrassistenz-System: Autopilot Generation 1.0, Getriebe für Elektrofahrzeug, Glasdach fest, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Premium schwarz, Karosserie: 4-türig, Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, LM-Felgen 8,5x18 (Photon), Lenkrad heizbar, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektronisch (EPB), Reifen 235/45 R18 ..W, Rückfahrkamera HD, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Scheinwerfer LED - Up Level (Adaptives Scheinwerferlicht), Seitenairbag vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach), Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Perl-Weiß, Sound-System Premium, Sprachsteuerungs-System, Subwoofer, Tesla Collision Repair Time (CRT), Wi-Fi on Board, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

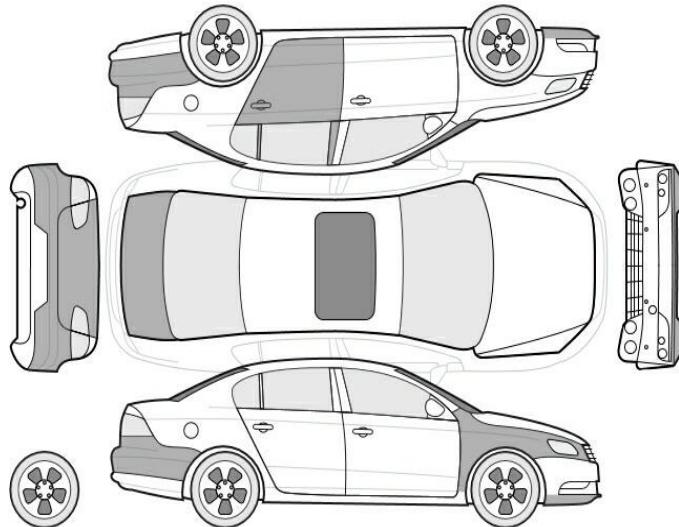

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Windschutzscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 18, 19, 20, 21)	799	voll	-799,00	-671,43
2. Tür vorne links, zerkratzt, auslegen + Polieren (Bild 23)	20	voll	-20,00	-16,81
3. LM Zubehörfelge vorne rechts, verschrammt (Bild 26, 27)	150	voll	-150,00	-126,05
4. LM Zubehörfelge hinten rechts, verschrammt (Bild 28, 29)	150	voll	-150,00	-126,05
5. Schraube im Sommerreifen, erneuern (Bild 30, 31)	186	voll	-186,00	-156,30
6. Orginal LM-Felge 1, verschrammt, (Bild 32, 33)	1.021	voll	-1.021,00	-857,98
7. Orginal LM-Felge 2, verschrammt, (Bild 34, 35)	1.021	voll	-1.021,00	-857,98
8. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 25)	167	voll	-167,00	-140,34
9. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24)	167	voll	-167,00	-140,34
10. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)	331	anteilig	-207,37	-174,26
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.012</b>		<b>-3.888,37</b>	<b>-3.267,54</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 43)  
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 36, 37)  
Handschuhfachdeckel, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 38)  
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,

Gebrauchsspur (Bild 44)  
Ladekantenabdeckung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 42)  
Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 41)  
Einstiegsblende hinten links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 40)  
Verkleidung Tür hinten rechts, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 41)  
Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 40)  
Einstiegsblende vorne rechts, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 39)  
Einstiegsblende vorne links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur  
Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt,  
Gebrauchsspur (Bild 39)  
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt,  
Gebrauchsspur

#### **Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Jonas Modler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.


**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

26.02.2025 Keiner Anwesend

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

26.02.2025 Jonas Modler



Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift