

Expertise

Protokollnummer: 39103852
Auftrags-Nr / Referenz: 24580650
Besichtigungsdatum: 31.03.2025

Hersteller: Tesla

FIN: LRW3E7FR9NC494312

Modell: Model 3 RWD Hinterradantrieb



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Tesla Model 3 RWD Hinterradantrieb

Fahrgestellnummer	LRW3E7FR9NC494312
Laufleistung (abgelesen)	32.021 km
Erstzulassung	17.03.2022
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	05/2025
Leistung / Hubraum	88 kw / 0 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Fahrzeugart	PKW Limousine
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Türen / Sitze	4 / 5
Polsterart	Teilleder
Polsterfarbe	Schwarz
Re-/Import	Nein
Nutzungsart	Carsharing
Raucherfahrzeug	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GH975341
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1480 / AAZ 00093		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.149 kg	Leergewicht	
Maße	4694 x 1850 x 1443		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/45 R18 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm
2)	235/45 R18 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbags
- Antiblockiersystem (ABS)
- Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion
- Bremsleuchte, drittes
- Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
- Heckscheibe beheizt
- Innendekor Holz
- Internet-Browser
- Kopfstützen vorne (2)
- Mittelkonsole
- Navigation: Standard-Navigationssystem
- Räder: 18-Zoll Aero-Felgen
- Schlüsselloser Zugang
- Sitze: Beheizte Rücksitze
- Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
- Sprachgesteuerte Funktionen
- Wegfahrsperrre
- Aktive Sicherheitstechnologien
- Autopilot
- Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen
- Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
- Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
- Individuelle Fahrerprofile
- Innenraum in Schwarz
- Klimaanlage
- LED-Nebelscheinwerfer
- Musik & Medien über Bluetooth
- Panorama-Glasdach
- Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv
- Servolenkung
- Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
- Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor

Sonderausstattung

- Lackierung: Uni



Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Rückstrahler rechts - Delle(n) - kein Abzug
3	Karosserie	C-Säule rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
6	Verglasung	Frontscheibe - verkratzt / verschürft - kein Abzug
7	Sitz vorn	Lehnpolster links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
8	Heckleuchte	Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
9	Tür hinten rechts	Türdichtung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
10	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
11	Schweller rechts	Schweller vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
12	Karosserie	Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
13	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

- 1 Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdickenmessung

Heckklappe/-tür	208 µm	Motorhaube	215 µm
Seitenwand rechts	1.620 µm		



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
 - (*Lieferung durch Drittspielstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
 - (*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Service-Restlauf wird nicht angezeigt.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten

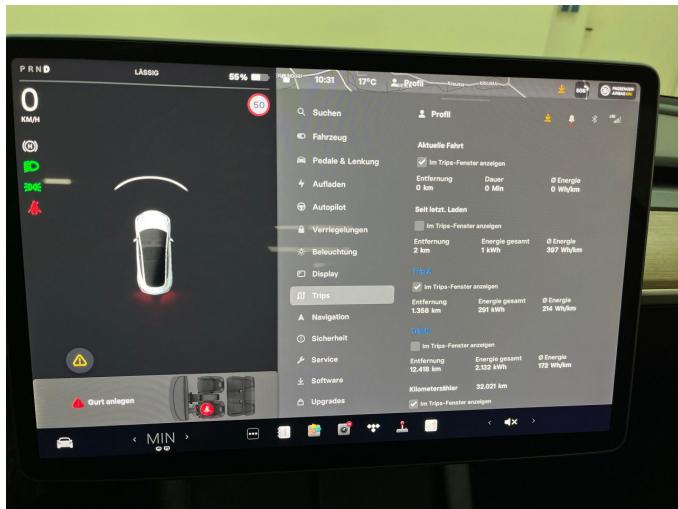


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente

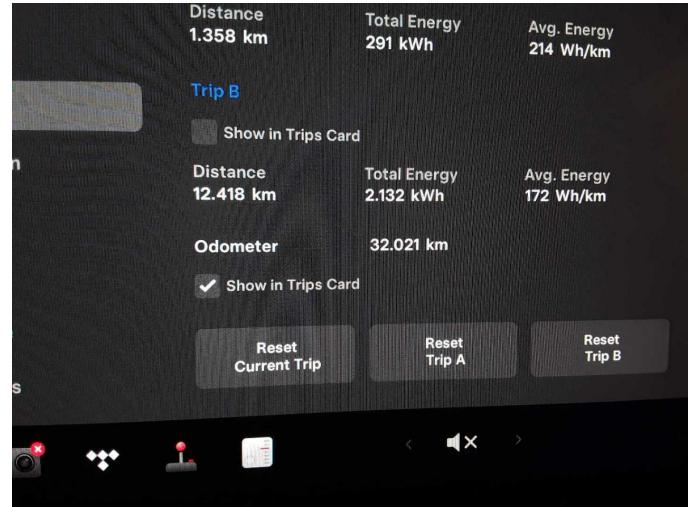


Abbildung 14: Dokumente

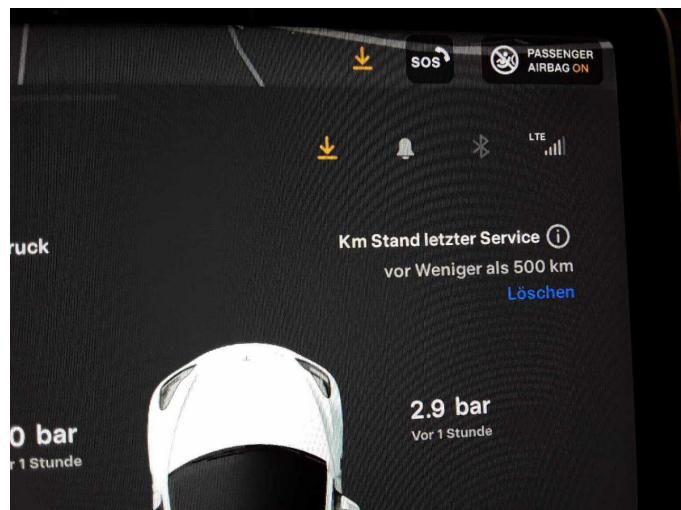


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Navigation



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 12: Karosserie: Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube, Seitenwand rechts