

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Biermann
Tel. direkt 0385 64480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FR GN4953

FIN

NMTK53BX50R066917

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	21.07.2025, elektronisch.	
Besichtigung	21.07.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	21.07.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 7163115080	

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	1.900,00 EUR 1.596,64 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.900,00 EUR -1.596,64 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.10.2021	Hersteller	TOYOTA
Typ / Verkaufsbez.	C-HR 2.0 Hybrid Team	Aufbauart	Geländewagen
Türen	Deutschland		
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5	Sitzplätze	5
Schlüssel-Nr.	NMTK53BX50R066917	HSN / TSN	5013 / AOF
Energiequelle / Kraftstoff	10501169	Km-Stand abgelesen	36877
Leistung (kW)	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Schadstoffklasse:	112	Hubraum (ccm)	1987
Getriebe	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart	Antriebsart	Frontantrieb
Farbe	N1 I		
	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
	Weiß / Perlcoloreffekt	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 18 95 V	Michelin / Primacy 3 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 18 95 V	Michelin / Primacy 3 FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 50 R 18 95 V	Michelin / Primacy 3 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 18 95 V	Michelin / Primacy 3 FSL	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbag (Seitenairbag), Airbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Berganfahrkontrolle (HAC), Brems-Assistent, Bremsleuchte, dritte, Dekor-Einlagen (Interieur) in Sodalithblau/Schwarz, Drehzahlmesser, Einparkassistent (IPA), Einparksensoren, vorne und hinten, Fensterheber, hinten elektrisch, Fensterheber, vorne elektrisch, Feststellbremse, elektronisch, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Konsolenbox vorne mit Armauflage, Kopfstützen: hinten (3), Kopfstützen: vorne (aktiv), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mica-/Metallic, Lenkrad höhen- längsverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Nebelscheinwerfer, Paket: Comfort, Paket: Protection-Pack, Polster: Stoff, Privacy Glas, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota Touch mit Rückfahrkamera, Reifendruck-Warnsystem, Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar, Scheinwerfer (LED), Servolenkung, Shark-Fin-Antenne, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer und Beifahrerseite, Toyota DNA-Diebstahlschutz, Toyota Safety Sense, VSC+ (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Verbandskissen, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperrre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und

Duplikat

Blinkerbestätigung, eCall Notrufsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 22.08.2024 bei Kilometerstand 34.496

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Servicehistorie unvollständig Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
2. Stoßfänger vorne beschädigt, smart repair (Bild 6)	150	voll	-150	-126,05
3. Felge hinten rechts zerkratzt Minderwert angesetzt, (Bild 8)	150	voll	-150	-126,05
4. Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 9)	700	voll	-700	-588,24
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.450		-1.450	-1.218,49

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Beifahrertür eingedellt, (Bild 7)

Fehlende Teile

	Kosten	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. zweiter Fahrzeugschlüssel	450	voll	-450	-378,15
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	450		-450	-378,15

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

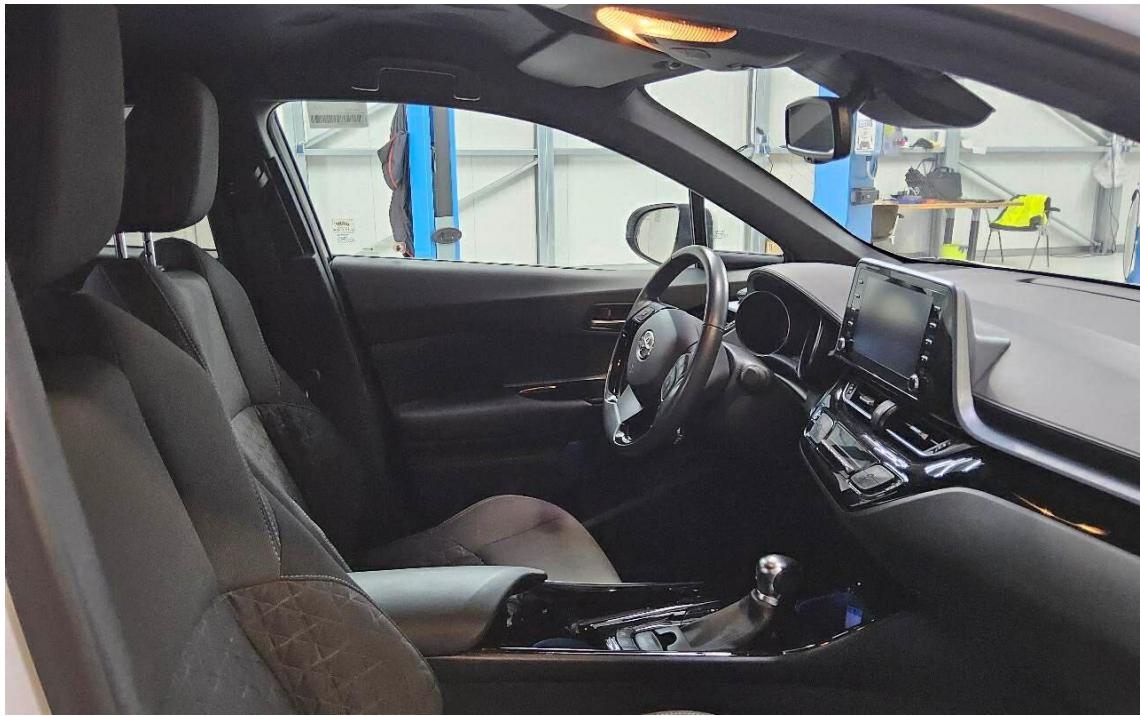


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

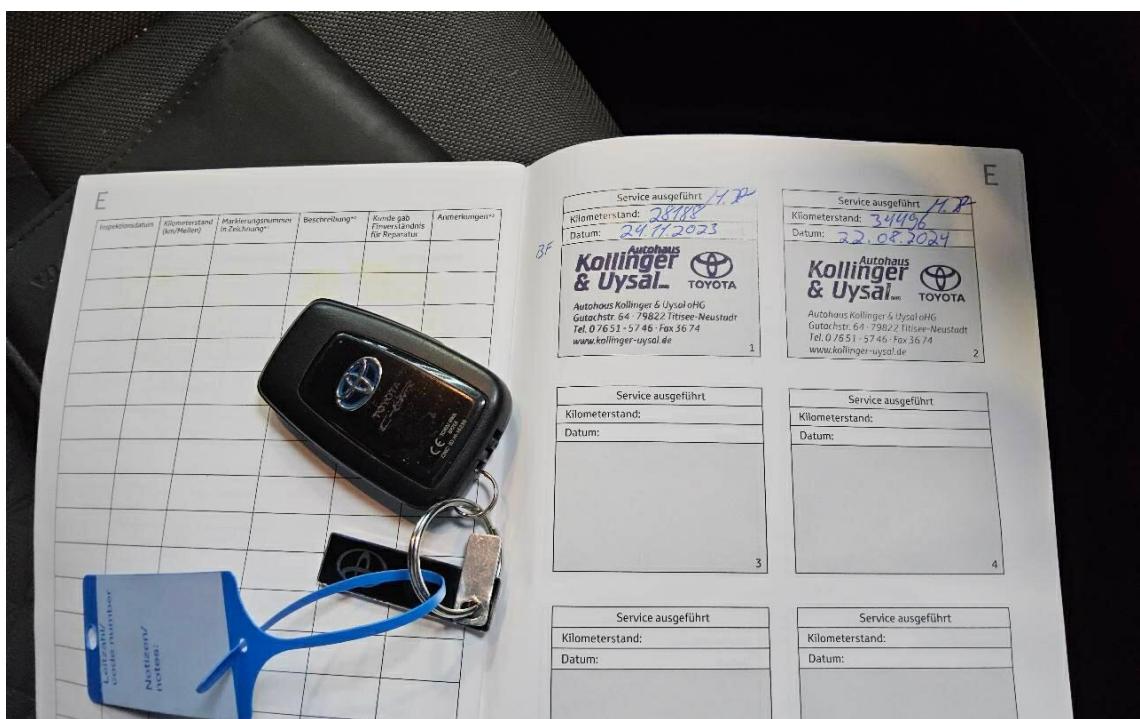


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Stoßfänger vorne beschädigt

Duplikat



Bild 7 : Beifahrertür eingedellt



Bild 8 : Felge hinten rechts zerkratzt Minderwert angesetzt

Duplikat



Bild 9 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 10 : Ansicht Kofferraum