

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Christian Biermann  
Tel. direkt 0385 64480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

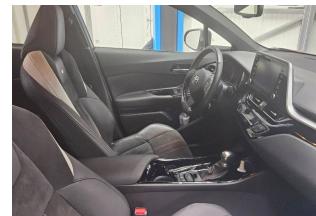**Kennzeichen****MK PD1170****FIN****NMTK53BX60R071852****Vorgang**

Kunden-Nr.	0210003742
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	21.05.2025, elektronisch.
Besichtigung	21.05.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	21.05.2025
Betreff	Eigen-Nr. 5550115494

**Zusammenfassung**

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	300,00 EUR 252,10 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-300,00 EUR -252,10 EUR

**Duplikat****Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 227 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

**Fahrzeugdaten**

Erstzulassung	26.11.2021	Hersteller	TOYOTA
Typ / Verkaufsbez.	C-HR 2.0 Hybrid GR Sport	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NMTK53BX60R071852	HSN / TSN	5013 / AOF
Schlüssel-Nr.	10500353	Km-Stand abgelesen	32002
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	1987
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Rot / Metallic / Schwarz	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 19	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
	96 W XL			
rechts	225 / 45 R 19	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
	96 W XL			
2 links	225 / 45 R 19	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
	96 W XL			
rechts	225 / 45 R 19	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
	96 W XL			
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 21.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

**Serienausstattung**

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagen, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbag (Seitenairbag), Airbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Berganfahrkontrolle (HAC), Brems-Assistent, Bremsleuchte, dritte, Dekor-Einlagen (Interieur) in Silber/Schwarz, Design-Elemente, schwarz lackiert, Drehzahlmesser, Einparkassistent (IPA), Einparksensoren, vorne und hinten, Fensterheber, hinten elektrisch, Fensterheber, vorne elektrisch, Feststellbremse, elektronisch, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, Konsolenbox vorne mit Armauflage, Kopfstützen: hinten (3), Kopfstützen: vorne (aktiv), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Zweifarbig, Lenkrad höhen- längsverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad,

**Duplikat**

Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Navigationssystem Toyota Touch&Go Plus, Nebelscheinwerfer, Paket: Comfort, Paket: Licht, Paket: Protection-Pack, Polster: Alcantara-Lederausstattung, Privacy Glas, Radio: JBL Premium-Sound-System, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota Touch mit Rückfahrkamera, Reifendruck-Warnsystem, Reifenreparaturset, Räder: Leichtmetallfelgen 19", Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, Shark-Fin-Antenne, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer und Beifahrerseite, Toyota DNA-Diebstahlschutz, Toyota Safety Sense, VSC+ (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit TRC (Antriebsschlupfregelung), Verbandskissen, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperrre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, eCall Notrufsystem

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 11.07.2023 bei Kilometerstand 17.960

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7, 8)	100	voll	-100	-84,03
2. Tür vorne rechts mangelhaft nachlackiert - Minderwert angesetzt,	150	voll	-150	-126,05
3. Tür vorne links zerkratzt, polieren (Bild 9)	50	voll	-50	-42,02
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>300</b>		<b>-300</b>	<b>-252,10</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

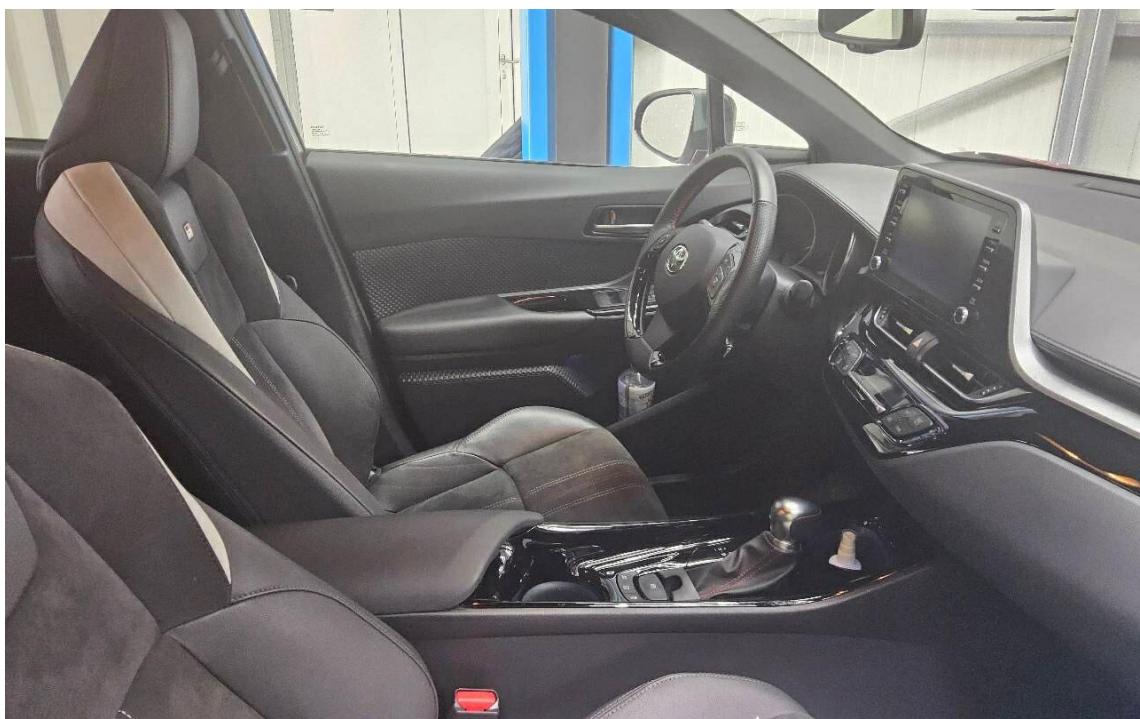


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat

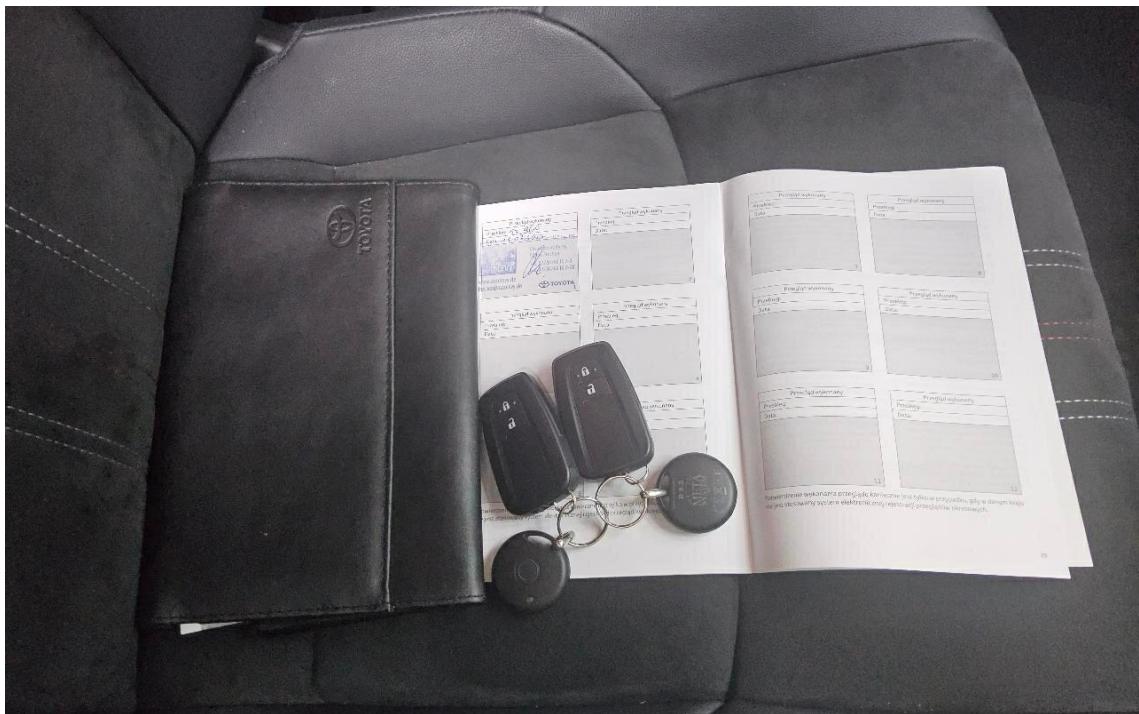


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraumansicht

Duplikat



Bild 7 : Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich



Bild 8 : Korrosionsbildung Bremse - Freibremsen erforderlich

Duplikat

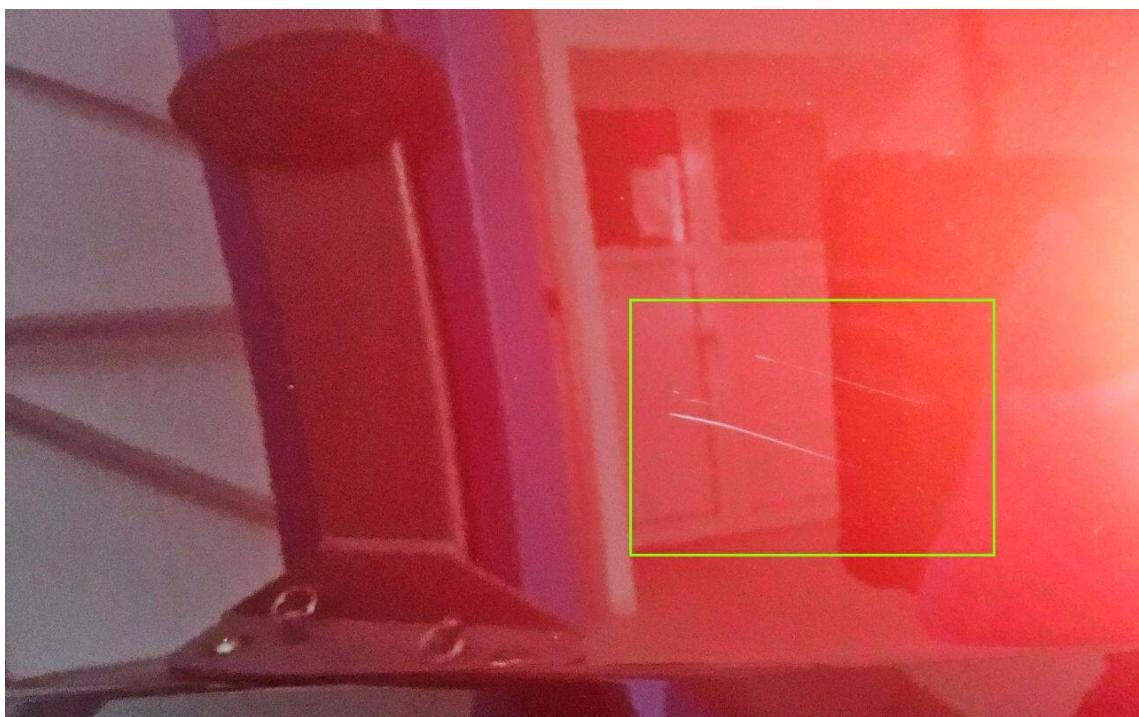


Bild 9 : Tür vorne links zerkratzt